

Илл. А. С. БРЕЙТБУРГ

ТЕХНОЛОГИЯ
ЧАСОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ОНТИ • ИКТИ • 1937

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Мы отстали от передовых капиталистических стран на сто лет. Мы должны пребежать это расстояние максимум в десять лет»

И. Сталин

Развитие советской точной индустрии и часовой промышленности требует издания технических книг, где были бы разрешены технологические вопросы, описаны методы часового производства, дан опыт заводского производства часовских механизмов. В настоящей книге автор в результате своей пятилетней работы в качестве технического директора 1-го часового завода и директора Центральной научно-технической лаборатории часовой промышленности дает систематическое описание методов часового производства, описывает оборудование, методы контроля и т. п.

В книге описаны производство деталей часовых механизмов (мостиков, осей, валов, трибов, винтов, штифтов, колес, рычагов, пружин, часовых камней и т. д.), корпусов, циферблатов и стрелок, а также изготовление инструмента.

Книга может быть рекомендована в качестве учебного пособия для студентов вузов и техникумов, специализирующихся по точной механике.

Бурный рост социалистического строительства вызвал к жизни целый ряд новых производств, до сих пор ни в СССР, ни в б. России неизвестных.

Пожалуй, наиболее своеобразны среди этих детиц первой пятилетки является часовое производство.

В 1931 г. былипущены 1-й и 2-й часовые заводы, к настоящему времени добившиеся уже значительных успехов в освоении совершенно новой для советских инженеров техники.

Эти заводы являются лишь началом развертывания в Советском союзе мощной часовой промышленности для удовлетворения быстро возрастающих культурно-бытовых нужд тружеников, потребностей развивающейся промышленности в измерительных приборах, для внедрения учета и нормирования труда и для целей обороны.

До 70-х годов прошлого столетия мировым монополистом в часовом производстве являлась Швейцария, крепко державшаяся за свою монополию и ревностно хранившая секреты этого дела. Швейцарское часовое производство этого периода характеризовалось раздробленностью и кустарничеством, а часовые заводы представляли сборочные мастерские, собиравшие часы из деталей, изготовленных кустарями на дому. К этому времени относится начало организации часового производства в США, проводившейся там с помощью завезенных из Швейцарии инструкторов.

В США не было, подобно Швейцарии, кадров квалифицированных рабочих-часовщиков, в течение ряда поколений — от отца к сыну — передававших опыт и умение в изготовлении тех или иных деталей часового механизма. В силу этого часовое производство в США с самого начала прияло характер предприятий с заключенным производственным циклом изготовления и сборки всех деталей часов. Те же причины при наличии еще и высокой сравнительно стоимости труда вынудили внедрение впервые в США механизации и автоматизации в производство.

Однако с конца XIX столетия Швейцария, борясь с возрастающей конкуренцией США и Германии, также начавшей развивать у себя часовое производство, начала энергично внедрять механизацию производства у себя, и до сих пор удерживает первое место в мировой часовой промышленности как в отношении количества, качества и дешевизны производимых ею часов, так и в отношении высокого уровня техники часового производства.

Редактор В. К. Запорожец

Тех. редактор Н. А. Кирсанова

Сдано в набор 23/Х-35 г. Подп. к печати 27/ХI-36 г. Изделие МО-65-42. Тираж 3000 (ТИК 78).
Печ. листов 240, + 1 вклейка. Бум. листов 12²/s. Печ. листов в 1 сум. л. 10400. Формат бумаги 62 × 94₁/s. Услуги. Главная № В-46539 Учетн. авт. л. № 20,13 л. Учетн. № 2126. Заказ № 3673.
2-я типография ОНТИ им. Енгельса Соловьевой. Ленинград, пр. Красн. Командиров, 29.

В настоящее время помимо Швейцарии, СССР и США свое часовое производство имеют Италия, Германия, Англия и Япония, причем в большинстве указанных стран это производство пользуется особой помощью правительства в виде высоких заградительных пошлин, субсидий и т. п., что объясняется в первую очередь той ролью, которую играют различные часовые механизмы в военной технике.

Являясь старейшей и наиболее развитой отраслью точной индустрии с развитым принципом массовости, часовое производство, естественно, является и наиболее вооруженной технически отраслью точной индустрии.

Основным тормозом перенесения опыта часовой промышленности в другие отрасли машиностроения является весьма ревностная охрана всеми без исключения часовыми заводами своих производственных секретов, вследствие чего большинству советских и иностранных техников часов производство представляется таинственным «искусством». Этому способствует полное отсутствие на русском и иностранных языках какой бы то ни было литературы по заводскому производству часовских механизмов, за исключением выдержанной ряд изданий на французском языке книги Фавр-Бюля¹, представляющей в основном подкрепленное перечисление применяемых в часовом производстве станков, без какого-либо синтезного описания их и критического разбора.

Автор надеется, что предлагаемая работа, явившаяся результатом пятилетней работы его в качестве технического директора 1-го часового завода и директора Центральной научно-технической лаборатории часовой промышленности и двух заграничных командаировок, окажет некоторую помощь советским инженерам и техникам, работающим как в часовой промышленности, так и в других областях точной индустрии.

Эта работа является первой попыткой дать сколько-нибудь систематическое описание методов часового производства, поэтому за все указания возможных недостатков автор будет весьма благодарен.

Автор считает необходимым выразить свою благодарность б. консультанту Центральной научно-технической лаборатории часовой промышленности В. О. Пруссу и зав. механическим цехом 1-го часового завода Б. Я. Огаджанину за существенную помощь, оказанную ими в подборе материалов для настоящей книги.

Глава I

ОБРАБОТКА ПЛАТИНОК И МОСТИКОВ

Введение

Платинки и мостики являются основанием, на котором смонтируются механизмы часов, и несут на себе все опоры для осей зубчатых колес¹, рычаги, пружины и т. п.

Платинка (фиг. 1 и 1а) или мостик (фиг. 2) имеет большое количество различных отверстий малого диаметра и фасонных поверхностей. В силу этого, а также для уменьшения трения в опорах осей, вращающихся без камней непосредственно в отверстиях платинок, и для облегчения обработки поверхностей, к материалу для платинок и мостиков предъявляются требования максимальной сопротивляемости коррозии, хорошей обрабатываемости, достаточной мягкости, антифрикционности и легкого восприятия гальванических покрытий. Этими требованиями удовлетворяет латунь специальных сплавов².

Обычно полуфабрикат для платинок и мостиков применяется в виде латунной ленты, из которой штампуются заготовки. После штамповки

¹ В часовой промышленности малая шестерня носит название «триб», причем эта шестерня часто составляет одно целое с осью, а шестерня с большим числом зубьев — «колесо».

² См. гл. 7.

заготовки поступают в механическую обработку для сверления, обточки, шлифовки, фрезеровки и отделки поверхностей.


Штамповка

Заготовки для платинок и мостиков штампуются из листовой латуни обычным вырубным штампом.

Заготовка мостика бывает весьма сложной, геометрически неправильной формы. Вследствие того что, во-первых, при сверлении мостика в кондукторах часто ориентируют по их боковой поверхности и, во-вторых, что форма этой поверхности трудно поддается обработке на станке, необходимо, чтобы эта поверхность была достаточно чистой. Вместе с тем при штамповке заготовок из толстого (6—7 мм) материала, особенно материала хрупкого («сухого»), невязкого, боковая поверхность обычно получается неровной и рваной. Для устранения этого уже отштампованные заготовки подвергаются дополнительной операции — зачистке — при помощи зачистного штампа.



Фиг. 1а. Платинка карманных часов. Задняя сторона.

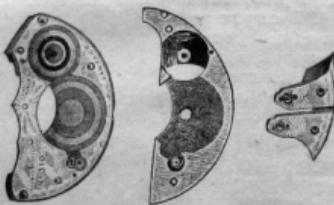

Фиг. 2. Мостики карманных часов.

Зачистной штамп по конструкции по существу ничем не отличается от вырубного, за исключением лишь размеров, подбираемых так, чтобы при зачистке с боковой поверхности детали снималась бы небольшой толщина стружки.

Таким образом, деталь должна поступить на зачистку с некоторым притупком $\Delta = x + y$, где x — величина, колеблющаяся в пределах 0,1—0,2 мм и зависящая, главным образом, от формы контура детали и материала; при более сложном контуре и хрупком (сухом) материале y берется большим; величина y зависит также от точности установки детали в зачистном штампе. Через x обозначены зазоры между пулансоном и матрицей.

Во всех случаях при зачистке должно быть соблюдено правило, чтобы притупок Δ не превышал 0,7 мм, причем наилучшая по чистоте поверхность получается, когда $\Delta \leq 0,3$ мм.

Если при зачистке необходимо снять слой, превышающий эту величину, то лучше производить зачистку в два или несколько приемов.

Сверление дыр

Специфические требования, предъявляемые к сверлению отверстий в платинках и мостиках, вызываются малым диаметром и большим количеством этих отверстий, а также необходимостью выдерживать чрезвычайно точно (до 0,01—0,02 мм) расстояния между ними. Поэтому обычные методы сверления по кондуктору для ответственных отверстий являются неприменимыми как недостаточно точные.

Для правильной работы сверла кондуктор всегда требует наличия небольшого зазора между сверлом и буской, что может повлечь некоторый увод сверла от теоретического центра буски. С другой стороны, этот увод сверла может произойти и вследствие того, что не всегда удается прижать обрабатываемое изделие плотную к крышки кондуктора, несущей буски (условия удаления стружки, конструкция самого изделия и т. п.).

Поэтому при сверлении ответственных отверстий в платинках обычно применяется один из трех методов: пробивка дыр штампом или накернивание штампом и потом сверление без кондуктора или сверление по кондуктору с последующей калибровкой дыр штампом.

Первый способ является более дешевым, так как дает возможность с одного удара пробивать большое количество (20, 30 и более) отверстий, однако требует довольно дорогостоящего многогранного штампа, причем пулансоны малого диаметра, пробивая деталь довольно толстую, являются весьма ненадежными в работе и часто ломаются.

Кроме того применение этого метода требует достаточно вязкого материала платинок для получения правильного и чистого очертания пробитых отверстий. При сухой латуни они получаются рваными, что влечет за собой неправильную посадку или качание платинки на штифтах патронов, на которые она насаживается этими отверстиями при механической обработке и сверлении самых ответственных отверстий для осей. Это в свою очередь вызывает их смещение. Применение же вязкой латуни вызывает затруднения в дальнейшей механической обработке и сверлении мелких дыр.

Типичный штамп для пробивки дыр в платинке показан на фиг. 3.


В стальной пластинку a , прикрепленную к плунжеру штампа b , заган тут ряд пулансонов для пробивки дыр c ; d — стальная круглая пластинка, служит для сбрасывания детали с пулансонов и одновременно служит для них направляющей; e — стальная пластинка, в которую заганы втулки f , служащие в данном случае матрицами. Чтобы максимально облегчить работу пулансонов, обычно стремятся всегда перед пробивкой дыр обточить платинку до минимальной толщины, однако и в этом случае вследствие малого диаметра пулансонов усилие, приходящееся на них, получается слишком критическим, и пулансоны часто ломаются.

Вследствие перечисленных недостатков описанный выше способ, несмотря на кажущуюся экономичность, в заграничной практике уступает место накерниванию и сверлению дыр и применяется в боль-


шинстве случаев лишь для калибровки по диаметру уже просверленных отверстий.

Для получения хорошей чистой калибровки снимаемая стружка не должна превышать 0,05 мм на сторону.

При применении керновки деталь сейчас же после штамповки и зачистки поступает под штамп (фиг. 4). Пуансон этого штампа представляет стальную круглую пластинку А, в которую загнан ряд стальных каленых штифтов Б, выступающих снизу пластинки только своими зашлифованными в виде конусов концами, причем центры этих конусов в точности совпадают с центрами будущих отверстий.

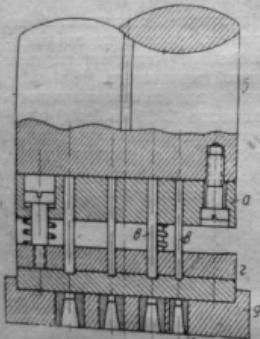

Фиг. 3. Схема штампа для пробивки дыр в пластинах.

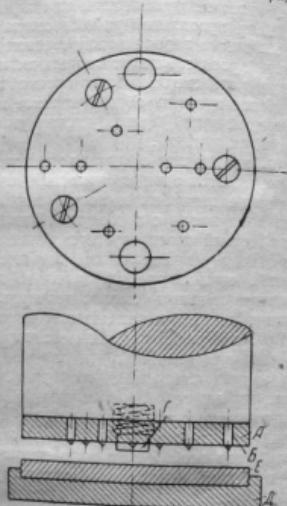

Фиг. 4. Схема штампа для керновки отверстий.

Накерниваемая пластина Е кладется в специальное утлубление в неподвижной части штампа Д; при нажиме на нее пластины А последняя оставляет на поверхности пластины ряд конических углублений, служащих при сверлении направлением для сверла; Г — срасыватель для сбрасывания пластины с кернеров. Полученные таким образом накерненые должны быть достаточно четкими и одинаковой глубины, для чего удар штампа о пластины должен быть плоским и легким и сила его должна быть всегда, примерно, одной и той же.

Ни первое, ни второе из этих условий на обычном эксцентриковом прессе поддержать нельзя. При наличии резкого удара этот пресс

имеет постоянный ход и, следовательно, при некоторых изменениях толщины накерниваемой пластины накерненки будут то глубже, то мельче.


Поэтому обычно для этой цели пользуются обыкновенными ручными винтовыми прессами (фиг. 5), дающими мягкое плавное опускание пулансона и допускающими большие отклонения в толщине пластины, т. е. дающими возможность пользоваться некалиброванным материалом.

Если керновочный штамп почему-либо не может быть применен, все же лучше производить сверление непосредственно по кондуктору, а пользоваться им лишь для керновки, вставляя в отверстия его буск хорошо пригнанные к нему пулансы и легкими ударами молотка накернивая отверстия; сверление же производить лучше без кондуктора описываемым ниже способом.


В этом случае отверстия всех буск кондуктора независимо от диаметров отверстий в детали следует делать одинаковыми.

При отсутствии кондуктора накерненку можно делать непосредственно по маточным плиткам (см. ч. III, гл. 2).


После накернения пластина поступает в сверловку. Накерненные дыры сверлятся без кондуктора. Пластины кладут на столик сверлильного станка и рукой подставляют ту или иную накерненку под сверло. Благодаря конической

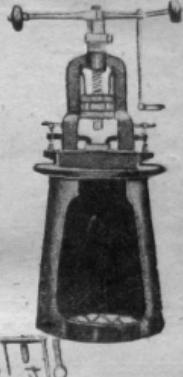

Фиг. 5. Ручной винтовой пресс Стандарт.

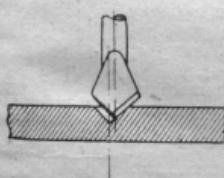

Фиг. 6. Схема сверления накерненных отверстий.

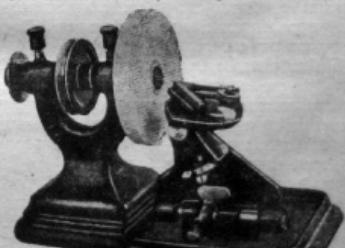

Фиг. 7. Станок для заточки сверл Дикси.

форме накерненки, даже если ее центр не совпадает в точности с центром сверла, все же сверло соскользнет в этот центр (фиг. 6), если

оно правильно заточено, то центр дыры в точности совпадет с центром накерновки.

При сверлении дыр по керновке решающее значение имеет правильная заточка сверла и в частности совпадение его остряя с осью вращения.

Поэтому при заточке сверл обычно пользуются всегда простым приспособлением (фиг. 7), дающим полную гарантию всегда правильной и одинаковой заточки.

Показанный на фиг. 7 станок для заточки первых сверл Диксн снабжен специальным столиком, который может устанавливаться под любым углом к торцу точильного камня. Столик имеет две направленные под углом одна к другой направляющие, в которые поочередно кладывается при заточке сверло, прижимаемое не к боковой поверхности точильного круга, а к его торцу.

На фиг. 8 показан служащий для сверлильных работ одношпиндельный настольный вертикально-сверлильный станок Диксн. Передача вращения шпинделю происходит при помощи ремня, ведущего надетый на этот шпиндель шкив А. Подача шпинделю осуществляется с помощью ручки Б и системы рычагов Г. Пружина Г оттягивает шпиндель вверх. Для точной регулировки глубины сверления служит упорный диск.

Диксн. Передача вращения шпинделю про-

изводится при помощи ремня, ведущего надетый на этот шпиндель шкив А. Подача шпинделю осуществляется с помощью ручки Б и системы рычагов Г. Пружина Г оттягивает шпиндель вверх. Для точной регулировки глубины сверления служит упорный диск.

Такие же станки выполняются и трехшиндельными с общим столиком, самостоятельным приводом и управлением каждого шпинделя. Описанные станки допускают сверление диаметром до 4 мм.

Для очень малых отверстий (ниже 0,3—0,4 мм) и описанные выше станки, несмотря на малый размер, оказываются недостаточно чувствительными, поэтому в этих случаях применяют еще меньшие станки с позади шпинделя вручную — нажатием на кнопку а, закрепленную непосредственно на шпинделе. На фиг. 9 показан такой станок (Zapfenlochbohrmaschine) фирмы Ламберт. Такие станки также выполняются и многошпиндельными (до 8 шпинделей).

Сверла для сверления малых дыр обычно берутся стальные (плоские). Они делаются из обыкновенной стальной проволоки.

Такое сверло заправляется в простой круглый патрончик с коническим хвостом, вставляемым в коническое отверстие шпинделя станка.

Фирмой Schaublin изготавливается весьма интересный автомат (фиг. 10), названный фирмой Мультиль, для сверления отверстий



Фиг. 8. Настольный вертикально-сверлильный станок Диксн.



Фиг. 9. Настольный вертикально-сверлильный станок для малых отверстий Ламберт.

в пластиинке. Этот автомат широко распространен в массовом производстве часов и может сверлить с одной установки до 52 отверстий восьми различных диаметров при любом расположении центров этих отверстий.

Схема автомата дана на фиг. 11. Сверление производится сверлами, укрепленными в восьми шпинделях 1, вращающихся в подшипниках горизонтальной револьверной головки 2. Поворачиваясь под воздействием обычного передаточного механизма, управляемого подшипниками горизонтальной головки 2 устанавливает шпиндель с сверлом требуемого диаметра против обрабатываемой детали, закрепленной в патроне 3. Последний — круглой формы и может перемещаться в вертикальной плоскости в Т-образных направляющих неподвижной траверсы 4. Назначение этих направляющих — придерживать патрон 3 в вертикальной плоскости траверсы 4; они не препятствуют любым поступательным и вращательным перемещениям патрона 3 до тех пор, пока эти перемещения лежат в вертикальной плоскости.


К патрону 3 шарнирно прикреплены две жесткие тяги 5, другие концы которых также шарнирно прикреплены к муфтам 6. Муфты могут свободно скользить вдоль неподвижных колонок 7, на которых покоятся траверса 4.

В нижней части станка помещена стальная круглая плита 8, вращающаяся вокруг вертикальной оси 9. В плите 8 на резьбе ввернуты 104 каленые шлифованные колонки 10, расположенные на равных расстояниях


одна от другой по двум концентрическим окружностям — по 52 колонки в каждой. Высота колонок может регулироваться. При сверлении на какую-либо пару из этих колонок (одну колонку по внешней и одну по внутренней окружности) опираются два валика 11, ввернутые в резьбу в муфты 6, прижимаясь к ним под действием пружины 12, притягивающей патрон 3 книзу.

В шарнирном механизме 3—5—11 изменение высоты колонок 10 влечет за собой одновременное перемещение патрона 3 в вертикальном направлении и его поворачивание около оси одного из шарниров тяг 5. Очевидно, что благодаря сложению этих двух движений является возможным соответственным подбором высот колонок 10₁ и 10₂ установить патрон 3 так, чтобы любая желаемая точка плоскости платинки или мостика стала по оси сверлильного шпинделя 1.

Деталь с накерненными в ней отверстиями укрепляется в патроне 3, и станок пускается в ход. На этом роль оператора заканчивается,

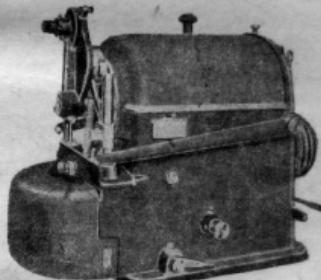


Фиг. 10. Сверлильный автомат Мультиль.

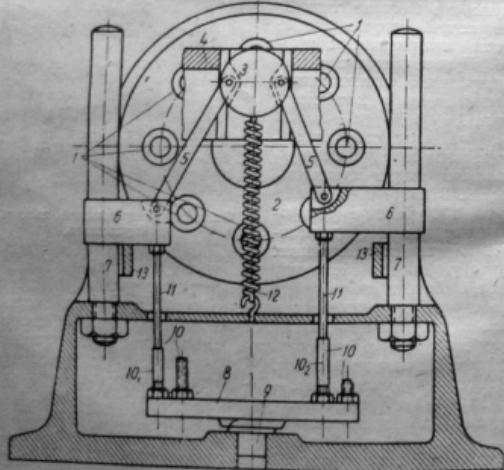


Фиг. 11. Схема сверлильного автомата Мультиплан

и все дальнейшие операции производятся автоматически. Перед каждым сверлением кулачковый валик заставляет повернуться револьверную головку 2, установив шпиндель с сверлом требуемого диаметра в рабочем положении. Одновременно тот же кулачковый валик приподнимает рычаг 13, тем самым выводя из соприкосновения валики 11 и колонки 10. С помощью рычажно-храпового механизма тот же валик заставляет повернуться на $1/8$ оборота диск 8, устанавливая против валиков 11 пару колонок 10 требуемой высоты. Рычаг 13 опускается вниз и под действием пружины 12 валики 11 прижимаются к колонкам 10, благодаря чему обрабатываемая деталь принимает требуемое положение. Сверление производится с помощью продольной подачи шпинделя 1, управляемой тем же кулачковым валиком.

Настройка этого станка сводится по существу к установке колонок 10 на требуемые в зависимости от расположения отверстий высоты. Обыкновенно к станку прикладывается готовая таблица,

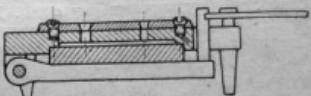

Фиг. 12. Кондуктор для платинок и мостиков

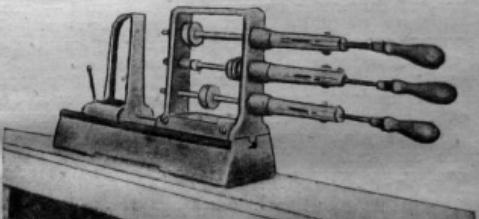

Фиг. 13. Трехшпиндельный горизонтально-сверлильный станок


дающая для различных координат отверстий соответственные высоты колонок 10.

Отверстия больших диаметров и те, для которых не требуется выдерживания особой точности расположения (для винтов и пр.), часто сверлятся по кондуктору обычным способом. Во избежание необходимости в этом случае расшлифовки втулок кондуктора уже после установки их на место и ввиду небольшого сравнительно диаметра отверстий часто вставку отдельных втулок заменяют привертыванием к крышки кондуктора стальной каленой пластины с шлифованными отверстиями, играющими роль втулок (фиг. 12). Такая пластина

сверится и шлифуется отдельно и привертывается к кондуктору уже в готовом виде.

Для сверления по кондуктору применяются наравне с описанными выше вертикально-сверлильными станками также трехшпиндельные настольные горизонтально-сверлильные станики (фиг. 13).

Описанные способы, дающие достаточную точность, все же не всегда могут быть применимы при сверлении наиболее ответственных отверстий (подшипники для осей). Для таких отверстий обычно применяется сверление на настольных токарно-сверлильных станках. Платинка (или мостик) насаживается на штифты патрона так, чтобы центр нужного отверстия совпадал с осью вращения шпинделя, и закрепляется двумя прижимами (фиг. 14).

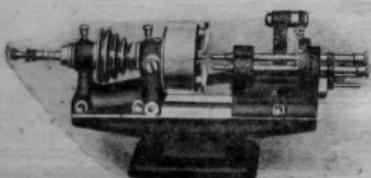

Фиг. 14. Настольный револьверный станок для сверления отверстий в платинках.

Сверла осуществляются непосредственно нажатием руки на шпиндель, несущий сверло.

Чрезвычайно важно, чтобы центровое сверло было правильно заточено и его центр в точности совпадал бы с осью вращения шпинделя. Для проверки заточки необходимо осмотреть сделанную центровку в платинке через лупу. Если центровое сверло неправильно заточено, то конец его, вместо того, чтобы делать острую коническую ямку в платинке, расточит в ней небольшую плошадку.

Иногда описываемые станки выполняются с трехшпиндельной пяною. Третий шпиндель в этом случае несет фасонную развертку для расточки углубления в мостице у отверстия для цапфы, служащего масленкой.

Описываемый метод сверления предполагает чрезвычайно строгие условия к пригонке шпинделя передней бабки к его подшипникам. Чтобы сверление получилось правильным, требуется вращение шпинделя в подшипниках практически без всякого люфта и идеальная его центровка. При действующем на шпиндель значительном осевом натяжении ремня ведущего шкива и вызываемом этим натяжением изнашиванием подшипников удовлетворить этим условиям весьма трудно.

Это обстоятельство вызвало появление специального станка с патроном системы Квиль.

Квиль — особый штифтовый патрон, составляющий одно целое или наглухо скрепленный сошлифованной стальной каленой осью,


вращающейся в пригнанном к ней стальном же каленом подшипнике.

Типичная конструкция патрона Квиль показана на фиг. 15. Патрон *A*, состоящий одно целое со стальным каленым валиком *B*, вращается в пригнанной по валику стальной трубке *B*, являющейся для этого валика подшипником. От осевых перемещений вдоль трубки патрон удерживается упорной гайкой *G* и контргайкой *D*.

К патрону тремя винтами *E* привернута пластинка *J*, в которую вогнаны натужно два или три штифта *Z*; на них насаживается соответствующими отверстиями обрабатываемая платинка или мостик. Расположение штифтов *Z* и пластинки *J* выбрано так, чтобы центр требуемого отверстия в платинке в точности совпадал бы с осью вращения патрона *A*.

Обрабатываемое изделие прижимается к патрону при помощи двух прижимов *I*, управляемых сидящими на патроне кольцом *K*. Кольцо *K* может вращаться по внешней поверхности патрона *A*, удерживаясь на ней при помощи двух скобочек *L*, входящих в выточку патрона.

Задняя стенка кольца *K* имеет две круговых паза за, сквозь которые проходят стержни прижимов *I*, имеющие на конце головки *M*, упирающиеся в эту стенку. Стенка выфрезерована на склоне и при поворачивании кольца работает по отношению к головке *M* как клин,

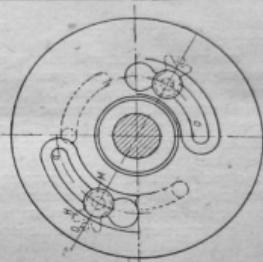


Фиг. 15. Схема патрона системы Квиль.

заставляя прижим *И* перемещаться вдоль его оси и прижимать изделие к патрону.

Для поворота прижима *И* вокруг его оси и полного освобождения изделия служит надетая на прижим вилка *H*, сцепляющаяся со вставленным в кольцо *K* штифтом *O*.

Таким образом, поворачивая кольцо *K* относительно патрона, мы, во-первых, повернем прижим *И* помощью штифта *O* и вилки *H* так, чтобы он попал в рабочее положение, и, во-вторых, прижмем изделие к патрону.

Для сбрасывания изделия с патрона после работы служат два или три штифта *P*, могущие несколько перемещаться вдоль своей оси, упирающиеся в сферизированную на конус плоскость задней стены кольца *K* и выталкиваемые при повороте этой плоскостью.

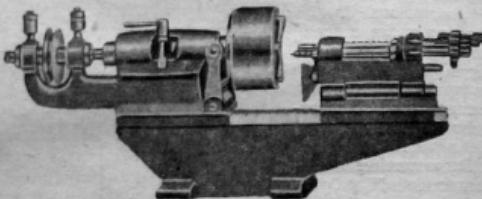

Фиг. 16. Токарный станок системы Квиль.

Трубка *B* такого патрона зажимается в неподвижный люнет токарного станка, хвост валика *B* соединяется со шпинделем станка и приводится им во вращение. Таким образом натяжение ремня не действует на вал патрона и при сверлении патрон не испытывает радиальных усилий, что гарантирует правильную работу вала в подшипнике и хорошую пригонку одного к другому.

На фиг. 16 показан станок системы Квиль с двухшпиндельной пневматической головкой Safag.

Для станков этого типа характерны легкие короткие подшипники шпинделей, несущего ременный шкив, и солидный длинный люнет для патрона Квиль.

Помимо ряда отверстий с осями, перпендикулярными плоскости платинки, в ней сверлятся еще 3—4 отверстия, направленные по ее радиусам для шпилок циферблата. Сверление этих отверстий производится на трех- или четырехшпиндельном горизонтально-сверлильном станке (фиг. 17) со шпинделем, направленными по радиусам.

В нижней части станины станка имеется фрикционный диск, приводимый во вращение от ременной передачи. С диском соприкасаются четыре фрикционных шкива *A*, сидящих на валу шпинделей, несущих


шпинделя. Подача шпинделей производится одновременно поворачиванием обода *B*, имеющего изнутри кулачки *C*, толкающие шпинделы по направлению к центру. По окончании сверления шпинделы возвращаются в первоначальное положение с помощью надетых на них спиральных пружинок.

Платинка устанавливается на штифтах на патроне *G* в центре станка.

Сверление на этом станке производится по кондуктору. Если станок предназначен для сверления платинок одного размера, они устанавливаются на столике без кондуктора, взамен которого служат укрепленные непосредственно на столике три или четыре буски.

Последним сверлением в платинке и мостиках является сверление гнезда для ремонтуара (заводного механизма), направленного по радиусу и находящегося наполовину в платинке и наполовину в барабанном мосту.

Сверление это производится в собранных предварительно платинке и мостике на станках токарного типа или горизонтально-сверлильных.

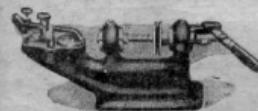


Фиг. 17. Станок для сверления радиальных отверстий в платинках.

Обычный горизонтально-сверлильный станок Lambert для сверления гнезда ремонтуара с неподвижным столиком и вращающимся сверлом показан на фиг. 18. Деталь закрепляется слева на станке посредством эксцентрикового зажима. Подача шпинделя осуществляется при помощи поворачивающейся на шарнире ручки.

На фиг. 19 показан служащий для той же цели горизонтально-сверлильный станок Гаузер с двухшпиндельной пневмою (один шпиндель для зацентровки или сверления меньшего диаметра). Схема работы станка ясна из фигуры.

Вращение сверлильных шпинделей этого станка достигается приложением к укрепленным на них фрикционным муфтам *A* с внутренними конусами конической муфты *B*, сидящей на вращающемся шпинделе *B*. Сцепление муфты получается при подаче шпинделя *B*, а вместе с ним

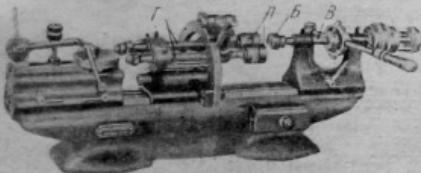


Фиг. 19. Станок Гаузер для сверления гнезда ремонтуара:

и сверлильных шпинделей вперед. Обратный ход шпинделя осуществляется под воздействием пружин *G*.

Нарезка резьбы

Нарезка винтовой резьбы в отверстиях платинок и мостиков производится всегда метчиками на специальных резьбонарезных станках. Типичная схема такого станка дана на фиг. 20.

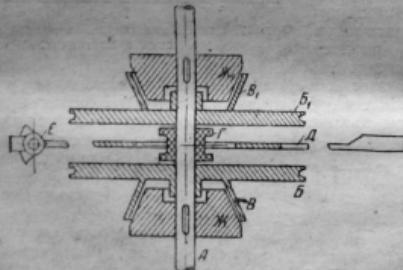


Фиг. 20. Схема резьбонарезного станка.


На шпинделе стакна *A* свободно сидят два шкива *B* и *B₁*, вращающиеся ремнями. Шкив *B* вращается прямым ремнем по часовой стрелке, шкив *B₁* — перекрещенным ремнем против часовой стрелки.

Каждый из этих шкивов несет на себе толый конус *V* и *V₁*. Между шкивами также свободно сидит муфта *G*, ведомая отводкой *D*,

поворачивающейся на шарнире *E*. Отводка *D* продолжена за шарнир *E* и несет на себе по другую сторону шарнира грузик или натяжную пружину (на чертеже не показан — фиг. 21). На том же шпинделе *A* закреплены на шпонке два конуса *J* и *J₁*, входящие внутрь конусов *B* и *B₁*. Метчик закрепляется в шпинделе *A*. При нажатии отводки *D* вниз она потянет винт муфты *G*, которая в свою очередь прижмет конус *V* шкива *B* к конусу *J* и будет стремиться перемещать шпиндель *A* вдоль его оси вниз. При этом под влиянием трения между боковыми поверхностями конусов *B* и *J* последний придет во враще-

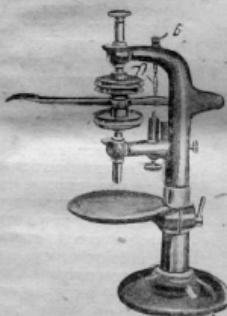

Фиг. 21. Резьбонарезной станок
Дикси.

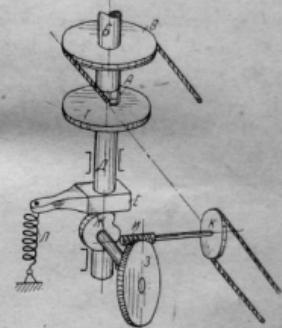

Фиг. 22. Схема вертикально-расточного полуавтомата.

ние и начнет вращать шпиндель *A*, который будет вращаться в ту же сторону, что и шкив *B*, т. е. по часовой стрелке. Метчик будет ввертываться в отверстие.

При обратном ходе то же самое произойдет со шкивом *B₁* и конусами *V₁* и *J₁*. При этом шпиндель начнет вращаться против часовой стрелки и переместится вдоль своей оси вверх. Метчик при этом будет вывертываться.

Чтобы чрезмерно-большим усилием на отводку не сорвать при обратном ходе резьбу, применяется груз или пружина. При обратном ходе рабочий совсем оставляет отводку и вся работа происходит под влиянием постоянного веса груза или действием пружины. Применение фрикционных шкивов предохраняет от порчи резьбы при задании метчика.


Станок такого типа фирмы Дикси показан на фиг. 21.

Преимуществом станка Дикси является весьма простая регулировка хода шпинделя установочным винтом *A* и натяжение пружины

Обточка и расточка гнезд

Большое количество различных расположенных эксцентрично крупных гнезд и выточек в платинках и мостиках вызвало появление ряда стакнов и приспособлений, предназначенных исключительно для расточки этих гнезд.


Все существующие для этой цели станки могут быть разбиты на следующие четыре группы: 1) вертикально-расточные полуавтоматы, 2) токарные разжимные станки, 3) токарные полуавтоматы и автоматы одно- и двухшпиндельные и 4) копировальные, токарные и фрезерные автоматы.

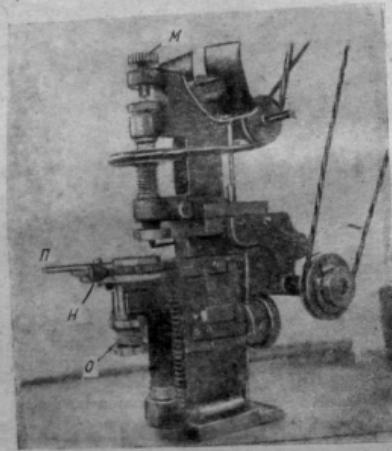

Фиг. 23. Вертикально-расточный полуавтомат 1-го часовового завода.

Резец А закреплен в шпинделе Б, вращающемуся втулке В. Платинка или мостик закрепляются на столике Г, перемещающемся вдоль оси жестко связанного с ним валика Д. Это перемещение (подача) осуществляется посредством закрепленного на валике Д сухаря Е, на который действует кулачок Ж. Кулачок вращается на валике, ведомом червячным колесом З и червяком И, в свою очередь приводимым во вращение ременным шкивом К. Пружинка Л оттягивает стол извне. После полного оборота кулачка, когда столик опускается в исходное положение, он путем системы рычагов (на схеме не показанной) выключает шкив К и подача останавливается для снятия обработанной детали и установки новой, после чего станок вновь пускается в ход от руки.

На фиг. 23 показан общий вид вертикально-расточного полуавтомата, применяемого 1-м часовым заводом. Столик этого станка сделан поворачивающимся, и патрон для платинки укреплен на нем эксцентрично. Шпиндель станка укреплен также эксцентрично по отношению к столу, так что резец приходит ближе к его краю. Таким образом в нерабочем положении изделие оказывается не под шпинделем и доступ к нему свободен. По установке изделия стол поворачивается при помощи ручки Н так, чтобы изделие оказалось под

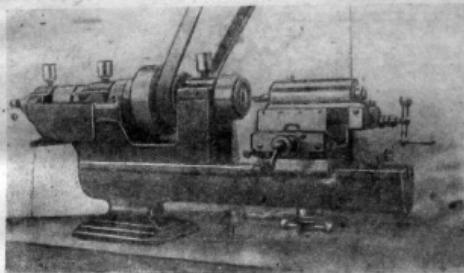

Фиг. 24. Токарно-разжимной станок 1-го часового завода.

резцом, и в таком положении удерживается собачкой П. После рабочего цикла собачка автоматически освобождает стол, и он под действием пружинки О возвращается в исходное положение.

Упорный винт М служит для небольших перемещений шпиндела станка вдоль его оси — для установки глубины расточки.

Описанный тип станка при работе широким резцом обладает весьма большой производительностью, но одновременно и крупными недостатками.

Основные из этих недостатков:

1) работая вращающимся резцом при неподвижной детали, затруднительно достаточно точно выдержать требуемое расположение гнезда на платинке или мостике;

2) широкий фасонный резец, углубляющийся в платинку, но не имеющий по отношению к ней поперечного хода, дает гнезда с недостаточно точным диаметром и недостаточно чисто обточенной поверхностью.


По этим причинам расточные станки применяются лишь для производства грубых неответственных расточек и гнезд. В остальных случаях приходится прибегать к станкам токарного типа.

На фиг. 24 показан токарно-разжимной станок для расточек гнезд в платинках и мостиках. Особенностью конструкции этого станка

по сравнению с обычным токарным станком являются: отсутствие задней бабки и такое устройство и расположение суппорта, что ось резца при нормальном положении суппорта параллельна оси шпинделя станка, что составляет ее продолжение, и наконец специальная конструкция передней бабки, предназначенная для быстрой съемки и установки обрабатываемой детали.

Схема передней бабки разжимного станка показана на фиг. 25.

Составной шпиндель станка вращается в трех подшипниках: A_1 , A_2 и A_3 . Пружинная цанга B привертывается к основному шпинделю станка V , но им не зажимается.

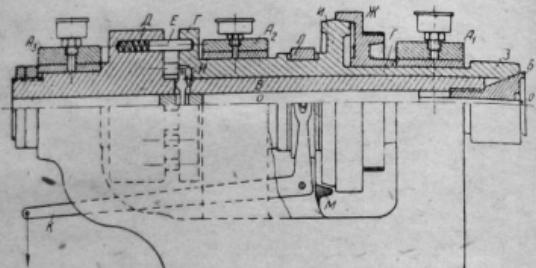

Фиг. 25. Схема передней бабки токарно-разжимного станка.

На шпиндель V надет полый шпиндель G , отжимаемый от него вправо рядом пружинок D , действующих на штифты E . Шпиндель G сидит на шпинделе V свободно. Ведущий ременный шкив J сидит на шпинделе G также свободно.


Под действием пружинок D шпиндель G стремится переместиться вдоль шпинделя V , и его чашка 3 прижимается к цанге B , зажимая ее. Одновременно сидящая плотно на шпинделе G или составляющая одно целое с ним фрикционная муфта I прижимается наружной конической поверхностью к такой же внутренней поверхности шкива J . При этом шкив J увлекает муфту I , а с ней и весь шпиндель, вращая его.

После обточки, для смены детали рабочий нажимает на ножную педаль, соединенную с рычагом-отводкой K . Последний помошью кольца L отжимает шпиндель Z влево, освобождая при этом цангу. Одновременно муфта I выходит из соприкосновения со шкивом J и прижимается таким же образом к козырьку станины M . Шкив J вращается при этом свободно, а шпиндель станка, заторможенный козырьком M и муфтой I , останавливается.

При перемещении шпинделя G влево он при помощи рычажка N толкает находящийся внутри шпинделя V и цанги B штифт O вправо. Штифт O , перемещаясь, выталкивает изделие из цанги. Таким образом


нажатие ноги на педаль влечет одновременно остановку станка и выбрасывание обработанного изделия.

Супорт станка обычно снабжается упорными винтами, ограничивающими его поперечный и продольный ход. На этих станках производится расточка гнезд и обточка платинок и мостов по торцу.

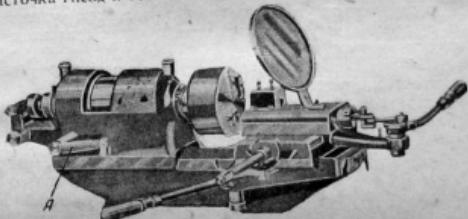


Фиг. 26. Станок Гаузер для расточки платинок и мостиков.

Когда расположение гнезда должно быть выдержано особенно точно, пружинная цанга, зажимающая изделие по контуру, уже не применима, и приходится ее заменять штифтовыми патронами.

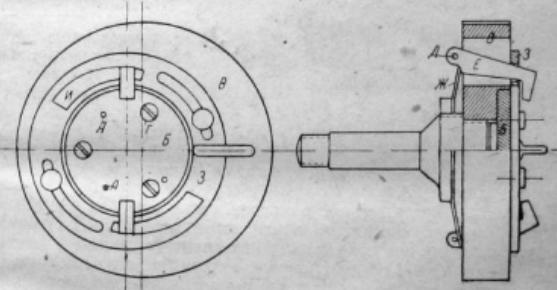

Фиг. 27. Штифтовой патрон для расточки платинок и мостиков.

На фиг. 26 показан токарный станок Гаузер для расточки гнезд в платинках и мостах на штифтовом патроне. Как поперечная, так и продольная подача суппорта этого станка осуществляется с помощью рычагов. Для остановки шпинделя служит рычаг A . Станок снабжен укрепленным на супорте стеклянным экраном для защиты глаз рабочего от стружки. В случае очень мелких расточек иногда стекло в экране заменяют большой лупой.

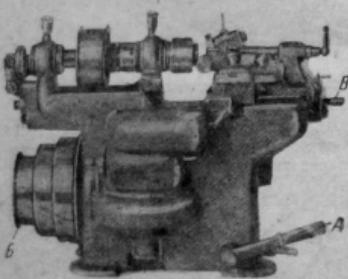

Фиг. 28. Токарный полуавтомат Микрон для обточки платинок и мостиков.

Такого типа полуавтомат для обточки с торца платинок и мостиков показан на фиг. 28.

По той же, примерно, схеме передней бабки, что и на фиг. 27, управление шпинделем происходит не от ножной педали, а от кулачкового валика, так что после каждого рабочего цикла шпиндель автоматически выключается. Супорт станка имеет автоматическое поступательно-возвратное движение в поперечном направлении от того же кулачкового валика. Подача, таким образом, в этом станке производится автоматически, причем за рабочий цикл происходит подача резца от боковой поверхности к центру и возвращение его в исходное положение. При обратном ходе супорт автоматически подается немногого назад. Как указывалось, после одного рабочего цикла станок автоматически выключается. Включение его производится нажатием ручки А.

Кулачковый валик станка имеет самостоятельное вращение от трехступенчатого шкива Б, позволяющего, таким образом, применять в зависимости от размеров детали и материала три различные подачи при той же скорости резания, не меняя кулачков.

Обычно во время работы на таких станках изделие и резец обдуваются сильной струей сжатого воздуха для сдувания стружки и охлаждения резца. Воздух подводится к станку при помощи гибкой трубы. Потребность в обдувке вызывается сравнительно большим объемом снимаемого материала, мелкой и рассыпающейся стружкой, даваемой применяемыми для платинок и мостиков сухими сортами латуни и применяемыми на описываемых станках сравнительно высокими скоростями резания.

На фиг. 27 показан штифтовой патрон, применяемый для расточки гнезд в платинках и мостиках.

Платинка надевается отверстиями на штифты А стальной платинки Б, прикрепленной наглухо к патрону В винтами Г. Для прижимания изделия к патрону служат два качающиеся на шарнирах Д солдатика Е, отжимающиеся от центра патрона плоской пружинкой Ж. Прижим изделия осуществляется наклоном солдатиков Е к центру при помощи поворота колца З, в эксцентрические вырезы И которого входят солдатики.

Более совершенными по сравнению с только что описанными станками являются токарные полуавтоматы для обточки и расточки платинок и мостиков.

Такого типа полуавтомат для обточки с торца платинок и мостиков фирмы Микрон показан на фиг. 28.

Для установки толщины снимаемой стружки путем перемещения суппорта при установке вдоль оси шпинделя служит установочный винт В.


Станки такого же типа, но несколько измененной конструкции, служат для производства в платинках и мостиках расточек и гнезд. Шпиндель такого станка вместо пружинной цапки несет на себе штифтовой патрон. Кроме того суппорт станка имеет помимо поперечной еще и продольную автоматическую подачу, позволяющую резцу сначала углубиться в обрабатываемую деталь, а затем, двигаясь в поперечном направлении, вытачивать нужное круглое гнездо.

Рабочему приходится только устанавливать деталь на станке и пускать его нажатием ручки в ход, на что требуется весьма незначительное время, поэтому один рабочий может одновременно обслуживать два и даже три таких станка.

Исходя из этого, заводом Ламберт были выпущены двухшпиндельные станки, подобные описанным выше, с расчетом полной загрузки рабочего на таком станке при удвоенной производительности станка.


На фиг. 29 показан такой двухшпиндельный полуавтомат для обточки торца платинок и мостиков. Каждый из шпинделей, работая самостоятельно, снабжен отдельным суппортом, имеющим поперечный автоматический ход. Схема каждого из шпинделей подобна выше описанной. Управление шпинделем — самостоятельное, помочью двух ножных педалей. В то время как один из шпинделей работает, производится установка изделия на другом.

Все описанные выше станки независимо от устройства в них подачи (механической или ручной) отличаются тем, что с одной установки (и настройки) на них можно производить только одну какую-либо расточку или обточку. Результатом такого дробления операций является огромное число переходов платинки или мостика со станка на станок в процессе изготовления. Ввиду этого в последнее время описанные станки вытесняются, несмотря на более сложную настройку, специальными копировально-фрезерными или расточочными автоматами, производящими с одной установки целый ряд расточек в детали, фрезеровкой и т. п.

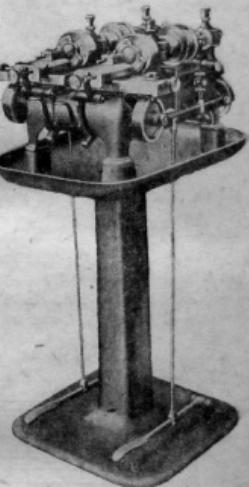


Фиг. 29. Двухшпиндельный полуавтомат Ламберт для обточки платинок и мостиков.

На фиг. 30 показан такой копировально-фрезерный или расточечный автомат Гаузер, дающий возможность производить с одной установки

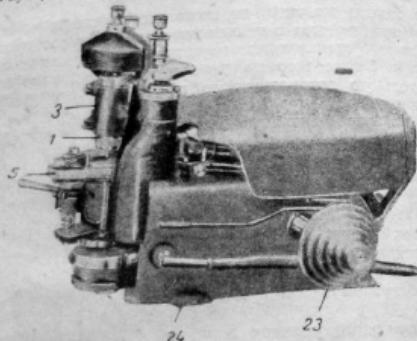


Фиг. 30. Копировально-фрезерный автомат Гаузер.

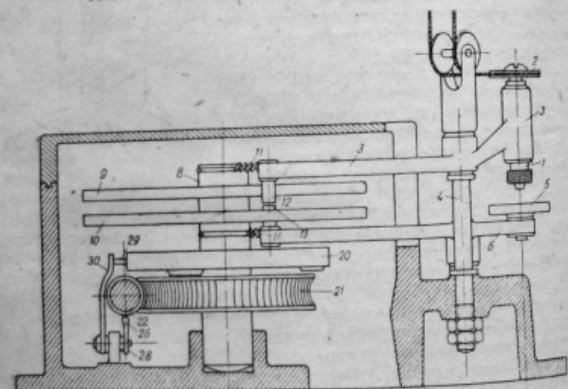


Фиг. 31. Схема копировально-фрезерного автомата Гаузер.

детали нескольких круглых и фасонных фрезеровок или выточек разного диаметра, формы и разной глубины.

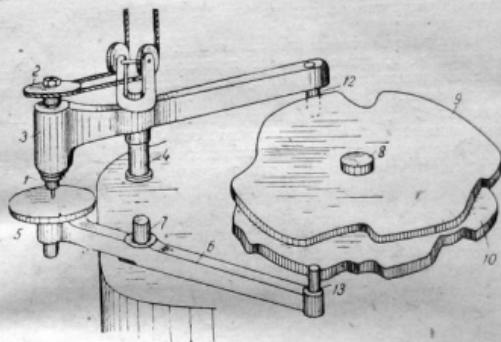

Фиг. 32. Схема подачи стола и шпиндельной головки

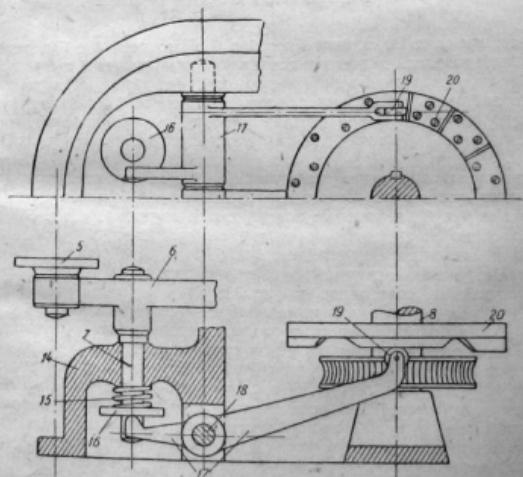

Фиг. 33. Схема вертикальной подачи стола.


Схема этого автомата дана на фиг. 31. На фиг. 32—34 даны детали этой схемы.

Принцип работы станка понятен из фиг. 32.

В шпинделе 1, приводимом во вращение шкивом 2, укрепляется фреза с торцовыми и боковыми зубьями диаметром 4—6 мм или же расточкой резец.

Шпиндель 1 вращается в подшипниках кронштейна 3, свободно поворачивающегося около вертикальной оси 4.

Обрабатываемая деталь устанавливается на столике 5, укрепленном на кронштейне 6, свободно поворачивающемся около оси 7. Таким

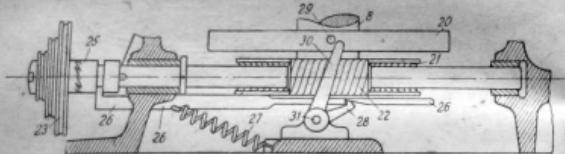

Фиг. 34. Схема автоматического останова.

образом при качании кронштейнов 3 и 6 около осей 4 и 7 перемещение обрабатываемой детали относительно оси шпинделя 1 слагаются из двух вращательных движений около осей 4 и 7. Благодаря этому можно заставить фрезу, укрепленную в шпинделе 1, описывать относительно обрабатываемой детали любую желаемую траекторию, т. е. получить расточку или фрезеровку любого диаметра и формы.

Управление вращением кронштейнов 3 и 6 производится двумя вращающимися на общем вертикальном валу 8 большого диаметра кулачками 9 и 10, к которым под действием пружин 11 (фиг. 31) прижимаются по направлению к центру пальцы 12 и 13, укрепленные в свободных концах кронштейнов 3 и 6.

Для получения выточек и фрезеровок различной глубины применено устройство, показанное на фиг. 33.

Ось 7, вокруг которой поворачивается несущий столик 5 кронштейн 6, имеет возможность продольно перемещаться в подшипнике 14 станины станка, отжимаясь книзу пружиной 15.

К оси 7 на резьбе прикреплен диск 16, прижимающийся под действием пружины 15 к одному из плеч рычага 17, вращающегося около горизонтальной оси 18. Второй конец этого рычага несет ролик 19, прижатый к кулачку 20 колокольного типа. Этот кулачок сидит на том же валу, что и кулачки 9 и 10 и, вращаясь вместе с ним, заставляет рычаг 17 поворачиваться около оси 18 и тем самым поднимать или опускать кронштейн со столиком 5, изменения глубину производимой фрезеровки.

Вал 8 вращается с помощью червячной передачи, состоящей из сидящего на нем червячного колеса 21 и червяка 22. Червяк приводится в движение ступенчатым шкивом 23 (фиг. 34).


В течение одного рабочего цикла вал 8 делает один оборот.

Станок пускается в ход после установки обрабатываемой детали простым нажатием рычага 24 (фиг. 30), а после каждого рабочего цикла автоматически выключается.

Устройство механизма для выключения показано на фиг. 34.

Шкив 23 сидит на валу червяка 22 свободно и несет кулачковую муфту, сцепляющуюся с такой же муфтой 25, сидящей на шпонке, но перемещающейся вдоль оси вала 22. В выточку этой муфты входит палец отводки 26, стремящийся под действием пружины 27 переместиться вправо и вывести муфту 25 из зацепления со шкивом. Этому препятствует собачка 28, прижимаемая пружиной (на схеме не показана) к соответствующему вырезу отводки 26. Отводка соединена рычажным механизмом с рычагом 24 таким образом, что нажатие на рычаг влечет перемещение отводки 26 влево и включение шкива 23 на рабочий ход.

Б в кулачковом диске 20 укреплен штифт 29. После каждого рабочего цикла этот штифт толкает рычаг 30, заставляя его вместе с жестко

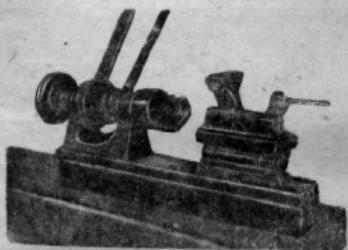


Фиг. 36. Станок для фрезеровки гнезд для ремонтуара.

скрепленной с ним собачкой 28 повернуться около оси 31. При этом собачка 28 освобождает отводку 26, и отводка под действием пружины 27 перемещается вправо, выводя муфту 25 из зацепления и переворачивая шкив 23 на холостой ход.

Сравнительно сложная наладка описанного станка искупается его высокой производительностью, чистотой и точностью получаемых на нем выточек и фрезеровок.


В некоторых конструкциях часов требуется помимо цилиндрического сверления отверстия для ремонтуара еще круглая выфрезеровка большего диаметра внутри этого сверления (фиг. 35).

Для этой цели применяется станок револьверного типа (фиг. 36). Изделие закрепляется в шпинделе передней бабки на эксцентричном патроне так, чтобы центр высушенного отверстия совпал с осью вращения шпинделя. Фреза для фрезеровки закрепляется в невращающемся шпинделе качающейся задней бабки станка и вводится в отвер-

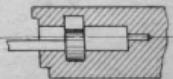

Фиг. 35. Фрезеровка гнезда для ремонтуара.

стие на требуемую глубину. Шпиндель с изделием приводится во вращение, а шпиндель, несущий фрезу, отклоняется от центра на требуемую величину (радиус требуемой фрезеровки минус радиус фрезы). При этом выфрезеровывается нужное углубление (фиг. 35).

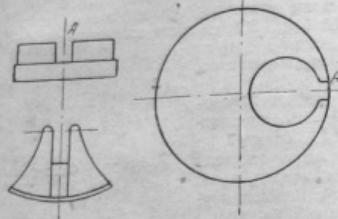


Фиг. 37. Горизонтальный паз ходового мостика.

Фиг. 38. Горизонтальный паз в платинке.

обычно делаемого для улучшения внешнего вида механизма, а на фиг. 38 — пример фрезеровки широкого паза в платинке.

Для такого рода работ применяются небольшие горизонтально-фрезерные станки с подачей стола в одном (перпендикулярном к оси шпинделя) направлении.

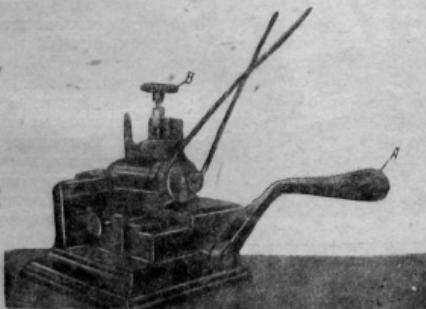

Фиг. 39. Станок для фрезеровки пазов в платинках и мостиках.

На фиг. 39 показан горизонтально-фрезерный станок, применяемый для этой цели 1-м часовым заводом. В этом станке стол, несущий обрабатываемую деталь, сделан неподвижным, и подача осуществляется перемещением бабки, несущей шпиндель. Бабка можетходить в са-

Фрезеровка

Многочисленные выфрезеровки в платинках и мостиках могут быть раздelenы в основном на следующие три группы: 1) круглые, 2) сложного, геометрически неправильного очертания и 3) различные пазы.

На фиг. 37 показан пример горизонтального паза *A* в ходовом мостике,

обычно делаемого для улучшения внешнего вида механизма, а на

фиг. 38 — пример фрезеровки широкого паза в платинке.

Установка стола и шпиндельной бабки с помощью установочных винтов в трех направлениях в этом станке значительно удобнее, чем в предыдущем.

На фиг. 40 показан фрезерный станок Салаз для той же цели, шпиндельная бабка которого сделана неподвижной и подача ее заменена рычажной подачей стола.

На фиг. 40 показан фрезерный станок Салаз для той же цели, шпиндельная бабка которого сделана неподвижной и подача ее заменена рычажной подачей стола.


Установка стола и шпиндельной бабки с помощью установочных винтов в трех направлениях в этом станке значительно удобнее, чем в предыдущем.

При фрезеровке коротких пазов, не параллельных плоскости платинки или мостика (фиг. 41 — паз для снимания мостика с платинки), применяется станок с вертикальной подачей шпинделя. Показанный на фиг. 42 станок имеет горизонтальную и вертикальную подачи шпинделя от руки через зубчатую рейку и может применяться для фрезеровки различного вида пазов.

Для фрезеровок, имеющих форму шпоночной канавки, часто встречающихся платинках и барабанных мостиках, заводом Микрон изготавливается специальный горизонтально-фрезерный полуавтомат (фиг. 43). При работе на этом станке круглая фреза с торцовыми зубьями автоматически углубляется на нужную глубину в деталь и перемещается относительно этой детали по прямой, перпендикулярной оси вращения, давая нужную фрезеровку.

Подача фрезы вдоль оси шпинделя достигается автоматическая (от кулачкового вала) перемещением самого шпинделя. Поперечная подача осуществляется также автоматическим перемещением в горизонтальном направлении суппорта, несущего деталь. После каждого рабочего цикла станок автоматически выключается для установки новой детали и снова пускается в ход передвижением ручки *A*.

Деталь устанавливается в супорте станка на штифтах и зажимается собачкой *B*. Самый супорт дает возможность легко производить наладку и установку станка путем перемещений в горизонтальном и вертикальном направлении установочными винтами *B*.

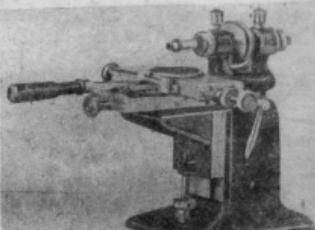


Фиг. 40. Станок Салаз для фрезеровки пазов в платинках и мостиках.




Фиг. 41. Паз для снимания мостика с платинки.

Для фрезеровки утлублений в платинках и мостиках сложной формы (фиг. 44) — для собачек, различных рычагов и т. п. — применяется

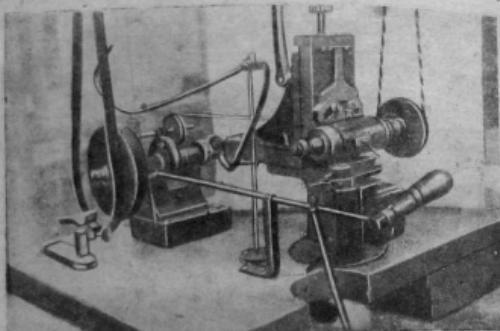

Фиг. 42. Станок для фрезеровки коротких и длинных пазов.

няются обычные вертикально-фрезерные настольные станки (фиг. 45), с горизонтальной подачей стола в двух направлениях. Эта подача может осуществляться или при помощи рычагов, как на фиг. 45,

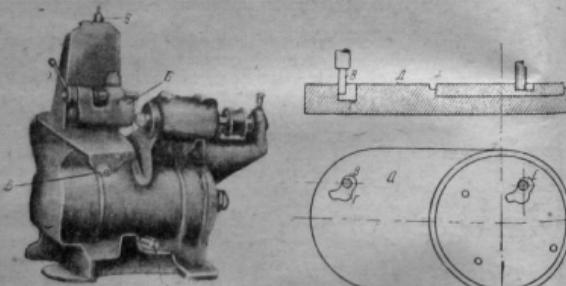

Фиг. 43. Полуавтомат для фрезеровки платинок и мостиков Микрон.

или же обычными ходовыми винтами. В последнем случае шаг ходового винта выбирается достаточно большим для быстрых перемещений стола.


Фиг. 44. Схема работы копировально-фрезерного станка.

При производстве фасонных выфрезеровок на этих станках обычно применяется несложное копировальное приспособление, дающее возможность производить выфрезеровку любой формы по шаблону.


К нижнему подшипнику шпинделя станка натяжно прикреплена втулка А (фиг. 45), в которую вставляется неподвижно стальной штифт, параллельный оси шпинделя. Штифт устанавливается так, чтобы нижний конец его был примерно на уровне торца цилиндрической фрезы с торцовых зубьями, укрепляемой в шпинделе станка. Диаметры фрезы и штифта делаются обычно одинаковыми для упрощения расчета шаблона.

Самое изделие укрепляется не непосредственно на столе станка, а в прикрепленной к столу стальной патроне (фиг. 44).

В одной части патрона имеются штифты для надевания детали, а в другой сделано углубление, по форме в точности соответствующее требуемой выфрезеровке.

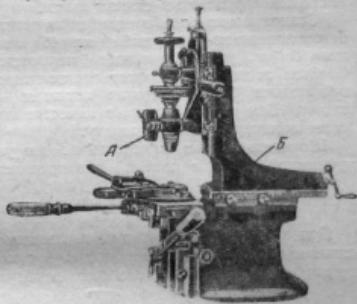

Фиг. 45. Вертикально-фрезерный станок Дикси.

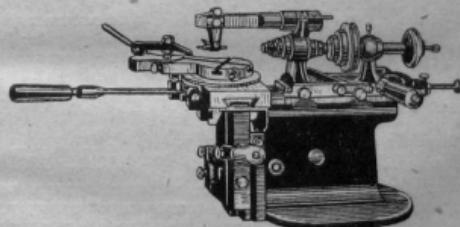

Фиг. 46. Горизонтально-фрезерный станок Дикси.

Шпиндельная бабка опускается до упора (штифт В из фиг. 44), установленного для соответствующей глубины фрезеровки. При этом штифт В попадает в углубление Г патрона Д. С помощью рычагов, подающих стол, рабочий заставляет штифт В обойти кругом по периметру

метру углубление Г. При этом вращающаяся фреза Е выфрезеровывает в изделии соответствующее углубление.

На фиг. 45 и 46 показан применяемый для описанных выше работ настольный фрезерный станок Дикси.

Станок может быть превращен из вертикально-фрезерного (фиг. 45) в горизонтально-фрезерный (фиг. 46) снятием головки Б и укреплением бабки, несущей шпиндель, непосредственно на станине.

Стол этого станка имеет горизонтально-поперечную и вертикальную подачи, бабка, несущая шпиндель, — продольно-горизонтальную подачу. При работе станка в качестве вертикально-фрезерного бабка имеет еще вертикальную подачу.

Шпиндель станка приспособлен для укрепления в нем обычной пружинной цапфы, в которой и закрепляется рабочая фреза.

Вставка штифтов

При креплении мостиков к платинкам необходимо, чтобы мостик устанавливается на платинке всегда в одном точно выверенном положении, не сдвигаясь при разборке и сборке механизма во избежание перекоса осей, верхние подшипники которых помещены в платинке, а нижние — в мостице. Поэтому помимо винтов, скрепляющих их, ставят еще не менее двух на каждый мостик установочных штифтов.

Существуют три метода закрепления штифтов в мостице:


- 1) посадка штифта на резьбе;
- 2) запрессовка штифта;
- 3) высадка штифта.

Первый метод, давая очень прочное и надеж-

ное соединение, обладает тем недостатком, что при ввертывании штифта точное расположение его центра по отношению к мостику теряется. При этом способе приходится наиболее ответственные отверстия в мостице (для цапф) сверлить в собранном виде после установки мостика на платинке по отверстию в ней¹.

В смысле точности расположения второй и третий методы являются равнозначными, однако высадка штифтов несколько портит внешний вид мостика, почему этот метод применяется только в самых дешевых

¹ Подробнее см. гл. 10.

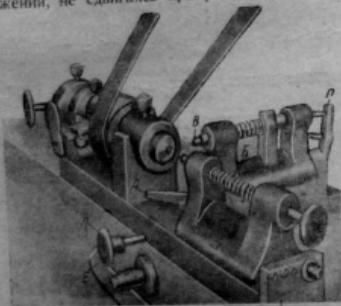

Фиг. 47. Станок для изготовления и вставки штифтов.

мостики, обладающие тем недостатком, что при ввертывании штифта точное расположение его центра по отношению к мостику теряется. При этом способе приходится наиболее ответственные отверстия в мостице (для цапф) сверлить в собранном виде после установки мостика на платинке по отверстию в ней¹.

В смысле точности расположения второй и третий методы являются равнозначными, однако высадка штифтов несколько портит внешний вид мостика, почему этот метод применяется только в самых дешевых

сортах часов. В карманных и ручных часах самым распространенным является способ запрессовки штифтов.

Вставка штифтов на резьбе производится на специальных станках и полуавтоматах, одновременно отрезающих кусочки проволоки, нарезающих на них резьбу и вставляющих мостик.

Станок, служащий для этой цели, показан на фиг. 47. Передняя бабка его аналогична описанной на фиг. 25.

Нажимая на педаль, рабочий останавливает шпиндель и освобождает цангу. При этом заправленная в шпиндель проволока поддается вперед обычным, применяемым в автоматах, устройством до упора А. После пуска станка в ход подачей от руки шпинделю Б надетой на него плашкой нарезается резьба. Надрезывание проволоки производится резцом В, подаваемым рычагом Г, тягой Д и рычагом Е, соединенных с ножной педалью.


После того как штифт подрезан (но не отрезан совсем) к вращающемуся в шпинделе штифту подносится рукой платинка или мостики так, чтобы штифт попал в нарезанное для него отверстие и начал в это отверстие ввертываться. После того как штифт ввернулся до отказа, он отрывается от прутка в подрезанном месте.

Полуавтоматы для изготовления и вставки штифтов на резьбе имеют ту же схему, но отличаются тем, что рычаги, управляющие главным шпинделем, упором, суппортом резца и шпинделем для нарезки резьбы, приводятся в движение не рукой или педалью, а кулачками, вращающимися на кулачковом валике.

Для запрессовки гладких штифтов в мостики применяются ручные прессы (фиг. 48) типа Потанс.

Отрезанный заранее штифт вставляется до половины в патрон А, закрепленный в шпинделе Б. Мостики кладется на столик В так, чтобы отверстие для штифта попало под шпиндель. Отверстие в мостице раззенковано, чтобы штифт легче попал на место. Запрессовка производится нажатием на ручку укрепленного на шарнире рычага Г. При этом шпиндель Б перемещается вниз, пока патрон А не упрется в верхний торец мостика.

В патрон А вставляется часть штифта, которая после запрессовки должна выступать из мостика. Этим достигаются: во-первых, отсутствие изгибания или сплющивания штифта при запрессовке и, во-вторых, одинаковая длина выступающей части у всех штифтов независимо от

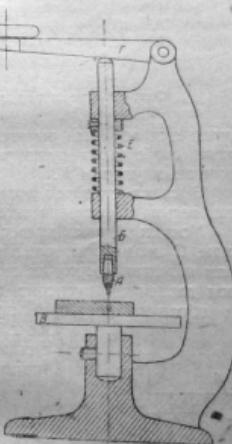


Фиг. 48. Вертикальный пресс для запрессовки штифтов.

глубины отверстия в мостике (всегда делаемого несколько глубже, нежели требуется) и длины самого штифта.

Пружина *E* отводит шпиндель в начальное положение.

Более удобный и производительный потанс горизонтального типа для вставки штифтов изготавливается заводом Гаузер (фиг. 49). При той же схеме работы горизонтальный шпиндель этого потанса переве-

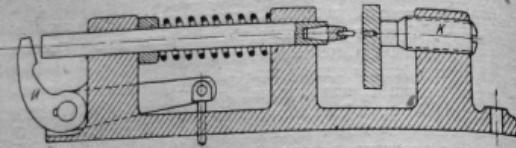


Фиг. 49. Схема горизонтального пресса для вставки штифтов.

мешается ломанным рычагом *I*, управляемым от ножной педали, оставляя свободными руки рабочего. Глубина запрессовки регулируется винтовым упором *K*.

Высадка штифтов производится на обычных эксцентриковых пресах весьма несложным штампом (фиг. 50).

Мостик *A* накладывается на каленую матрицу *B*, имеющую отверстие *C* диаметром, равным требуемому диаметру штифта. При сильном нажатии сверху на мостик пуансоном *B* часть материала мостика под давлением пуансона выдавливается, заполняя отверстие матрицы и образуя требуемый штифт точно в надлежащем месте.

Способ этот прост, дешев и точен, но не приносит впечатления, потому применяется редко.

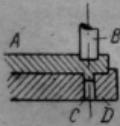

Шлифовка и отделка поверхностей

При различных обточках и выточках в цапфах штифтовых патронах и сверлениях в патронах или на сверлильных станках платинки и мостики базируются по зажимному приспособлению одним из своих торцов. Для правильного направления осей отверстий или гнезд необходимо, чтобы этот торец был достаточно точно выполнен, т. е. угол между плоскостью и осью (был близок к 90°). Вследствие этого после штамповки и зачистки сверления отверстий или расточки гнезд следует один из торцов платинки или моста подвернуть механической обработке с целью придания ему совершенно точной формы. Ввиду того что количество применяемого материала при этом способе значения не имеет, наиболее простым и дешевым способом является шлифовка торца.

Шлифовка производится на мягком камне диаметром 400—500 мм. Камень зажимается между фланцами и вращается на вертикаль-

валу со скоростью 150—200 об/мин; плоскость вращающегося камня горизонтальная.

Обрабатываемую деталь прижимают к плоскости камня рукой. Для уменьшения пыли и устранения нагревания детали от трения камень постоянно смачивают: для этого к его центру подводят струю воды, растекающейся по всей плоскости под влиянием центробежной силы.

Чтобы поверхность камня снашивалась равномерно, во время работы деталь следует водить по вращающемуся камню взад и вперед в направлении его радиуса. Неравномерное изнашивание камня ведет к неправильной шлифовке.


Показанный на фиг. 51 настольный плоскошлифовальный станок Ламберт обладает некоторыми отличиями от только что описанного. Шлифовка ведется на этом станке не верхней, а нижней плоскостью камня, причем деталь придерживается не рукой, а вставляется в находящийся справа патрон, который поворачивается с помощью ручки на шарнире и подводит деталь под вращающейся каменем.

Шлифовка платинок и мостиков производится в процессе их обработки несколько раз. Назначением ее помимо придания плоской формы торцам являются еще: снятие заусенцев, получающихся после сверления и расточки, зачистка поверхности царапин, вмятин и т. п. После механической обработки верхние торцы платинок и мостиков зачищаются мелкой наждачной бумагой.

В карманных иручных часах платинки и мостики обязательно покрываются предохраняющим от коррозии слоем металла (никеля или золота), наносимого обычно гальваническим путем.

Обезжиривание платинок и мостиков перед никелировкой ни в коем случае не рекомендуется производить путем травления, так как оно, разъедая металл, может повлечь за собой изменение размеров и уже установленных люфтов. Лучше всего производить обезжиривание гальваническим путем в щелочной ванне пропусканием электрического тока.

Слой никеля, накладываемого при никелировке, равен 0,02—

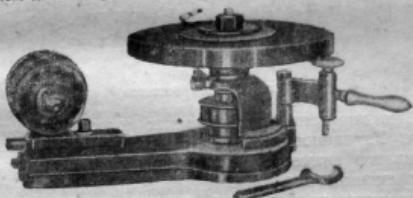


Фиг. 51. Станок для шлифовки платинок и мостиков Ламберт.

ОБРАБОТКА ОСЕЙ, ВАЛОВ И ТРИБОВ

Введение

Наряду со сверлением дыр для цапф в платинках и мостиках наименее жесткие требования в отношении точности и тщательности обработки в часовом механизме предъявляются к трибам и осям, играющим решающую роль в вопросе легкости сборки механизма, правильности его хода и т. п.

Трибы, представляющие шестеренки с малым числом зубьев, сцепляющихся с большими колесами, для более плавного зацепления

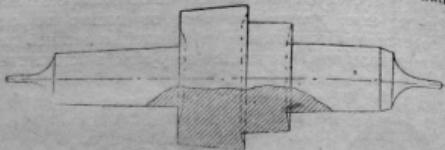


Фиг. 52. Ось баланса.

равномерного изнашивания, при латунных колесах делаются из закаленной стали. Указанное требование диктуется еще и условиями работы цапф малого диаметра, которые необходимо максимально продолжить от изнашивания.

Для изготовления трибов и осей применяется калиброванная прутковая сталь-серебрянка с содержанием углерода 0,8—1,0%¹.

Для легкого и плавного хода механизма необходимо, чтобы все зубья трибов, как и цапфы всех трибов и осей, были тщательно отшли-

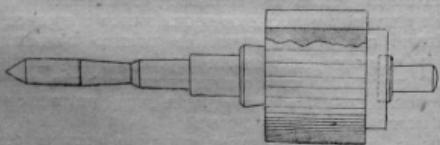

Фиг. 53. Центральный триб.

фованы и отполированы. В хороших часах полируются целиком все трибы и оси, включая и их неработающие поверхности для предотвращения коррозии.

В виде примера наиболее сложных по форме осей и трибов на фиг. 52 показана ось баланса, а на фиг. 53—центральный триб. Заготовки таких и аналогичных им деталей производятся на токарных автоматах и в некоторых случаях заканчиваются на специальных полуавтоматах.

¹ Подробнее см. гл. 7.

После нарезки зубьев у трибов и фрезеровки крючка вала барабана детали идут в камбу, после чего на ряде специальных станков производится их шлифовка и полировка.

Специфическая форма и сложность обработки описываемых деталей вызвали появление большого количества самых разнообразных специальных станков, полуавтоматов и автоматов, начиная с автоматов для обточки заготовок и кончая станками для шлифовки и полировки зубьев.

Эти детали не являются специфически-часовыми, как платинки и мостики, и применяются в различного рода измерительных приборах и аппаратах. Процесс их производства представляет интерес для целого ряда отраслей точной механики.

Обработка на токарных автоматах и полуавтоматах

При большой длине заготовок для осей и трибов сравнительно с их диаметром, весьма малым особенно у цапф, и при сложной ступенчатой форме заготовки обычные методы обработки на нормальных токарных автоматах неприменимы, так как при обточке под влиянием усилия резца, приложенного сравнительно далеко от места зажима материала в цангах, деталь будет или ломаться, или сильно изгибаться, что делает обработку невозможной.


Поэтому, применяя для обточки заготовок трибов и осей автоматы обычного типа, приходится делать на них заготовку с значительным припуском, подвергая ее после обточки на автомате еще ряду дополнительных обточек на специальных токарных полуавтоматах.

На фиг. 54 показан сплошными линиями вид заготовки для оси после обточки на нормальном токарном автомате и пунктиром — окончательный ее вид. После обработки на автомате для придания заготовке окончательного профиля весь оставшийся материал снимается рядом последовательных обточек на токарных станках или полуавтоматах.

Для получения строгой концентричности всех отдельных частей заготовок вся обточка на токарных полуавтоматах производится в неподвижных — «мертвых» центрах, так как при зажиме в цангах и переходе со станка на станок концентричность нарушается. По этой же причине при таком методе обработки все без исключения части заготовки обтачиваются на автомате с некоторым припуском и окончательно доводятся до требуемого размера на полуавтоматах.

Нельзя здесь упомянуть, что в мертвых центрах ведется не только обточка на полуавтоматах, но и нарезка зубьев, почему заготовки всегда делаются с коническими концами (фиг. 54) для установки в центрах с внутренним конусом.

При очень малом диаметре цапф триба приходится считаться с возможностью их поломки или прогибания от усилия фрезы при

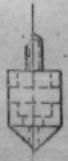

Фиг. 54. Заготовка триба после обточки на нормальном автомате.

нарезке зубьев. Во избежание этого заготовки таких трибов даже при обработке на специальных автоматах делаются с цапфами большего диаметра, нежели требуется, и доводятся до окончательного размера на токарных полуавтоматах после фрезерования зубьев.

При обточке заготовок на простом одношпиндельном автомате он должен иметь не менее двух резцодержателей для резцов: 1) отрезного, одновременно обтачивающего на конус один из концов, 2) фасонного, обтачивающего цапфу.

Схема работы на двухшпиндельном автомате показана на фиг. 55. При работе на первом шпинделе (поддающем материал) работают два резца: 1) отрезающий заготовку и одновременно обтачивающий цапфу следующей заготовки и 2) обтачивающий цапфу. Во второй шпиндель деталь подается повернувшись на 180° . В нем затачивается на конус другой конец, а при двух резцах обтачивается вторая цапфа.

Мы воздерживаемся от подробного описания применяемых для этих работ автоматов, так как описываемый способ устарел, мало производителен, дорог и дает заготовки скверного качества, почему



Фиг. 55. Схема обточки заготовки трубы на двухшпиндельном автомате.

в современной практике почти оставлен. С другой стороны, используемые автоматы не имеют каких-либо особенностей по сравнению с применяемыми в общем машиностроении.


Как уже указывалось выше, после автомата заготовка поступает на токарный полуавтомат для обточки. Обточка ведется на неподвижных центрах (фиг. 56) *A* и *A₁*, причем центры имеют внутренний конус. Конус на заготовке делается с углом при вершине около 90° , в центрах — 120° . В целях большой прочности установки деталь упирается в центр не вершиной конуса, а его боковой поверхностью, близкой к вершине, что достигается просверленным в центре отверстием малого диаметра.

Деталь приводится во вращение хомутиком *B*, зажимающим ее помощью винта *V*. Хомутик ведется входящим в его паз штифтом *I*, закрепленным в ременной шкиве *D*, вращающимся свободно на своей оси; *E* — резец, производящий обточки. У одного из центров *A* обычно спиливается сегмент, чтобы освободить место для прохода резца.

Условия работы резцов в таких станках весьма тяжелые.

Дело в том, что углы (*a*, *a* на фиг. 56) у основания цапф и заточек на заготовке должны быть не более 90° , причем вершины этих углов должны быть почти идеально острыми. Это вызывается как условиями

работы цапфы в подшипнике, так и условием правильной посадки шестерни, насаживаемой на ось или триб (тупой угол вызывает неплотное прилегание шестерни к торцу заплечика по всей его плоскости,

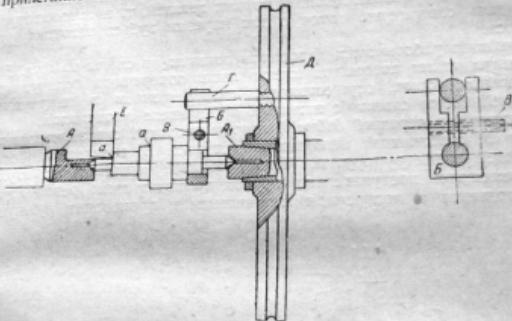


Фиг. 56. Схема обточки заготовки трубы в мертвых центрах.

перекос шестерни и непрочное соединение). Помимо этого острый угол требуется и при полировке цапф.

Эти обстоятельства требуют применения резцов такой формы, при которой резание происходит не лезвием резца, а лишь одной его точкой *a* (фиг. 56), причем эта точка должна быть такой, чтобы при рассматривании в сильную лупу никакого затупления рассмотреть было бы нельзя. Очевидно, что для таких резцов приходится применять сталь мелкозернистую, однородной структуры, достаточно вязкую, с одной стороны, чтобы острье резца не выкрашивалось, и достаточно твердую, чтобы острье не заминалось и быстро не тупилось. Ближе всего подходит к этим требованиям обычные углеродистые стали с содержанием углерода 1—1,1%, широко применяемые для резцов при обточке трибов.

Применяемый для обточки трибов токарный полуавтомат Ламберт показан на фиг. 57. Поперечная и продольная подачи суппорта осуществляются на этом станке помощью кулачкового валика, смонтированного в нижней части станины. Схема работы этого станка несложна и понятна из фиг. 56 и 57.

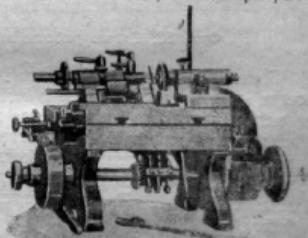


Фиг. 57. Токарный полуавтомат Ламберт.

Стремление избавиться после обточки на автоматах от целого ряда дополнительных обточек на токарных полуавтоматах звало появление специального типа автоматов, предназначенных специально для обработки длинных тонких деталей, т. е. автомата, позволяющих дать совершенно готовую для нарезки зубьев заготовку триб и оси.

Принцип работы этих автоматов понятен из схемы на фиг. 58. Резцы таких автоматов имеют лишь поперечную подачу, причем продольная подача осуществляется перемещением в направляющей передней бабки станка с зажатым в шпинделе материалом.

Зажатый в передней бабке *A* пруток проходит сквозь неподвижный конус *B*, снабженный неподвижной втулкой *B*, в точности соответствующий диаметру прутка. Таким образом, вращаясь во втулке *B* и перемещаясь поступательно, пруток проходит мимо резца *G*, который подается в поперечном направлении и производит нужную обточку.

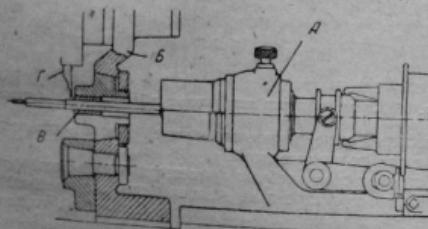

Фиг. 58. Схема работы люнетного токарного автомата.

Благодаря такой схеме усилие резца, находящегося у самой буски, всегда приложено независимо от длины обрабатываемой детали возле ее опоры, и при любом диаметре длины обрабатываемого изделия ограничена лишь ходом бабки. После рабочего цикла цанга, зажимающая материал в шпинделе, освобождается, а бабка, несущая шпиндель, вместе с буской. Таким образом осуществляется подача материала в буску.

Образцы деталей, которые можно изготавливать на автоматах такого типа, показаны на фиг. 59. Большинство этих деталей таково, что ни на каких "других" токарных или револьверных автоматах, кроме описанных, их изготовить невозможно.


Примером автомата со скользящей передней бабкой и люнетом может служить показанный на фиг. 60 автомат Ламберт для изготовления заготовок трибов, осей для карманных иручных часов.

Автомат имеет три резцодержателя под обычные призматические резцы.

Нельзя упомянуть, что во всех новейших автоматах для изготовления круглых деталей часы фасонные дисковые резцы почти всегда заменены обычными призматическими резцами.

Два из резцов автомата Ламберт направлены по горизонтали, третий — по вертикали.

Автомат имеет два кулачковых валика *A₁* и *A₂*, приводимых во вращение через червячную передачу от валика *B*, имеющего незави-

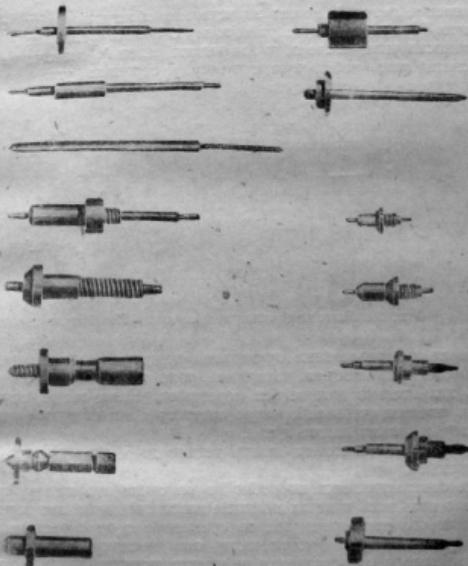

Фиг. 59. Образцы деталей, изготавляемых на люнетных автоматах.

симый от главного шпинделя привод. Валик *B* несет трехступенчатый шкив, с помощью которого можно менять обороты кулачковых валиков в зависимости от изготавливаемых деталей и качества материала.


Подача передней бабки осуществляется с помощью сидящего на валике *A₂* колодкового кулачка *C* и рычага *D*. Кулачки *E*, сидящие на том же валике, управляет помощью рычагов *F* и *G* выключением шкива для перевода шпинделя на холостой ход и освобождением цанги.

На валике A_1 сидят кулачки, управляющие резцами. Два горизонтальных резца связаны между собой и подаются кулачком H и рычагом J , вертикальный резец — кулачком K и рычагами L и M .

Помимо указанных трех резцов станок имеет еще четвертый N , установленный против обрабатываемого изделия и перемещающийся вместе со своим супортом O параллельно оси шпинделя.

Такой резец очень удобен, особенно при обточках заготовок для трибок и осей.

Применение резца N может значительно облегчить работу остальных резцов. В этом случае ведут обточку обычным путем, не заботясь о правильности угла; после обточки подают резец N , назначение которого — снять лишь небольшую стружку у вершины угла, застряв

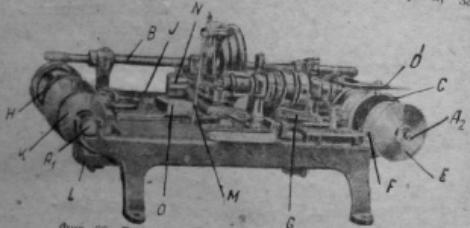

Фиг. 60. Люнетный токарный автомат. Ламберт.

ето. При таком разделении правильная режущая кромка у резцов, снимающих основной объем материала, роли не играет, и они могут работать значительно дольше без переточки. Резец же N , застрявший без переточки, весьма долгое время.

Описанный станок может давать детали до 5 мм диаметром и до 15 мм длиной.

Мы не останавливаемся подробно на описании автоматов Ламберт, упомянув о них лишь в целях полноты изложения, так как вследствие конструктивного несовершенства по сравнению с описываемыми ниже типами и низкой производительности, они, несмотря на свою дешевизну, большого распространения не имеют, уступая место автоматам Бехлер, Петерман и Торнос.

Мы оставляем также совершенство в стороне описание работающих по тому же принципу токарных автоматов Тиль, так как они ввиду их несовершенства в часовом производстве почти не применяются¹. Кроме того имеется достаточно полное описание этих автоматов на русском языке².

¹ В последнее время, насколько нам известно, сама фирма перестала их производить.

² Пешков, Наладка и работа автоматов Тиль, Машметиздат, 1932.

Токарные автоматы Бехлер, Петерман и Торнос

Характерной особенностью автоматов для обточки часовых деталей Петерман, Бехлер и Торнос являются: продольная подача, осуществляющая движением передней бабки, несущий шпиндель с зажатым в нем прутковым материалом, и наличие люнета с буквой, сквозь которую этот пруток проталкивается.

Автоматы всех трех заводов, специализировавшихся главным образом на производстве этого типа станков, чрезвычайно сходны между собой как по схеме, так и по конструкции, вследствие чего мы разберем устройство всех их одновременно.

Общие данные, станина и контришов. Выше мы рассмотрели (фиг. 58) метод производства на автоматах длинных тонких деталей с помощью неподвижного люнета.

Применение люнета, во-первых, полностью уничтожает прогибание материала под действием усилия резца и, во-вторых, благодаря наличию сменной неподвижной втулки, уничтожает влияние неправильностей (зазоров) вращения шпинделя в подшипниках. Вследствие этого на таких автоматах возможно получение весьма большой точности обработки: нормальный автомат с проходом материалом до 8 мм дает точность до 0,02 мм, а самые малые автоматы — до 0,01 мм.

Благодаря продольной подаче бабки с прутком в комбинации с попечной подачей резцов удается избежать применения на этих автоматах фасонных резцов, за исключением лишь очень редких случаев.

Все автоматы снабжены насосами, подающими на резцы масло для охлаждения резца при обработке стальных деталей.

Автоматы всех трех заводов настолько сходны по размерам и по конструкции между собой, что чрезвычайно трудно отдать предпочтение при обработке той или иной детали какому-либо из них.

Автоматы Бехлер по сравнению с другими имеют большое количество различного рода приспособлений, облегчающих и ускоряющих наладку и переделку их и расширяющих круг производимых ими деталей.

Кроме того заводом изготавливается довольно большое количество автоматов одного типа, но разных размеров, начиная с типа А4 для материала с максимальным диаметром 4 мм и наибольшей длиной обрабатываемой детали в 70 мм и кончая типом В20 для материала диаметром до 20 мм при максимальной длине детали в 120 мм и тяжелыми автоматами типа С еще больших размеров. Это обстоятельство позволяет при изготовлении на заводе разнообразных изделий оборудовать при применении автоматов Бехлер автоматический цех однотипными станками, что облегчает обслуживание и ремонт их.

Автоматы Петерман, не имея такого широкого диапазона в размерах, весьма удобны для случаев, когда в одном и том же цеху производится не только обточка заготовок трибов, но и некоторые другие операции. Завод выпускает помимо автоматов для обточки трибов еще и автоматы для нарезки зубьев на них и пр. Когда требуется применение тех и других, автоматы Петерман являются выгодными, так как трибозензые и другие автоматы этой фирмы имеют ряд одинаковых с токарными деталей, что облегчает обслуживание и ремонт.

Автоматы Торнос выполнены при оборудовании цеха, производящего большое количество однородных деталей и, следовательно, требующего большого количества одинаковых автоматов. Особенностью этих автоматов является полная взаимозаменяемость их деталей, что дает возможность обходиться меньшим количеством различного рода приспособлений и облегчает ремонт, позволяя заранее заготавливать совершенно готовые запасные части.

Таблица 1.

Фирма	Тип	Основные размеры						Габаритные размеры (мм)	Потребляемая мощность (л. с.)	Скорость резания (м/мин)
		Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки (мм)	Максимальная длина обрабатываемой детали (мм)	Максимальный шаг винтовой нарезки обрабатываемой детали (мм)	Максимальный диаметр винтовой нарезки на обрабатываемой детали для станка (мм)	Максимальный диаметр винтовой нарезки для латуни (мм)	Общий вес станка (кг)			
Бехлер	AE 4	4	70	0,25	3	4	500	1400×820	1,0	7/7
	AE 7	7	70	0,30	4,5	6	500	1400×820	1,0	7/7
	AE 10	10	70	0,30	4,5	7	500	1400×820	1,0	7/7
Торнос	Bo	6	50				200	750×400	1,0	-
	Bi	10	70				340	900×500	1,0	-
Петерман	№ 0	2,5	15		1,5	2,5	300	400×680	0,6	-
	№ 1	7	70		5	7	525	1150×580	1,5	-

В табл. 1 даны основные характеристики автоматов для обточки деталей часов, причем из изготовленных автоматов перечислены лишь типы, примененные для производства карманных и ручных часов.

Автоматы всех типов изготавливаются как с приводом от трансмиссии, так и индивидуальным приводом от фланцевого электромотора, смонтированного на станине станка.

На фиг. 61 показана схема контрпривода автомата Бехлер.


Контрпривод, приводимый шкивом *E*, передает вращение главному шпинделю станка трехступенчатым шкивом *F*, ведущим с помощью ремня двухступенчатый шкив, сидящий на шпинделе. Последнему при одном и том же числе оборотов вала контрпривода может быть сообщено в зависимости от качества, материала и размеров детали шесть различных скоростей. Табл. 2 дает для автоматов Бехлер числа оборотов для главного шпиндела в зависимости от положения ремня на трехступенчатом шкиве и числа оборотов вала контрпривода.

Табл. 3 является вспомогательной для расчета скорости шпиндела в зависимости от принимаемой скорости резания.


Трехступенчатый шкив *M* на фиг. 61 служит для привода закрепляемых на стапке приспособлений для сверления, нарезки резьбы и т. п. Насос для охлаждения жидкости приводится шкивом *G*.

Для привода кулачкового валика служит четырехступенчатый шкив *C*, приводимый во вращение через передор со сменными шестернями

четырехступенчатым шкивом *B*. Последний приводится от восьми-

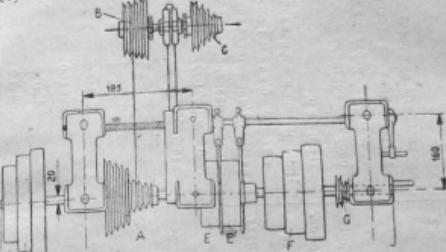

Фиг. 61. Схема контрпривода автомата Бехлер.

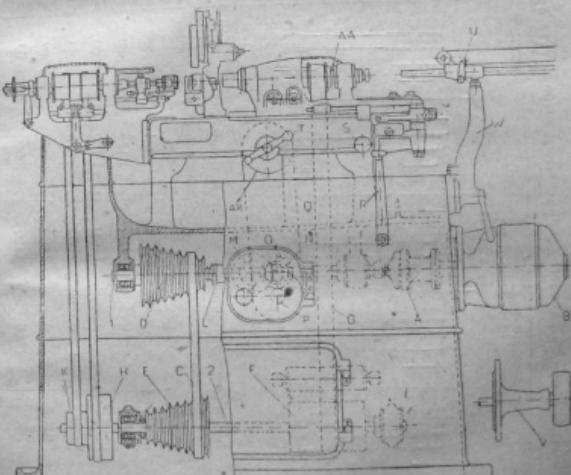

Фиг. 62. Схема привода автомата Петерман от индивидуального фланцевого мотора.

ступенчатого шкива *A*, сидящего на главном валу контрпривода. Это устройство позволяет, не меняя скорости вращения контрпривода,

Таблица 2

Числа оборотов рабочего шпинделя автомата Бехлер при разных положениях крепини

Положение руки				Коэффициенты для расчета диаметра пакина на трансмиссии, доходящем требуемое число оборотов контроллера.	
		Обороты контроллера в минуту	в минуту	Принимаем: контроллер делает 700 об/мин и трансмиссия 350 об/мин.—тогда диаметр шкивов равен: $98000 : 350 = 280 \text{ м}, 98000 : 280 = 346000$ для 700 об/мин	
346	385	445	520	594	666
692	790	890	1040	1188	1330
1 040	1 185	1 335	1 560	1 780	2 000
1 384	1 580	1 780	2 080	2 370	2 660
1 730	1 970	2 220	2 600	2 970	3 320
2 080	2 360	2 660	3 120	3 560	4 000

— об/мин рабочего шпинделя для автомата А4

об/мин рабочего шпинделя для автомата А7 и А10					
		об/мин	об/мин	об/мин	об/мин
2420	2760	3120	3640	4160	4650
2770	3160	3560	4160	4750	5320
3280	3750	4220	4940	5640	6320
3900	4460	5000	5830	6700	7500
				700	700
				800	800
				950	950
				1125	1125
				1250	1250
				1400	1400
				1600	1600
				1800	1800
				2000	2000
				2300	2300
				2600	2600
				3000	3000
				3500	3500
				4000	4000
				4500	4500
				5000	5000

Таблица 3
Число оборотов главного шпинделя в зависимости от скорости резания и диаметра материала


Диаметр материала <i>A, м</i>	Скорость резания <i>M, м/мин.</i>									
	12 <i>M, м/мин.</i>	15 <i>M, м/мин.</i>	18 <i>M, м/мин.</i>	22 <i>M, м/мин.</i>	26 <i>M, м/мин.</i>	30 <i>M, м/мин.</i>	35 <i>M, м/мин.</i>	50 <i>M, м/мин.</i>	65 <i>M, м/мин.</i>	80 <i>M, м/мин.</i>
1	3,820	4,780	5,740	7,020	8,300	9,560	11,150	—	—	—
1,5	2,550	3,190	3,820	4,680	5,520	6,380	7,440	5,580	7,950	10,350
2	1,910	2,390	2,860	3,510	4,140	4,750	5,380	4,460	6,360	8,270
2,5	1,530	1,910	2,280	2,800	3,310	3,820	4,310	3,180	5,320	6,920
3	1,275	1,595	1,910	2,340	2,763	3,180	3,720	2,370	3,180	4,560
3,5	1,092	1,368	1,640	2,000	2,370	2,730	3,180	2,070	2,780	3,980
4	955	1,193	1,435	1,750	2,070	2,390	2,780	1,950	2,180	3,670
4,5	850	1,064	1,276	1,560	1,840	2,130	2,480	1,860	2,050	3,540
5	765	955	1,145	1,400	1,655	1,910	2,230	1,380	1,430	2,190
6	638	798	955	1,170	1,380	1,590	1,860	1,260	1,660	3,435
7	546	684	820	1,000	1,185	1,365	1,590	1,220	1,985	2,965
8	478	598	716	876	1,035	1,195	1,395	1,990	2,585	3,180
9	425	532	638	780	920	1,065	1,240	1,770	2,300	2,830
10	382	478	574	702	830	956	1,115	1,595	2,075	2,540

Токарные автоматы Бехлер, Петерман и Торнос

сообщать кулачковому валику свыше 100 различных скоростей вращения в зависимости от требующихся подач и формы обрабатываемых деталей.

На фиг. 62 показана схема привода автомата Петерман от индивидуального фланцевого мотора. Смонтированный на станине станка вал *B* вращает вал *I*, соединенный с валом мотора муфтой *A*. Вал *I* приводит в движение все элементы станка.

Вал *2*, несущий шкив *F*, который ведет шкив шпинделья передней бабки *AA*, несет также ступенчатый шкив *E*, который при помощи ремня *C* соединен со шкивом *D*, укрепленным на валу *I*. Это устройство дает возможность сообщать шпинделю восемь различных скоростей вращения. Вращение кулачковому валику сообщается через пару конических шестерен, цилиндрические шестерни *M, N, O* и *P* и ремень *Q*, ведущий шкив *AK*, укрепленный на червячном валике, приводящем во вращение червячное колесо, сидящее на кулачковом валике.

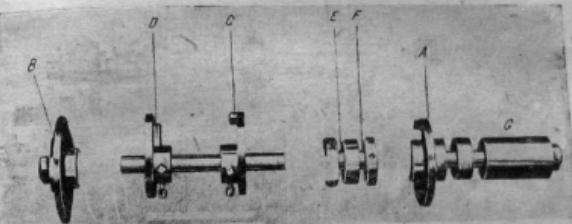


Фиг. 63. Кулачковый валик автомата Бехлер.

Шестерни *M, N, O* и *P* — сменные и позволяют сообщать кулачковому валику 36 различных скоростей. Различные применяемые на станке приспособления (для нарезки резьбы, сверления и т. п.) приводятся от сидящих на валу двух шкивов *K* и *H*. Привод приспособления для шлицевки винтов осуществляется с помощью шкива *L*.

Станок пускается в ход включением муфты *A* помощью рычага *R*. Кулачковый валик имеет самостоятельное включение от шкива *AK* при помощи кнопки *S*.

Такие автоматы с индивидуальным приводом, обладая по сравнению с работающими от трансмиссии всеми преимуществами, присущими последним, страдают одновременно недостатком, зависящим от особенностей их конструкции. При наличии короткого приводного ремня и применении в следствие перемещения бабки широкого ведущего шкива *F* при быстрых холостых ходах бабки ремень не поспевает за ней, скользя до $\frac{2}{3}$ своей ширины со шкива шпинделья *AA*.

Благодаря тому, что, как указывалось выше, конструкция и схема автоматов разных заводов и разных размеров автоматов, производимых каждым из этих заводов, чрезвычайно сходны между собой, нет никакой

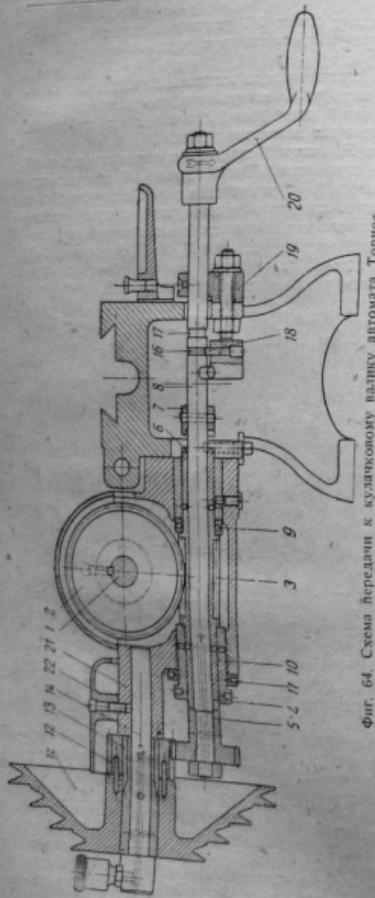

Фиг. 64. Схема передачи к кулачковому валику автомата Торнос.

кой необходимости описывать их каждый в отдельности. Поэтому в дальнейшем изложении за основу будет принят автомат Петермана, причем на других автоматах будем останавливаться лишь в тех случаях, когда они сильно расходятся с первыми.

Кулачковый валик. Описываемые автоматы снабжены одним кулачковым валиком, который несет на себе кулачки, управляющие всеми элементами станка, и расположены за главным шпинделем параллельно его оси. Кулачковый валик вращается против часовой стрелки.

Представление о расположении кулачков на кулачковом валике дает фиг. 63, где *A* — кулачок, управляющий горизонтальными резцами, *B* — кулачок, подающий переднюю бабку со шпинделем, *C* — кулачок для переключения ведущего шкива шпинделя на холостой ход и открывания цанги, *D* — кулачок для переключения ведущего шкива шпинделя на рабочий ход и зажимания цанги, *E* и *F* — кулачки для верти-

кальных (наклонных) резцов), *G* — место для посадки кулачков, управляющих приспособлениями, устанавливаемыми у края станины (для сверления, нарезки резьбы и т. п.).

На фиг. 64 показана схема передачи вращения кулачковому валику автомата Торнос.

Вращение передается от контрпривода кулачковому валику *I* через четырехступенчатый ременный шкив *15*, сменные шестерни *12* и *5*, червяк и червячное колесо *3* и *2*.

Шкив *15* укреплен на шестеренке *13*, вращающейся свободно на оси *14*. Шестерня *12*, укрепленная на шестеренке *13*, дает, сцепляясь с шестерней *5*, передаточное число $1:1$, применяемое при работе с латунью.

При работе со сталью или железом требуется передаточное число $1:3$, что достигается снятием шестерни *12* и заменой шестерни *5* другой — большего размера, сцепляющейся непосредственно с шестерней *13*.

При настройке автомата бывает удобно передачу кулачковому валику разъединить от привода, вращая ее от руки рукояткой *20*. Для этого требуется передвинуть червячный валик вперед так, чтобы под защелку *18* подошла вместо выточки *16* в валике выточка *17*. При этом шестерня *5*, соединяющаяся с червяком торцовыми выступами, с ним разъединяется, и кулачковый валик управляем вручную.

Для использования токарных автоматов в часовом производстве характерен весьма низкий (доходящий до 60%, а иногда даже до 50%) коэффициент использования.

Столь низкий коэффициент использования объясняется малыми размерами деталей и незначительными размерами снимаемой с них при обточке стружки и невозможностью уменьшить ниже определенного минимума нерабочие хода резцодержателей, бабки, зажима цанги и т. п. Поэтому вопрос об уменьшении времени, потребного на нерабочие хода автоматов, является для часовового производства весьма существенным.

С целью ускорения вращения кулачкового валика на период некоторых нерабочих ходов, что, очевидно, увеличивает линейную скорость их, могут применяться особые приспособления.

На фиг. 65 дана схема применяемого в автоматах Петерман такого приспособления, автоматически ускоряющего в определенные периоды вращение кулачкового валика.

Приспособление это крепится к станине автомата и приводится в действие пальцем, укрепленным в кулачке, вращающем с постоянной скоростью шкивом *OO*, работающим непосредственно от привода и действующим на рычаг *FA*. На кулачке *GA* устанавливается столько пар пальцев, сколько раз в течение одного цикла надо увеличивать скорость вращения кулачкового валика. Включение большей скорости получается от передвижения плеча *1* рычага *FA* влево пальцем кулачка *FA*, включение малой скорости — передвижением плеча *1* вправо.

Плечо *2* рычага *FA* при этом приводит в движение при помощи зинтов *3* и *4* рычаг *FB*, перемещающий сидящую свободно на валу *NN* муфту *BC* вдоль оси этого вала. Когда муфта *BC* передвинута вправо,

она толкает пружину *JH*, прижимая ее к плотно сидящему на валу *HN* кольцу *BB*.

Пружина *JH* будет сжатой до тех пор, пока штифт *CC*, закрепленный в рычаге *FB*, не нажмет на собачку *AB* и не освободит кольца *BB*.


При этом кольца *BB* и вместе с ним вал *HN* быстро переместятся вправо.

Таким же образом, когда рычаг *FB* влево влечет за собой перемещение вала *HN* в обратную сторону.

Когда собачка *AB* освободит вал *HN* и вал передвинется влево, собачка *AB* вновь захватит передвигающиеся вместе с валом кольца *BB*.

Перемещения вала *HN* передаются кулачковой муфте *GP* при помощи кольца *CK* и трех рычагов: *FD*, *FE* и *FC*. Кулачковая муфта *GP* при этом, перемещаясь взад и вперед по валику *HM*, будет входить поочередно в зацепление то с конической шестерней *FG*, то с муфтой *GF*.

Вследствие этого муфта *GP*, сидящая на валу *HM* на шпонке, будет передавать этому валу то ускоренное вращение (при сцеплении с шестерней *FG*), то замедленное (при сцеплении с муфтой *GF*). Муфта *GF* и шестерня *FG* сидят на валике *HM* свободно. На продолжении за подшипник конца валика *HM* сидит муфта *GS*, передающая вращение валику червяку *GH*. Червяк передает вращение через червячное колесо кулачковому валику *S*.

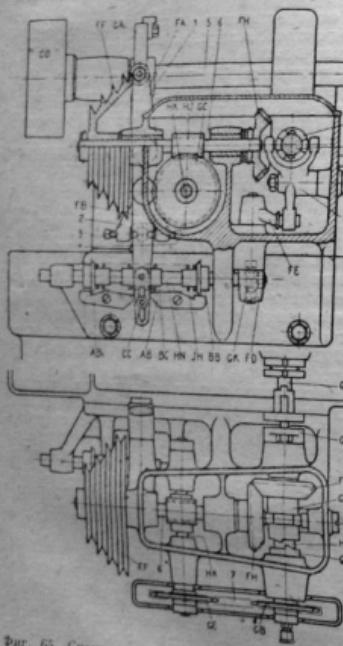


Фиг. 65. Схема передачи к кулачковому валику автомата Петерман.

(при сцеплении с шестерней *FG*), то замедленное (при сцеплении с муфтой *GF*). Муфта *GF* и шестерня *FG* сидят на валике *HM* свободно. На продолжении за подшипник конца валика *HM* сидит муфта *GS*, передающая вращение валику червяку *GH*. Червяк передает вращение через червячное колесо кулачковому валику *S*.

Приспособление приводится от ремня, ведущего шкив *FF*, сидящий на валу *b*. Быстрое вращение сообщается валику *HM* непосредственно с шестерней *FG*. Медленное вращение сообщается при помощи червяка *HJ*, вращающего сидящий на валике *HK* червячное колесо *GC*. Ни выступающим за подшипник конце валика *HK* сидит колесо *GE*, ведущее с помощью цепи Галля колесо *GB*. Последнее наглохо соединено с муфтой *GF* и передает валику *HM* малую скорость вращения.

Колеса *GB* и *GE* — сменные; различные комбинации их могут давать передаточные числа 3 : 1, 1 : 1 и 1 : 3. От устанавливаемого кулачкового валика *i*, следовательно, производительность станка.

Шпиндель передней бабки. Конструкция шпинделя автомата Петерман с индивидуальным приводом рассчитана на автоматическое захватывание и освобождение пружинной цанги, захватывающей материал,

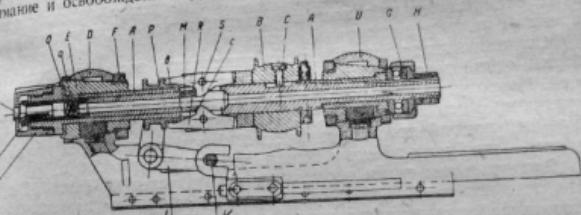

Фиг. 66. Схема устройства шпинделя автомата Петерман.

причем при подаче материала в шпиндель (разжимании цанги) ведущий шкив не выключается на холостой ход и шпиндель продолжает вращаться.

Самый шпиндель представляет собой (фиг. 66) стальной каленый полый цилиндр *A*, на котором сидит закрепленный винтом *C* шкив *B*. Шпиндель вращается в подшипниках передней бабки *D*, с коническими бронзовыми вкладышами *E*, зажимаемыми навертываемыми на резьбе кольцами *F*. Осевые усилия на шпиндель воспринимаются шариковым подшипником *G*, затягиваемым кольцами *H*.

Раскрыванием цанги управляет ломаный рычаг *J*, ведомый штифтом *K*, приводимым в движение сидящими на кулачковом валу кулачками.

Пружинная цанга *L* зажимается составным стаканом *M*, находящимся внутри шпинделя, и удерживается в нем навернутым на шпиндель стаканом *N*. Таким образом при любых положениях упругих частей механизма, зажимающего цангу, она, опираясь своим заплечиком в стакан *N*, будет всегда находиться в неизменном положении. Цанга *L* прижимается к стакану *N* спиральной пружиной *O*, которая вторым своим концом упирается в заплечик стакана *M* и заведена внутрь

В изображенном на чертеже положении пальцы R под действием кулачков поднимается вверх. При движении рычага J поворачивается против часовой стрелки и отводит муфту P, в выточку которой входит его палец, влево. Благодаря освобождению при этом двух рычагов R они поворачиваются вокруг осей S, также влево, пока их плечо b не упрется в шпиндель. При этом плечи с рычагами R отходят вправо, освобождая торец стакана M, перемещающегося под действием распирающей его и цанги пружины O также вправо. В результате этого коническая выточка в левом конце стакана M освобождает цангу, которая, разжимаясь, освобождает зажим в ней пруток.

При перемещении пальца K вниз, муфта P перемещается вправо и рычаги R поворачиваются по часовой стрелке, толкая стакан M влево, прижимая его к цанге и зажимая ее.

Рычаги R должны быть строго уравновешены относительно осей S, чтобы при вращении шпинделя масса их не давала бы относительных осей какого-либо момента центробежных сил, могущего не вовремя закрыть или раскрыть цангу.

Открытие цанги всегда должно происходить после окончания обработки одной детали, а закрытие — перед началом обработки следующей. Поэтому кулачок, открывавший цангу, должен быть помещен на кулачковом валике в месте, соответствующем крайнему левому (крайней подаче) положению передней бабки, а кулачок, закрывающий цангу, — крайнему правому (начальному) положению бабки.

Для открытия цанги необходимо подать палец K (фиг. 66) вверх. Это осуществляется привернутой наклонно к кулачку пластинкой, заставляющей при повороте кулачка палец K передвинуться и открыть цангу. Угол поворота кулачка, нужный для открывания цанги, равен примерно 15° .

Действие кулачка для зажимания цанги аналогично предыдущему. Поворачиваясь, кулачок заставляет палец K опуститься и зажать цангу. Угол поворота кулачка, нужный для закрывания цанги, равен примерно 10° .


Кулачки делются разрезными и зажимаются на кулачковом валике стяжными болтами, что облегчает перестановку кулачков вдоль кулачкового валика в зависимости от хода передней бабки.

Для деталей, требующих небольшой скорости вращения кулачкового валика, часто применяют показанное на фиг. 67 приспособление, назначение которого — свести к минимуму время на закрывание и открытие цанги. При применении этого приспособления время остается постоянным, независимо от скорости вращения кулачкового валика.

Открытие и закрывание цанги выполняются двумя кулачками A и B (фиг. 67), управляющими рычагом C, передающим движение ведущему рычагу муфты отводки пальца (палец K на фиг. 66). Эти кулачки закреплены на втулке D, свободно сидящей на кулачковом валике и соединенной с кулачковой муфтой K при помощи зубчатых шестерен E и F.

Зубчатая шестерня H, с которой может соединяться муфта K, находится в непрерывном вращении от контрпривода станка через шкив L и зубчатую шестерню M, соединенную с этим шкивом наглухо.

Передний сегмент на кулачке N, вращающимся вместе с кулачковым валиком, устанавливается так, чтобы в нужный момент включить муфту K. При этом шестерни F и E приходят в быстрое вращение, вращая вместе с собой втулку D с кулачками. После того как втулка сделала один оборот, муфта K автоматически выключается и втулка D останавливается, пока кулачок N ожидает включение ее. В зависимости от того, в каком положении будет бабка, на рычаг С будет действовать кулачок A или B, открывая или закрывая цангу.

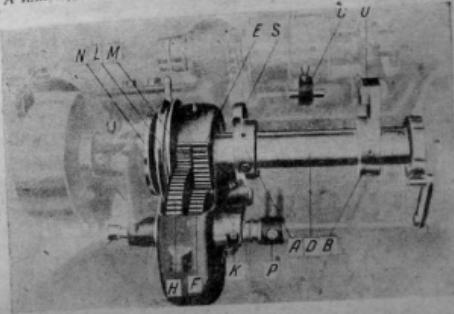

Фиг. 67. Приспособление к станку Петерман для ускоренного открытия и закрывания цанги.


Передняя бабка. Отличительной особенностью описываемых автоматов, вытекающей из самого принципа их работы, является скользящая в направляющих в виде ласточкина хвоста передняя бабка, перемещающаяся вместе с главным шпинделем вдоль его оси под действием кулачков и системы рычагов.

Вопрос точного расчета подачи передней бабки является весьма серьезным, так как от правильного профиля кулачков, от правильного взаимодействия рычагов, передающих движение от кулачков к бабке, зависит длина детали и ее отдельных элементов, размеры которых зачастую должны быть выдержаны с точностью до 0,02—0,04 мм.


Рычаг, действующий на бабку, толкает ее хвост вперед, причем назад бабка оттягивается, прижимая этот рычаг к кулачку спиральной пружиной или грузом, укрепленным на перекинутой через блок стальной ленте или проволоке.

В автоматах Петерман и Бехлер бабка оттягивается с помощью спиральной пружины A (фиг. 68), один конец которой прикреплен

к бабке, а второй — к цепи Галля В. Цепь намотана на закрепленном в станине валу С барабан на вращающейся или разматывающейся бобине.

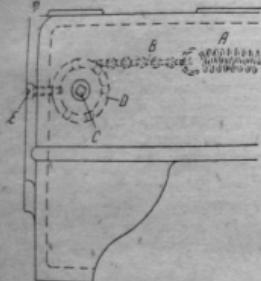


Фиг. 68. Схема оттягивания передней бабки в автоматах Петерман и Бехлер.

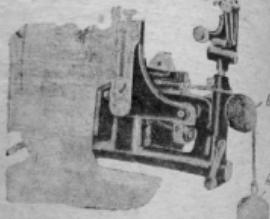

Фиг. 69. Схема оттягивания передней бабки в автоматах Торнос.

Барабан на вращающейся или разматывающейся бобине, можно регулировать натяжение пружины. Барабан закрепляется в нужном положении с помощью нажимного винта Е.

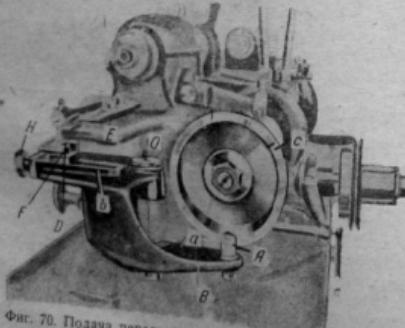

Фиг. 70. Подача передней бабки колокольным кулачком в автомате Петерман.


В автоматах Торнос (фиг. 69) это оттягивание осуществляется посредством груза А, привязанного к нити, переброшенной через блок В. Последний принцип, несколько более громоздкий, имеет то преимущество, что усилие на переднюю бабку от груза остается всегда по-

стоянным, в то время как при применении пружины это усилие зависит от положения бобинки.


Существуют два метода подачи передней бабки: 1) при помощи плоского (дискового) кулачка и 2) колокольного кулачка. Оба метода могут быть применены в любом из описываемых автоматов в зависимости от вида обрабатываемой детали. Для очень длинных деталей и не требующих особой точности продольных размеров применяются обычно колокольные кулачки, для более коротких деталей с точными размерами — плоские.

Подача передней бабки колокольным кулачком в автомате Петерман дана на фиг. 70.

Сухарики А укреплены на рычаге В, поворачивающемся вокруг оси О, и скользят по торцовой поверхности кулачка С, вращающегося против часовой стрелки. Подача плача а рычага В назад вызывает перемещение его плача вперед. При этом укрепленный на этом плече сухарик толкает бабку Е также вперед.

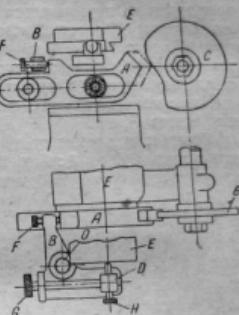

Фиг. 71. Схема подачи передней бабки дисковым кулачком.

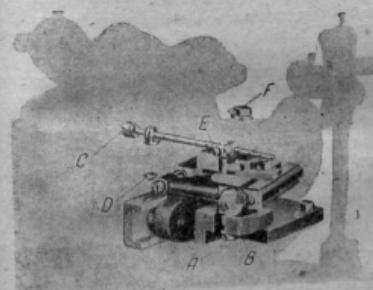

Фиг. 72. Подача передней бабки дисковым кулачком в автомате Бехлер.

В зависимости от положения сухарика D передача между кулачком и бобкой может быть равна 1 : 3 или 1 : 1. Там, где позволяет длина детали, следует стремиться при менять наиболее близкое к единице передаточное число, так как это дает возможность изготовления кулачка с меньшей точностью.

На фиг. 71 дана схема подачи передней бабки с помощью кулачка.

Кулачок *C*, вращающийся на кулачковом валу, толкает и заставляет поступательно перемещаться толкачик *A*. Толкачик действует на ломанный рычаг *B*, который вращается около оси *O* и при помощи сухарика *D* толкает переднюю бабку *E* вперед. Перемещение сухарика *D* вдоль рычага *B* достигается с помощью ходового винта *G*. Этим способом регулируется величина хода бабки.

Начальное положение бабки регулируется при помощи микрометровых винтов *F* и *H*.

Передаточное число от кулачка к бабке изменяется при перемещении сухарика *D* от 1 : 1 до 10 : 1. Большее передаточное число дает возможность получения большей точности в продольных размерах деталей (в ходе бабки) при довольно грубо изготавленном кулачке.


На фиг. 72 показана такая же подача передней бабки в автоматах Бехлер, где *A* — ось передаточного коленчатого рычага, *B* — ходовой винт, при помощи которого перемещается вдоль рычага нажимной сухарик, *C* и *E* — упоры, ограничивающие обратный ход бабки.

D — винт, зажимающий пружину, оттягивающую переднюю бабку назад, *F* — болт, прикрепляющий к бабке пластику, в которую упирается нажимной сухарик. Этот болт ходит в пазу, позволяющем отвести пластику назад по отношению к бабке и бабку вперед по отношению к станине, если работа производится без люнета.

Когда длина обрабатываемой детали должна быть очень точной и жестко ее регулировать, не меняя начального положения бабки, в автоматах Бехлер применяется специальное приспособление для подачи передней бабки.

Схема этого приспособления дана на фиг. 73. На кулачковом вале сидят рядом два кулачка *C* и *C₁*. Кулакчик *C* действует на толкачик *A*, оканчивающийся гайкой *F*, толкающей в свою очередь ломанный рычаг *B* с сухариком *D*. Кулакчик *C₁* действует на толкачик *A₁*, толкающий микрометрический винт *F₁*, сидящий в гайке *F*. Кулакчики *C* и *C₁* бывают одинаковой и разной формы и сидят на заложке в одном положении или сдвигаются один относительно другого в зависимости от потребности.

Вращая винт *F₁*, можно отодвигать толкачик *A* от кулакчика *C*, регулируя длину изготавливаемой детали, без переделки кулакчиков или перестановки рабочих резцов.

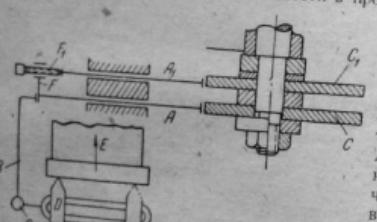


Фиг. 73. Схема подачи передней бабки двумя кулачками в автомате Бехлер.

Люнет. Неподвижно закрепленный на направляющих станка люнет несет, во-первых, резцедержатели для рабочих резцов и, во-вторых, направляющую втулку для материала. Втулка является опорой для обрабатываемого прутка наравне с подвижной передней бабкой, характеризующейся автоматом для часовых деталей.


В практике применяются, в зависимости от вида обрабатываемых деталей, автоматы с 2, 3, 4 и 5 резцами.

В автоматах с двумя резцами они располагаются по горизонтали, перпендикулярно оси шпинделя.

В трехрезцовых автоматах третий резец располагается по вертикали; в четырехрезцовых два резца по горизонтали и два наклонно-симметрично по отношению к вертикали, под углом в 45° один к другому; наконец, в пятирезцовых два резца горизонтально, два — наклонно и один — вертикально.

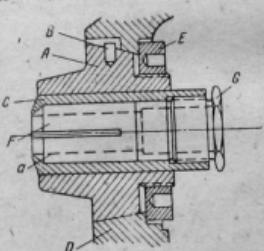

Фиг. 74. Простая направляющая втулка.

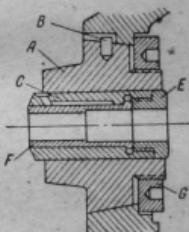

Фиг. 75. Вращающаяся (ротативная) втулка.

Не останавливаясь сейчас на конструкции резцедержателей и устройстве для подачи резцов, подробно описываемых ниже, перейдем к описанию направляющих втулок, играющих в работе автомата существенную роль.

На фиг. 74 показана нормальная неподвижная втулка Петерман для калиброванного материала.

В коническую расточку в люнете вставлен стакан *A*, удерживающий от вращения в люнете штифт *B* и несущий туда заготовленный в него стакан *C*. Закрепление стакана *A* в люнете *D* производится затяжной гайкой *E*.

В стакан *C* вставлена пружинная цанг *F*. Гайка *G* прижимает цанг *F* к передней части стакана *C* с внутренним конусом *G* и захватывает ее. Зажимая или освобождая несколько цанг при помощи гайки *G*, можно в небольших пределах регулировать ее раскрытие в зависимости от колебаний в размере материала.


Условия работы цанги чрезвычайно тяжелы, так как непрерывное поступательное перемещение и вращение с большой скоростью в ней

прутка приводят к быстрому изнашиванию ее трущейся поверхности a , хотя она и делается большой длины по сравнению с обычными цангами.

Такие втулки широко применяются при работе с хорошо калиброванным материалом с чистой поверхностью вследствие их конструктивной простоты и дешевизны при высокой точности обработки, получаемой при правильном их применении.

Для калиброванного материала некруглой формы (квадратной, восьмигранной и т. д.) описанные букисы уже непригодны и заменяются втулками с вращающейся цангой.

Устройство такой втулки видно из фиг. 75. В таком же стакане C , как на фиг. 74, но с отверстиями и канавками для смазки, вращается стальная каленая втулка A с внутренним отверстием, по форме и разме-

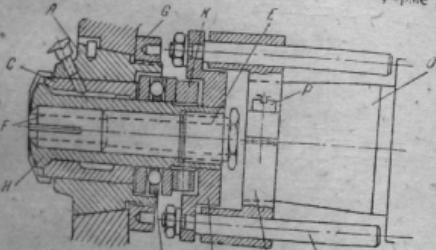

Фиг. 76. Вращающаяся разжимная втулка.

рам в точности соответствующим обрабатываемому прутку. В осевом конусе втулка удерживается в стакане C заплечиками и гайкой E .

Внутренняя рабочая поверхность втулки делается хорошо полированной для уменьшения изнашивания и максимального уменьшения зазора между втулкой и прутком, что повышает точность обработки. Такого типа втулка может применяться и для обработки круглого калиброванного материала; причем она будет, разумеется, значительно более долговечной, нежели втулка из фиг. 74.


Применение таких втулок возможно только при работе со строго калиброванным материалом, так как, будучи цельными, они не допускают никакой регулировки внутреннего диаметра. Этим недостатком не обладает регулирующаяся вращающаяся втулка Петермана (фиг. 76).

Эта втулка удобна при обработке плохо калиброванного материала, прутки которого по размеру отличаются один от другого. С другой стороны, так как эта втулка вращающаяся, то позволяет обрабатывать прутки квадратного, восьмигранного сечения, а также круглые прутки,

плохо прокатанные или протянутые (с небольшим овалом и т. п.), так как материал в цанге не вращается, а лишь зажимается и, следовательно, вращение прутка независимо от изменения его формы по длине всегда происходит вокруг одной оси.

В стакане A , закрепленном в люнете кольцом G , вставлен стакан C ; в него вставлен еще один стакан H , притертый к стакану C и вращающийся в нем. Осевые усилия на стакан H воспринимаются осевым шариковым подшипником I , надетым на него и зажатым навернутым на разрезе кольцом K .

Пружинная разрезная цанга вставляется уже не непосредственно в стакан C , а во вращающийся стакан H , прижимаясь к внутреннему конусу в передней его части своим наружным конусом при помощи гайки E . Подвертывая гайку E , можно цангу F несколько зажать,

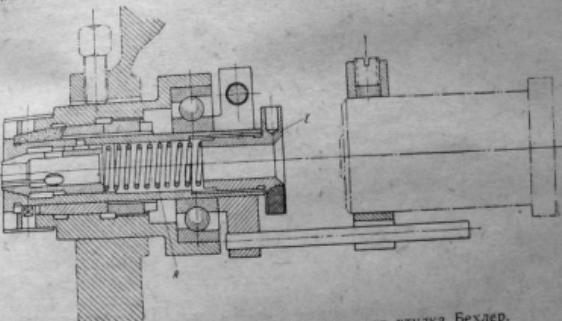

Фиг. 77. Вращающаяся саморегулирующаяся втулка Бехлер.

уменьшив тем самым размер пропускаемого материала. При пропуске материала большего размера цанга F разжимается на нужную величину отвертыванием гайки E .

Для обеспечения вращения втулки в люнете и во избежание вращения прутка в цанге, в случае заедания стакана H в стакане C (вращение прутка в цанге, к сожалению, к уменьшению точности обработки), притягивается плотно насаженный на стакан H хомутик L с закрепленным в нем двумя колонками M .

Колонки ходят в отверстиях хомута N , зажатого на шпинделе стакана O винтом P . При вращении шпиндела он заставляет вращаться хомутик L и стакан H с цангой.

Описанная втулка обладает, несмотря на свою универсальность, существенным недостатком. При работе с некалиброванным материалом необходимо при каждом изменении в размере поперечного сечения прутка останавливать станок, производя регулировку цанги

рукой с помощью гайки E , и сортировать заранее все прутки по размерам.


С этой точки зрения значительно более удобной является вращающаяся саморегулирующаяся втулка Бехлер (фиг. 77). Отличием этой втулки является введенная между цангой F и гайкой E спиральная пружина R . При небольшом увеличении поперечного сечения прутка цанга, стремясь раскрыться под влиянием увеличивающегося сопротивления протаскиванию прутка, сама поддается несколько назад, раскрывается и отжимает пружину. При уменьшении сечения прутка давление, распирающее цангу, уменьшается и под влиянием пружины R она поддается вперед, одновременно сжимаясь.

Резцодержатели в резцах. В люнетах с 2, 3, 4 и 5 резцами основные элементы одинаковые, поэтому мы разберем здесь лишь люнет для четырех резцов, как наиболее распространенный в практике и включающий все элементы, имеющиеся в люнетах других типов.

На фиг. 78 показан общий вид четырехрежущевого люнета автомата Петерман, характерного для всех

рекордодержателей в этих автоматах связанных между собой и во время работы автомата не перемещаются относительно друг друга. Эти резцодержатели укреплены на коромысле A , качающемся на оси B , укрепленной в люнете. Коромысло стремится повернуться против часовой стрелки в его плече, другое — в станине станка и поворачивается по часовой стрелке под действием кулачка D (фиг. 79 — схема работы коромысла).


Таким образом подача того или иного горизонтального резца осуществляется качанием коромысла (балансиром) в ту или иную сторону предмета. Передача от кулачка на коромысло осуществляется непосредственно башмаком E , укрепленным на коромысле и опирающимся своей заостренной в виде призмы гранилью на кулачок. Винт F служит регулирующим упором, упирающимся при крайнем по-

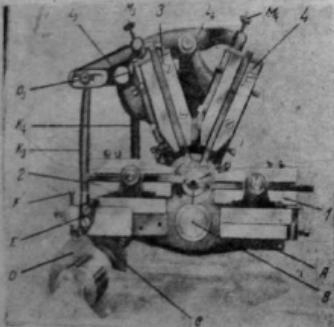

Фиг. 78. Четырехрежущий люнет автомата Петерман.

ходе коромысла башмак E , который должен быть всегда помещен так, чтобы радиус кулачка в точке касания сухаря был возможно ближе к перпендикуляру к прямой a , соединяющей ось вращения коромысла с сухарем, и вытекающей из этого невозможность менять передаточное число от кулачка к резцодержателям.

Для расчета кулачка балансира необходимо знать величины R_1 и R_2 . Например, в автоматах Бехлер $R_1 = 43 \text{ мм}$ и $R_2 = 129 \text{ мм} = 3 R_1$. Таким образом отношение передачи между башмаком E и резцом равно

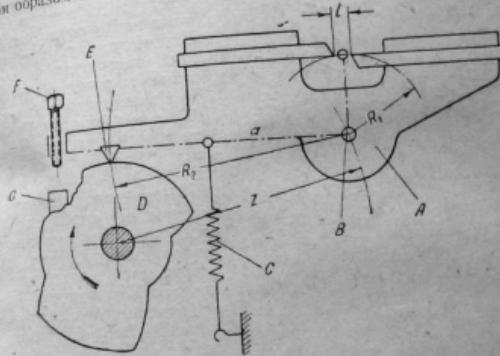

Фиг. 79. Схема подачи балансира.

3 : 1. Расстояние l между режущими кромками резцов должно быть достаточным для пропуска материала и обычно принимается от 1,1 до 1,2 d , где d — диаметр обрабатываемого прутка.

Наклонные (вертикальные) резцы независимы один от другого и управляемы каждый отдельным кулачком. Их резцодержатели перемещаются по люнету поступательно, скользя в направляющих в виде ласточкина хвоста.

Схема работы третьего резца (считая горизонтальные резцы за первые два и ведя счет по часовой стрелке) дана на фиг. 80.

Опирающимся на кулачок D_3 башмак E_3 сидит на горизонтальном рычаге J_3 , вращающемся вокруг оси O_1 . Винт F_3 служит упором, упираясь при нерабочем положении резца в подушку G_3 .

С рычагом J_3 с помощью шарнира O_2 соединен промежуточный рычаг K_3 , другой конец которого может закрепляться в разных положениях между b и c в ломаном рычаге L_3 , на шарнире O_3 . Рычаг L_3 может поворачиваться вокруг оси O_1 , в другой конец его ввернут винт M_3 , имеющий толкателем для резцодержателя.

При подъеме образующей кулачка рычаг L_4 поворачивается под действием описанного рычажного механизма по часовой стрелке, подавая посредством нажимного винта M_3 резцедержатель 3 винт, т. е. к обрабатываемому материалу. В обратную сторону резцедержатель подается двумя спиральными пружинами, работающими на сжатие.

При положении b рычага K_3 передача от сухари F_3 к резцу равна $1:1$, при положении $c - 2:1$.

Схема работы четвертого резца (фиг. 81) подобна схеме для третьего резца с той лишь разницей, что в схеме четвертого резца башмак E находится за шарниром, соединяющим рычаги J и K , а в схеме третьего резца между этим шарниром и осью O_2 вращения рычага J .

Изменяя передача от башмака E_4 к четвертому резцу при положении b рычага K_4 равна $1:1$ и при положении $c - 3:1$.

Новейшие конструкции автоматов снабжаются для удобства установки специальными конструкциями резцедержателей, допускающими проверку установки резцов с помощью микрометренных винтов. Это несложное приспособление во много раз ускоряет наладку автомата, уменьшая при ней брак.

Устройство микрометренной подачи к горизонтальным резцам балансира в автоматах Бехлера видно из фиг. 82, где G — балансир и H — его ось вращения. Резцы I и H за E и F . В резцедержатель J наглухо ввернута колонка K , входящая в супорт L . В свободный конец колонки ввертывается микрометренический винт B , удерживаемый от продольных перемещений двумя заплечиками M и N , между которыми находится крышка суппорта O . Новое устройство служит для установки резца в продольном направлении (по линии детали).

Самая установка производится следующим образом.

Устанавливают резец на глаз возможно ближе к нужному положению и, пускав автомат в ход, определяют примером длины детали, сколько резец должен быть подан в ту или иную сторону.

положение резца при закреплении нажимным винтом D резцедержателя, вращают винт вправо налево до тех пор, пока шлифованное заплечико μ не упрется в крышку O , и замечают соответствующее деление шкалы гайки P . При вращении винта следует легко дотрагиваться до кнопки двумя пальцами, как это делается в обычных микрометрах.

Освободив винт D , закрепляющий резцедержатель, вращают винт B в ту же сторону на нужное число делений, после чего закрепляют резцедержатель и с помощью заплечика M таким же способом, как и раньше, проворачивают установку.

Если подача резца требуется в другую сторону, то проделывают такие же операции, но при помощи заплечика N , причем для проверки установки все-таки пользуются всегда одним заплечиком M .


Установка резца в поперечном направлении осуществляется точно таким же способом с помощью микрометренного винта A , перемещающего суппорт L относительно привернутого к балансиру основания K .

Установка резца по центру осуществляется винтом C , управляющимся в пластинку, скрепленную с резцедержателем J , поворачивающимся вокруг оси колонки K .


При этом методе установочные винты A и B разгружены от всяких усилий и работают в условиях, близких к условиям работы обычных микрометров, результатом чего является большая точность их показаний.

Цена деления гайки P продольного хода — $0,01$ мм, что соответствует $0,01$ мм длины детали. У гайки P_1 поперечного хода цена деления $0,005$ мм, что соответствует $0,01$ мм по диаметру детали.


Установку резцов производят по самой тонкой части предмета, обрабатываемого резцом I , причем если эта часть цилиндрическая, то установку ведут не при помощи кулачка, а при помощи упорного винта S .

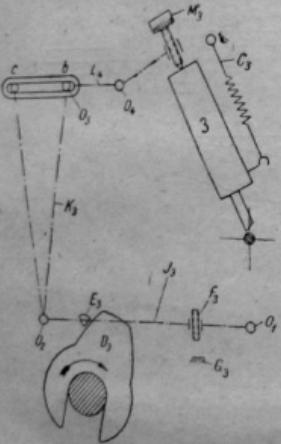


Фиг. 80. Схема подачи третьего резца.

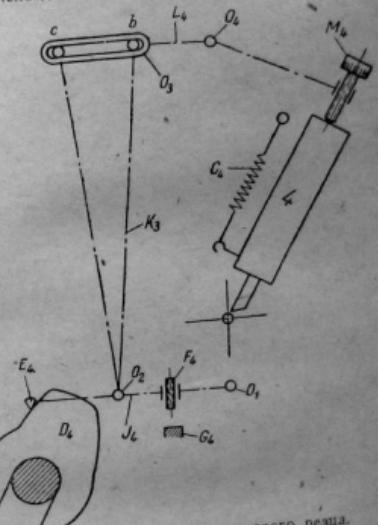

Фиг. 81. Схема подачи четвертого резца.

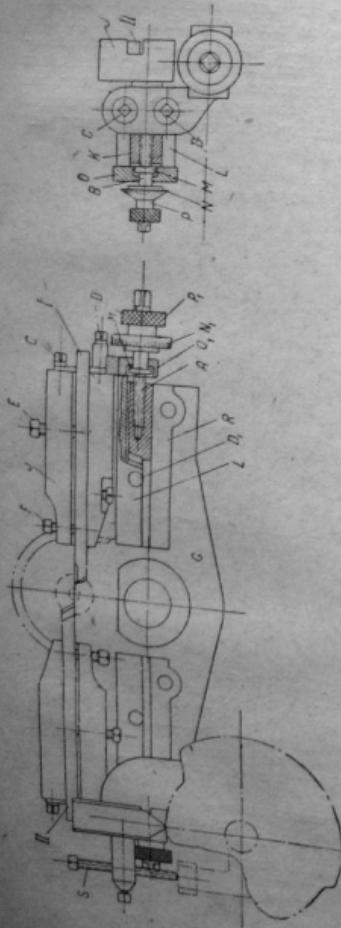


Фиг. 82. Корончатое автомата Бехлер и Торнос горизонтальных резцов.

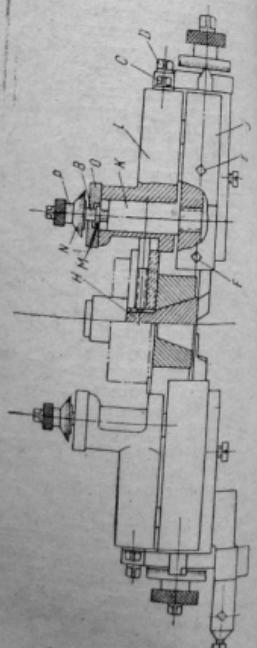

В автоматах Торнос горизонтальные резцы продольной установки не имеют.

Резец А закрепляется двумя нажимными винтами в резцедержателе В (фиг. 83), качающемся на оси С, закрепленной в супорте D. Резцедержатель В удерживается от качания нажимным винтом Е и колодкой F, упирающейся в сильную пружину G. Вращением винта Е можно поворачивать держатель В около оси С и тем самым поднимать или опускать режущую кромку резца.

В балансире H, несущий горизонтальные резцы, ввертывается ходовой винт J; от осевых перемещений относительно суппорта D вправо он удерживается силой спиральной пружиной K. Вращая надетую на винт гайку М с микрометренными делениями, можно двигать суппорт с резцом в ту или иную сторону.

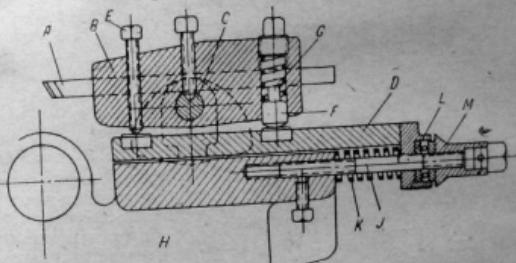

Фиг. 83. Схема горизонтального суппорта Торнос.

Следует иметь в виду, что при действующих на резьбу значительных усилиях резьба быстро изнашивается и показания по делениям гайки М начинают искажаться.




Устройство вертикального резцедержателя автомата Бехлер показано на фиг. 84, где А — резцедержатель, В — подвижная часть суппорта (салазки), на которой укреплен резцедержатель, О — ось, закрепленная в салазках В, вокруг которой резцедержатель может вращаться.

При помощи двух винтов С и D, ввернутых в резцедержатель и упирающихся в штифт Е, можно поворачивать резцедержатель вокруг оси О и центрировать его.

Нижние салазки суппорта F крепятся к основанию его G при помощи двух колонок J, зажимаемых винтами К. Грубая регулировка в продольном направлении осуществляется вдвиганием в основание и выдвиганием этих колонок.

Для точной микрометренной проверки установки резца в продольном направлении служит такое же устройство, как на фиг. 82.

Устройство вертикального резцодержателя автомата Торнос аналогично устройству горизонтального.

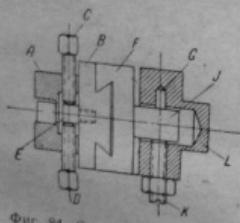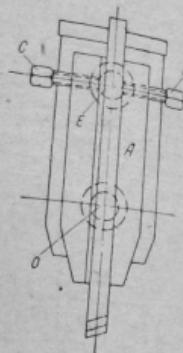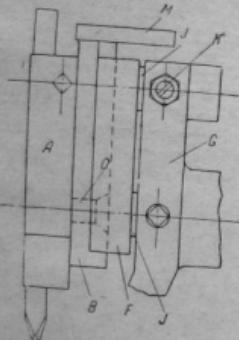

Фиг. 84. Супорт вертикальных резцов Бехлер.

При этом по окончании обточки на предварительно обточенной стороне для освобождения резца.

Одношпиндельное сверлильное приспособление применяется для сверления точных цилиндрических отверстий большой глубины, при чем зацентровка этих отверстий производится описанным ниже отдельным приспособлением. Шпиндель А, несущий сверло (фиг. 86), приводится во вращение от контрапривода автомата через шнуровой винт С.

Регулировка установки шпинделя по длине осуществляется освобождением кольца D и отвинчиванием или навинчиванием шайбы C.

Подшипники шпинделя В укреплены на бабке Е, скользящей в на-присоединения обычного типа в виде ласточкина хвоста в основании болтов Г.


Основание F состоит из двух частей а и б, перемещающихся относительно друг друга в горизонтальном направлении с помощью нажимных винтов Н и в вертикальном — с помощью винта J. Этими винтами производится установка шпинделя по центру люнета.

При сверлении с упорной подачей сверла пружина К зацепляется своим левым концом за штифт В бабки Е, а правым за закрепленную в основании колонку L. Подача сверла при сверлении, таким образом, происходит за счет силы натяжения пружины. В обратную сторону бабка поддается сидящим на кулачковом валу колокольным кулачком, действующим обычным образом на рычаг М, толкающий другим своим концом укрепленный на валике N сухарь О. При регулировке этот сухарь можно перемещать вдоль валика N, освобождая нажимной винт Р, и кроме того можно перемещать весь валик вдоль его оси посредством двух гаек R.

При сверлении с жесткой подачей укрепление концов пружины К меняется: левый конец закрепляется в основании при помощи передаваемой в положение L₁ колонки L, а правый — в бабке. Подача вперед осуществляется посредством передаваемого наоборот колокольного кулачка, действующего с помощью рычага М на сухарь О. Обратный ход в этом случае осуществляется действием пружины К.

Винт S, ввертывающийся в колонку T бабки и упирающийся в колонку U основания, является регулируемым упором, ограничивающим рабочий ход бабки при сверлении с упорной подачей. При подаче бабки кулачком (жесткое сверление) упор снимается.


В случае необходимости предварительной зацентровки отверстия применяется несложное центральное приспособление (фиг. 87). Приспособление это состоит из рычага G, вращающегося на оси, укрепленной в основании f, привертываемом к станине станка. Одно плечо этого рычага несет центровое сверло, а другое лежит на сидящем на кулачковом валу дисковом кулачке, притягивающемся к нему пружиной.

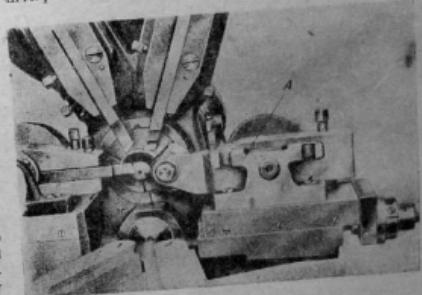

Фиг. 85. Установка фасонного резца.

При вращении кулачка и вызываемом им качанием рычага G центровое сверло подается к центру лонета или убирается от него. Продольная подача осуществляется обычной подачей прутка от него, лонят помощью передней бабки и после зацентровки прутка отводится несколько назад.

Для сверлений с повторным оттягиванием сверла и внутренних расточек отверстий применяется приспособление, во всем подобное описанному, с дополнительным устройством, дающим возможность передвигать бабку шпинделя или ставить ее под углом.

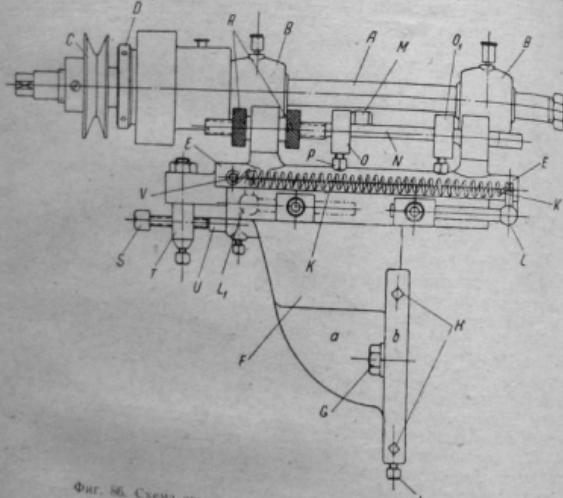


Фиг. 86. Схема сверлильного приспособления на сажазках.


При расточке отверстий сверло в шпинделе заменяется расточным резцом, а самый шпиндель не вращается, что достигается снятием ремня со шкива и затягиванием переднего подшипника, зажимающего шпиндель.

Простое сверлильное приспособление. Это приспособление (фиг. 88) применяется при сверлении небольших отверстий, не требующих особой точности.

Приспособление привертывается к станине станка фланцем b своего основания F с помощью болта G, как описанное выше, и центрируется

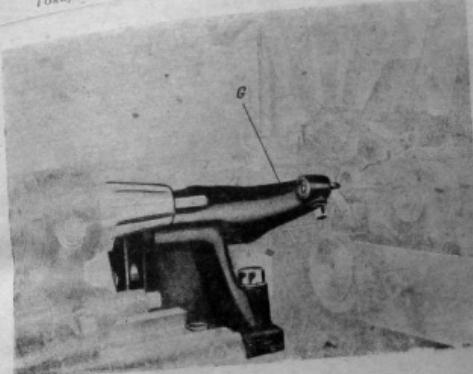


Фиг. 87. Приспособление для зацентровки.

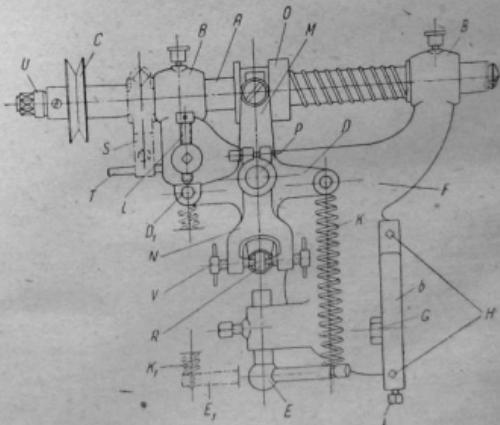

Фиг. 88. Схема простого сверлильного приспособления

Шпиндель *A* приводится во вращение шнуровым шкивом *C*. Подача шпинделя осуществляется с помощью сидящего на кулачковом валу колокольного кулачка и четырех рычагов *M* и *N* (по два каждого типа). Последние два рычага ведут муфту *O*, сидящую на шпинделе. Рычаги *M* и *N* имеют общую ось вращения в точке *P*. Кулачок ведет рычаги *N*, толкая штифт *R*, за jakiаемый в вилках этих рычагов. При подаче шпиндель скользит вдоль своей оси в подшипниках *B*.

При чувствительном (упругом) сверлении подача осуществляется с помощью пружин *K*, один конец которых закрепляется в коромысах *D*, а второй — в штифте *E*, укрепленном в основании при-

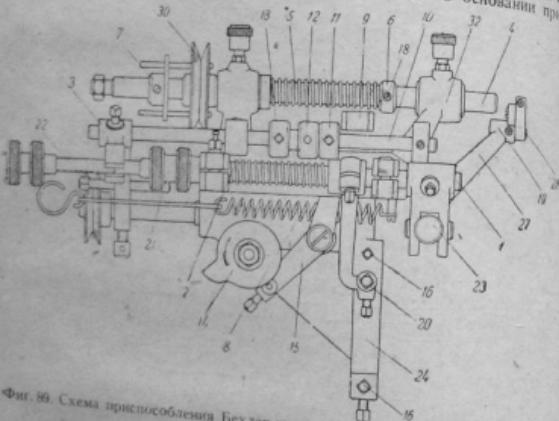

Фиг. 89. Схема приспособления Бехлер для центровки и сверления (вид сбоку).⁶

способления *F*. Обратный ход шпинделя осуществляется с помощью кулачка. В этом случае необходимо пользоваться винтовым упором *L*, ограничивающим глубину сверления.

При жестком сверлении штифт *E* переводится в положение *E₁* и пружины *K* — в *K₁*, где они крепятся к коромыслу *D₁*. Упор *S* снимается. В этом случае подача шпинделя осуществляется с помощью кулачка. При обратном ходе — с помощью пружин *K₁*.

Если сверление ведется при ненарвращающемся шпинделе, на него наивается хомутчик *S*, утврашающийся в штифт основания *T* и препятствующий вращению шпинделя.

Шпиндель сделан подъем под пружинную штангу, закрепляемую при помощи гайки *U*.

Регулировка глубины сверления осуществляется двумя винтами *V*, зажимающими штифт *R* в вилках рычагов *N*.

Приспособление для сверления и центровки. Это приспособление служит для зацентровки и одновременно для сверления, причем последнее может быть жестким, чувствительным и высокочувствительным. Приспособление это имеет также специальное устройство для повторного оттягивания сверла и удаление с него стружки.

Показанное на фиг. 89 приспособление Бехлер крепится к станине станка с ее заднего торца своим фланцем 24. Винты 16 и 17, как и в предыдущих приспособлениях, служат для установки шпинделя по центру лонета.


Центровка осуществляется с помощью валика 1, качающегося вокруг своей оси под действием рычага 25 (фиг. 90), рычаг 25 открывается на дисковый кулачок 26, сидящий на кулачковом валу.

На валике 1 сидит на муфте 23 рычаг 27, несущий на себе патрон 19, в котором захватывается центровое сверло.

В нерабочем положении рычаг опущен книзу и не мешает работе сверлильного шпинделя 4. Перед зацентровкой валик 1 под влиянием соответствующего выступа на кулачке 26 поворачивается против часовой стрелки, пока надетый на него упор с упорным винтом 20 не упрется во фланец 24. При этом повернется и рычаг 27, и патрон 19 с центровым сверлом поднимется к центру лонета.

Патрон 19 может поворачиваться в рычаге 27 вокруг оси 28. Поворот патрона и ввертыванием винта 20 производится установка оси центрового сверла по центру лонета. Центрирование может производиться двояким образом: или при неподвижном центровом сверле обрабатываемая деталь подается на него (ходом передней бабки), или при неподвижной бабке подается центровое сверло. В последнем случае подача осуществляется с помощью спиральной пружины 2, тянущей валик 1 вправо. Обратно валик подается с помощью хомутика 3 тем же колокольным кулачком 29 и рычагом 9, которые управляет ходом сверлильного шпинделя 4.

Шпиндель 4, несущий сверло, вращается в подшипниках, укрепленных на бабке 32, перемещающейся вдоль основания 24 на салазках. Шпиндель имеет возможность не только вращаться в подшипниках, но и перемещаться в них вдоль своей оси. Чтобы осевые перемещения шпинделей не мешали передаче вращения, ведущий шнуровой шкив 30 сидит на шпинделе свободно и передача к шпинделю осуществляется

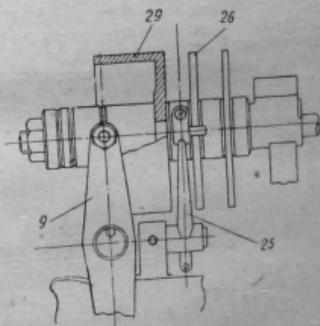


Фиг. 90. Кулачки и ведущий рычаг приспособления для центровки и сверления.

через поводковый патрон 7, в отверстия которого входит штифты, зажимленные в шкиве.

Подача шпинделя осуществляется с помощью колокольного кулачка 29, поворачивающего рычаг 9. При этом второе плечо этого рычага упирается в один из сухарей 11, 12 или 13 на валике 10, укрепленном в бабке 32, вызывая перемещение бабки в ту или иную сторону. Подача регулируется перемещением сухарей вдоль оси валика. На этом же валике 10 сидит хомутик 3, отводящий валик 1 центрового сверла.

При особо чувствительном сверлении колокольный кулачок устанавливается в положение, показанное на фиг. 90 и бабка подается кулачком. Во время подачи бабки, как только сверло подходит к обрабатываемому предмету, вследствие оказываемого им сопротивления шпиндель, скользящий в подшипниках вдоль своей оси, останавливается. Так как бабка переместится еще несколько вперед, то пружина 5, упирающаяся одним концом в продольно движущийся вместе с бабкой

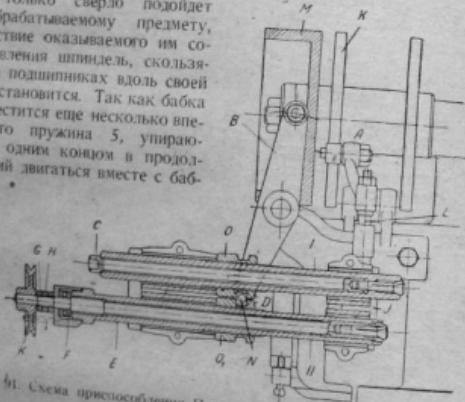

Фиг. 91. Схема приспособления Петерман для центровки и сверления.

кульшниками, а другим в кольцо 6, закрепленное с помощью на- жимного винта 18 на шпинделе, сожмется и начнет толкать шпиндель в направлении обрабатываемого предмета. После остановки бабки пружина по мере сверления будет расправляться, сила ее ослабевать, и сверление получится весьма чувствительным. Обратный ход бабки достигается с помощью растянутой пружины 8, правый конец которой закреплен в бабке сверлильного шпинделя, а левый — в неподвижном основании.

При чувствительном сверлении пружина 5 снимается, кольцо 6 за-крепляется у заднего подшипника, а поводковый патрон 7 — у шкива 36, чем пружина 4 удерживается от осевых перемещений относительно бабки. Пружина 8 зацепляется правым концом за основание, а левым — за бабку. Подача бабки осуществляется силой этой пружины. Обратный ход бабки осуществляется рычагом 9 и колокольным кулачком 29,

установленным в противоположном показанному на фиг. 90 положении. При жестком сверлении кольцо и поводковый патрон таким же образом закрепляют шпиндель относительно подшипников. Кулачок 29, и пружина 8 устанавливаются так же, как при особо чувствительном сверлении.

Подача бабки осуществляется с помощью кулачка, а обратный ход ее — с помощью пружины 8.


При сверлениях с подачей при помощи пружин (5 и 8) необходимо пользоваться упорным винтом 22, ввернутым в бабку и при ее крайнем правом положении упирающимся в основание, ограничивая этим глубину сверления. Гайки 21 на валике 1 служат для регулировки глубины центровки.

Когда сверление ведется при неподвижном сверле, поводковый патрон снимается и на его место надевается хомутик, упирающийся в валик 10 и удерживающий шпиндель от вращения.

Для снятия со сверла стружки при чувствительном сверлении применяется кулачок 14, приводимый во вращение через червячную передачу от ременного шкифика. Кулачок, вращаясь, заставляет рычаг 15 периодически быстро поворачиваться на некоторый угол против часовой стрелки. Рычаг 15, упираясь в сухарь 12 или 13, быстро отводит шпиндель назад, затем его отпускает. При жестком сверлении этот метод неприменим и в случае глубоких сверлений и при необходимости оттягивания сверла в процессе работы приходится прибегать к соответствующей форме кулачка 29. Процесс при этом происходит значительно медленнее, нежели при кулачке 14, дающем возможность оттягивать сверло до 30 раз в минуту.

В служащем для той же цели приспособлении Петерман (фиг. 91 и 92) центровое сверло закрепляется непосредственно в первом шпинделе С. Подшипники обоих шпинделей закреплены на общем супорте, который перемещается в направлении, перпендикулярном оси шпинделей, и позволяет устанавливать у центра люнета нужный шпиндель. Это перемещение достигается с помощью дискового кулачка К, заставляющего рычаг А поворачиваться вокруг неподвижной оси. Второе плечо этого рычага ведет колонку L, укрепленную в супорте I, заставляя перемещаться вместе с собой супорт.

Подача шпинделя осуществляется с помощью управляемого колокольным кулачком М рычага В, палец которого N входит в прорез муфты О или О₁, сидящих на шпинделах С и Е, в зависимости от того, какой из них находится против центра люнета.

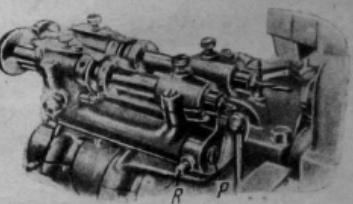


Фиг. 92. Приспособление Петерман для центровки и сверления.

Регулировка каждого шпинделя в вертикальном направлении достигается поворачиванием эксцентричного валика P (фиг. 92), а в горизонтальном — упорными винтами R .

Трехшпиндельное сверлильное приспособление. Это приспособление применяется для сверления и зацентровки ступенчатых отверстий и зацентровки, сверления и развертки.

Приспособление крепится попрежнему своим фланцем к торцу станка сзади и устанавливается по центру лунета с помощью винтов 7 и 8 по среднему шпинделю (фиг. 93).

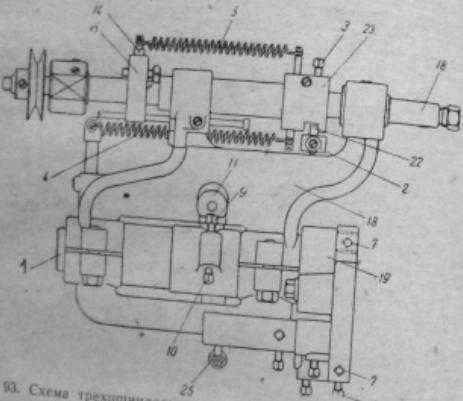


Подшипники шпинделей I , II и III помещены в кронштейне 18 (фиг. 94), вращающемся на оси 1 , закрепленной в основании 19 приспособления.

Подвод требуемого шпинделя к центру лунета осуществляется поворотом кронштейна 18 вокруг оси 1 . Это достигается с помощью застопоренного на кронштейне рычага 20 , опирающегося на кулачковом валу дисковый кулачок 21 .

Как указано выше, центрирование всего аппарата производится по среднему шпинделю. Ввернутые в кронштейн 18 винты 9 и 10 регулируются так, чтобы при центральном положении одного из крайних шпинделей соответствующий винт упирался бы своей головкой в соответствующий упор 11 основания. При помощи этих винтов достигается центровка боковых шпинделей.

Подача шпинделя осуществляется с помощью колокольного кулачка 24 , ведущего поворачивающийся вокруг оси OO рычаг 2 . Другой конец рычага 2 своим пальцем 22 входит в прорез сидящей на каждом шпинделе муфты 23 , увлекая ее, а вместе с ней и соответствующий шпиндель вдоль его оси. Расположение пальца 22 выбрано таким образом, чтобы он находился как раз под осью лунета; при качании кронштейна 18 этот палец попадает в прорез муфты 23 , которая сдвигается на находящемся против центра лунета шпинделе.

Конструкция приспособления допускает производство особо чувствительного или жесткого сверления, причем каждый шпиндель может быть установлен на любой тип сверления, независимо от остальных. Подача шпинделя в обоих случаях осуществляется с помощью колодок.

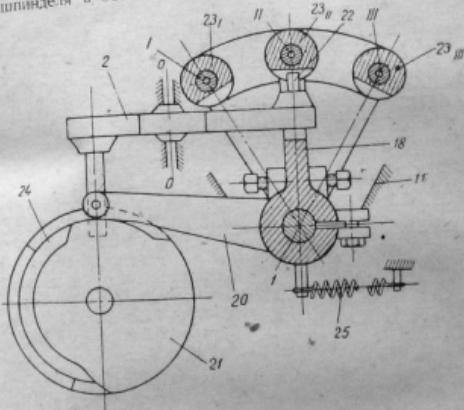

Фиг. 94. Схема трехшпиндельного сверлильного приспособления (поперечный разрез).

кольного кулачка, а обратный ход — с помощью пружины 4 , правый конец которой прикреплен к муфте 23 , а левый — к кронштейну 18 .

При особо чувствительном сверлении винт 3 , захватывающий муфту 23 , з进一步 вдоль оси шпинделя. При подаче муфты 23 рычагом 2 вперед, как только сверло коснется обрабатываемой детали, вследствие возникшего сопротивления шпиндель остановится, а муфта 23 , продвинувшись вперед, натянет пружину 5 , правый конец которой закреплен в муфте 23 , а левый — в колыне 17 , закрепленном на шпинделе винтом 14 . Сверление будет производиться под действием этой пружины, ослабляющим по мере продвижения шпинделя вперед. При обратном ходе муфта 23 , упираясь в заплечико шпинделя, продвинет его в начальное положение.

При жестком сверлении муфта 23 закрепляется на шпинделе винтом 3 и при подаче тянет его с собой. Пружина 25 стремится повернуть кронштейн 18, прижимая тем самым рычаг 20 к кулачку 21.

Винтонарезные приспособления. Эти приспособления, которые можно применять как для нарезки внутренней резьбы метчиком, так и для наружной — плашкой, практически применяются исключительно для последней, вследствие отсутствия при них приспособления для сверлений, применяемых для различных видов резьб.

Как указывалось при описании конструкции главного шпинделя, он не имеет устройства для автоматической остановки его во время работы, поэтому при всех применяемых приспособлениях для нарезки резьбы она нарезается при вращающемся вместе с деталью главном шпинделе. Шпиндель приспособления, несущему плашку, сообщают такую скорость, чтобы разность между ней и скоростью главного шпинделя давала бы нужную скорость вращения плашки относительно обрабатываемой детали.

Все применяемые приспособления устроены в целях максимальной производительности по дифференциальной системе, т. е. скорости вращения плашки при нарезке резьбы и при свертывании ее с обрабатываемой детали не зависят одна от другой и могут быть выбраны наилучшими.

На фиг. 95 изображено винтонарезное приспособление Бехлер,годное исключительно для правых нарезок малого диаметра и применяемое для нарезки грубой резьбы с большим шагом и не требующей большой точности. Приспособление это крепится к заднему торцу станины и центрируется по линейке винтов 11 и 12.


Схема действия его следующая: Вращающийся на кулачковом валу дисковый кулачок, поворачиваясь вокруг вертикальной оси опирающейся на него одним плечом рычаг (на чертеже не показан), заставляет этот рычаг другим своим плечом повернуть против часовой стрелки барабан 1. Барабан при этом своей частью со сплюснутым сегментом освобождает винт 15, ввернутый в коленчатый рычаг 2. Вследствие этого рычаг 2 под влиянием натяжения пружины 16 поворачивается по часовой стрелке. Второй конец рычага при этом поворачивается влево сидящую на линии шпонке на шпинделе муфту 3. Муфта 3 имеет присоединение с внутренним конусом сидящего свободно на шпинделе вращающегося ременного шкива 27 (см. описание резьбонарезных станков, гл. 11), включая его на рабочий ход и заставляя вращаться.

Благодаря применению фрикционной системы, в случае если на плашке возникнет сопротивление (конец нарезаемой части), фрикционные конусы начинают проскальзывать, и шпиндель останавливается. При повторе барабана 1 по часовой стрелке укрепленный на нем рычаг 10 проскачивает за защелку 13 рычага 26. Эта защелка при проходе рычага 10 отжимается вверх и, пропустив его вместе с рычагом 26, опускается вниз под действием пружины 28. Размеры и расположение

Токарные автоматы Бехлер, Петерман и Торнос

жение рычага 10 выбраны так, что если защелку 13 освободить и кулачок на барабане 1 воздействовать не будет, то момент силы веса рычага 10 относительно оси барабана будет больше, нежели соответствующий момент пружины 16, и барабан повернется по часовой стрелке.

Следует напомнить, что главный шпиндель станка вращается по часовой стрелке (если смотреть со стороны детали), и так как нарезается правая резьба, то шпиндель приспособления должен вращаться в ту же сторону с большей скоростью, нежели у главного шпиндела.

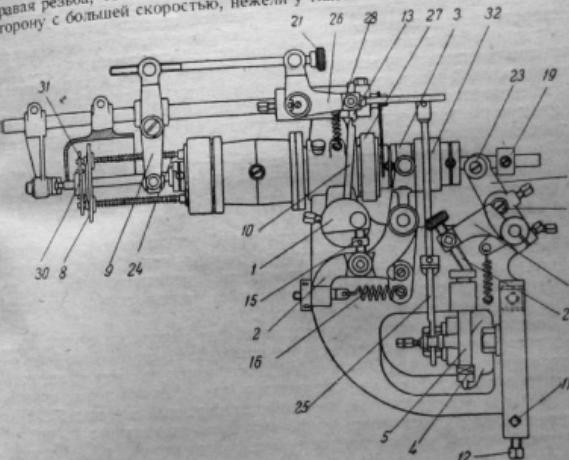

Фиг. 95. Винтонарезное приспособление Бехлер для правых нарезок малого диаметра.

Как только шпиндель начнет вращаться, второй дисковый кулачок, помещенный рядом с первым, заставляет поворачиваться около вертикальной оси опирающийся на него одним плечом рычаг 4. Второе плечо рычага 4 толкает при этом вверх толкатель 5, действующий на ввернутый в рычаг 6 винт 29, заставляя этот рычаг поворачиваться по часовой стрелке. Одновременно с этим поворачивается сидящий на том же валике рычаг 7, толкающий своим роликом 23 муфту 19, сидящую на шпинделе. Шпиндель начинает перемещаться вправо.

Профиль управляющего подачей шпинделя кулачка выбирается таким, чтобы подача шпиндела осуществлялась лишь до тех пор, пока плашка или метчик не начнут нарезку.

После этого принудительная подача прекращается, и шпиндель подается вследствие нарезывания плашки на обрабатываемую деталь.

На заднем конце шпинделя сидит свободно диск 8, удерживаемый от осевых перемещений относительно шпиндела гайкой 30 и скользящими своими отверстиями вдоль двух неподвижных колонок 31. При подаче шпинделя диска 8 скимает легкие спиральные пружины 24, при этом подшипник 9 подается бы к нижнему плечу рягача 9 и подал бы это плечо вправо, тягая 21, которая повернет против часовой стрелки рягач 26. При этом верхнее плечо рягача 9 передвинется влево, потянув за собой повороте рягача защелку 13 приподнимается и освобождает рягач 10. При падающем вниз и поворачивающий по часовой стрелке барабан 1. Рягач поворачивается по часовой стрелке, выводя муфту 3 из зацепления 3 прижимается своим правым конусом к внутреннему конусу муфты движко укрепленного обода 32, затормозив и остановив этим вращение шпинделя аппарата.

Так как главный шпиндель станка продолжает вращаться, то плашка или метчик начинает отвинчиваться с нарезанной детали, чему способствуют пружины 24, толкающие шпиндель приспособления влево.

На случай, если вследствие неправильной установки или каких-либо других причин диск 8 не выключит во время шкива, на кулачковый вал надевается вращающийся с них палец, приподнимающий при помощи рягача стержень 25, который в свою очередь поднимает правое плечо рягача 26 и освобождает рягач 10.

Если по какой-либо причине плашка или метчик не начнет нарезать резьбы, а шпиндель все-таки будет продвигаться, то, во избежание повреждения плашки или самого приспособления, предусмотрена связь 33 (рягач 6 упирается в этот штифт вставленный в рягач 7). При возникающем сопротивлении подаче шпинделя этот штифт рягачом 6 сминается, чем нарушается связь между кулачком и шпинделем, вращение которого останавливается, и этим ограничиваются могущие быть последствия.

Другое приспособление Бехлер для нарезки правой резьбы для винта большего диаметра показано на фиг. 96.


Приводной ремень проходит через отводку 2 и вращает сидящий на шпинделе холостой шкив 1.

Дисковый кулачок, действуя на рягач, вращающийся у горизонтальной оси (на чертеже не показан), заставляет его повернуть по часовой стрелке рягач 5, оттягиваемый в противоположном направлении пружиной 28. Этот рягач с помощью пальца, входящего в вилку отводки 2, поворачивает отводку, переведя тем самым ремень на рабочий шкив 3, отчего шпиндель приходит во вращение (как в предыдущем случае — в ту же сторону, что и главный шпиндель станка).

Во время поворота отводки закрепленная в ней собачка 29, отжимающая вправо пружиной 30, захватывает собачку 4 рягача 12, отжимаясь вправо пружиной 30, захватывает собачку 4 и удерживает отводку, а вместе с ней и ремень на рабо-

чес шкиве. Воздействия кулачка на отводку больше не требуется.

Вращающийся рядом с первым вторым дисковым кулачком в это время с помощью рычага 6 начинает толкать вверх толкачек 7. Толкачек, поднимаясь вверх, в свою очередь, толкает винт 18, ввернутый в рычаг 8, который поворачивается по часовой стрелке. Рягач 9, находясь в вертикальном прорезе рягача 8 и сидя свободно на той же оси, поворачивается в ту же сторону под влиянием проходящего через отверстие в нем тонкого штифта, закрепленного в рягаче 8 винтами 27 (предохранительное устройство: в случае возникновения сопротивления

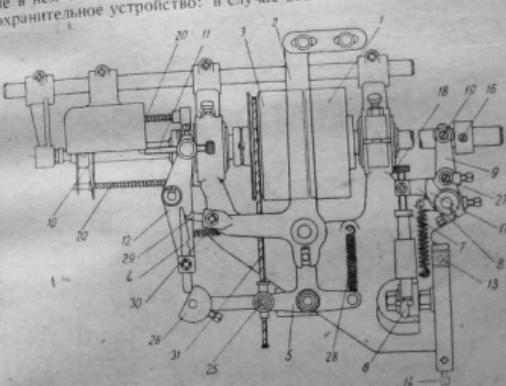

Фиг. 96. Винтонарезное приспособление Бехлер для правых нарезок большого диаметра.

ходу шпинделя штифт сминается и связь нарушается). Рягач 9 при помощи ролика 19 толкает сидящую на шпинделе муфту 16 и подает шпиндель вперед, пока плашка не начнет нарезку. Дальнейшая подача шпинделя достигается, как прежде, намертыванием плашки на деталь.


При окончании нарезки, как и в предыдущем приспособлении, диск 10 толкает ввернутый в верхнее плечо рягача 12 винт 11, отчего нижнее плечо этого рягача, с защелкой 4 отходит влево, собачка 29 освобождается, и отводка под влиянием пружины 28 переведет ремень на холостой шкив.

Одновременно перекинутый через рабочий шкив круглый ремень 31, один конец которого закреплен в основании приспособления, а второй — винтом 25 в рягаче 5, вследствие поворота рягача 5 натягивается, и, действуя как тормоз, останавливает вращение шпинделя. Как

и прежде, плашка свинчивается с обрабатываемой детали, и шпонка под действием пружин 20 отходит назад.

Регулировка длины нарезки осуществляется с помощью винтов 7 и 18. Центрировка — постременному винтами 13 и 14. Собачка 17 служит для отжимания рычага 9 назад при регулировке.

Если почему-либо диск 10 не выключает отводки, то вращающийся на кулачковом валу палец поворачивает против часовой стрелки рычаг 9, действуя на рычаг 10, под действием пружин 20 отходит назад.

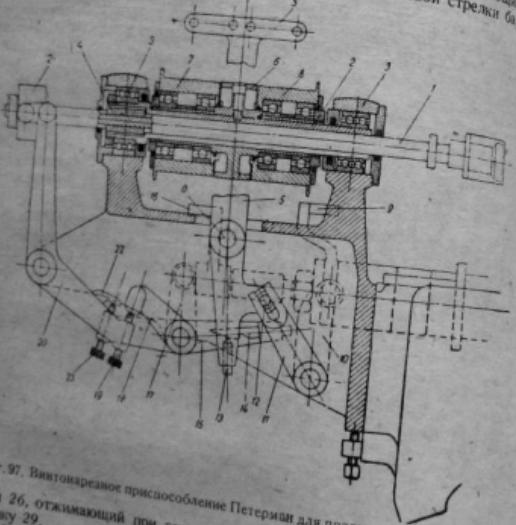

Фиг. 97. Винтонарезное приспособление Петерман для правых и левых нарезок. На рисунке показано винтонарезное приспособление Петерман для правых нарезок.

На фиг. 97 показано винтонарезное приспособление Петерман для правых нарезок сравнительно большого шага, пригодное как для правой, так и для левой нарезки.

Несущий плашку шпиндель 1 заключен в трубку 2, которая вращается в шариковых подшипниках 3. Шпиндель 1 удерживается от вращения относительно этой трубы шпонками 4, но имеет возможность, благодаря длинным шпоночным канавкам, перемещаться вдоль трубы.

Шпиндель может приводиться во вращение двумя ремнями, поочередно переводимыми отводкой 5 на шкив 6, сидящий на трубке 2 на

шпонке и вращающий вместе с ней шпиндель 1. Свободный ремень в это время вращает один из холостых шкивов 7 или 8. Один из ремней — прямой и вращает шпиндель 1 в ту же сторону, куда вращается главный шпиндель станка; второй перекрещен и вращает шкив в противоположную сторону.

Вращающийся на кулачковом валу рычаг 9, действуя на рычаг 10, заставляет его вместе с сидящим на его оси рычагом 11 повернуться вправо, причем рычаг 11 с помощью пальца 12 поворачивает против часовой стрелки рычаг-отводку 5 вокруг оси О, пока вставленный в отводку штифт 13 не заскочит своим остирем в зуб защелки 14, крепленной в рычаге 15 и удерживающей рычаг 5 в этом положении. При этом отводка переводит быстро вращающийся ремень для нарезания резьбы с холостого шкива 8 на рабочий шкив 6, приводя этим шкивом во вращение.

Второй кулачок кулачкового валика 16 в это время начинает поворачивать рычаг 17 влево, вместе с сидящим на его валу рычагом 18. Рычаг 18 толкает винт 19, ввернутый в рычаг 20, поворачивает этот рычаг по часовой стрелке, причем верхнее плечо рычага 20 с помощью муфты 21 вызывает подачу шпинделя, которая продолжается до тех пор, пока плашка не начнет нарезать резьбу. После этого рычаг 18 проскакивает вниз, принудительная подача шпинделя прекращается, и шпиндель перемещается дальше вследствие навинчивания плашки на обрабатываемую деталь.

После того как достигнута нужная длина нарезки, рычаг 20, теперь увлекаемый движением шпинделя 1 и муфты 21, упирается в выступом 22 винт 23, ввернутый в рычаг 15, поворачивает этот рычаг против часовой стрелки, вследствие чего защелка 14 отходит вверх, освободив отводку 5, поворачивающуюся под действием пружины (на чертеже не показана) по часовой стрелке и переводя ремень обратно со шкива 6 на холостой шкив 8 и одновременно вращающуюся медленнее в противоположную сторону ремень с холостого шкива 7 на шкив 6. Шпиндель начинает вращаться в противоположную сторону, плашка свинчивается с детали и шпиндель под влиянием легкой пружины (не показана на чертеже) возвращается в исходное положение.

Благодаря применению двух вращающихся в противоположные стороны ремней, это приспособление можно применять для нарезки как правой, так и левой резьбы. При жесткой передаче вращения от шкива к шпинделю, если плашка упрется в уступ детали раньше чем отводка переменила положение ремней на шкивах, резьба может быть сорвана, вследствие чего это приспособление применяется лишь для трубных нарезок; для мелких же точных нарезок лучше пользоваться приспособлением Бехлер для точных мелких правых и левых нарезок (фиг. 98).


Это приспособление имеет несущий плашку внутренний шпиндель 21, находящийся в наружном пологом шпинделе 22 и могущий в нем свободно вращаться и перемещаться вдоль своей оси.

Рычаг 8 под влиянием пружины 7 стремится повернуться по часовой стрелке, передвигая при помощи муфты 10 наружный шпиндель 22

вперед, чему препятствует сидящий на кулачковом валу кулачок, на который опирается палец, вставленный в правое плечо этого рычага.

Наружный шпиндель 22 несет два шкива 1 и 2, вращающиеся в одну сторону с разными скоростями.

При нарезании правой резьбы шкив 1, сидящий на шпинделе 22 на шпонке, вращается в ту же сторону, что и обрабатываемая деталь, но с большей скоростью. Шкив 2 вращается в ту же сторону, но с меньшей скоростью и сидит на шпинделе свободно. Таким образом внешний шпиндель всегда вращается быстрее обрабатываемой детали.

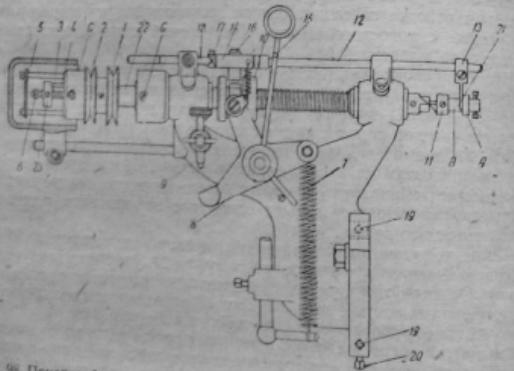

Фиг. 98. Приспособление Бехлер для точных мелких правых и левых нарезок.

Пружина 3, толкающая с помощью сидящей на внутреннем шпинделе 21 муфты 23 внешний шпиндель вправо, а внутренний — влево, заставляет смыкаться две половинки кулачковой муфты 11, из которых одна сидит на шпинделе 21, а другая — на шпинделе 22, вследствие чего шпиндель 21 вращается вместе со шпинделем 22.

Кулачок, вращаясь, освобождает палец рычага 8, вследствие чего палец под влиянием пружины 7 начинает подавать наружный шпиндель, а вместе с ним и внутренний нарезающий резьбу. Перед концом нарезки, рычаг 8 упирается своим левым плечом в винт 9, вследствие чего позади наружного шпинделя 22 прекращается. Внутренний же шпиндель 21 продолжает двигаться, увлекаясь навинчивающейся на обрабатываемую деталь плашкой. При этом половинки муфты 11 находятся, синхронно между шпинделем 21 и 22, нарушаются, и шпиндель 21 продолжает вращаться уже со скоростью, равной скорости вращения детали, не нарезая больше резьбы и не позадавая вперед.

При описанном перемещении одного шпинделя относительно другого сближаются штифты 4, из которых один укреплен в шкиве 2, а другой — в муфте 23 шпинделя 21 на одинаковом расстоянии от оси вращения. Как только штифты 4 сбываются, штифт, сидящий в шкиве, задерживает штифт, сидящий в муфте 23, и шпиндель 21 начинает вращаться с той же скоростью, что и шкив 2, т. е. медленнее, нежели вращается деталь, и плашка начинает с этой детали свинчиваться, подавая шпиндель 21 назад.

Когда плашка освободит деталь, муфта 11 под влиянием пружины 3 вновь смыкается, штифты 4 отходят один от другого и приспособление вновь готово к действию.

При нарезке левой резьбы муфта 11 заменяется такой же муфтой, но приспособленной к вращению влево. Скорости шкивов 1 и 2 взаимно меняются, т. е. шкив 1 вращается медленнее обрабатываемой детали, а шкив 2 — быстрее.

Если плашка по каким-либо причинам не нарезала резьбы на детали, то при обратном ходе шпинделя 22 внутренний шпиндель 21 отходит вместе с ним. При этом увлекаемый пальцем 16 и двигающийся вместе со шпинделем 22 валик 12 задевает при помощи детали 14 за штифт сигнального диска 15, освобождая защелку, которой он придерживается, и диск падает, сигнализируя тем самым о неисправности автомата. При правильной работе, когда обратный ход шпинделя 22 несколько опережает шпиндель 21, хомутик 13 валика 12 соскачивает с заплечика А внутреннего шпинделя на выточку В, и деталь 14 проходит, не задевая диска 15.

Регулировка длины нарезаемой резьбы производится с помощью винта 9.

Приспособления для центровки, сверления и нарезки резьбы. Приспособления для центровки, сверления и нарезки резьбы применяются главным образом для нарезки внутренней резьбы метчиком и редко для деталей с наружной резьбой (полые винты и т. п.).

Эти приспособления представляют собой трехшпиндельные сверлильные приспособления, в которых один шпиндель сделан невращающимся и несет центровое сверло, второй — сверлильный, третий сделан по типу описанных выше приспособлений для нарезки резьбы. Типы описываемых приспособлений отличаются по конструкции резьбонарезающего шпинделя, изменяющегося в зависимости от типа нарезки.


Несущий все три шпинделя кронштейн может вращаться, и нужный шпиндель подводится к центру лунета, как в трехшпиндельном сверлильном приспособлении, с помощью рычага 1 и дискового кулачка 21 (фиг. 94).

Сверлильный, центровочный и резьбонарезной шпинделы подаются общим рычагом и колокольным или дисковым кулачком, как и в сверлильном приспособлении.

На фиг. 99 показано приспособление для сверления, центровки и нарезания резьбы Петерман.

Приспособление центрируется по люнету станка, как описанные выше, фланцевыми винтами, причем центровка производится по винтонарезному шпинделю.

Сверлильный шпиндель может центрироваться по люнету самосто-
ятельно с помощью микрометрических винтов. Он приводится во
вращение через зубчатую передачу С от ременного шкива V и по-
дается колокольным кулачком и рычагом R, ведущим своим пальцем
сидящую на шпинделе муфту. При повороте кронштейна, несущего
шпиндель, этот палец проходит впрогress такой же муфты на шпинделе,
несущем центровое сверло, и при помощи его осуществляется подача
центрового шпинделя. Опирающийся на кулачок рычаг L застя-
вляет рычаг-отводку M поворачиваться против часовой стрелки, пока

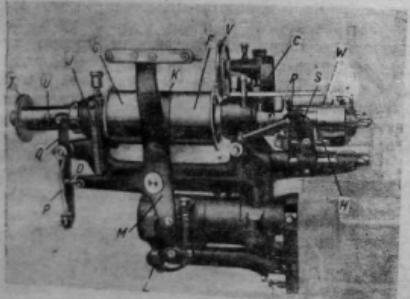

Фиг. 99. Приспособление Петерман для центровки, сверления и нарезки резьбы.

штифт O не заскочит за зуб защелки P на рычаге Q, удерживающем винт в этом положении. При этом отводка переводит соответствующий виду нарезки (правой или левой) ремень с холостого шкива F на шкив K. Шпиндель приходит во вращение.


В этом приспособлении винтонарезной шпиндель подается тем же рычагом R, который подает и сверлильный, и центровочный шпиндель. Рычаг R при положении винтонарезного шпинделя против центра люнета толкает своей передней плоскостью подвижный супорт S (толкая винт H), который с помощью сидящей на шпинделе муфты тянет шпиндель вперед. Форма кулачка рассчитана так, чтобы принудительная подача существовала лишь до тех пор, пока не будет нарезана первая нитка резьбы. После этого плашка (или метчик), винчиваясь в обра-
батываемую деталь, тянет за собой шпиндель.

Когда нужная длина нарезки достигнута, закрепленные на шпинделе диски T толкают винт U рычага Q, поворачивая его по часовой стрелке, вследствие чего защелка P отходит вправо, освобождая отводку M.

отходящую под действием пружины J также вправо и переводящую ремень со шкива K обратно на холостой шкив F. Одновременно эта отводка переводит обратный ремень с холостого шкива G на рабо-
чий K, вследствие чего шпиндель начинает вращаться в другую сторону, вывинчивая метчик из обработанной детали. Освобожденный шпин-
дель возвращается на прежнее место под действием пружины W.

Приспособление для шлифовки винтов. Эти приспособления применяются при изготовлении на автоматах винтов и по существу состоят из двух элементов:

- 1) рычага, захватывающего при отрезке винт у люнета и перенося-
щего его к прорезной фрезе, и
- 2) фрезерного шпинделя, несущего на себе фрезу, прорезающую
в головке винта шлиц.

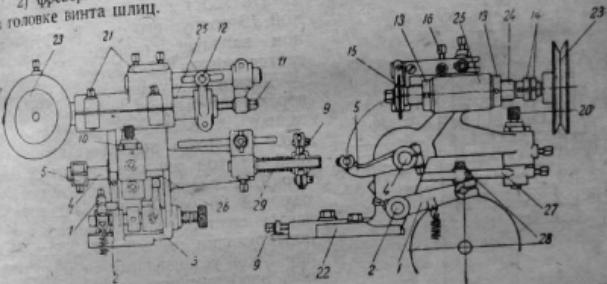

Фиг. 100. Приспособление для шлифовки винтов Бехлер с механическим захватом.

Недостаток всех описываемых приспособлений — в том, что обраба-
тываемый винт подносится к прорезной фрезе без движения перпенди-
кулярно ее оси вращения. Вследствие этого шлиц получается не пря-
мым, а с углублением по дуге. Однако для небольших винтов часового
механизма при достаточно большом диаметре прорезной фрезы это
обстоятельство не имеет существенного значения.

Существующие приспособления для шлифовки могут быть разбиты
на две группы: приспособления с механическим захватом детали, при-
меняемые для винтов, диаметром свыше 1,5 мм, и с пневматическим
захватом — для винтов диаметром 0,3—1,5 мм, захват которых меха-
ническим патроном затруднителен.

Ввиду того что одновременно с шлифовочным приспособлением
обычно применяется еще какое-либо другое (резьбонарезное, сверлиль-
ное и т. п.), шлифовочные приспособления крепятся не с заднего торца
станины станка, а на направляющих этой станины около люнета или
на самом люнете (автоматах Петерман).

На фиг. 100 показано шлифовочное приспособление Бехлер с ме-
ханическим захватом. Приспособление крепится болтами к станине со-


стороны кулачкового вала фланцем 22 своего основания, регулируется помощью винта 9 и управляется двумя кулачками — одним дисковым и одним колокольным.

Прорезная фреза 15 приводится во вращение при помощи шкива 23, вращаемого от контрпривода независимо от шпинделя станка. На шпинделе фрезы 24 сделана винтовая нарезка, с помощью которой он ввертывается в трубку 13, вращающуюся в подшипнике 25. При помощи этой резьбы и закрепительных колец 14 можно регулировать положение фрезы по горизонтали перпендикулярно оси шпинделя автомата. Параллельно оси шпинделя фреза может регулироваться винтом 11, перемещающим хвост подшипника 25 в хомуте основания, затянутом винтами 21. Для регулировки наклона фрезы можно поворачивать хвост подшипника 25 рукойткой 12 вокруг его оси. В вертикальном направлении фреза устанавливается винтом 16.

Дисковый кулачок, вращаясь, поворачивает рычаг 1, закрепленный на валике 2, заставляя повернуться и его. При этом поворачивается сидящий на той же оси зубчатый сектор 3, спаянный с шестерней 26, сидящей на оси 4. Ось 4 поворачивается вместе с сидящим на ней транспортирующим рычагом 5. Последний при этом устанавливается в положении, изображенном на чертеже, т. е. так, чтобы его захватывающий патрон стал как раз против центра люнета. После того как отрезной резец люнета закончил свою работу, сидящий рядом с дисковым колокольным кулачком поворачивает рычаг 27 с помощью пальца 28 вокруг оси 20. Рычаг 27, толкая хвост б оси 4, заставляет захватывающий патрон рычага 5 приблизиться к люнету, зажав рычага 5, сектора 3 и шестерни 26. Дисковый кулачок с помощью стрелки так, чтобы она зажатой детали оказалась бы на одной высоте с осью фрезы. Одновременно колокольный кулачок перестает нажимать рычагом 27 на ось 4, которая под действием пружины 29 отходит в обратную сторону, приближая зажатую деталь к фрезе 15, прорезающей шлиц. После того как прорезка закончена, ось 6 вновь поддается рычагом 27 влево несколько дальше начального положения. При этом захватывающий патрон удаляется своей задней стороной в неподвижно закрепленный в основании штифт, выталкивающий зажатую деталь.


Устройство захватывающего патрона показано на фиг. 101. В пружинной цангне 30 нарезана резьба, в которую ввинчивается при приложении патрона вращающийся в главном шпинделе станка

Фиг. 101. Механический патрон для захвата винтов.

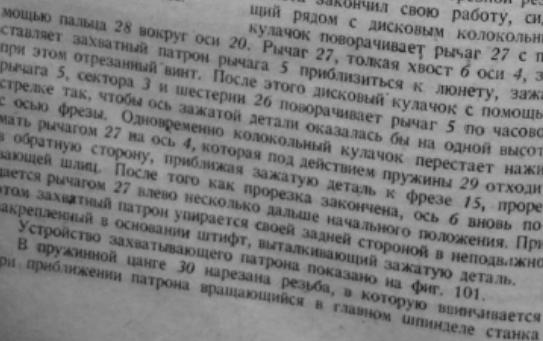

изготовленный, но неполностью отрезанный винт. Во время ввинчивания винта цангн зажата. Когда винт ввернулся до конца и уперся в цангну головкой, вследствие возникшего сопротивления винт от оставшегося прутка отломывается и остается в цангне.

Зажим цанги достигается с помощью пружины 31, прижимающей наружный конус цанги к внутреннему конусу стаканчика 32, вставленного в транспортирующий рычаг 5 и закрепленного нажимным винтом 33. После прорезки шлица, когда рычаг 5 подается назад, цанга упирается в неподвижный штифт 34, подающий ее вперед, сжимая пружину 31. При этом наружный конус цанги освобождается и она раскрывается, освобождая ввернутый винт. Находящийся в цанге

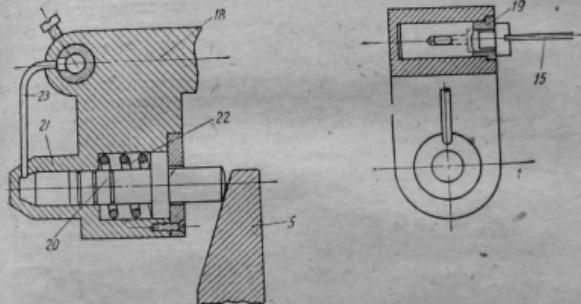

Фиг. 102. Пневматический патрон для захвата винтов.

штифт 35, отжимаемый легкой пружинкой 36 вперед, выталкивает винт из цанги.

Хотя применение описанного захватывающего патрона уничтожает опасность смытия резьбы винта, которое возможно при обычной гладкой цанге, однако для винтов с очень мелкой резьбой и этот патрон не дает гарантии сохранения резьбы в целости, так как при ввертышении винта в патрон доотказа не исключена возможность срыва резьбы вместо отламывания винта от прутка.

Вследствие этого для шлицовки винтов с мелкой резьбой следует применять приспособления с пневматическим захватом детали.

Патрон такого приспособления системы Бехлер показан на фиг. 102.

Он состоит из плотно установленной в рычаг 18 втулки 19 с гладким отверстием диаметром немного больше наружного диаметра резьбы винта. Винт удерживается в патронах, прижимаясь к его торцу своей головкой, благодаря разрежению от действия поршня 20 в цилиндре 21. Поршень, подаваясь под действием пружины 22 вправо, выкачивает из патрона через трубку 23 воздух, создавая нужное разрежение.

Так как объем цилиндра у поршня значительно больше, чем у на-

трана, а диаметр подводящей трубы 23 весьма мал, то, несмотря на возможное небольшое просасывание воздуха в патрон, разрежение в нем же сохранится достаточно долго, чтобы фреза успела прорезать шлицы.

При опускании вниз к центру люнета правый конец поршня упирается в наклонную плоскость упора 5, благодаря чему поршень опускается влево. Так как за время шлифовки в патрон просачивается некоторое количество воздуха, то при быстрой подаче поршня в патрон не только уничтожается разрежение, но создается еще некоторое избыточное давление, которым винт выбрасывается из патрона.

После этого при помощи второго дискового кулачка и рычага

патрон подводится к обратному винту, после отрезки попадающему в него.

Приспособление для обточки конусов. Это при способление (фиг. 103) применяется при обточке длинных деталей с весьма малым конусом (штифты и т. п.).

Приспособление служит для редуцирования подачи коромысла, один из резцов которого обтачивает деталь на конус.


Притягиваемый пружиной 1 к дисковому кулачку 2 рычаг 3 при вращении кулачка поворачивается и сидящий на нем, толкая и винт 5, ввернутый в кронштейн коромысла, поворачивающий коромысло вокруг его оси, толкая и винт 5, ввернутый в кронштейн балансира.

Благодаря разной длине рычагов ход коромысла получается значительно меньшим, чем если бы оно опиралось непосредственно на большую подъемку и меньшей точностью.

Приспособление для торцовой обточки. Выше указывалось на удобство применения при обточке трибов дополнительного резца для заострения углов при заплечиках.

Наиболее удобным является такое размещение этого резца, чтобы его ось и направление подачи были направлены под углом к оси шпинделя станка.

Ввиду этого применение для указанной цели одного из резцов люнета оказывается неудобным, и когда требуется такой резец, большей частью применяют одношпиндельное сверлильное приспособление, в шпинделе которого закреплен этот резец. Приспособле-

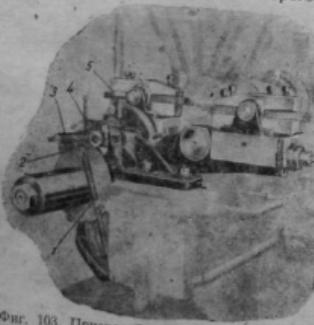

Фиг. 103. Приспособление для обточки конусов.

вается вместе со своей осью 4. При этом поворачиваются и сидящий на той же оси короткий рычаг, поворачивающий коромысло вокруг его оси, толкая и винт 5, ввернутый в кронштейн коромысла, поворачивающий коромысло вокруг его оси, толкая и винт 5, ввернутый в кронштейн балансира.

Благодаря разной длине рычагов ход коромысла получается значительно меньшим, чем если бы оно опиралось непосредственно на большую подъемку и меньшей точностью.

Приспособление для торцовой обточки. Выше указывалось на удобство применения при обточке трибов дополнительного резца для заострения углов при заплечиках.


Наиболее удобным является такое размещение этого резца, чтобы его ось и направление подачи были направлены под углом к оси шпинделя станка.

Ввиду этого применение для указанной цели одного из резцов люнета оказывается неудобным, и когда требуется такой резец, большей частью применяют одношпиндельное сверлильное приспособление, в шпинделе которого закреплен этот резец. Приспособле-

ние в этих случаях устанавливается под углом к оси шпинделя станка. В автоматах Торнос для указанной цели применяется специальное приспособление с двумя резцодержателями (фиг. 104, вид сверху).

Резцодержатели 1 и 2 могут скользить по направляющим основания 3 приспособления. Направляющие расположены так, что резцодержатели могут двигаться в горизонтальной плоскости под углом к оси шпинделя станка.

Подача резцодержателей осуществляется под действием кулачков 7 и 8 и вращающихся около общей вертикальной оси 4 рычагов 5 и 6.

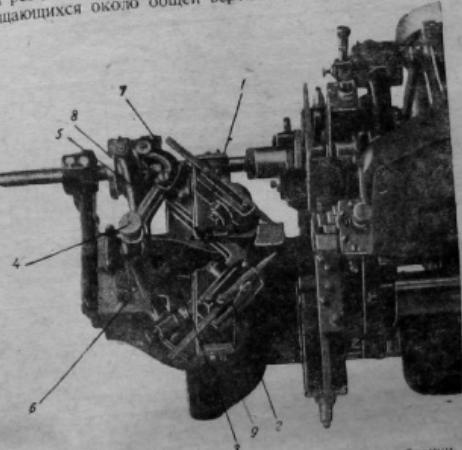

Фиг. 104. Приспособление Торнос для торцовой обточки.

Положение резцодержателей в направлении, перпендикулярном оси шпинделя, регулируется с помощью установочных винтов 9.

Помимо заострения угла это приспособление может применяться для поднутрения заплечиков, внутренних цилиндрических и конических расточек и т. п. Круг действия его ограничивается невозможностью одновременно с ним приспособлениями для сверления, нарезки резьбы и т. п.

Подсчет кулачков и скоростей в автоматах для обточки трибов и осей

При подсчете комплекта кулачков для какой-либо детали расчет следует расположить в следующем порядке:


1) определить количество, размеры, форму и расположение резцов;

2) разбить весь процесс обработки на элементы, выделив отдельно рабочие (со сниманием стружки) и нерабочие (без снимания стружки) ходы и определить их порядок следования;

3) выбрать наивыгоднейшие скорости резания и величины подач;

4) определить по выбранной скорости резания и величине подач, число оборотов главного шпинделя и схему передачи к нему;

5) определить число «нерабочих» градусов поворота кулачкового валика, т. е. установить угол, на который он должен повернуться для того, чтобы не происходил снимания стружки; как легко видеть, этот угол не зависит от скоростей резания и т. п.;

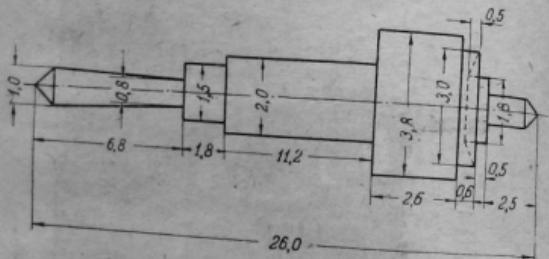

Фиг. 105. Заготовка центрального триба.

6) определить оставшееся количество «рабочих» градусов (это количество равно 360° минус число «нерабочих» градусов) (это количество каждого рабочего хода);

7) распределить «рабочие» градусы пропорционально числу оборотов каждого рабочего хода;

8) на основании всего перечисленного определить скорость вращения кулачкового валика (а следовательно, производительность станка), передачу к нему в форму кулачков.

Для лучшей наглядности ниже приводится примерный расчет комплекта кулачков для изготовления на автомате заготовки центрального триба карманных часов (фиг. 105). Материалов для данной детали служит средней твердости углеродистая сталь (0,8%—1% углерода). При наибольшем диаметре детали в 3,8 мм, считая, что все поверхности должны быть обработаны и бери притирку на обработку в 0,1 мм, диаметр материала нужно взять в 4 мм. По табл. 1 материал такого размера при требуемой длине заготовки 26 мм может быть обработан на автоматах Бехзар АЕ 4, Торнис Во и Петерман № 4.

Остановимся на автоматах Бехзар АЕ 4.

Для обработки детали потребуются всего четыре резца: а) для цилиндрической обточки правой части (проходной), б) цилиндрической обточки левой части (проходной), в) заочки конусов и одновременной отрезки, г) выточки конического углубления.

Для цилиндрических обточек выбраны резцы коромысла (1 и 2-й), из более точно устанавливающиеся.

На основании изложенного весь процесс обработки разбиваем на отдельные ходы, схема их в табл. 5, в которой при этом заполняются графы 1—7. Графа 8 заполняется по мере подсчета.

Из табл. 4 видно, что из общего количества 24 ходов 12 (1, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24-й) падает на нерабочие и 12 (2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 и 21-й) — на рабочие.

Прежде чем приступить к подсчету «нерабочих» градусов, необходимо выбрать тип передачи к бабке, передаточные числа передачи к бабке и размеры и максимальные размеры кулачков.

Прибавив к общей длине детали в 26,0 мм — 0,1 мм на отрезку, получим полный ход бабки в 26,1 мм, что позволяет применить для ее подачи дисковый кулачок, дающий, как мы указывали выше, большую точность работы, нежели колокольный кулачок.

Конструкция станка позволяет применить максимальный диаметр кулачка не больше 120—130 мм и минимальный не меньше 50 мм. Это дает максимальный допустимый подъем кулачка.

$$\frac{120}{2} - \frac{50}{2} = \frac{70}{2} = 35 \text{ мм}$$

и максимальное передаточное число (регулируемое передвижением суппорта) в $\frac{35}{26,1} \approx 1,3$.

При этом имеем для кулачка при полной подаче бабки в 26,1 мм:

$$D_{\min} = 50 \text{ мм},$$

$$D_{\max} = (26,1 \cdot 1,3) 2 + 50 = 117,86 \text{ мм}.$$

Передаточное число для подачи коромысла равно (фиг. 79):

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{129}{43} = \frac{3}{1}.$$

Считая, что расстояние между резцами для свободного пропуска материала должно быть равно $2 + d$, где d — диаметр прутка, получаем:

$$l = 2 + 4 = 6 \text{ мм};$$

это означает, что в среднем положении коромысла лезвия резцов отстоят от центра люнета на 3 мм.

При минимальном диаметре в 0,8 мм, обтачиваемом первым и вторым резцами получаем максимальный спуск или подъем кулачка от среднего положения:

$$h_{\min} = \left(3 - \frac{0,8}{2}\right) \cdot 3 = 7,8 \text{ мм}.$$

Диаметр части кулачка, соответствующий среднему положению коромысла, будет:

$$D_{sp} = 120 - 2h = 120 - 2 \cdot 7,8 = 104,4 \text{ мм}.$$

Принимая расстояние от центра лунета до лезвий третьего и четвертого резцов в нерабочем положении в 3 и 4 мм, подсчитываем максимальные передаточные числа для подач этих резцов, считая, что при заточке конусов и отрезке третий резец заходит за центр лунета на 0,1 мм.

Это дает максимальную подачу резцов в

$$3 + 0,1 = 3,1 \text{ мм и } 4 - 0,9 = 3,1 \text{ мм.}$$

Для кулачков третьего и четвертого резцов максимальный возможный диаметр — 120 мм, а минимальный — 66 мм, что дает максимальный возможный подъем

$$\frac{120 - 66}{2} = 27 \text{ мм}$$

и максимальное передаточное число в

$$27 : 3,1 \approx 9.$$

Конструкция станка дает для третьего резца максимальное передаточное число в 2:1 и для четвертого в 3:1; эти передаточные числа и принимаем.

Таблица 4

Расчет нерабочего времени для автоматов Бехлер типа А. Необходимое число градусов для понижения кулачков для аппарата Роллер, балансира и третьего и четвертого резцов*

		Радиус кулачка в конце понижения																			
64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	20	22	24	26	27	66
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	19	21	23	25	26	64	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	19	21	23	25	26	62	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	18	20	22	24	25	26	60	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	24	25	58	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	21	22	25	26	56	
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	54		
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	52		
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	50		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	48		
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	46		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	44		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	42		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	40		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	38		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	36		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	34		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	32		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	30		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	28		
	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	26		

Чем больше диаметр кулачка, тем меньше число градусов, требуемых для нерабочих ходов, поэтому максимальный диаметр кулачков принимаем в 120 мм, что дает для минимальных диаметров:

для третьего резца $120 - (3,1 \cdot 2) = 107,6 \text{ мм};$
для четвертого $120 - (3,1 \cdot 3) = 101,4 \text{ мм}.$

В табл. 6 даны подсчитанные на основании кинематических соотношений рекомендуемые фирмой Бехлер минимальные числа в градусах для подъема кулачков подающего барабана Роллер, балансира и третьего и четвертого резцов, а в табл. 4 — те же числа для понижения кулачков.

Для нахождения числа градусов берут по верхней горизонтальной графе радиус кулачка в конце подъема или понижения, а по правой вертикальной графе — радиус в начале подъема или понижения. Пересечение вертикали от числа в верхней графе и горизонтали в нижней дает нужное число градусов.

Числа градусов в табл. 4 и 6 подсчитаны для скоростей кулачкового валика, не превышающих 10 об/мин, т. е. для производительности не выше 10 штук в минуту. При больших скоростях следует число по таблице увеличить в соответствующее число раз.

К каждому полученному числу следует прибавить еще 2° на закругление скользящего по кулачку барабанка.

Переходим теперь непосредственно к подсчету градусов для нерабочих ходов, проставляя полученные числа в графе 8 табл. 4 и производительность для нашей детали не выше 10 шт. в минуту.

1-й ход. Третий резец отходит на свое место, первый резец подается до расстояния 0,4 мм от центра (для обточки диаметром 0,8 мм).

Для третьего резца:
ход резца — 2,5 мм;

понижение кулачка
 $3,1 \cdot 2 = 6,2 \text{ мм};$
понижение с $R = 60 \text{ мм}$ до $R = 53,8 \text{ мм}.$

По табл. 4, интерполируя между 56 мм и 54 мм, находим:
 $a'' = 3^\circ + 2^\circ = 5^\circ.$

Для первого резца: ход резца
 $3 \text{ мм} - 0,4 \text{ мм} = 2,6 \text{ мм};$


подъем кулачка коромысла
 $2,6 \cdot 3 = 7,8 \text{ мм}.$

При среднем диаметре кулачка в 104,4 мм имеем: радиус кулачка в начале подъема 52,2 мм, радиус кулачка в конце подъема $52,2 + 7,8 = 60,0 \text{ мм}.$

По табл. 6 получаем:
 $a'' = 8^\circ + 2^\circ = 10^\circ.$

Берем расчетный поворот кулачкового валика по большей величине $a'' = 10^\circ.$

Таблица 5

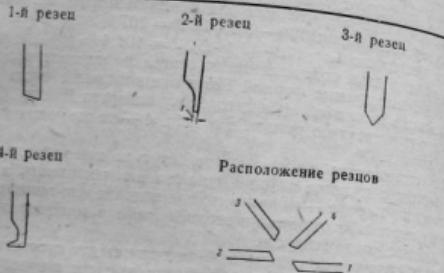

№ хода	Наименование хода	Эскиз	№ резца	Направление и величина хода		Категория хода	Поворот кулачка в градусах
				Направление и величина хода передней бабки	Направление и величина хода резца		
1	Подача 1-го резца от нач. пол. до $\varnothing 0,8$. Отход 3-го резца на место	—	1	—	К центру 2,6 от центра 3,1	Нерабочий	10
2	Обточка конуса $\varnothing 0,8 - \varnothing 1,0$		1	Вперед 6,8	От центра 0,1	Рабочий	58,5
3	Подача 1-го резца до $\varnothing 1,5$	—	1	—	От центра 0,25	Нерабочий	2,5
4	Обточка $\varnothing 1,5$		1	Вперед 1,8	На месте	Рабочий	12

Продолжение

№ хода	Наименование хода	Эскиз	№ резца	Направление и величина хода передней бабки	Направление и величина хода резца	Категория хода	Поворот кулачка в градусах
5	Подача 1-го резца до $\varnothing 2,0$	—	1	—	От центра 0,25	Нерабочий	2,5
6	Обточка $\varnothing 2,0$		1	Вперед 11,2	На месте	Рабочий	74,5
7	Подача 1-го резца до $\varnothing 3,8$	—	1	—	От центра 0,9	Нерабочий	3,5
8	Обточка $\varnothing 3,8$		1	Вперед 2,7	На месте	Рабочий	18
9	Отход 1-го резца и подача 2-го резца. Отход бабки назад на 0,1	—	1	Назад 0,1	От центра 2,1 К центру	Нерабочий	24,5
10	Подача 2-го резца до $\varnothing 3,0$		2	—	К центру 0,5	Рабочий	10
11	Обточка $\varnothing 3,0$		2	Вперед 0,6	На месте	Рабочий	4

№ хода	Наименование хода	Эскиз	№ резца	Направление и величина хода		Категория хода	Приободжене ние кулачко- вого валика
				Направление и величина хода передней бабки	Направление и величина хода резца		
12	Подача 2-го резца до $\varnothing 1,8$		2	—	К центру 0,6	Рабочий	12
13	Обточка $\varnothing 1,8$		2	Вперед 3,0	На месте	Рабочий	20
14	Уход 2-го резца на место Подача 4-го резца до $\varnothing 1,8$ Подача бабки к концу уступа $\varnothing 3$		2 4	Назад 2,8 —	От центра 2,1 К центру 8,1	Нерабочий	12
15	Выточка конического углубления		4	Назад 0,7	На месте	Рабочий	7
16	Отход бабки для освобождения 4-го резца		4	Вперед 0,7	На месте	Нерабочий	2,5
17	Отход 4-го резца на место Подача 2-го резца до $\varnothing 1,8$ Подача бабки к началу уступа $\varnothing 1,8$		4 2	Вперед 0,3 —	От центра 3,1 К центру 2,1	Нерабочий	7

№ хода	Наименование хода	Эскиз	№ резца	Направление и величина хода		Категория хода	Поворот кулач- кового валика в градусах
				Направление и величина хода передней бабки	Направление и величина хода резца		
18	Подача 2-го резца до $\varnothing 0,8$		2	—	К центру 0,5	Рабочий	10
19	Обточка $\varnothing 0,8$		2	Вперед 2,6	На месте	Рабочий	17,5
20	Отход 2-го резца на место Подача 3-го резца до $\varnothing 0,8$		2 3	—	От центра 2,5 К центру 2,6	Нерабочий	11
21	Обточка центров и отрезка		3	—	К центру 0,5	Рабочий	10
22	Открывание цанги		—	—	—	Нерабочий	10
23	Отход бабки в исходное положение		—	—	Назад 26,1	Нерабочий	25,5
24	Закрывание цанги		—	—	—	Нерабочий	15

Таблица 6

Расчет нерабочего времени для автоматов Бехлер типа А. Необходимо
число градусов для подъема кулачков для аппарата Роллер, коромысла
третьего и четвертого резцов

		Радиус кулачка в конце подъема																		
26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
3	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	4	7	10	13	16	19	22	25	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	4	7	10	13	16	19	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
	4	7	10	13	16	19	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
4	4	7	10	13	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
	4	7	10	13	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
	4	7	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45
	3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
4	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
6	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
7	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
8	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
9	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
10	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
11	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
12	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
13	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
14	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
15	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	2	4	6																	

4-й ход. Подача бабки вперед на 1,8 мм при обточке: ход бабки — 1,8 мм; подъем кулачка

$$1,8 \cdot 1,3 = 2,34 \text{ мм};$$

$$R_{\min} = 33,84;$$

$$R_{\max} = 33,84 + 2,34 = 36,18;$$

число оборотов шпинделя

$$n_s = 1,8 : 0,03 = 60 \text{ об.}$$

6-й ход. Обточка на длине 11,2 мм; продвижение бабки вперед на 11,2 мм; подъем кулачка — $11,2 \cdot 1,3 = 14,56$;

$$R_{\min} = 36,18 \text{ мм};$$

$$R_{\max} = 36,18 + 14,56 = 50,74;$$

$$n_s = 11,2 : 0,03 = 373 \text{ об.}$$

Аналогично ведем расчет ходов: 8; 10; 11; 12; 13; 15; 18; 19 и 21-го. Суммируя числа оборотов всех рабочих ходов, получаем:

$$\begin{aligned} N = n_2 + n_4 + n_6 + n_8 + n_{10} + n_{11} + n_{12} + n_{13} + n_{15} + n_{18} + \\ + n_{19} + n_{21} = 293 + 60 + 373 + 90 + 50 + 20 + 60 + 100 + \\ + 35 + 50 + 87 + 50 = 1268 \text{ об.} \end{aligned}$$

Разделив число «рабочих» градусов на полученное число оборотов, получим поворот кулачкового валика за один оборот шпинделя:

$$\frac{253,5}{1268} = 0,2.$$

Умножая величину β на число оборотов шпинделя для каждого рабочего хода, получим повороты кулачкового валика в градусах для этих ходов («рабочие» градусы):

$$\alpha_1 = 0,2 \cdot 293 = 58,6 \approx 58,5^\circ;$$

$$\alpha_4 = 0,2 \cdot 60 = 12^\circ;$$

$$\alpha_6 = 0,2 \cdot 373 = 74,6 \approx 74,5^\circ;$$

$$\alpha_{10} = 0,2 \cdot 90 = 18^\circ;$$

$$\alpha_{11} = 0,2 \cdot 50 = 10^\circ;$$

$$\alpha_{12} = 0,2 \cdot 20 = 4^\circ;$$

$$\alpha_{15} = 0,2 \cdot 60 = 12^\circ;$$

$$\alpha_{18} = 0,2 \cdot 100 = 20^\circ;$$

$$\alpha_{19} = 0,2 \cdot 35 = 7^\circ;$$

$$\alpha_{20} = 0,2 \cdot 50 = 10^\circ;$$

$$\alpha_{21} = 0,2 \cdot 87 = 17,4 \approx 17,5^\circ;$$

Проверка — 253,5°

Так как шпиндель делает 1780 об/мин, следовательно, кулачковый вал в минуту повернется на

$$0,2 \cdot 1780 = 356^\circ,$$

в час — на

$$356 \cdot 60 = 21360^\circ$$

или на

$$\frac{21360}{360} = 59 \text{ об/мин.}$$

Иными словами, производительность автомата будет 59 деталей в час. Теперь мы имеем все данные для подсчета и вычерчивания кулачков, предварительно сведя эти данные в виде табл. 8.

Для вычерчивания участков, соответствующих нерабочим ходам, рекомендуется пользоваться шаблонами с нанесенными на них кривыми, вычисленными по табл. 4 и 6.

На фиг. 106 показан такой шаблон для кулачка коромысла и третьего и четвертого резцов.

На фиг. 106 А — кривая для вычерчивания подъемов, В — понижений и С — линий раздела.


На фиг. 106 С — нечто иное, как дуга, описываемая радиусом, равным R_2 (фиг. 79), из центра качания коромысла.

При построении каждого кулачка прежде всего делим его окружность на части, соответствующие отдельным ходам. Из точек деления на наружной окружности кулачка проводим линии раздела, что всегда удобнее сделать, наложив на чертеж кулачка шаблон так, чтобы его центр совпал с центром кулачка, а линия С прошла бы через точку деления.

Проведенная по С линия и будет линией раздела. Таким образом, накладывая линии А и В, мы получим линии подъема и понижения кулачка для нерабочих ходов.

Кривые подъемов и понижений должны всегда иметь свою высшую точку на линии раздела, в то время как у нижней точки должен быть предусмотрен промежуток t_5 , соответствующий закруглению башмака, радиус которого равен 1 мм ($r = 1$ мм).


Вычисленные и вычерченные по табл. 8 и шаблонам фиг. 106 кулачки для детали фиг. 105 даны: на фиг. 107 — для полачи бабки, на фиг. 108 — коромысла, на фиг. 109 — третьего резца и на фиг. 110 — четвертого резца.

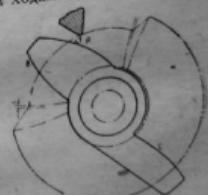


Фиг. 106. Шаблон для вычерчивания кулачков.

№ хода	Поворот кулачково- го валика в градусах	К										И										Категория хода р—рабочий и—нерабочий	
		передней бабки					у					ч					4-го резца						
		подъем + пониж. —		радиус			подъем + пониж. —		радиус			подъем + пониж. —		радиус			подъем + пониж. —		радиус				
		в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода	в конце хода	в начале хода			
1	10			25,0	25,0															50,7	50,7	и	
2	58,5	+		25,0	33,84			52,2		60,0	53,8									50,7	50,7	р	
3	2,5			33,84	33,84			60,0		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
4	12			33,84	36,18			59,7		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
5	2,5	+		36,18	36,18			58,95		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
6	74,5	+		50,74	50,74			58,95		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
7	3,5			50,74	50,74			58,2		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
8	18	+		50,74	54,25			58,2		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
9	5			54,25	54,12			55,5		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
10	10			54,12	54,12			55,5		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
11	4	+		54,12	49,2			49,2		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
12	12			54,90	54,90			47,7		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
13	20	+		54,90	54,90			47,7		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
14	12	—		58,8	55,16			45,9		53,8	53,8								50,7	60,0	р		
15	7	—		55,16	55,16			45,9		53,8	53,8								60,0	60,0	и		
16	2,5	+		54,25	54,25			52,2		53,8	53,8								60,0	60,0	и		
17	7			55,16	55,16			52,2		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
18	10	+		55,16	55,55			52,2		53,8	53,8								60,0	50,7	р		
19	17,5	+		55,55	55,55			52,2		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
20	11			55,55	58,93			45,9		53,8	53,8								50,7	50,7	р		
21	10			58,93	58,93			44,4		53,8	53,8								50,7	50,7	и		
22	10			58,93	58,93			44,4		53,8	59,0								50,7	50,7	и		
23	25,5	—		58,93	58,93			52,2		53,8	60,0								50,7	50,7	и		
24	15			58,93	25,0			52,2		53,8	60,0								50,7	50,7	и		

В автоматах описываемого типа каждая перестройка на другую деталь влечет за собой смену части или всех кулачков, вследствие чего заводы, пользующиеся этими автоматами, обычно применяют

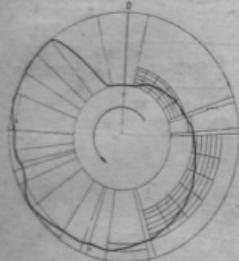


Фиг. 107. Кулачок шпиндельной бабки.

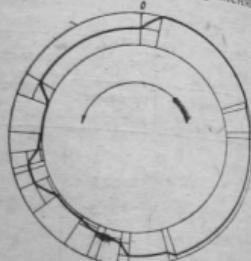


Фиг. 108. Кулачок коромысла.

специальные станки для быстрого изготовления этих кулачков и их разметки.

На фиг. 111 показан аппарат Дивизор Бехлер для быстрой разметки кулачков.

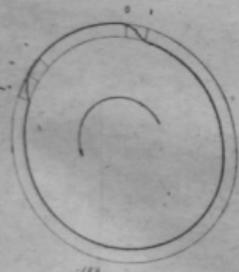

Фиг. 109. Кулачок третьего резца.

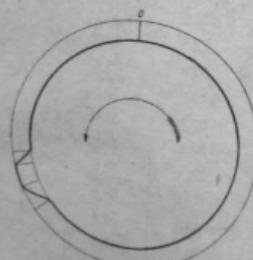

Фиг. 110. Кулачок четвертого резца.

Круглый диск, из которого должен быть выпилен кулачок, кладется на столик *E*, прижимаясь к нему гайкой *F*. Столик *E* может поворачиваться вместе с кулачком вокруг своей оси, причем угол поворота зависит от укрепленного на нем лимба с нониусом. Поворачивая столик на угол, соответствующий тому или иному ходу, можно разметить


окружность кулачка с помощью кернера *L* на отдельные хода. Валик *A*, могущий перемещаться поступательно и имеющий деления, отчи-



Фиг. 111. Прибор Бехлер для разметки кулачков.

тыываемые по нониусу *B*, служит для нанесения радиусов кулачка в различные моменты хода.

Линии для рабочих ходов строят на этом аппарате по точкам, поворачивая на нужный угол столик и двигая вперед и назад валик *A*.

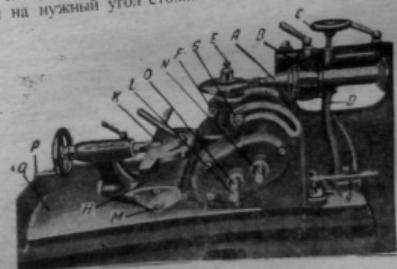

Фиг. 112. Станок Петерман для фрезеровки кулачков.

Для нанесения линий раздела пользуются металлическими шаблонами (фиг. 106), надевая их на ту же ось, что и заготовку для кулачка,

и поворачивая вокруг этой оси. Таким же способом строятся линии нерабочих ходов.

Для изготовления кулачков применяется станок, показанный на фиг. 112. Схема станка основана на том, что линии как рабочих, так и нерабочих ходов представляют собой архimedовы спирали.

В станке на фиг. 112 торцовую фрезу вращается в неподвижных подшипниках *B*, а заготовка для кулачка закрепляется на оси *E* так, чтобы ее боковая поверхность пришла против торцовой фрезы, которая в начале хода должна касаться этой поверхности. Бабка, несущая шпиндель, может подниматься или опускаться от руки с помощью ходового винта *C*, что требуется при установке



Фиг. 113. Станок для заточки пневматических резцов.


Наклон спиралей регулируется или поворотом шайбы *R* или изменением скорости вращения ходового винта *M* при неизменной скорости вращения оси *E*, что возможно благодаря применению смешенных стяжек.

Фрезеровка колокольных кулачков производится таким же образом, при повороте бабки *F* на 90°.

В заключение отметим, что благодаря применению на описываемых автоматах почти исключительно простых призматических резцов, вопрос о правильной и быстрой заточке их приобретает важное значение. Для заточки лучше всего пользоваться приспособлением, показанным на фиг. 113. Заточка производится одним из торцов точильного кружка (большей частью чугунный кружок, смачиваемый смесью масла с мелким напильничным или алмазным порошком).

Резцы закрепляются в державке *A*, поворачивающейся около двух (вертикальной и горизонтальной) осей и закрепляемой в люльбам *B* и *C*.

Ввиду небольшого числа зубьев в трибах и малого их диаметра, а также необходимости хорошо выдерживать заданный профиль и предать обработанной поверхности максимальную чистоту, нарезка зубьев трибов представляет значительные трудности.

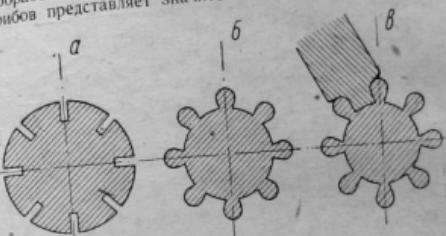


Фиг. 114. Схема фрезеровки зубьев триба.

Обычно получить сразу правильно и хорошо нарезанный зуб не удается, вследствие чего приходится проходить один и тот же зуб двумя, а в трибах с весьма малым количеством зубьев — и тремя фрезами — последовательно одна за другой.


Порядок фрезеровки бывает в этом случае следующий. Первая фреза, представляющая собой обычную прорезную фрезу (шарошку), прорезает в заготовке в соответствующих местах канавки (фиг. 114, а), назначение которых, во-первых, ориентировать при второй и третьей фрезеровке модульные фрезы и, во-вторых, уменьшить количество материала, снимаемого ими.

Вторая фреза, по возможности близкая по форме к требуемой для окончательной профилировки зуба (обычно в качестве этой фрезы применяют износостойкую фрезу для окончательной профилировки), фрезерует зуб, уже близкий по форме к требуемому (фиг. 114, б), оставляя для последней фрезы, придающей зубу окончательную форму, слой материала толщиной в 0,1—0,2 мм.


Следует указать, что при фрезеровке зубьев как у трибов, так и у колес фреза выбирает не только выемку между зубьями, но снимает материал и с вершинами головки зуба, вследствие чего диаметр заготовки

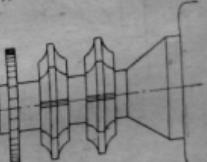


Фиг. 115. Расположение фрез на шпинделе трехфрезерного трибозаделочного станка.

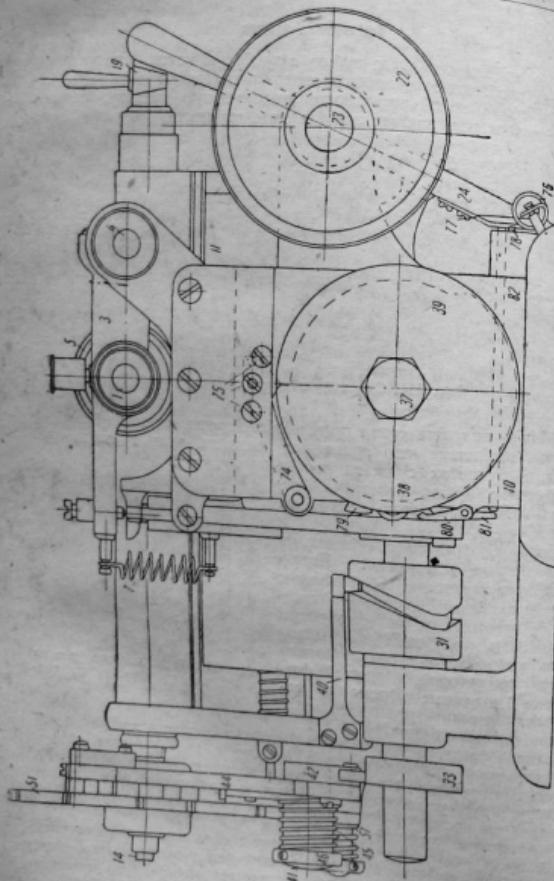

Фиг. 116а. Тридисковый полувтомат 1-го часового звезды (вид спереди).

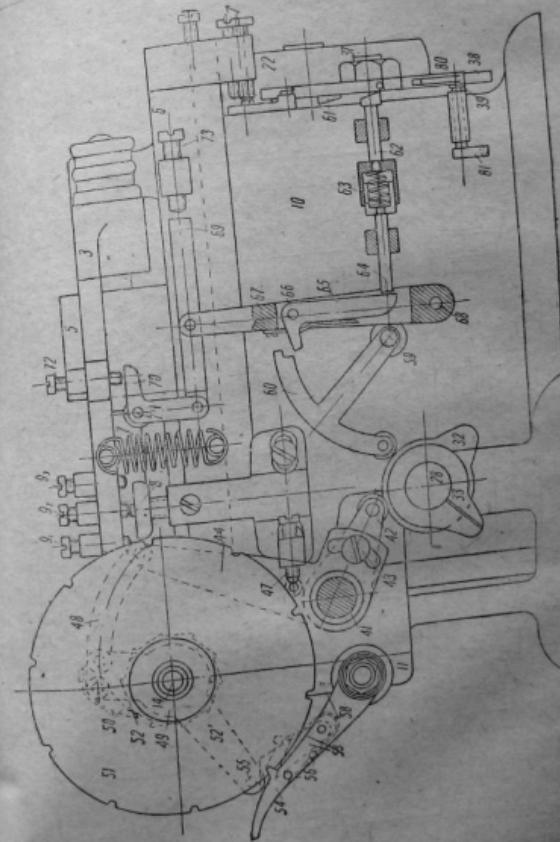

Зад. 2873. — Технология часового производств.

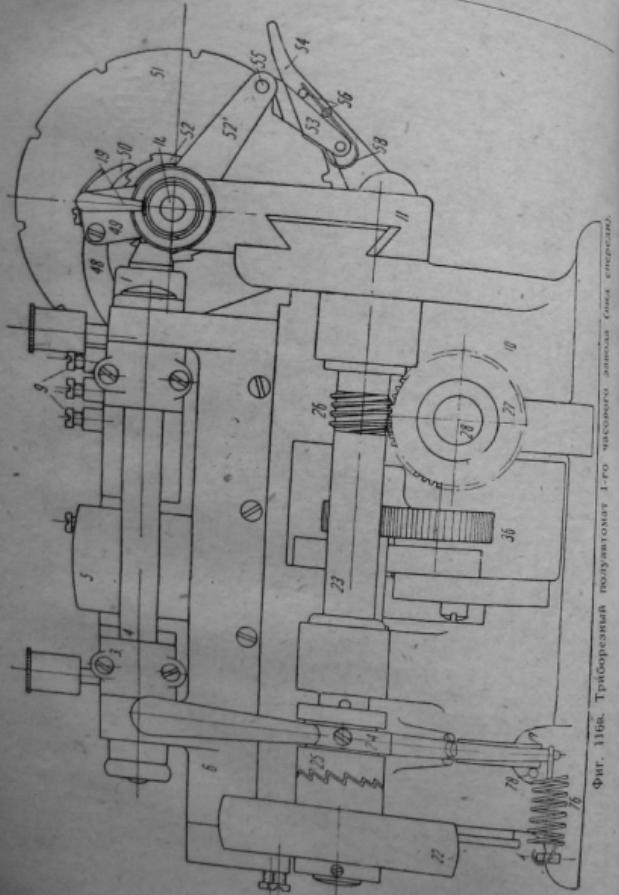


Фиг. 116б. Триборезный полуавтомат для чеканки трапецидального зуба

всегда должен быть на 0,1—0,2 мм больше, нежели наружный диаметр триба.

Эти специфические требования наравне с малым размером обрабатываемых деталей привели к появлению ряда различных конструкций принятого называть, триборезных автоматов и полуавтоматов.

Наиболее распространенной группой таких станков являются двух- и трехфрезерные станки с продольным перемещением фрезерного шпиндела (фиг. 116а, б, в).

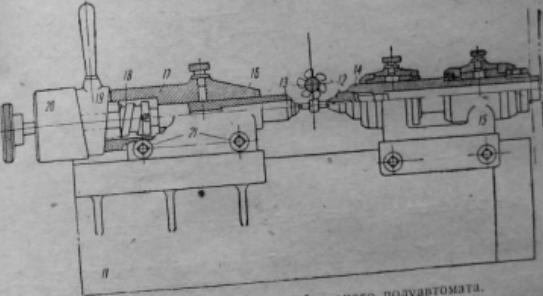

Фиг. 117. Бабка с центрами триборезного полуавтомата.

Фрезы укрепляются в шпинделе станка на таком расстоянии одна от другой (фиг. 115), чтобы не мешать друг другу, что достигается с помощью шлифованных распорных колец, прокладываемых между ними.

Шпиндель 1 вращается в подшипниках, укрепленных в кронштейне 3 (фиг. 116а, б, в), поворачивающемся вокруг оси 4, и приводится во вращение работающим от контратрибона и сидящим на нем ременным шкивом 5.

Кронштейн 3 притягивается к основанию шпиндельной бабки 6 спиральной пружиной 7, упираясь в регулируемый упор 8 этого основания одним из зонтов 9.


Шпиндельная бабка 6 может перемещаться в направляющих в виде ласточкина хвоста станины станка 10 в направлении оси шпиндела, устанавливая, таким образом, нужную фрезу над центром изделия.

Нарезаемый триб устанавливается перпендикулярно оси шпиндела в центриках столя 11, перемещающихся по станине 10 в направляющих в виде ласточкина хвоста перпендикулярно оси шпиндела, т. е. вдоль оси триба.

Устройство центров отдельно показано на фиг. 117 и 118.

Заготовка закрепляется в центрах, входя заостренными в виде конуса концом в соответствующее коническое углубление в виде правый центр 12, вращающий заготовку, делается с нарезанными на нем торцовыми зубьями (фиг. 118), создающими трение между заготовкой и центром, достаточное для вращения заготовки. Левый левый центр 13 делается гладким, и заготовка относительно него вращается.

Центр 12 с нарезанными зубьями вставляется своим коническим хвостом в шпиндель 14 передней бабки 15 (фиг. 117), вращающейся в подшипниках и не имеющей относительно этих подшипников продольных перемещений.

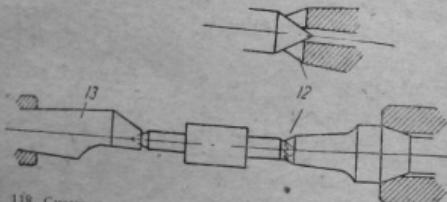

Фиг. 118. Схема установки триба в центрах при фрезеровке зубьев.

Шпиндель 16 задней бабки 17 вращаться не может, но перемещается поступательно, прижимаясь к заготовке пружиной 18.

Чтобы освободить триб из центров, поворачивают муфту 19, спиленную в виде клина. При этом скрепленная со шпинделем 16 муфта 20 отходит влево, оттягивая за собой шпиндель 16 и освобождая заготовку. Как передняя бабка 15, так и задняя 17 могут передвигаться по столу, в пазах которого они укреплены винтами 21, в зависимости от длины обрабатываемой детали.


Подача стола 11 и шпиндельной бабки 6, а также и вращение шпинделя 14 с центром осуществляются с помощью кулачковых валиков с независимым от главного шпинделя приводом. Схема этих валиков показана на фиг. 119.

Кулачковые валики приводятся во вращение ременным, работающим от контргрифова, шкивом 22, сидящим свободно на валике 23. Привод валика 23 осуществляется включением с помощью отводки 24 кулачкового муфты 25.

Нарезанный на валике 23 червяк 26, сплелись с червячным колесом 27, приводит во вращение первый кулачковый валик 28.

Этот кулачковый валик несет на себе кулачки: 31 — управляющий движением стола 11, 32 — управляющий продольной подачей фрезерной деталью. На валике 28 сидит червячное колесо 34, вращающее с помощью червяка промежуточный валик 35, передающий сменными шестернями 36 вращение второму кулачковому валику 37. Передаточный

число от валика 28 к валику 37 всегда должно быть равно числу зубьев нарезаемого триба, умноженному на число проходов фрезой (то есть — при фрезеровке двумя фрезами, три — тремя). Валик 37 несет на себе кулачки 38 и 39, управляющие совместно с кулачком 32 продольной подачей фрезерного шпиндела, и кулачки 29 и 30, управляю-

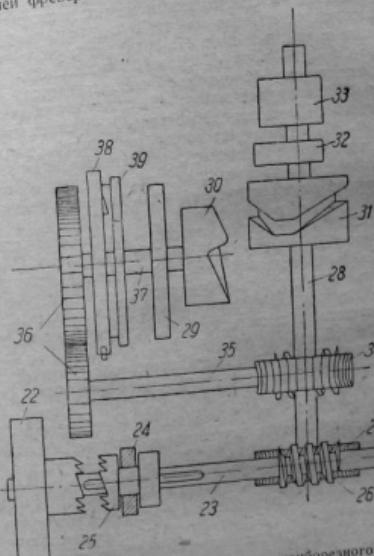

Фиг. 119. Схема кулачковых валиков трибоизделия полуавтомата 1-го часового завода.

щие освобождением нарезанной детали из центров и подачей деталей из магазина (в случаях применения автоматической подачи деталей).

Стол 11 имеет возвратно-поступательное движение, двигаясь влево (при вращении главного шпиндела против часовой стрелки) медленнее, — при этом ходе происходит фрезерование, — и вправо быстрее. Это возвратно-поступательное движение осуществляется с помощью кулачка 31 с выбранной в нем соответствующей формой канавкой. В канавке ходят пальцы тяги 40, прикрепленной к столу 11. При каждом ходе фреза проходит по всей длине детали, фрезеруя зуб.

Как только стол вернулся в исходное левое положение, кулачок 33 поднимает вращающийся, вокруг неподвижной оси 41, закрепленный в столе 11, рычаг 42, скрепленный с помощью винта 43 с сидящим на той же оси коленчатым рычагом 44. Рычаг 42 прижимается к кулачку спиральной пружиной 45, один конец которой закреплен в рычаге 44, а второй — в кольце 46, закрепленном на неподвижной оси 41. Этот рычаг в нерабочем положении вплотную с кулачком 33 не соприкасается, упираясь в упорный винт 47. Это сделано вследствие того, что при движении стола 11 рычаг 42 сходит с кулачка 33.

При подъеме рычага 42 рычаг 44 поворачивается, заставляя при помощи тяги 48 повернуться кольцо 49, сидящее свободно на ведущем валке центров 14. При повороте кольца 49 укрепленная на нем шарнирно собачка 50, отжимаемая книзу пружинкой, упирается в зуб закрепленного на валке 14 вместе с делительным диском 51 храпового колеса 52, поворачивая тем самым валок 14 вместе с закрепленными на нем трибом на соответствующий угол для фрезеровки следующего зуба.

Одновременно с кольцом 49 поворачивается составляющий одно целое с ним рычаг 52, отжимающий при этом штифтами 55 книзу рычаг в вырез делительного диска 51 и удерживает его вместе с валком 14 от вращения. Отжимаемый книзу рычажок 53, упираясь в штифты 56, заставляет опуститься и защелку 54, освобождающую делительный диск.

Как только валок 14 повернулся, защелка 54 под действием пружины 57 вновь прижимается к диску, входя при этом своим зубом в следующий вырез диска.

При дальнейшем вращении кулачкового валика рычаг 44 и кольцо 49 возвращаются в исходное положение, а собачка 50, отжимая свою пружинку, засекает как следующий зуб. Однако поворачивающийся при этом обратно рычаг 52 уже не отжимает книзу защелку 54, так как штифт 55 входит при этом в выпиленный в рычаге 53 паз, сделанный так, что при проходе рычага 52 за рычаг 53 и при положении зуба защелки 54 в вырезе диска 51 штифт 55 оказывается против прореза. При этом рычаг 53 приподнимается несколько кверху.

Когда рычаг 52 вернулся в исходное положение, освобожденный в штифты 56 и подставляемый под штифт 55 при следующем ходе рычага 52 верхнюю наклонную плоскость вместо паза.

Описанным способом осуществляется поворачивание триба вокруг его оси.

Для перемещения главного шпинделя 1 вдоль его оси и установки нужной фрезы прочие оси нарезаемого триба служит устройство, показанное на фиг. 116а и 116в.

На кулачок 32 опирается качающийся вокруг неподвижной оси 59 кого эффекта. Однако когда все зубья триба нарезаны и валок 28 сделал столько оборотов, сколько в трибе зубьев, то кулачок 38, по-

вернувшись при этом на $\frac{1}{2}$ оборота, нажимает своим шипом 61 на толкчик 62, подавая его влево. Это движение передается через пружину 63 толкчику 64, который заставляет рычаг 65 повернуться по часовой стрелке вокруг оси 66, закрепленной в рычаге 67. При этом горизонтальное плечо рычага поднимается и становится на пути рычага 60. Рычаг 60 при очередном качании упирается в это плечо и заставляет рычаг 67 повернуться вокруг оси 68 вправо, толкая тем самым тягу 69 также вправо. Скрепленный шарнирно с тягой 69 рычаг 70 повернется вокруг оси 71 против часовой стрелки, несколько приподняв винт 72 и кронштейн 3, в который винт ввинчен. Однако этот подъем будет продолжаться лишь до тех пор, пока тяга 69 не упрется в установленный винт 73, после чего она начинает отводить, толкая винт, основание шпиндельной бабки вправо.

Одновременно кулачок 39, повернувшись, заставляет повернуться и рычаг 74, подставив укрепленный в нем упор под один из трех установленных внутри станции пружин. При дальнейшем движении кулачка 32 рычаг 60 качается обратно, и освобожденное основание бабки 6 под действием помещенной внутри станции пружин будет перемещаться влево до тех пор, пока винт 75 не упрется в подставляемый ему рычагом 74 упор, тем самым установив нужную фрезу. При опускании кронштейна 3 один из винтов 9 упрется в упор 8, устанавливающий нужной высоте.

Описанное устройство дает возможность регулировать высоту шпинделя для каждой фрезы независимо одна от другой подвижничанием соответствующего винта 9. Точно так же можно регулировать и продольное положение шпинделя для каждой фрезы независимо от других винтами 75.

Пружина 63 между толкчиками 62 и 64 вводится для того, чтобы воспринять небольшое перемещение толкчика 64 вправо при повороте вправо рычага 67.

Таким образом, пройдя все зубья первой фрезой, станок автоматически поднимает на ее место следующую, после чего процесс фрезерования начинается снова.

Если станок не имеет магазинной подачи заготовок, обычно устраивается автоматический останов, выключающий станок после полной нарезки триба.

Устройство этого останова видно также из фиг. 116б и 116в. Приводящий во вращение кулачковые валики шкив 22 сидят на балки 23 свободно, сцепляясь с ним при помощи кулачковой муфты 25. Отводка 24 кулачковой муфты под действием пружин 76 все время стремится повернуться, отводя кулачковую муфту 25 вправо и переворачивая шкив 22 на холостой ход. Этому препятствует прикрепленная к отводке 24 пружинка 77, упирающаяся в закрепленную в станке станицу 18. После того как зубья полностью нарезаны и кулачок 38 сделал полный оборот, укрепленный в этом кулачке шин 79 заставляет повернуться рычажок 80 влево. Сидящий на той же оси рычажок 81 при этом также поворачивается, толкая штифт 82, упирающийся вторым концом в пружинку 77. Пружинка вследствие этого отходит

от станины выше штифта 78, давая возможность пружине 76 оттянуть отводку и, разомкнув муфту 25, остановить вращение кулачковых валиков. Момент остановки совпадает с крайним правым положением основания бабки шпинделя 6, вследствие чего закрепленные на шпиндель фрезы не препятствуют снятию нарезанного триба и установке новой заготовки.

При автоматической подаче заготовок в центр магазином на валике 37 устанавливают еще дисковый кулачок 29, управляющий открыванием центров, и колодочный 30, управляющий движением магазина.

На фиг. 120 показана схема подачи деталей магазином, а на фиг. 121 общий вид стола 11 с центром и магазином.


Заготовки для триб насыпаются в магазин 83, причем самая нижняя заготовка лежит свободно, удерживаясь лишь легкой пружинкой 84.

Магазин может перемещаться перпендикулярно оси центров по направляющим кронштейнам 85.

После того как триб нарезан, дисковый кулачок 29, толкая отводку 19 влево, заставляет отойти влево и шпиндель 13, освобождая нарезанный триб, падающий вниз под действием собственного веса.

В это время кулачок 30, толкая толзак 86, заставляет повернуться рычаг 87, двигающий магазин 83 по направлению к центрам, пока ось находящейся в магазине заготовки не совпадет с осью центров. При этом кулачок освобождает шпиндель 13, возвращающийся под действием пружины, на прежнее место, зажимая поданную магазином заготовку. Магазин отходит обратно, оставляя заготовку зажатой в центрах.

Применение автоматической подачи заготовок магазином встречается при изготовлении деталей карманных часов очень редко, так как является выgodным лишь для не очень мелких деталей (диаметром не меньше 4—5 мм). При более мелких деталях при попадании в ма-

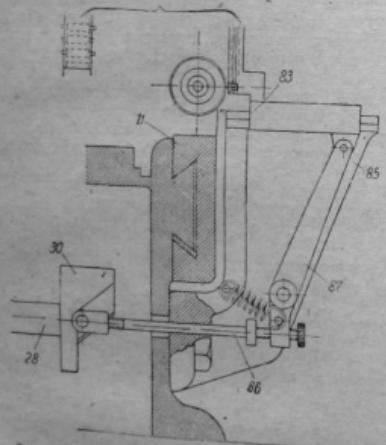

Фиг. 120. Схема магазинной подачи трибозрезного автомата.

жду нарезанный триб, падающий вниз под действием собственного веса. В это время кулачок 30, толкая магазин 83 по направлению к центрам, пока ось находящейся в магазине заготовки не совпадет с осью центров. При этом кулачок освобождает шпиндель 13, возвращающийся под действием пружины, на прежнее место, зажимая поданную магазином заготовку. Магазин отходит обратно, оставляя заготовку зажатой в центрах.

Применение автоматической подачи заготовок магазином встречается при изготовлении деталей карманных часов очень редко, так как является выгодным лишь для не очень мелких деталей (диаметром не меньше 4—5 мм). При более мелких деталях при попадании в ма-

шине места (чего в практике избежать почти невозможно) мелкие детали часто прилипают к стенкам магазина, задерживая подачу. Станина станка и проталкивание деталей через магазин требуются при этом настолько часто и отнимают столько времени, что является еще выгодным применить установку заготовок в центрах вручную.


Фирмой Бехлер изготавливаются трибозрезные автоматы Дуплекс, позволяющие одновременную фрезеровку зубьев двух трибов (фиг. 122). Бабка 1 этого станка несет два помещенных один над другим фрезерных цилиндра. Схема продольной подачи бабки такая же, как и описанная выше. Стол 3 несет 2 пары центров, в которых закрепляются обрабатываемые детали, расположенные одна над другой на таком же расстоянии, как шпиндели. Фрезеровка обоих триб производится одновременно.

Подача стола 3 с центрами осуществляется с помощью колодочного кулачка 2, рычага 4, тяги 5 и пружины 6, как в автомате Петермана.

Поворот центров, зажимающих трибы, осуществляется с помощью делительного диска с храповым колесом 7, как и в описанных выше станках, с той лишь разницей, что поворот делительного диска передается шпинделем, несущим центра через шестерни 8 и 9.

Применение этого станка, не давая никакой экономии времени обслуживающего персонала, не сравниванию с двумя одинарными станками, лишь несколько уменьшает общую стоимость оборудования станка потребную для него площадь. Вместе с тем на такого типа станках возможно производство лишь не требующих точности трибов, так как фрезерные шпинделы не имеют самостоятельной регулировки по высоте, вследствие чего при колебаниях диаметра фрез глубина фрезеровки может получиться разной.

Резко отличающимся от описанных по конструкции и принципу работы является трибозрезный полуавтомат Сафаг (фиг. 123 — вид спереди и фиг. 124 — вид сзади).

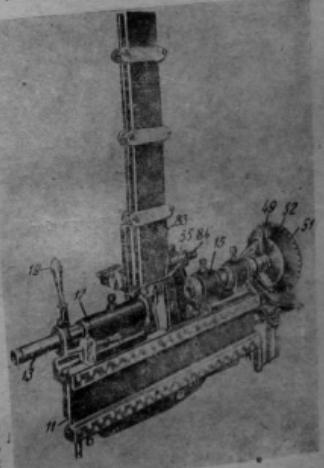

Фиг. 121. Центровая бабка трибозрезного автомата Петермана.


Этот станок работает одной фрезой, фрезерующей каждый триб два или три раза.

При первой фрезеровке фреза углубляется в заготовку весьма значительно, намечая лишь канавки. После того как все канавки нефрезерованы, шпиндель с фрезой подается в вертикальном направлении ближе к центру триба, и фреза обрабатывает окончательную впадину между зубьями.

Фрезерный шпиндель в этом станке помещен не над, а под обрабатываемой деталью, причем шпиндельная бабка 2 может перемещаться по станине в направлении, перпендикулярном оси шпинделя. Таким образом стол 3 с центрами, в которых за-деланы детали, во время фрезерования остается неподвижным, а шпиндельная бабка с вращающимся шпинделем ходит взад и вперед вдоль обрабатываемого триба.

Подача шпиндельной бабки осуществляется обычной системой рычагов и колесо-зубчаткой. Поворачивание центральных рычагов осуществляется с помощью делительного диска 5 и храпового колеса 6. На колесо действует длинная собачка 7, прижимающая к нему пружиной 8 и качающаяся на рычаге 9, в свою очередь качающемся под действием кулачка 10, смыкающего на валике 4. Рычаг 9 в нерабочем положении упирается в упор 11. Зашелка делительного диска 17 управляемая кулачком 18, несущим фрезерный шпиндель подшипники помещены в кронштейне, могущем качаться около горизонтальной оси 12, закрепленной в бабке 2 параллельно оси шпинделя.

Кронштейн притягивается вниз спиральной пружиной 1 и упирается в винтовой упор одним из установочных винтов 19. Этот упор

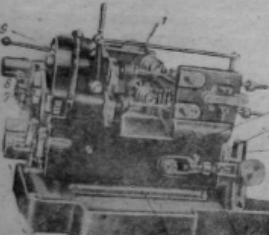


Фиг. 122. Двухшпиндельный триборезный полуавтомат Бехлер.

жата деталь, во время фрезерования остается неподвижным, а шпиндельная бабка с вращающимся шпинделем ходит взад и вперед вдоль обрабатываемого триба.

Подача шпиндельной бабки осуществляется обычной системой рычагов и колесо-зубчаткой. Поворачивание центральных рычагов осуществляется с помощью делительного диска 5 и храпового колеса 6. На колесо действует длинная собачка 7, прижимающая к нему пружиной 8 и качающаяся на рычаге 9, в свою очередь качающемся под действием кулачка 10, смыкающего на валике 4. Рычаг 9 в нерабочем положении упирается в упор 11. Зашелка делительного диска 17 управляемая кулачком 18, несущим фрезерный шпиндель подшипники помещены в кронштейне, могущем качаться около горизонтальной оси 12, закрепленной в бабке 2 параллельно оси шпинделя.

Кронштейн притягивается вниз спиральной пружиной 1 и упирается в винтовой упор одним из установочных винтов 19. Этот упор

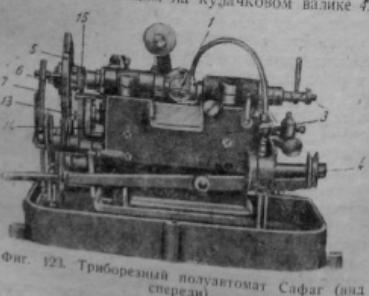

Фиг. 123. Триборезный полуавтомат Сафаг (вид спереди).

Обработка вала барабана и заводного ключа

укреплен в горизонтальном рычаге, качающемся около вертикальной оси.

После первого прохода с фрезой всех зубьев кулачок, вращающийся на кулачковом валике, с помощью системы рычагов заставляет кронштейн несколько приподняться; в это время упор подходит под другой винт 19. При опускании кронштейна обратно благодаря разной длине винтов 19 фреза устанавливается уже на другом расстоянии от фрезеруемого триба.

Этот станок при весьма простой конструкции дает вместе с тем весьма большую точность в работе, так как не имеет присущей двух- и трехфрезерным станкам весьма трудно так отрегулировать упорные винты, чтобы каждая последующая фреза становилась бы в точности на место предыдущей. При самой тщательной наладке все же некоторая разница в положении фрез получается, что отражается на правильной форме и расположении зубьев. Станок Сафаг, не имеющий продольных перемещений фрезерного шпинделя, этого недостатка не имеет.


С другой стороны, на станке Сафаг все фрезеровки производятся одной и той же точной выпиленной фрезой, что вызывает усиленный износ ее. Поэтому при массовом производстве с малым количеством переделок станков чаще пользуются все же двух- и трехфрезерными станками, в то время как в производстве с большим количеством переделок и для изготовления наиболее точных триб более выгодными являются, несомненно, одиночные фрезерные станки.

Обработка вала барабана и заводного ключа

Особенностью обработки вала барабана и заводного ключа является фрезеровка крючка, за который зацепляется заводная пружина у первого и фрезеровка квадрата у того и другого.

Для фрезеровки крючка применяются специальные фрезерные станки, например станок для фрезеровки крючка вала барабана (Federkern-Hakenfräsmaschine) Ламберт (фиг. 125).

Станок имеет главный шпиндель 1, на котором закрепляется деталь, и два шпинделя — вертикальный 2 и горизонтальный 3, несущие фрезы.

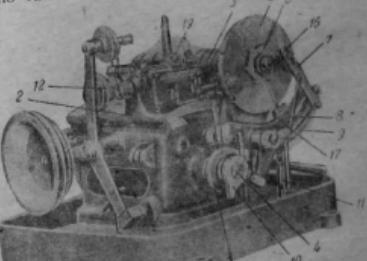

Фиг. 124. Триборезный полуавтомат Сафаг (вид сзади).


Шпиндель 1 может поворачиваться от руки вокруг своей оси при вращении рукоятки 4, кроме того его бабка может перемещаться взад и вперед по направляющим с помощью рычага 5. Столик имеет упоры, позволяющие устанавливать бабку шпинделя 1 в нужном положении.

Кроме того шпиндель 1 имеет делительный диск с защелкой, позволяющий устанавливать шпиндель под нужным углом.


Бабка вертикального фрезерного шпинделя 2 может перемещаться при установке вдоль оси этого шпинделя с помощью установочного винта 6, а основание бабки вместе со шпинделем — в направлении,

видео того же рычага можно перемещать в том же направлении, вдоль оси горизонтального фрезерного шпинделя 3.

Это устройство дает возможность фрезеровки, не снимая детали с станка, почти любой формы крючка при достаточно простых приемах работы.

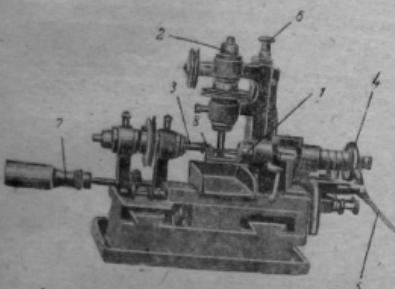

Фиг. 125. Станок Ламберт для фрезеровки крючка вала барабана.

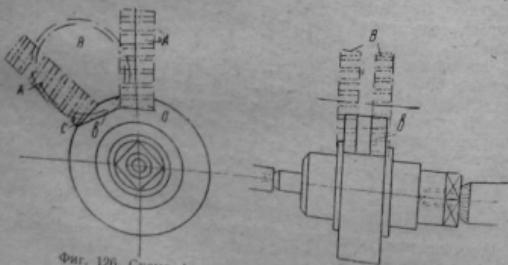


В качестве примера работы на таком станке приведем фрезеровку крючка вала барабана, показанного на фиг. 126. Для получения нуж-

- 1) выбрать паз *a*,
- 2) снять плоскость *c* и
- 3) снять две плоскости *b*.

Для первых двух операций служит дисковая фреза *A*, укрепляемая на вертикальном фрезерном шпинделе 1, а для третьей — две фрезы *B*, укрепленные на горизонтальном шпинделе 3.

Для фрезеровки квадрата заводного ключа, вала барабана и других деталей 1-м часовым заводом применяются настольные горизонтально-фрезерные станки (фиг. 39).

Вместо стола такой станок имеет бабку 1 (фиг. 127), в подшипниках которой вращается шпиндель 2, несущий цангу 3, зажимаемую от

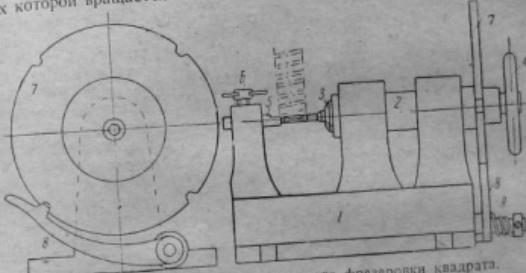

Фиг. 127. Центровая бабка станка для фрезеровки квадрата.

руки вращением маховика 4. В эту цангу зажимается фрезеруемая деталь. Если деталь длинная, то для избежания возможных перегибов при фрезеровке второй конец ее опирается на центр 5, отдавающийся при смене детали и зажимаемый упорным винтом 6. Шпиндель 2 несет делительный диск 7, удерживаемый от вращения защелкой 8, прижимаемой к пазу диска пружиной 9.

Перемещая бабку фрезерного шпинделя в направлении, перпендикулярном оси шпинделя 2, обрабатывают фрезой нужную плоскость. После этого поворачивают делительный диск на 90°, вводя в зацепление с защелкой следующий паз диска, и фрезеруют вторую плоскость и т. д.

Этот метод является мало производительным и не дает достаточной точности вследствие прогиба детали под влиянием усилия от фрезы. Помощь от заднего центра недостаточна, так как он при поворачивании детали под влиянием усилий сминает материал, и деталь к концу фрезеровки опирается не плотно. Вследствие этого для получения нужной точности приходится зачастую производить фрезеровку дважды для уменьшения давления на деталь от фрезы.

В новейших станках для фрезеровки квадрата применяются фрезы весьма большого диаметра с очень мелкими зубьями и большой склонностью к вибрации.

ростью резания. Это дает возможность значительно уменьшить действующие на деталь усилия и применить подачу фрезы в направлении, перпендикулярном фрезеруемой плоскости, причем ось фрезы и ось детали находятся на одном уровне.

Строго говоря, при этом получается не плоскость, а вогнутая поверхность, но при большом диаметре фрезы ее можно практически считать за плоскость.

На фиг. 128 показан автомат Петерман для фрезеровки квадратов часовых деталей (Machine automatique à fraiser les carrés), а на фиг. 129 — детали этого станка.



Фиг. 128. Автомат Петерман для фрезеровки квадратов.


Штифт 11 отжимается пружинкой вправо. Магазин 1 после зажатия заготовки отходит назад, а шпиндель 6 продолжает поддвигаться влево, втаскивая штифт 11 внутрь цанги 12, закрепленной в шпинделе 5, пока часть детали также не войдет внутрь цанги. Движение шпиндела 6 прекращается, а цанга под действием соответствующего кулачка и рычага 13 зажимает деталь.

Фреза 14, вращаемая шайкой 15 через валик 16, снабженный шарниром Гука, укреплена на валу, вращающемся в подшипниках суппорта 17, так, что ее центр находится на одной высоте с центром шпиндела 5. После того как деталь зажата в цанге, супорт 17 под действием кулачка, сидящего на том же валике 2, начинает перемещаться из плоскостей. Когда плоскость сферизирована и супорт 17 отошел назад, соответствующий кулачок валика 2 приводит в действие рычаги 18 и 19. Рычаг 19, упираясь в храповое колесо, надетое на шпиндель 5, поворачивает этот шпиндель на 90° (таким же образом, как поворачива-


ется шпиндель в описанных выше трибозрезных автоматах), и производится фрезеровка второй грани. После того как все четыре грани сферизированы, цанга 12 раскрывается, шпиндель 6 отходит вправо и под давлением пружинки штифт 11 выталкивает обработанную деталь из цанги. Бабка 20 фрезерного шпинделя может поворачиваться на супорте 17 при помощи упорных винтов 21, что дает возможность фрезеровать концов пирамидальной формы и т. п. При обработке очень длинных и тонких деталей, когда есть опасность, что при калке квадратный конец поведет, фрезеровка заменяется шлифовкой, выполняемой после калки. Шлифовка производится на том же станке с заменой фрезы 14 шлифовальным кругом и соответствующим увеличением скорости вращения шпинделя. Такие автоматы с магазинной подачей пригодны лишь, как указывалось, для более или менее крупных деталей. Для мелких полуавтоматы с установкой детали

рукой.

На фиг. 130 показан упрощенный полуавтомат Петерман для фрезеровки квадратов. Заготовка в этом станке закладывается рукой в пластинку 1 и придерживается пружинкой. Закладывание производится во время фрезеровки предыдущей заготовки. Когда эта фрезеровка закончена, рычаг 2, несущий пластинку 1, подает ее вместе с заготовкой к центрам, после чего работа идет так же, как в описанном выше автомате. Кулачковый валик 3 этого станка, в противоположность предыдущему, расположен перпендикулярно оси шпинделя, вследствие чего не

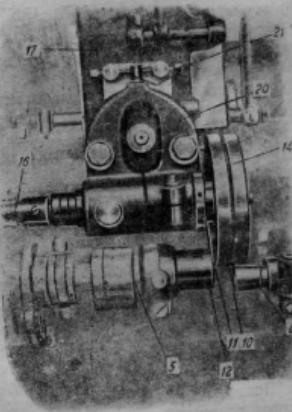

Фиг. 129. Автомат Петерман для фрезеровки квадратов. Бабка фрезерного шпинделя и цанга.

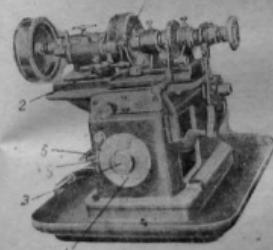

Фиг. 130. Полуавтомат Петерман для фрезеровки квадратов.

сколько изменена кинематическая схема рычагов. После того как все четыре грани отрезерованы, сидящий на валике 3 кулачок 4 приводит в движение рычаги 5 и 6; рычаг 6 выключает муфту шкива, ведущего кулачковый валик.

Полувтомат Ламберт для фрезеровки квадратов отлиивается от станка Петерман лишь расположением кулачкового валика — параллельно оси шпинделя — и менее удобным методом установки детали, вставляемой рукой непосредственно в цангу, освобождаемую рычагом, в то время как задний центр отводится рукой с помощью рычага.

Это заставляет прерывать работу станка, а в станке Петерман деталь устанавливается во время фрезеровки другой детали. Вследствие этого станок Ламберт менее производителен, нежели станок Петерман, но зато значительно проще и дешевле.

Шлифовка и полировка цапф

Шлифовка и полировка цапф является одной из важнейших операций обработки триба или оси. От правильной шлифовки и хорошей полировки зависят: легкий и плавный ход механизма, правильное закрепление, отсутствие биения колес и трибов и долговечность часового механизма.

Поэтому в часовом производстве шлифовка и полировка цапф является большое внимание, несмотря на простоту методов шлифовки и полировки и несложность станков, применяемых для этого. Шлифовка и полировка обычно ведутся не абразивными кругами, а металлическими кружками, смачиваемыми соответствующим шлифующим в зависимости от характера шлифовки. Детали шлифуются после термической обработки¹.

Наиболее распространенным методом шлифовки является шлифовка кружком (называемым в практике грибком). Она применяется для цапф осей, для шлифовки нерабочих частей трибов и осей (для предохранения от коррозии и придания внешнего вида) и для шлифовки торцов различного рода выступов, не трущихся при вращении трибов о платинку.

При шлифовке кружок (грибок) и деталь вращаются в противоположные стороны. Обычно кружку придается форма пустотелого конуса, причем при шлифовке цилиндрических поверхностей каждой своей части этот конус переходит в цилиндр. Рабочая поверхность грибка снабжается рисками, получаемыми при шлифовке ее грубым краем. Назначение рисок — лучше удерживать на поверхности шлифующую массу, изготовленную обычно в виде густой жидкости.

Материалом для кружков служат чугун или латунь. В последнее время за границей появились грибки из сверхтвердых сплавов (види и. т. п.), применяемые для шлифовки без специальных шлифующих масс, заменяемых в этом случае обычным маслом.


¹ См. га. 7.

Примером простейшего станка с грибком является станок Дикси (фиг. 131). Станок снабжен большим диаметром грибком 1, врашающимся на валике 2 от ременного шкива 3. Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах валиков 4, вращающихся от шкивов 5 в бабке 6. Бабка может качаться вокруг оси 7, а также перемещаться вдоль нее. При шлифовке рабочий, нажимая рукой на бабку, прижимает деталь к грибку, сплющивающему ее. Если шлифуется торец, то нажим производится в продольном направлении, если цапфа — в поперечном. Если шлифуемая поверхность большой длины, то, прижимая бабку с деталью к боковой поверхности грибка, одновременно ведут бабку взад и вперед вдоль оси 7, сплющивая деталь по всей длине.


На фиг. 132 показан станок более-solidной конструкции Сафаг. Этот станок имеет жесткие подшипники передней и задней бабок, дающие большую точность работы и удлиняющие срок службы станка. Особенностью этого станка являются: во-первых, установочные винты, позволяющие точно устанавливать качающиеся бабки в продольном направлении, и, во-вторых, поводковый патрон к шкиву, ведущему шпиндель с центром (или цангой), допускающий шлифовку длинных деталей без соскачивания ремня с ведущего шкива.

Нанесенные на грибок риски довольно быстро истираются, что требует частой переточки грибка на специальном станке.

В станке Дикси (фиг. 131) для переточки служит столик 8, укрепленный на бабке, причем заточка идет вручную. Однако этот метод следует признать несовершенным, как не гарантирующий правильной заточки.

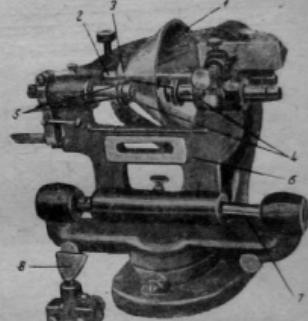

Фиг. 131. Полировочный станок с грибком Дикси.

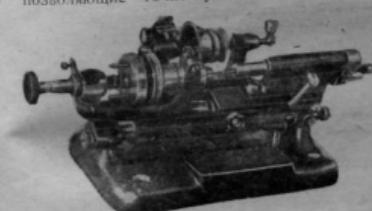


Фиг. 132. Полировочный станок с грибком Сафаг.

С этой точки зрения более совершенным является станок 1-го часового завода, схема которого показана на фиг. 133.

Шлифуемый триб или ось закрепляются в специальном патроне 1, укрепленном на шпинделе 2 передней бабки, вращающем шкивом 3.

Свободная цапфа триба опирается на агатовую подушку 4 неподвижного шпинделя задней бабки.

Шпиндель 5, на котором укреплен грибок 6, вращается в подшипниках кронштейна 7, качающегося вокруг полой оси 8. Внутри этой

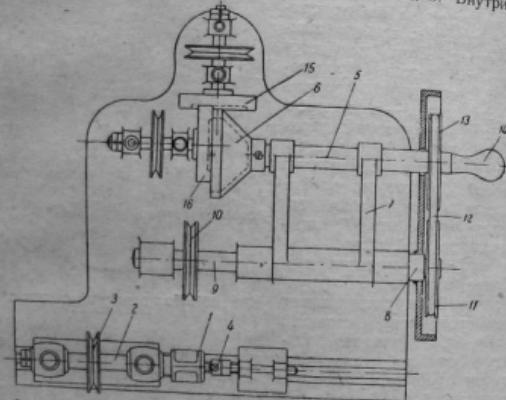

Фиг. 133. Схема полировочного станка с грибком 1-го часового завода (вид сверху).

оси проходит валик 9, вращаемый шкивом 10. Другой конец этого валика несет шкив 11, вращающий с помощью ремня 12 шкив 13, сидящий на шпинделе 5.

Для шлифовки бабка с грибком переводится при помощи ручки 14 так, чтобы вращающийся грибок прижался к шлифуемой цапфе сверху.

Для заточки грибок переводится в положение, показанное на фиг. 133. При этом его боковая поверхность соприкасается с вращающимся наждачным камнем 15, а торцевая — с камнем 16.

Ни шпиндель 2, ни шпиндель 5 продольного хода не имеют, поэтому длина цилиндрической части грибка должна быть всегда больше длины цапфы.

Выше мы указывали, что станки с грибками пригодны лишь для грубой шлифовки и полировки. Для тонкой полировки приходится прибегать к иным методам обработки.

Практикой выявлено, что наилучшие результаты полировки цапф

получаются в тех случаях, когда полирующий инструмент и обрабатываемая деталь все время меняют направление своей относительной скорости.

Это можно достигнуть, придавая шпинделю, несущему деталь, вращательно-колебательное движение. В заводском производстве повсеместно применяются для полировки цапф станки основанные на этом принципе, называемые «Виг-Ваг», примером которых может служить показанный на фиг. 134 станок 1-го часового завода.

Схема этого станка показана на фиг. 135.


Обрабатываемая деталь закрепляется в патроне 1 вращающегося от ременного шкива 2 шпинделя 3 передней бабки.

Станок имеет еще один шпиндель 4, вращаемый ременным шкивом 5.

На этом шпинделе сидит эксцентрик 6, ведущий шатун 7. Шатун скреплен шарнирно с серединой рычага 8, качающегося около оси 9.

Верхний конец рычага 8 также шарнирно скреплен с шатуном 10, имеющим вилку, в которой закрепляется на центре 11 и центральном винте 12 крестообразная присадка 13 (фиг. 136) с концами, заостренными под прямым углом.

Одна из крестошин опирается своей плоскостью на полируемую цапфу, прижимаясь к ней весом шатуна 10, а вторая — на агатовую подушку 14 неподвижного шпинделя 15

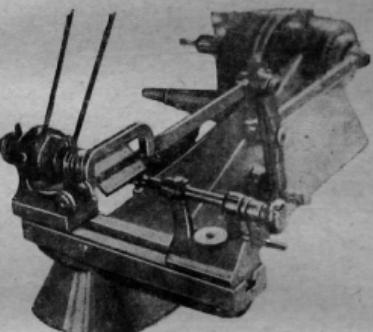



Фиг. 134. Станок Виг-Ваг 1-го часового завода.

при вращении шпинделя 4 шатун 10 вместе с присадкой 13 совершает возвратно-поступательное движение. Скорость шпинделя 4 выбрана такой, чтобы скорость присадки 13 значительно превосходила окружную скорость шлифуемой цапфы, благодаря чему и осуществляется периодическое изменение направления относительной скорости присадки и цапфы.

Так как остановка станка при соприкасаниях присадки и цапфы может вызвать неправильную полировку, то перед каждой остановкой для смены детали приходится сначала приподнять рукой шатун 10 с присадкой, что при быстром движущемся вперед и назад шатуне весьма неудобно. Поэтому станок имеет специальное устройство,

автоматически останавливающее шпиндель 4 при поднятии штутна 10.

Для этого шкив 5 сидит на шпинделе 4 свободно, передавая ему вращение с помощью фрикционного шкива 16, прижимаемого к внутренней конической поверхности шкива 5 пружиной 17.

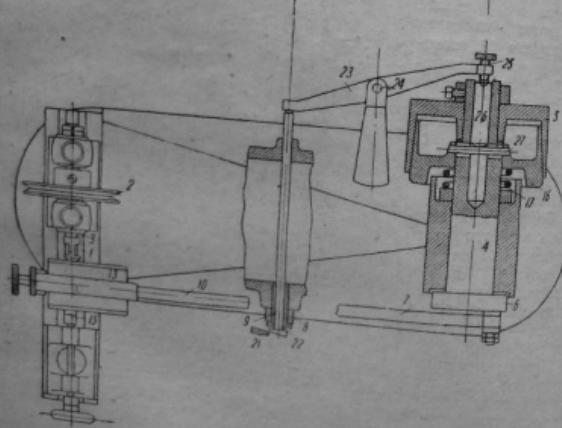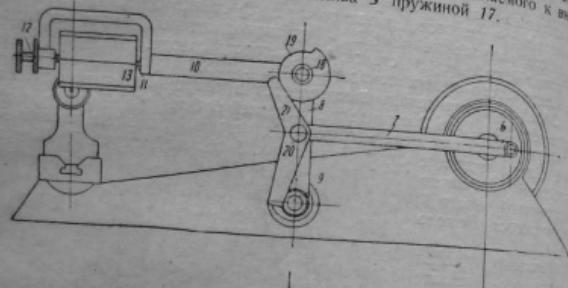

Фиг. 135. Схема станка Wig-Bag 1-го часового завода.

При поднимании штутна 10 сидящий на одном с ним валике 18 кулачок 19 также поворачивается, заставляя повернуться вокруг оси 20 рычаг 21. Одновременно нижний конец этого рычага, запиленный

в виде клина, толкает штифт 22. Штифт 22, толкая рычаг 23, заставляет его несколько повернуться вокруг оси 24 и нажать винтом 25 на штифт 26, спрятанный внутри полого шинделя 4. Этот штифт, толкая штифт 27, закрепленный в шкиве 16, заставляет его податься назад, отжав пружину 17, и выйти из-за сцепления со шкивом 5, переведя его на холостой ход.

Станок Wig-Bag Дикси (фиг. 137), не имея приспособления для автоматического выключения эксцентрика, отличается солидной конструкцией и рядом приспособлений для регулировки.


Ось вращения 1 штутна 2 может передвигаться вдоль эксцентрика 3, регулируя этим амплитуду хода штутна.

При помощи винтов 4 регулируется в продольном и поперечном направлениях положение задней бабки, несущей подушку — опору для



Фиг. 137. Станок Wig-Bag Дикси.

Пришлифовке и полировке цапф не в мертвых центрах весьма серьезное значение имеет расположение триба в зажимном патроне; нужно, чтобы его центр в точности совпадал с осью вращения патрона. Малейшая эксцентричность зажима триба влечет за собой эксцентричность цапфы по отношению к остальной части триба или оси и, следовательно, биение последнего при работе в часовом механизме. Неправильное закрепление триба может вызвать также эллиптическую форму цапфы.

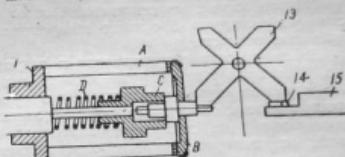

Фиг. 136. Патрон станка для полировки цапф.

Вследствие этого обычные пружинные щанги для зажима тяговых осей при полировке почти не применяются, как не дающие гарантии в центральном расположении детали. Вместо них чаще применяется специальный патрон 1 (фиг. 136).

Патрон состоит из основания A, к которому приклейена шеллаком стальная пластина B с точно шлифованным по диаметру тягой цен тральным отверстием.

Пластина эта приклеивается к патрону при быстром вращении его. При этом пластику подносят к патрону надетой центральной отверстием на юрковку, удерживаемую рукой. Быстро вращение патрона с пластинкой, пока шеллак не застынет, в то время как оправка находится в руке, заставляет пластинику стать в такое положение чтобы ось центрального отверстия в точности совпадла с осью вращения патрона.

Таким образом гарантируется совпадение оси ориентируемой центральным отверстием детали с осью вращения патрона.

Деталь, вставляемая в отверстие пластины B, упирается в нее изнутри своим заплечиком, прижимаясь стаканчиком C, подпираемым пружинкой D.

Полировка на станках Wig-Bag пригодна для цапф всех осей, за исключением оси баланса, так как требования, предъявляемые к цапфам оси баланса, от легкости хода и правильности которой зависит в большой степени правильная работа механизма, настолько велики, что описанные методы шлифовки и полировки их не удовлетворяют, и приходится прибегать к специальным методам и станкам.

В описанных станках работающий инструмент с помощью шлифующего состава, снимая самый ничтожный слой материала, главным образом, защищая и отполировывая поверхность цапфы. Ось же баланда приходится подвергать последовательно двум операциям — шлифовке мелкозернистым наждачным кружком и затем уже отдельно полировке.

Как для шлифовки, так и для полировки применяются одинаковые станки-полуавтоматы, схема которых дана на фиг. 138а и б.

Работа производится с одной установки детали последовательно на трех станках: вспомогательном маленьком настольном токарном и двух полуавтоматах — шлифовочном и полировочном, причем для получения полной концентричности цапфы патрон, в котором закреплена деталь, переносится последовательно вместе с деталью с одного станка на другой.

Патроны, которым пользуются при шлифовке и полировке осей баланса (фиг. 139), устроены по тому же принципу, что описанные в гл. I патроны Киль.

Каленый стальной патрон 1 вращается в каленых же стальных подшипниках трубки 2.

Как на токарном станке, так и на полуавтомате патрон закрепляется в люнете.

Таким образом на всех станках патрон с деталью вращается всегда в одном и том же подшипнике, что значительно облегчает точную центрировку детали.


Для установки детали применяется металлический, весьма сходный с методом изготовления патрона для станков Wig-Bag.

Патрон 1 имеет круглое отверстие диаметром несколько больше диаметра детали. При вставке детали патрон устанавливается в люнете маленького настольного токарного станка и приводится в быстрое вращение.

Деталь вставляется и заклеивается шеллаком при вращающемся патроне, устанавливаясь при этом сама собой совершенно точно по оси вращения патрона.


Шлифовка цапфы A производится наждачным кружком 9, прижимающимся к ее боковой поверхности (фиг. 140). Кружку придана форма, соответствующая форме цапфы.

Для полировки на наждачный кружок заменяется таким же кружком из целлулоида или твердого дерева (пальмы); рабочая поверхность его постоянно смачивается раствором венской извести.

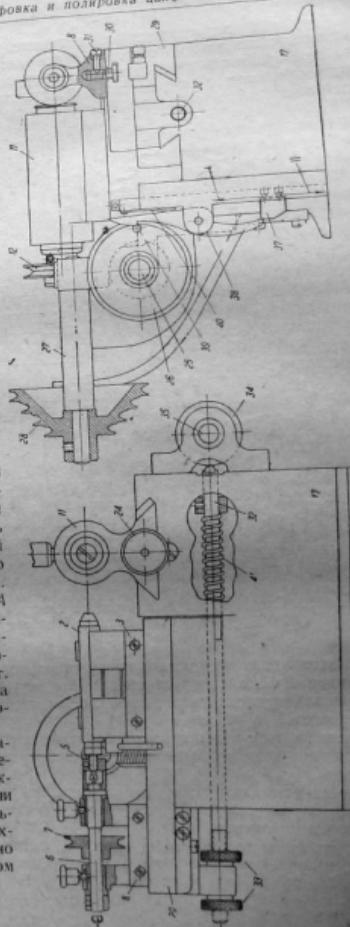

Фиг. 138а. Схема станка I-го часовочного завода для шлифовки и полировки осей баланса.

Кружок 9 закрепляется на шпинделе 10, вращающемся в подшипниках шпиндельной бабки 11 от ременного шкива 12, передающего ему свое вращение через поводковый патрон 13. Шпиндель 10 сделан гладким и может свободно перемещаться в подшипниках вдоль своей оси.

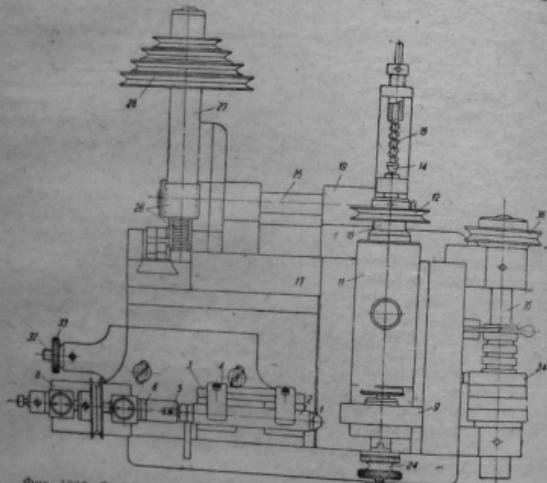

Фиг. 1386. Схема станка 1-го часового завода для шлифовки и полировки осей баланса (вид сверху).

В центр заднего торца шпинделя упирается конический штифт 14, прижимаемый легкой пружиной 15. Под воздействием этой пружинки ним усилием.


При шлифовке ход шпинделя ограничивается кольцом 16 для получения точного диаметра шлифуемой цапфы независимо от времени шлифовки.

Точная установка кольца 16 заранее не требуется, так как при наладке станка она корректируется при помощи микрометрического устройства, описанного ниже.

Бабка 11 может перемещаться по направляющим станины станка 17 рычагом 18, толкаемого кулаком 19 (фиг. 140).

При подъеме кулака 18 (фиг. 138a, б) толкается вправо, толкая бабку 11 при помощи пружины 20 и втулки 21, закрепленной в ней. При этом с помощью колонки 22 сжимается помещенная в станине пружина 23. Обратный ход бабки осуществляется силой этой пружины.


Для точной установки бабки служит гайка 24 с микрометрными делениями, навернутая на нарезанный конец рычага 18. Вращение

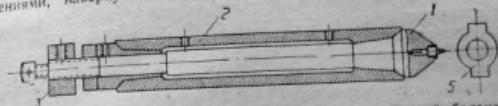

Фиг. 139. Патрон Кильи для шлифовки и полировки осей баланса. Гайка 24 вызывает соответствующие перемещения этого рычага и, следовательно, перемещение бабки по отношению к кулачку 19, в который упирается рычаг 18.

Кулак 19 сидит на кулачковом валике 25, приводимом во вращение через червячную передачу 26 валиком 27, в свою очередь, вращающим четырехступенчатым ременным шкивом 28.

Несущий патрон люнет 3 и бабка 8 укрепляются на супорте 29 с помощью болтика 30, имеющего коническую заточку, в которую вхо-

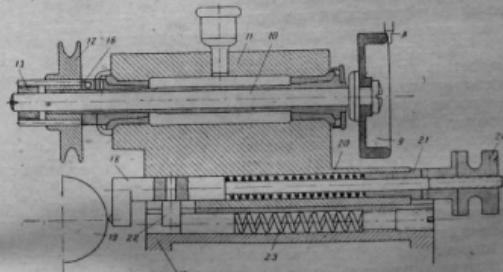

Фиг. 140. Бабка шлифовального шпинделя станка для шлифовки и полировки осей баланса.

дит эксцентрично посаженный конус ввернутого в винта 31. При повороте винта 31 болтик 30 притягивает бабку к супорту.

Супорт 29 может перемещаться вдоль станины в направляющих и опирается валиком 32, длина которого регулируется гайками 33, в кулаком 34, сидящий на кулачковом валике 35, вращаемом шкивом 36. Валик 32 прижимается к кулаку 34 пружиной 41.

Форма кулачка 34 выбрана такой, чтобы супорт 29 вместе с укрепленной в патроне деталью совершил во время полировки мелкие и частые колебательные движения, при которых деталь двигалась бы по отношению к полирующему кружку взад и вперед. При шлифовщике супорт 29 закрепляется на месте.

Рабочий цикл станка таков. После укрепления патрона в люнете рукой и пуска станка в ход, бабка 11 с вращающимся кружком начинает кулачком 19 к детали, прижимая к ней кружок. Деталь в это время вращается и колеблется вдоль своей оси. После определенного промежутка времени кулачок отводит бабку 11 назад, а станок автоматически выключается, что достигается устройством, состоящим из сухаря 37, соединенного проволокой 1 с отводкой контрапривода и прополкой с ножной педалью.

Пружина контрапривода всегда стремится поднять сухарь 37 вверх, переведя отводкой вращающий контрапривод ремень на холостой шкив, останавливающая станок.

При пуске в ход рабочий, нажимая педаль, отводит сухарь 37 вниз, и в этом положении сухарь остается, упираясь в нижнее плечо рычага 38.

После того как кулачковый валик 25 сделал полный оборот, сидящий в червячном колесе 26 штифт 39 толкает верхнее плечо рычага 35, заставляя его повернуться, отжать пружинку 40 и пропустить вверх сухарь 37, который переводит на холостой шкив ремень контрапривода и останавливает станок.

Весь агрегат для шлифовки и полировки цапф, состоящий из одного токарного станка и двух полуавтоматов, обслуживается двумя рабочими. Один рабочий, пользуясь токарным станком, вынимает обработанную деталь из патрона и устанавливает новую, второй тут же устанавливает этот патрон на шлифовочный полуавтомат, пускя его в ход, и после шлифовки переносит патрон с деталью на полировочный полуавтомат.


Работа ведется с несколькими патронами, так что установка патрона на полировочном станке ведется при работающем шлифовочном полуавтомате.

Все описанные выше стаки для полировки цапф обладают весьма существенным недостатком, заключающимся в том, что полирующий инструмент, прижимаясь к детали действием груза (Bil-Bag), пружины (станок для осей баланса) или рукой (станки с грибками), не рамы, так как толщина слоя материала, снимаемого при полировке, зависит от времени, в течение которого полировка совершается, иным путем снимаемый в единицу времени слой материала и соответствующим образом настроить полуавтоматы, а на ручных станках вести работу по секундомеру, то все же колебания в составе полирующей массы, толщине ее слоя и т. п. не дадут возможности без промежуточных промеров получить деталь с точно выдержаными раз-

Хотя толщина снимаемого при полировке слоя материала весьма невелика ($0,01 - 0,02 \text{ мм}$), все же при тех строгих допусках, которые предъявляются к размерам цапф осей (достигающих для некоторых осей $0,0025 \text{ мм}$), указанное обстоятельство чрезвычайно затрудняет получение на этих станках взаимозаменяемых деталей.

Исходя из этого, наиболее удобным для массового производства следует признать станок Сафаг для полировки цапф сапфировыми шайбами (фиг. 141).

Принцип работы этого станка заключается в соприкосновении вращающейся цилиндрической сапфировой шайбы с вращающейся

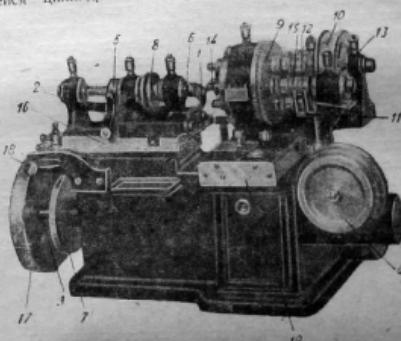

Фиг. 141. Полуавтомат Сафаг для полировки цапф.

в противоположную сторону цапфой. При этом шайба, вращающаяся в жестко закрепленных подшипниках, как бы заминает материал на поверхности цапфы, придавая ей гладкий отполированный вид.

Станок устроен в виде полуавтомата и может с одной установки автоматически полировать несколько поверхностей последовательно одну за другой.

Во время полировки одной детали следующая вставляется в патрон, закрепленный в рычаге 1. Когда деталь отполирована, рычаг 2 под воздействием кулачка, сидящего на кулачковом валике 3, вращающим через червячную передачу шкивом 4, поворачивается против часовой стрелки, открывая с помощью муфты 5 патрон, укрепленный в главном шпинделе 6. Деталь, закрепленная в этом патроне, выпадает, а рычаг 1 под действием кулачка 7 поворачивается, поднося новую деталь к зажимающему ее патрону шпинделю 6, вращающего шкивом 8.

Станок имеет 6 или 8 шпинделей, несущих сапфировые шайбы и помещенных в револьверной головке 9, вращающейся вокруг горизон-

тальной оси. Поворачиванием головки достигается ввод в соприкосновение того или иного шпинделя с шайбой.

Это поворачивание головки производится автоматически с помощью барабана 10, системы зубчатых колес и рычагов, приводимых тем же кулачковым валом 3.

Приводящий во вращение нужный шпиндель шайбы ремень, проходя через отводку 11, вращает шкив 12, сидящий на оси, вращающейся в подшипнике 13.

Когда головка, повернувшись, подставила тот или иной шпиндель 14 в рабочее положение, ось этого шпинделя совпадает с осью шкива 12, а сидящий на этом шпинделе шкив 15, такого же диаметра, как шкив 12, стоит рядом с последним. Отводка 11 при этом под действием колокольного кулачка отходит влево, переводя ремень на шкив 15 и приводя шпиндель 14 во вращение. После того как шпиндель 14 свою работу выполнил и головка вновь должна повернуться, отводка 11 отводит ремень обратно.

Бабка 16 главного шпинделя 6 может под воздействием колокольного кулачка 17 и рычага 18 перемещаться вдоль оси этого шпинделя, подставляя под соответствующую шайбу обрабатываемую ею часть триба или оси.

Револьверная головка 9 укреплена на супорте 19, перемещающемся в направляющих станции перпендикулярно оси шпинделя под воздействием кулачка и системы рычагов. Отводом суппорта в то или иное положение изменяется расстояние между осями шпинделей 6 и 14, соответственно диаметру полируемой детали.

Полировка зубьев трибов

Схема полировки, которой подвергаются зубья всех стальных трибов часового механизма, показана на фиг. 142.

Триб кладется своими цапфами в углублениях агатовых или стальных подушек 2 столика 3 станка, применяемого для этой цели, и может свободно на этих подушках вращаться.


К трибу прижимается с помощью пружины или груза вращающийся диск 4; на его боковой поверхности нарезана винтовая резьба с профилем, приблизительно соответствующим профилю фрезы, фрезерующей зубья триба.

Столик 3 устанавливается так, чтобы ось триба не лежала в плоскости диска 4, а была направлена к ней под некоторым углом, равным наклону винтовой резьбы диска.


При вращении диска заставляет вращаться и триб вокруг своей оси, полируя поочередно все зубья. Одновременно столик все время колеблется взад и вперед вдоль оси триба, давая возможность диску полировать зуб по всей его длине.

Диски обычно делаются или из мягких свинцовых сплавов, или из твердого дерева. В качестве полирующего состава служат раствор венской известки, которым, все время смачивается поверхность диска.

Станок для полировки зубьев Гаузер (фиг. 143) имеет поступательно-колебательное движение стола, несущего деталь. Этот стол 3 передвигается в направляющих станины станка под воздействием шатуна 8, второй конец которого сидит на оси 1, эксцентрично посаженной на шайбе 2. Шайба вращается ременным шкивом 5. Передвигая ось 1

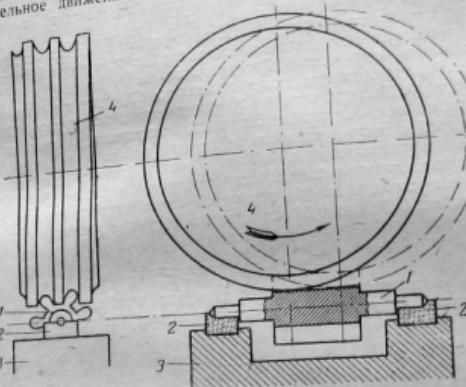

Фиг. 142. Схема полировки зубьев трибов.

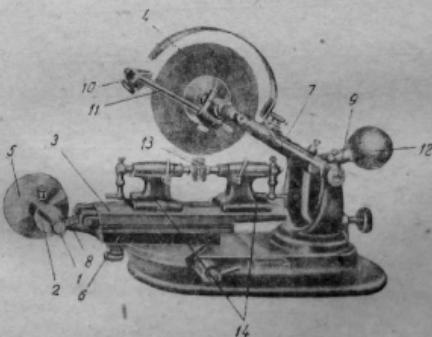

Фиг. 143. Станок для полировки зубьев 1-го часового завода.

шатуна 8, второй конец которого сидит на оси 1, эксцентрично посаженной на шайбе 2. Шайба вращается ременным шкивом 5. Передвигая ось 1

вдоль паза шайбы 2, можно менять амплитуду колебания стола в зависимости от длины триба.

Основание столика 6 можно поворачивать на станине, устанавливая ось триба под нужным углом к диску 4.


Полирующий диск 4 сидит на валике, вращаемом самостоятельным ременным шкивом в подшипниках кронштейна 7, который может свободно качаться вокруг оси 9. Диск 4 прижимается к полируемому трибу грузиком 10, передвигающимся вдоль валика 11, изменяя силу нажатия диска на триб. Вес кронштейна 7 уравновешивается грузом 12.

Подушки, на которых лежат триб, выполнены в виде стальных пластинок 13 с полукруглыми углублениями на боковых поверхностях. Оси этих пластинок лежат в бабках 14, устанавливающихся на столе 3 в разных положениях в зависимости от длины триба.

Толщина слоя, который требуется снять при полировке зубьев, колеблется от 0,005 до 0,02 мм в зависимости от чистоты фрезеровки зубьев.

Полировка торцов цапф

Выше указывалось, что заготовки для триб и осей выходят из автомата с заточенными на конус концами. От готовой же детали

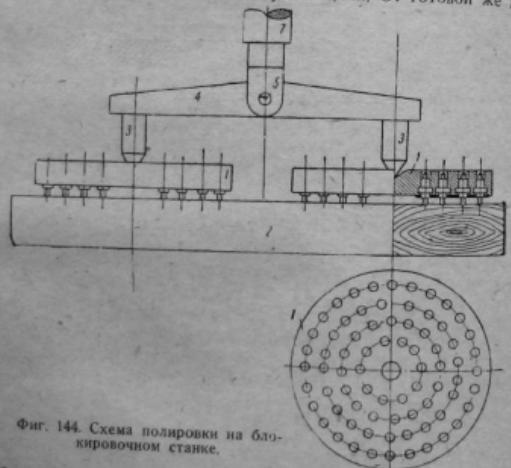

Фиг. 144. Схема полировки на блокировочном станке.


требуется, чтобы концы были плавно закруглены, что влечет меньшее изнашивание подшипников для осей, а в осах, работающих с накладными камнями, это совершенно необходимо.

Наиболее простым методом полировки торцов цапф является зажимание триба в цанге вращающегося станка и заполировка от руки при помощи бруска эльзитайна.

Этот метод, несмотря на его несовершенство, благодаря своей простоте, все же является достаточно распространенным, хотя и требует применения квалифицированной рабочей силы.

Более совершенным является метод полировки на блокировочных пластинах.

Блокировочная пластина представляет собой круглую стальную пластинку 1 (фиг. 144) с рядом просверленных в ней ступенчатых

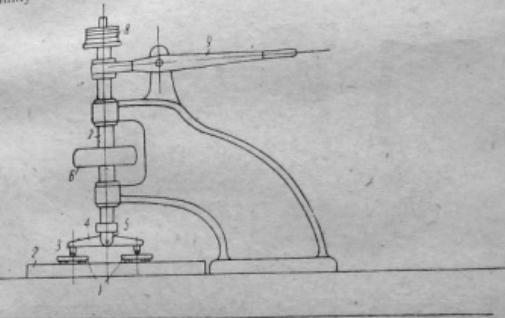

Фиг. 145. Станок для полировки торцов цапф.

отверстий, в которые вставляются подлежащие полировке трибы или оси (операция, называемая блокировкой). Трибы приклеиваются к пластинке шеллаком. Полировка производится на весьма простом станке, называемом блокировочным (Bloqueise) (фиг. 145).

Полировка производится одновременно на двух пластинах. Пластины устанавливаются, опираясь выступающими концами заблокированных деталей на плиту 2 из очень твердого дерева, лучше всего из черного дерева. В качестве полирующего состава служит венская известь.


В имеющиеся в центре каждой пластины конические углубления упираются штифты 3 коромысла 4, качающегося вокруг оси 5, закрепленной во вращающемся по шкиву б шпинделе 7.

Шпиндель 7 может свободно перемещаться в подшипниках вдоль своей оси и нагружен сверху грузом 8, прижимающим пластины с трибами к плите 2. Для снятия пластины с отполированными трибами и установки новых шпиндель 7 приподнимается с помощью рычага 9.

Таким образом, при вращении шпинделя (вращаемого со скоростью от 600 до 2 000 об/мин в зависимости от длины коромысла 4) пластины вращаются вокруг оси шпинделя, а торцы трибов с большой скоростью скользят по верхней плоскости плиты 2.

Изменением величины груза 8 можно добиться большего или меньшего радиуса закругления торца, однако точно выдержать его на этом станке невозможно.

Если нужно почему-либо выдержать радиус закругления точно, лучше прибегнуть к специальному автомату Шейблин для полировки торцов осей и трибов (фиг. 146). Станок этот обладает еще тем

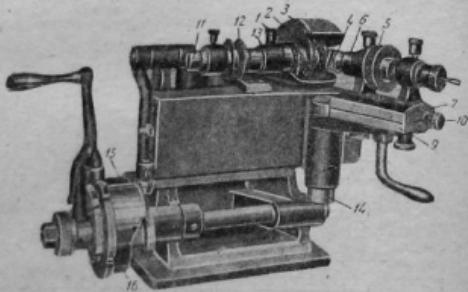

Фиг. 146. Полуавтомат Шейблин для полировки торцов цапф.

преимуществом, что дает совершенно точно выдержанную длину оси после полировки, в то время как на блокировочном станке эта длина, как нетрудно убедиться, зависит от продолжительности полировки и состава полирующей массы.

Процесс шлифовки и полировки на этом станке распадается на три операции:

- 1) сошлифовку конуса и укорочение триба до нужной длины.
- 2) закругление торца,
- 3) полировку закругленного (сферического конца).

Эти три операции производятся последовательно тремя вращающимися шайбами 1, 2 и 3, что позволяет получить весьма чистую полировку и правильную форму сферического закругления.

Полируемая деталь закрепляется в патроне 4 шпинделем 6, вращающимся шайбами 1, 2 и 3, что позволяет получить весьма чистую полировку и правильную форму сферического закругления.

Шайбы 1, 2 и 3 сидят на валу 11, вращаемом в подшипниках

бабки 13 шкивом 12. При первой операции шлифовки, производимой

шайбой 1, стол 9, поворачивающийся вокруг оси 14, установлен так, что ось шпинделя 6 перпендикулярна оси вала 11. В процессе шлифовки бабка 13, перемещающаяся в направлении станины станка перпендикулярно оси вала 11, поддается кулачком, сидящим на кулачковом валике 15, по направлению к шлифовому трибу.

После того как шлифовка закончена, бабка 13 отходит назад, а супорт, несущий стол 9, поддается кулачком 16 по направляющим станины в направлении оси вала 11, устанавливая шпиндель 6 с трибом против шайбы 2. Бабка 13 вновь поддается в нужное положение, а стол 9 с вращающимся шпинделем 6 качается около оси 14, благодаря чему конец оси зашлифовывается по сферической поверхности. Таким же образом производится полировка сферического конца триба шайбой 3 из элььстейна или сапфира.

Давая весьма большую точность работы, этот станок мало распространен вследствие своей сложности по сравнению с блокировочными и значительно меньшей производительности.

Глава 3

ОБРАБОТКА ВИНТОВ И ШТИФТОВ

Введение.

В нормальном часовом механизме встречается до 60—70 различных винтов, вследствие чего вопрос о наиболее рациональном методе изготовления каждого винта играет весьма существенную роль в общей проектировке технологического процесса.

Эти винты имеют в большинстве случаев весьма мелкую нарезку и их приходится в процессе сборки, а в готовых часах — и при починке многократно ввертывать и вывертывать, поэтому к качеству нарезки предъявляют весьма большие требования. Винт плохого качества, несмотря на ничтожную свою стоимость, может сильно затруднить сборку, тем самым значительно удорожив ее.

Все крепежные винты часового механизма изготавливаются из стали каленой. Для придания им внешнего вида и в целях предохранения от коррозии их головки шлифуются и полируются.

Исходя из этого, процесс производства винта распадается на следующие операции: 1) обточку и нарезку резьбы, производимые почти всегда на автоматах, одновременно может быть произведена на том же автомате и шлифовка; 2) шлифовку, если она не была произведена при обточке на автомате; 3) закалку; 4) шлифовку головки и 5) полировку.


Для заготовки (обточки, нарезки резьбы и шлифовки) винтов могут быть применены описанные в гл. 2 автоматы Бехлер, Петерман и т. п. с применением разборно-резьбовых и шлицевочных приспособлений. Однако если применение этих универсальных автоматов может быть оправдано в мелко- и среднесерийном производстве, то в массовом производстве выгоднее применить более дешевые специальные винторезные автоматы.

Заготовка винтов на автоматах

Характерный автомат для изготовления винтов для часовых механизмов показан на фиг. 147 (винторезный автомат 1-го часового завода).

Несмотря на кажущуюся неконструктивность, этот автомат обладает большими преимуществами, заключающимися в простоте его устройства, легком доступе ко всем частям и понятности для работающего схемы его устройства.

Описываемый автомат при работе на прутковом материале производит обточку, нарезку резьбы и шлифовку. Недостатком его

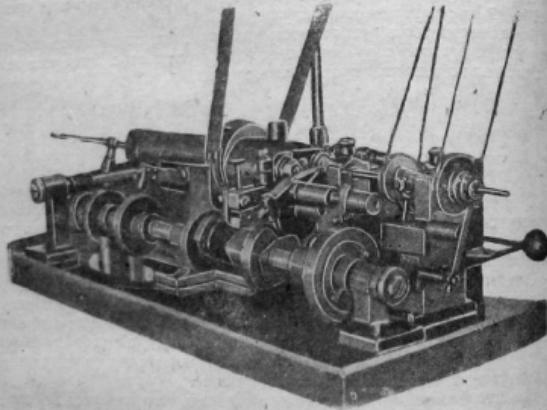


Фиг. 147. Винторезный автомат 1-го часового завода.

является отсутствие продольной подачи резцодержателей, что вынуждает пользоваться фасонными резцами и ограничивает длину изготавливаемых винтов. Эти автоматы производят нарезку резьбы при остановленном главном шпинделе.


Схема устройства автомата дана на фиг. 148 (вид спереди), 149 (вид сбоку) и 150 (вид сверху).

Главный шпиндель станка имеет полый цангодержатель 1, заключенный внутри полого же шпинделя 2. Обрабатываемый пруток зажат чангой 3, ввернутой в цангодержатель 1. Цангодержатель 1 во фланец шпинделя 2. Благодаря этому правый конец шпинделя 2 зажимает чангу 3.

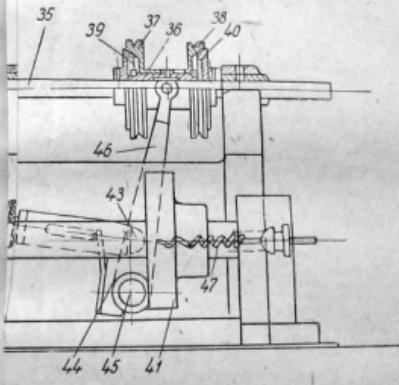

ку 1. Главного шпинделя, затормаживая этим вращение шпинделя 2 и почти мгновенно его останавливая.

Для подачи материала в шпиндель, после того как изго-

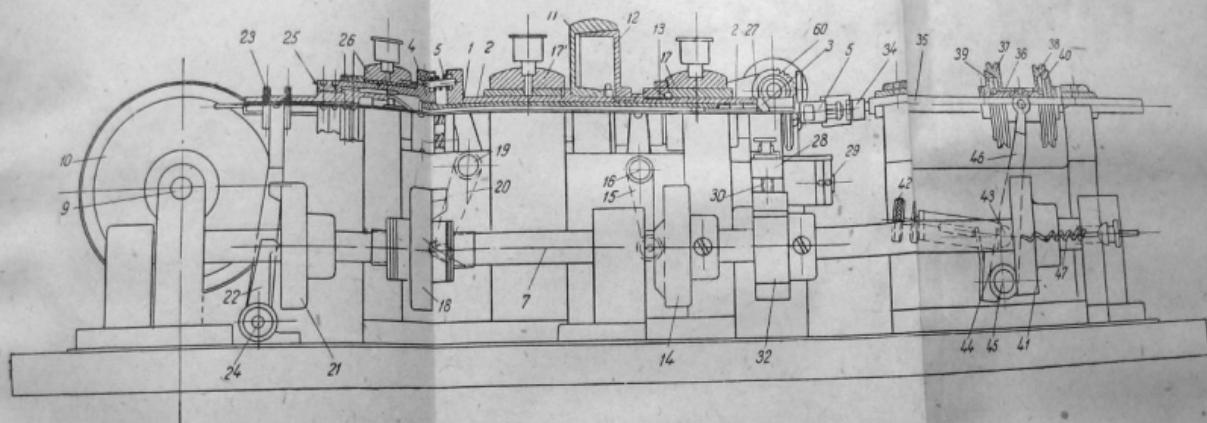

Фиг. 148. Винторезный автомат Г-го часового завода (вид спереди).

Зав. 353. — Технология часового производства.

ку 17 главного шпинделя, затормаживая этим вращение шпинделя 2 и почти мгновенно его останавливаюая.

Для подачи материала в шпиндель, после того как изго-

не.
зат
дае
уст
так
про

являе
ждае;
вляет
остан
С
149 (


Гл

ченный внутри полого же шпинделя 2. Обрабатываемый 1, заключенный в цангой 3, ввернутой в цангодержатель 7. Цангодержатель 7 прутком 5, упирающимся в фланец шпинделя 2, благодаря этому правый конец шпинделя 2 зажимает цангу 3.

Станок имеет два кулачковых валика — 6 и 7, вращаемых с одинаковой скоростью при помощи червячных передач 8 и 81 вспомогательным валиком 9, который приводится ременным шкивом 10.

На шпинделе свободно сидит ременной шкив 11, что дает возможность остановки шпинделя, при нарезке резьбы. Во время вращения шпинделя к этому шкиву прижат пружиной 13 фрикционный шкив 12, сидящий на шпинделе на шпонке и передающий ему вращение. При остановке шпинделя сидящий на кулачковом валике 7 колокольный кулачок 14 заставляет вилку 15, повернувшись по часовой стрелке вокруг оси 16, отвести фрикционный шкив 12 вправо, нарушив его сцепление со шкивом 11 и переведя его на холостой ход. При этом заточенный на конус правый конец ступицы шкива 12 прижимается к подшипнику 17 главного шпинделя, затормаживая этим вращение шпинделя 2 и почти мгновенно его останавливаю.

Для подачи материала в шпиндель, после того как изго-

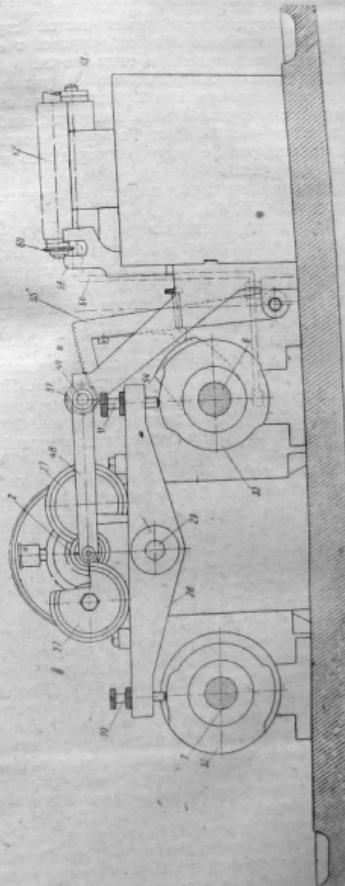

Фиг. 149. Винторезный станок 1-го часовного завода (вид сбоку).

твленный винт отрезан, колокольный кулачок 18 заставляет повернуться вокруг оси 19 против часовой стрелки вилку 20. Вилка 20 отжимает шпиндель 2 влево, упираясь в его фланец, благодаря чему цапна 3 освобождается и открывается.

До открытия цапны колокольный кулачок 21, повернув против часовой стрелки ручки 22 и 23, сидящие на общей оси 24, отводит влево из расстояния, равное длине заготовки, снабженный пружинным патроном стаканчик 25. После открытия цапны этот стаканчик возвращается на прежнее место, одновременно продвигая вперед захваченный им пруток.

Шпиндель вращается в двух подшипниках 17 и 17' и стакане 4 подшипника 26.

Автомат имеет два резцодержателя 27 для круглых резцов, закрепленных на коромысле 28, качающемся около оси 29. В оба плеча коромысла ввернуты винты 30 и 31, опирающиеся — винт 30 на кулачок 32 валика 7 и винт 31 на кулачок 33 валика 6. Благодаря применению двух кулачков, действующих в противоположные стороны, отпадает необходимость в пружине, прижимающей коромысло к кулачку, и любой резец может устанавливаться с одинаковой точностью, что дает возможность использовать как для обточки, так и для отрезки любой из резцодержателей. Кроме того это устройство дает возможность изготовления разных винтов без смены кулачков, пользуясь лишь регулировочными винтами 30 и 31.


Для нарезки резьбы применяется несущий плашки 34 шпиндель 35 задней бабки.

На этом шпинделе сидит на шпонке и перемещается в продольном направлении втулка 36, на которой свободно вращаются в противоположные стороны (от прямого и перекрещенного ремней) шкивы 37 и 38. При нарезке правой резьбы шкив 37 имеет вращение в правую сторону, а шкив 38 — в левую. Для левой резьбы направление вращения шкивов меняется.

На том же шпинделе 35 закреплены неподвижно два фрикционных шкива 39 и 40.


При нарезке резьбы колокольный кулачок 42, толкая регулируемый винтом 43 ручага 44, перемещает его вместе с сидящим на той же оси 45 ручагом 46. Ручаг 46 толкает втулку 36 вместе с вращающимися на ней шкивами 37 и 38 влево, пока шкив 37 не прижмется к фрикционному шкиву 39, переводя его вместе со шпинделем 35 в правую сторону. Дальше втулка 36 перемещается влево вместе со шпинделем 35, и плашка 34 нарезает винт, навинчиваясь на него. После того как резьба нарезана, ручаг 46, оттягиваясь пружиной 47 вправо, выводит из зацепления шкивы 37 и 39 иключает вращение шкива 40, вызывая вращение шпинделя 35 в обратную сторону и свинчивание плашки.

Это устройство, при всей своей простоте, обладает, однако, существенным недостатком: для того чтобы шкивы 37 и 39 были при нарезке резьбы в зацеплении, ручаг 46 всегда должен толкать втулку 36 влево, что может вызвать срыв и порчу резьбы, особенно мелкой.

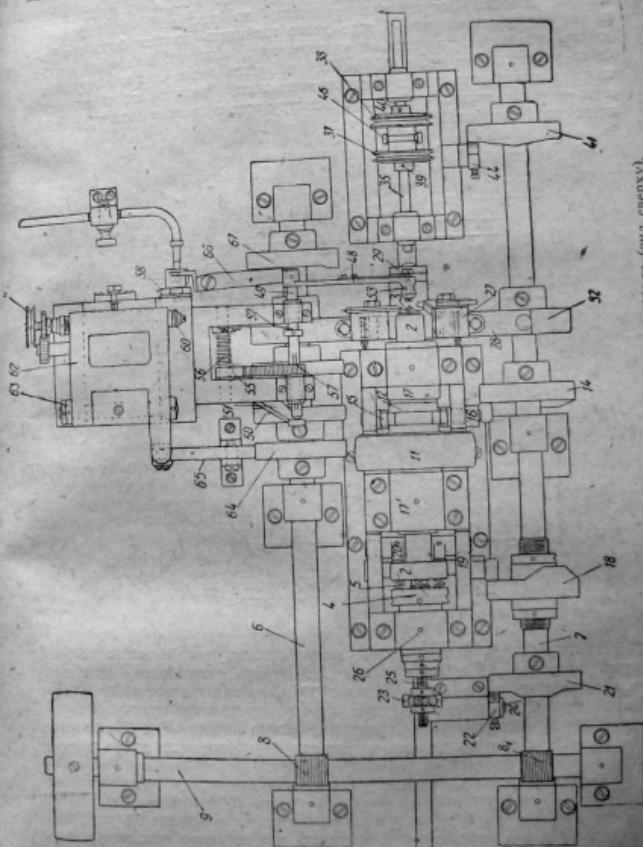

Фиг. 15. Высокопроизводительный автомат для сверхбыстрой обработки винтов из пруткового материала.

Для получения хорошей резьбы необходимо, чтобы принудительная подача шпинделя осуществлялась лишь до тех пор, пока плашка не начнет нарезать винт. После этого шпиндель должен быть свободный и подаваться вследствие навинчививания плашки. Для того чтобы нежели это нужно для саничивания плашки. Ввиду этого в позднейшем моделях станка описанная конструкция заменена конструкцией, показанной на фиг. 151.

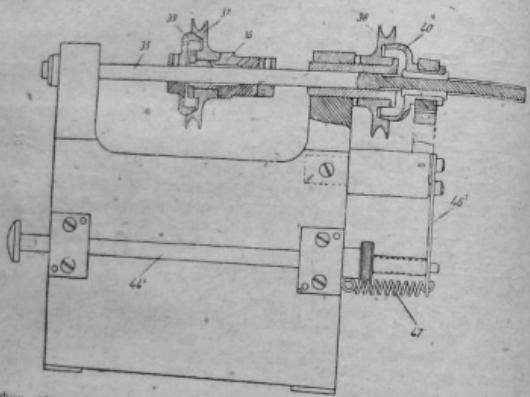

Фиг. 151. Винторезный автомат 1-го часового завода. Улучшенное винторезное приспособление.

В этом типе резибонарезного устройства втулка 36 несет только влево, сцепляя шкив 37 со шкивом 39 и толкая шпиндель 35 влево, пока плашка не начнет нарезать резьбу, после чего подача прекращается. Однако при этом вследствие трения шкивы 37 и 39 не расходятся, в результате чего шпиндель 35 продолжает вращаться, и плашка навинчивается на нарезаемый винт.

Когда нарезка окончена, соответствующий кулачок толкает штифт 44, поворачивающий рычаг 46. Рычаг 46 прижимает при этом шкив 40 к шкиву 38 (оба эти шкива сидят на шпинделе 35 так, что при продольных перемещениях шпинделя они остаются неподвижными). При этом шпиндель 35 начинает вращаться в обратную сторону, и плашка саничивается с винта.

Заготовка - винтов на автоматах

Когда плашка свинчена, шпиндель 35 под действием легкой пружины или грузика возвращается на место. Рычаг 46 под действием пружины 47 расцепляет шкивы 38 и 40.

Для захвата нарезанного винта и переноса его к шлицующей фрезе служит патрон 53, подобный описанному в гл. 2 и укрепленный на транспортирующем рычаге 48, вращающемся на валике 49.

Колокольный кулачок 50, рычаг 51 и пружина 52, после того как отрезан резец почти отрезал изготовленный винт, действуя на валик 49, заставляют патрон 53 приглизнуться к винту, ввинчивающемуся в него и отлавливающемуся от прутка.

После этого кулачок 54, освобождая зубчатый сектор 55, заставляет его повернуться под действием пружины 56 влево, поворачивая при этом валик 49 с плечом 48 на 180° с помощью сидящей на этом валике и сцепленной с сектором шестерни 57. При этом патрон 53 входит своими пазами в неподвижную вилку 58.

Шпиндель, несущий прорезную фрезу 60, вращается от шкива 61 в подшипниках кронштейна 62, поворачивающегося вокруг горизонтальной оси 63.

Когда патрон 53 поместился в вилке, кулачок 64 и рычаг 65 заставляют кронштейн 62 повернуться вниз. При этом фреза 60 прорезает шлиц в винте, зажатом в патроне 53. После шлифовки рычаг 66 под действием кулачка нажимает сзади на штифт патрона 53, освобождающего винт, выбрасываемый из него пружинкой.

Этот станок, как указывалось, обладает существенным недостатком, заключающимся в отсутствии продольной подачи резцов относительно обрабатываемого материала, что влечет необходимость применения фасонных резцов и ограничивает длину изготавливаемых винтов.

С этой точки зрения выгоднее более сложные автоматы с продольной подачей.

В винторезном автомате Ламберт тип № 6 (фиг. 152) продольная подача осуществляется с помощью колокольного кулачка 1 и рычага 2, подающих переднюю бабку 3, несущую вращающийся в ее подшипниках главный шпиндель 4 с зажатым в нем прутком.

Заслуживает внимания чрезвычайно простой метод зажимания и открывания цанги, примененный в этом станке.


Цангодержатель 5, в который ввернута цанга, проходит внутри шпинделя 4, отжимаясь вправо пружиной 6. При этом левый конец полого шпинделя 4 зажимает цангу обычным способом. Открывание цанги управляет тот же кулачок 1, который своей левой стороной управляет движением рычага 2, ведущего переднюю бабку, правой — рычагом 7. Последний, поворачиваясь вокруг оси 8, толкает цангодержатель 5 влево, выталкивает цангу из шпинделя 4 и этим ее освобождает.

Станок имеет два горизонтальных рециддерхателя 8 для простых резцов, укрепленных на супортах 9, которые могут перемещаться в направляющих станины с помощью рычагов, управляемых дисковыми кулачками 10. При установке супорты могут перемещаться в тех же направляющих с помощью установочных винтов 11. С другой стороны, длина управляющего движением передней бабки рычага 2 может также

изменяться таким же способом, как в автоматах, описанных в та. 2. Это устройство дает возможность без смены кулачков и резцов изготавливать на автомате винты различных длин и диаметров.

Ввиду небольшой сравнительно длины применяемых в часах винтов автомат работает без лонета и направляющей буксы.

Продольная подача несущего плашки винторезного шпинделя 12 осуществляется с помощью кулачка 13 и рычага 14, толкающего шпиндель вправо, пока плашка не начнет резать. После этого подача осуществляется навинчиванием плашки.

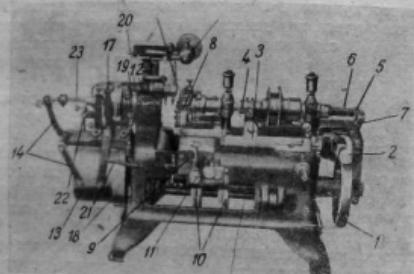

Фиг. 152. Винторезный автомат Ламберт.

Нарезка резьбы в этом станке производится при вращающемся главном шпинделе, причем при изготовлении винтов с правой резьбой шпиндель вращается по часовой стрелке (если смотреть со стороны винтонарезного приспособления), при нарезке левой резьбы направление вращения шпиндела меняется.

При нарезке резьбы кулачок 18 переводит ремень с помощью отводки 17 на рабочий шкив, шпиндель 12 начинает вращаться, и плашка навинчивается на нарезаемый винт. Отводка при этом захватывается защелкой 19. Когда резьба нарезана, вследствие возникшего сопротивления вращению плашки муфта 20 освобождает защелку 19 и отводка 17 под действием пружины 21 возвращается на прежнее место, переводя ремень на холостой шкив.

Одновременно левое плечо отводки освобождает пружинку рычага 22, и рычаг затормаживает вращение шпиндела (растормаживание производится кулачком 13). Остановленная плашка свинчивается с винта, после чего шпиндель 12 возвращается на прежнее место под действием легкой пружинки 23. Шлицоночное приспособление — обычного типа, состоит из шпинделя с прорезной фрезой, врачающегося в неподвижных подшипниках, и транспортирующего рычага с захватывающим

патроном, сидящим на оси; поворачивается опирающимся на кулачок зазубленным сектором и может под действием управляемого кулаком рычага перемещаться в продольном направлении.


Описанные автоматы изготавливаются четырех типов: NG 0 — для материала до 3 мм диаметром, NG 1 — для материала до 6 мм, NG 2 — до 10 мм и NG 4 — до 25 мм. В типе NG 0 два резцодержателя, NG 1, NG 2 — три резцодержателя и NG 4 — пять резцодержателей.

Изготовление конических штифтов

Существуют два метода изготовления конических штифтов на автоматах: 1) фрезеровка, применяемой для латунных штифтов малого диаметра, и 2) обточкой на специальных¹

Для изготовления конических латунных штифтов фрезеровкой на 1-м часовом заводе применяется автомат, схема работы которого показана на фиг. 153. Фреза А для фрезеровки снабжена мелкими торцовыми зубьями, расположенным на конической поверхности. Фреза, вращаясь на горизонтальном шпинделе, прижимается своим режущим торцом к концу заготовки в главном шпинделе станка и вращающейся вместе с ним проволоки. После того как конец сформирован на конус, нож В отрезает изготовленный штифт, а проволока обычным способом подается вперед.

Автомат для изготовления конических штифтов обточкой показан на фиг. 154 (автомат Ламберт, тип PTI).

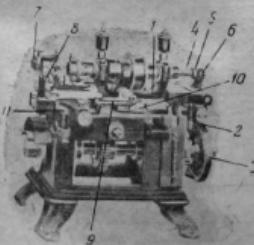

Фиг. 154. Автомат Ламберт для изготавливания конических штифтов.



Фиг. 155. Шлицоночный станок.

Автомат этот обладает характерной для часовых станков продольной подачей, осуществляемой перемещением передней бабки 1 с помощью

рычага 2 и колокольного кулачка 3. Зажимание и освобождение осуществляется помощью пружины 4, цангодержателя 5 и рычага 6. Резцодержатель 7 несет отрезной резец и управляемся обычными способами с помощью дискового кулачка.

К резцодержателю 8 прикреплен рычаг 9, вращающийся около оси 10 и опирающийся своим концом на наклонную линейку 11, закрепленную на передней бабке; резцодержатель 8 притягивается к центру пружиной.

Во время перемещения передней бабки наклонная линейка вызывает поворачивание рычага 9, влекущее равномерное перемещение резцодержателя 8 от центра шпинделя. В результате этого резец, закрепленный в резцодержателе, обтачивает закрепленный в цанге шпиндель передней бабки пруток на конус.

Шлифовка винтов

Далеко не все автоматы имеют приспособление для пневматического захватывания винтов при переносе их к шлифующей фрезе. Вследствие этого при изготовлении на автоматах мелких винтов с очень мелкой резьбой шлифовку обычно производят отдельно, так как при захватывании таких винтов механическими патронами есть опасность срывания и порчи резьбы.

Кроме того не всегда производство вооружено специальными винтозахватывающими приспособлениями, поэтому автомата со шлифовочными приспособлениями вызвали появление различного рода специально предназначенных для шлифовки винтов станков самых разнообразных конструкций, начиная от обычных стакнов токарного типа с вертикальным фрезерным суппортом и кончая специальными полуавтоматами.


Простой шлифовочный станок с ручной подачей показан на фиг. 155. Прорезные фрезы в этом станке крепятся на вращающемся в неподвижных опорах шпинделе 1, а шлифуемый винт — в цанге кронштейна 2,ющегося около оси 3. Поворачивая рукой головку 4 кронштейна, может для установки перемещаться по направляющим станины. Поперечная установка производится с помощью винта 5.

На фиг. 156 показан полуавтомат Ламберта для шлифовки винтов. Этот полуавтомат имеет три шпиндела 1, несущих прорезные фрезы и вращаемых от двухступенчатого шкива 2 через снабженные шариковыми ГУКами валы 3 и зубчатую передачу 4. Подшипники шпинделей 1 управляемы в головке 5, могущей ходить в вертикальном направлении.

Шлифуемые винты закрепляются в патронах 6 револьверной головки 7 с вертикальной осью вращения. Головка 7 имеет всего 9 патронов для винтов, расположенных на ее окружности на равных расстояниях. Движениями шпиндельной головки 5 и револьверной головки 7 управляют кулачки, сидящие на кулачковом валике 8, вращающем шкивом 9 через червячную передачу 10.

Для производства шлифовки кулачок 11, на который опирается


сухарь, притягиваемой книзу пружиной 12 головки 5, дает последней возможность опуститься вниз, в результате чего сидящие на шпинделах 1 фрезы шлифуют одновременно три винта, приходящиеся под головками. Во время производства шлифовки следующие три винта закладываются рукой в свободные патроны. После того как шлифовка закончена и головка 5 поднялась на прежнее место, колокольный кулачок 13 заставляет повернуться рычаг 14, толкающий вправо тягу 15.

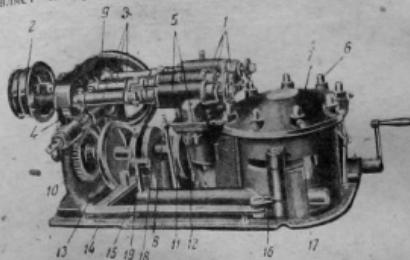

Фиг. 156. Шлифовочный полуавтомат Ламберта.

Тяга 15 заставляет в свою очередь повернуться рычаг 16 и зубчатый сектор 17, сцепляющийся с шестерней, сидящей на валу головки 7. Эта шестерня сидит на валу свободно, но соединена с сидящим также свободно храповым колесом, зубья которого упираются в собачку, закрепленную на головке 7. Благодаря этому при вращении сектора 17 против часовой стрелки храповое колесо, упираясь в собачку, заставляет головку 7 повернуться на $1/3$ оборота. При возвращении сектора на место собачка пропускает зубья храпового колеса, и головка остается неподвижной. К головке прикреплен делительный диск с защелкой, служащий для установки головки точно в требуемом положении. Работой защелки делительного диска управляет кулачок 18 и рычаг 19.

После поворота головки 7 на $1/3$ оборота патроны с зализованными винтами выходят из поля действия фрез и их место занимают новые три патрона, причем при повороте головки патроны проходят мимо пружинного упора, автоматически раскрывающего их и выбрасывающего шлифованные винты прочь.

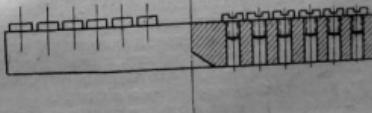


Фиг. 157. Насадка винтов в блокировочную пазистинку.


Шлифовка и полировка головок винтов

Для шлифовки и полировки головок винтов применяется несложный измененный метод полировки торцов цапф осей (см. гл. 2).

Винты вставляются для шлифовки и полировки в отверстия круглой стальной пластинки (фиг. 157), упираясь нижней плоскостью в пластинку, и заливаются шеллаком, приклеивающим их к пластинке.

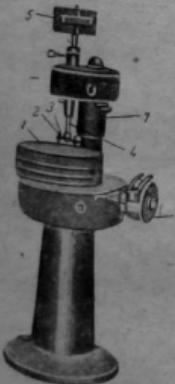

Фиг. 158. Станок Дикса для шлифовки и полировки головок винтов.

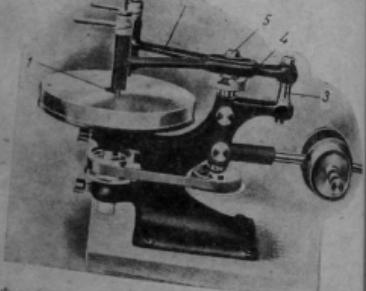

Фиг. 159. Станок Ламберта для шлифовки и полировки головок винтов.

Две такие пластины накладываются головками винтов вниз, на плиту 1 специального станка (фиг. 158, полировочно-шлифовочный станок Дикса), а в конические углубления пластины входят штифты 2, закрепленные в корончатые прорези шпинделя 4 станка. Круглая плита 1 делается из чугуна с прогретанной верхней плоскостью. Шпиндель 4 расположен так, что его ось не совпадает с центром плиты и делит радиус плиты примерно пополам. Шпиндель 4 прижимает пластины с винтами к плите благодаря весу груза 5.

Во время работы вращаются как шпиндель 4, так и плита 1, лежащая на тарелке, укрепленной на вертикальном валу.

Привод шпинделя и вала плиты осуществляется с помощью ременной передачи на валу 6, вал которого скреплен конической зубчатой передачей с вспомогательным валом, помещенным внутри колонки 7 и передающим свое вращение ременными передачами шпинделю 4 и валу плиты 1.

Шлифовка и полировка головок винтов

На фиг. 159 показан шлифовочно-полировочный станок Ламберт с несколько измененным против предыдущего конструкции.

Пластины со склеенными на них винтами в этом станке не вращаются, а прижимаются к вращающейся плате штифтами 1 вилки 2.


Штифты отжимаются книзу пружинками. Для равномерного изнашивания платы 1 вилка 2, ведущая платину во время работы, все время колеблется взад и вперед, поворачиваясь около оси 3.

Эти колебания вызываются сидящим на вращающемся валу эксцентриком 4, пальцы которого 5 входят в прорез вилки.

В качестве шлифующего состава в таких станках применяется мелкий измельченный порошок, смешанный с жидким маслом, а в качестве полирующего — венская известь.

Шлифующий или полирующий массой смазывается верхняя плоскость платы 1.

Так как на каждой пластинке может быть укреплено до 100 мелких винтов и процесс шлифовки и полировки несложен, он занимает немного времени. Значительно более продолжительной является вставка пинцетом шлифуемых винтов в отверстия пластины, что вызвало широкое распространение специальной машины Ламберт (фиг. 160) для набора винтов в блокировочные пластины.

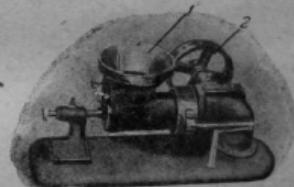

Фиг. 160. Машина Ламберт для блокировки винтов.

Блокировочная пластина закладывается горизонтально в воронку 1 этой машины, причем края воронки выступают над верхней плоскостью пластины. Сверху пластины насыпаются подлежащие блокировке винты в количестве, превышающем число имеющихся в пластиинке отверстий. Вращаемый ремнем шкив 2 приводит в действие скрытый внутри корпуса центробежный насос, который создает внутри корпуса под пластинкой разжение, заставляющее наружный воздух устремиться в отверстия пластиинки, плотно прилегающей к стенкам воронки.

Одновременно шкив 2 приводит в действие эксцентрик, заставляющий вибратор переднюю часть машины, несущую воронку. Под влиянием этой вибрации насыпанные на пластиинку винты, падая в отверстия вниз, попадают в отверстия пластиинки. Попавший в отверстие пластиинки винт в нем и остается, прижимаясь нижней плоскостью головки к пластиинке.

Чтобы, таким образом, заблокировать пластиинку полностью, требуется от 0,5 до 1 мин., после чего оставшиеся винты ссыпаются прочь, и пластиинка готова для заливки шеллаком.

Глава 4

ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И БАРАБАНА

Введение

В настоящей главе рассматривается обработка деталей, которые можно разбить по технологическому процессу на три группы:


1) колеса, заготовка которых получается штамповкой,

2) колеса, изготавливаемые на автоматах и полуавтоматах из пруткового материала,


3) барабан, заготовка для которого штампуется или отрезается из круглого материала и после этого обрабатывается на специальных автоматах и полуавтоматах.

К обработке всех этих деталей, особенно деталей первой группы, предъявляются в основном требования: чистая поверхность зубьев, полная концентричность наружной окружности с внутренним отверстием, чтобы исключить возможность блеска колеса при вращении. Исходя из тех же соображений при насадке плоских колес на оси и трубы, последние должны быть с первыми также совершенно концентричными.

Эти условия вместе с внешней формой деталей определяют порядок обработки их. Детали первой группы, к которой относятся в основном латунные колеса ходы и стальные барабанные колеса, после штамповки поступают непосредственно в нарезку зубьев. После этого уже производится сверление или расточка центрального отверстия на токарном станке, причем колесо зажимается в шпинделе станка, в специальном патроне или пружинной щанге, всегда ориентируясь в них по зубьям. Все латунные колеса перед насадкой на ось подвергаются галь-

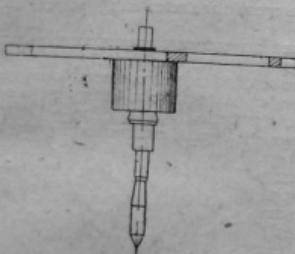

Фиг. 161. Насадка колеса на тюбинг без муфты.

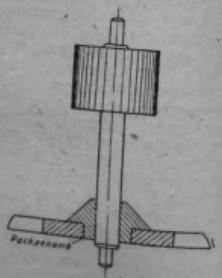

Фиг. 162. Насадка колеса на тюбинг на муфте.


Все латунные колеса перед насадкой на ось подвергаются галь-

ваническому покрытию предохраняющим от коррозии слоем металла (золочению).


В случае, если колесо имеет достаточную толщину, оно при посадке на ось опирается на соответствующее заплечико (фиг. 161); в остальных случаях колесо сначала насаживается на муфту (фиг. 162), которая расклепывается, и после этого насаживается на ось. К деталим второй группы относятся в основном стальные колеса завода: коронное колесо (фиг. 163), заводное колесо (фиг. 164) и т. п. Большая часть этих колес имеет помимо радиальных зубьев еще и торцовые, поэтому после обработки на автоматах и нарезки радиальных зубьев они поступают на специальные станки для нарезки торцовых зубьев.

Заготовка заводного колеса с длинным квадратным отверстием перед окончательной обточкой идет под обжимку для придания формы отверстия, после этого производятся обточки на токарных станках и полуавтоматах и нарезка зубьев. Плюсости коронного и барабанного колес после калки, которой подвергаются все стальные колеса, шлифуются и полируются на специальных станках.

Заготовки барабанов вытачиваются из круглого материала (в случае высоких барабанов) или штампуются, после чего поступают для обработки на специальные револьверные автоматы или полуавтоматы. Расточка центрального отверстия в барабане и пригонка крышки барабана производится после нарезки зубьев.

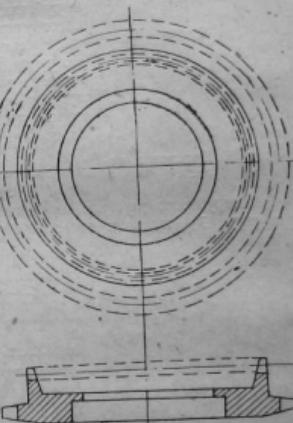

Фиг. 163. Коронное колесо.

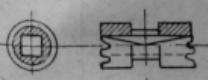

Фиг. 164. Заводное колесо.


Штамповка колес

Заготовка нормального колеса со спицыми имеет после штамповки вид, как на фиг. 165. Рассматривая эту заготовку, мы видим, что в общей сложности процесс штамповки сводится к двум операциям: проекции секторов между спицами и просечки по наружному контуру.

Требования точной концентричности наружного и внутреннего ободьев, в связи с необходимостью уравновешивания колеса из-за симметричного расположения всех просекаемых площадей относительно центра колеса, вызывают необходимость применения штампов типа комбинации вырубающих сектора и наружной обоймы, один удар и имеющих все пuhanсоны и излии на одной общей оси симметрии. Поэтому для вырубки часовых колес можно принять указанный штамп за стандартную практику выработала стандартную конструкцию такого штампа, и у разницы в водов она меняется весьма незначительно.

Фиг. 165. Заготовка колеса.

Фиг. 166 дана схема штампа для просечки колес с блоком американского типа (плунжерный). В этом штампе 1 — пuhanсон для рубки наружного контура, помещенный в нижней плите, 2 — матрица для него, 3 — пuhanсон для спиц, помещенный в плунжере, 4 — излии для него, 5 — выбрасыватель, работающий с помощью пружины 8 через прутьи 9.

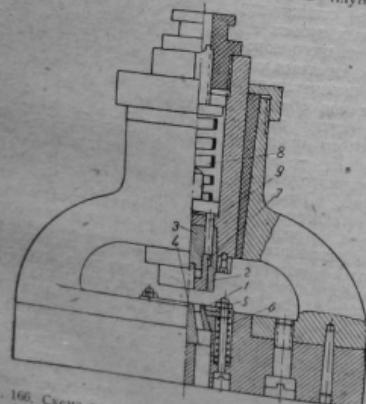

Фиг. 166. Схема плунжерного штампа для просечки колес. Излии для него, 5 — выбрасыватель, работающий с помощью пружины 8 через прутьи 9.

* Подробнее см. К. Неймайер, Холодная и горячая штамповка, гл. VII.

Недостаток такого штампа в том, что заготовку колеса некуда вытолкнуть (вниз проваливаются обрезки), вследствие чего штамп устанавливается в работе так, чтобы колесо из ленты полностью не вырубалось, а оставалось бы после штамповки в ней, держась на тонкой пленке. Такую ленту достаточно сильно встряхнуть, чтобы заготовки колес из нее выпали.


Для штамповки колес плунжерные штампы следует признать более удобными, нежели штампы на колонках, вследствие того что центральные оси всех пuhanсонов, матриц и выбрасывателей в этих штампах совпадают с центральной осью круглого плунжера и всего блока, что значительно облегчает и уточняет разметку и расточку гнезд под пuhanсоны, матрицы и пр.

Однако в европейской практике все же более распространенными являются штампы на колонках (фиг. 167). Это объясняется тем, что для различных несимметричных деталей (мостики, рычаги и пр.) плунжерные штампы, являясь более дорогими в изготовлении, не имеют тех же преимуществ, что и штампы для колес, а требования нормализации и стандартизации заставляют делать все блоки одного типа.

Штамповка производится на обычных эксцентриковых прессах, причем в европейской и американской практике штамповка колес, как и всех мелких деталей, производится из ленты, поставляемой в рулонах, на прессах, снабженных автоматической подачей матрицы.

Такой пресс Блисс с автоматической подачей материала показан на фиг. 168.

Подача осуществляется с помощью шатуна 1, соединенного с эксцентриком на коленчатом валу пресса пальцем 2. При каждом обороте коленчатого вала шатун 1 качает вазд и вперед эксцентрик 3, передающий эти колебания сидящему на той же оси 4 храповому колесу. При опускании шатуна 1 это колесо, упираясь в сопобачку, заставляет повернуться ролик 5, благодаря чему лента, зажатая между ним и вращающимся вхолостую роликом 6, продвигается на нужное расстояние. При колебании эксцентрика 3 обратно сопобачка по храповому колесу проскаивает, не двигая роликов.

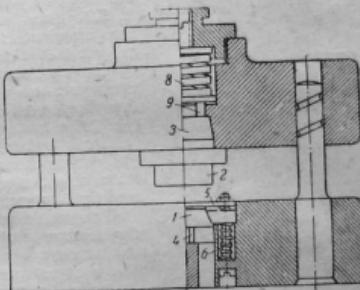

Фиг. 167. Схема штампа на колонках для вырубки колес.

Обработка коронных и заводных колес

В заводской практике применяются два метода обработки коронных колес из пруткового материала на токарно-револьверных автоматах и из листового материала штамповкой и последующей обработкой на специальных автоматах и полуавтоматах.

Второй метод, давая большую в конечном счете производительность и меньшее количество отходов материала, вытеснил первый метод — более старый.

Заготовка для коронного колеса, выходящая из автомата, должна иметь вид, как на фиг. 169. После обработки на автомате приходится подвергать эту заготовку еще дополнительной обточке на токарной станке для получения выточки, показанной на фиг. 169 пунктиром.


Примером автомата для обточки заготовок коронных колес из пруткового материала может являться токарно-револьверный автомат 1-го часового завода (фиг. 170).

Назначение этого автомата — сверление и развертка центральной дыры, внутренняя расточка, обточка по наружному контуру и отрезка заготовок. Для этого автомат имеет супорт с одним фасонным резцом и револьверную головку на четыре инструмента.

Револьверная головка 1 поворачивается вокруг горизонтальной оси; кроме того ее шпиндель направляется в перпендикулярном к оси главного шпинделя 2 револьверной головки и суппорта и подача материала управляет кулачками, вращающимися на общем кулачковом валике 3, и рычагами, спрятанными в кожухах 4.

Револьверная головка несет сверло для зацептировки, сверло для сверления центрального отверстия и два резца. Супорт несет отрезной резец. Продолжительность каждого автомата вничью — 150—200 заготовок за семинасовой рабочий день. Вследствие устарелости этого метода мы останавливаемся более подробно на автомате этого типа.

При изготовлении коронных колес из листового материала заготовки поступают на автомат в виде выштампованных кружков. Обточка таких кружков производится на полуавтоматах или автоматах.

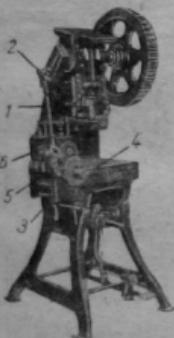


Фиг. 168. Экспериментальный пресс с автоматической подачей.



Фиг. 169. Заготовка коронного колеса.


Обработка коронных и заводных колес может служить станок Ламберт (фиг. 171).

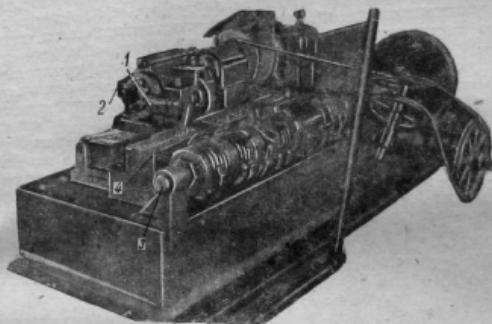

Фиг. 170. Автомат 1-го часового завода для обточки коронных колес.

Заготовка, подлежащая обточке, вставляется рукой в пружинную цангу шпинделя 1 станка, раскрываемую обычным способом с помощью управляемого ножной педалью рычага 2. Поворот рычага 2 одновременно с открыванием цанги выключает фрикционный шкив 3, переводя его на холостой ход и останавливаивая вращение шпинделя 1. Кулачковый валик 4 приводится во вращение через червячную передачу валиком 5, на котором сидит ременный шкив, сцепляемый с этим валиком с помощью муфты, включаемой при пуске станка в ход рычагом 6.

Продольная подача осуществляется скольжением в направляющих шпиндельной бабки 7 под действием кулачка 8. Бабка 7 оттягивается назад пружиной 9.

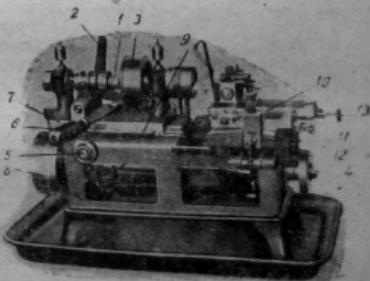

Фиг. 171. Токарный полуавтомат Ламберт для обточки коронных колес.

Супорт 10 рассчитан на два резца, устанавливаемые в продольном направлении. Один из этих резцов производит наружную обточку другой — внутреннюю. Поперечная подача осуществляется передвижением в направляющих основания 11 суппорта под действием рычагового кулака и рычага 12. Установка суппорта в продольном направлении осуществляется с помощью винта 13. После обработки детали вращение кулачкового механизма автоматически останавливается кулачком, выключающим муркедущего шкива.


Сверление центрального отверстия на этом станке не желательно и производится на токарном или револьверном станке одновременно с расточкой под вкладку.

На фиг. 172 показан автомат Ламберт для обточки коронных колес, производящий обточку и сверление их.

Выштампованные заготовки выпускаются в магазин 1, откуда они передаются в пружинную цангу шпинделя 2 транспортирующим рычагом. Продольная подача в этом станке осуществляется обычной для часовочных станков плавающей шпиндельной бабкой 3 с кулачком 4. Станок имеет супорт 10 с двумя резцодержателями для резцов, устанавливаемых в продольном направлении. Супорт устроен так же, как и станке на фиг. 171.

Помимо суппорта станок имеет центровочно-сверлильное приспособление с двумя шпинделеми — сверлильным 5 и центровочным 6, расположенным вертикально один над другим. Установка соответствующего шпинделя по центру детали производится автоматически с помощью кулачка, перемещающего бабку 7 с подшипниками сверлильного и центровочного шпинделей в направляющих ее основании в вертикальном направлении. Подача того и другого шпинделя осуществляется с помощью рычага 8 и колодочного кулака 9.


Расточка под накладки и сверление (когда оно не производится на автоматах) производится на специальных токарных станках, называемых отделочными (Fertigdrehbank).

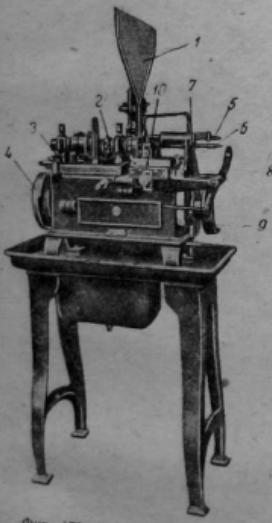

Фиг. 172. Токарный автомат Ламберт для обточки коронных колес.

Растачиваемая заготовка закрепляется в пружинной цанге такого станка. На фиг. 173 показан отделочный станок Петерман.

Основание суппорта 1 этого станка имеет поперечную подачу с помощью рычага 2 и несет два суппорта — 3 и 4. Супорт 3 закреплен

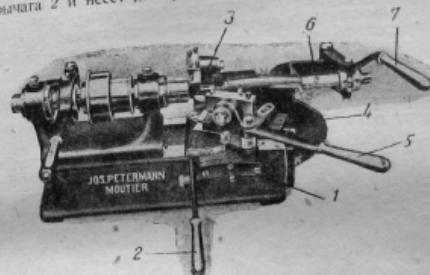


Фиг. 173. Отделочный станок Петерман.


на основании неподвижно, а супорт 4 может поворачиваться на 90° и имеет самостоятельную подачу рычагом 5.

Сверление производится сверлом, закрепляемым в подаваемом рычагом 7 шпинделе 6 задней бабки.

Заготовка для заводного колеса после обработки на автомате поступает в обжимку для придания ей отверстию квадратной формы.

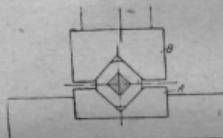

Фиг. 174. Схема обжимки заготовки заводного колеса.

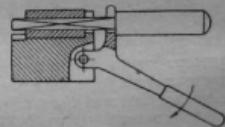

Фиг. 175. Приспособление для вынимания из обжимки заготовки заводного колеса.

Эта операция производится с помощью штампа и квадратной оправки.

Оправка вставляется в отверстие заготовки, после чего заготовка закрывается в матрицу обжимного штампа А (фиг. 174). Удар пuhanсона В заставляет заготовку обжаться, придавая отверстию форму вставленной в него оправки.

Для вынимания оправки служит показанное на фиг. 175 несложное приспособление, действие которого понятно без пояснений.


Для обточки таких заготовок пользуются отделочным станком (фиг. 173) с измененной конструкцией суппорта, заключающейся в большой подаче переднего суппорта с помощью рычага А (фиг. 176).

Обточка производится или на квадратной оправке или (чаще) на центрах квадратной формы, причем в этом случае оба центра делаются врачающимися.

Обточка барабанов

Заготовки для барабанов поступают в механическую обработку в виде выптампованных кружков.

Токарная обработка этих заготовок производится обычно на автоматах или полуавтоматах, задачей которых является внутренняя рас-

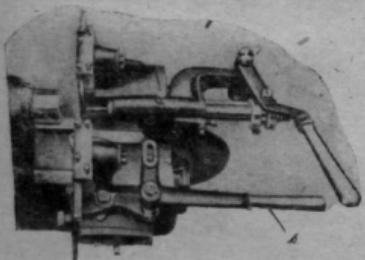

Фиг. 176. Суппорт отделочного станка Пертмана.


Существующие станки для обточки барабанов можно разделить на две группы: станки, производящие обточку всех поверхностей одновременно при помощи суппорта с набором резцов и станки и автоматыревольверного типа.

Примером автомата, работающего по первому принципу, может служить автомат для обточки барабанов 1-го часового завода,ический чертеж этого автомата дан на фиг. 177 (вид сбоку), 178 (вид сверху) и 179 (поперечный разрез).


Подлежащие обработке заготовки помещаются в магазин, выполненный в виде трубы 1, и проталкиваются вперед под давлением 2. Спираль трубки 1 прикрыта заслонкой 4, в которую упирается передняя

заготовка.

Для переноса заготовки из магазина в цангу главного шпинделя служит транспортирующий рычаг 5 (подробно описанный ниже), снабженный патроном 6, захватывающим заготовку.

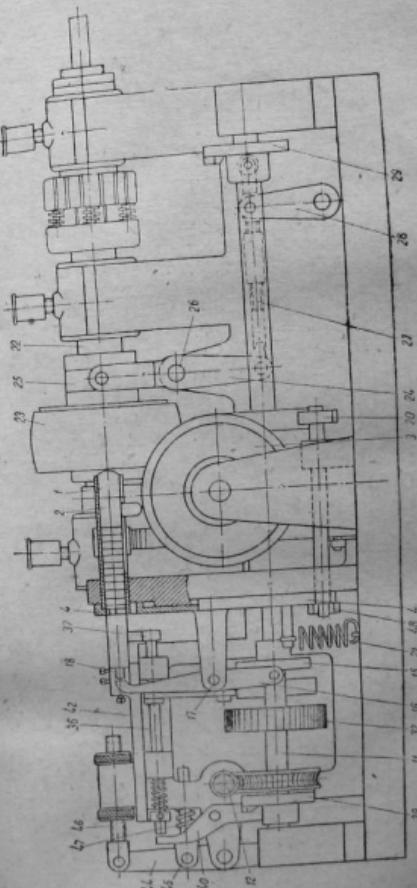


Фиг. 177. Схема токарного автомата 1-го часового завода для обточки барабанов (вид сбоку).

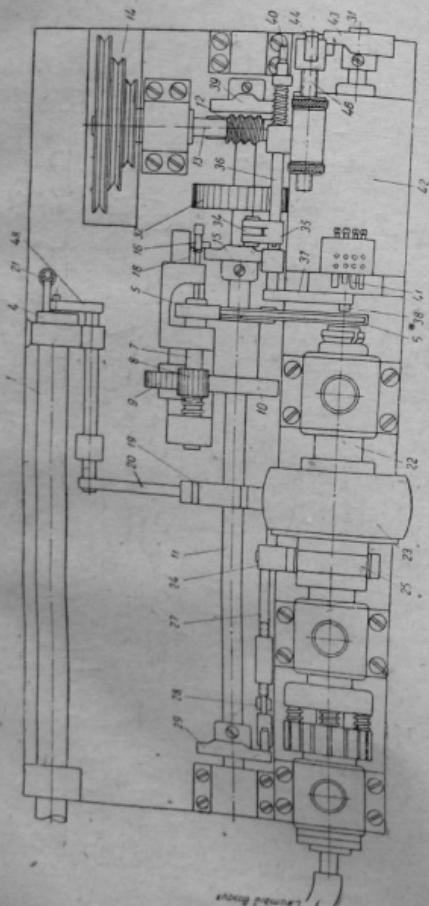

Фиг. 178. Токарный автомат для обточки барабанов (вид сверху).

Рычаг 5 сидит на оси 7, снабженной шестеренкой 8; эта шестеренка сцеплена с зубчатым сектором 9, опирающимся на кулачок 13. Кулачок сидит на валике 11, приводимом во вращение через червячную передачу 12 валиком 13 с трехступенчатым ременным шкивом 14.

Когда рычаг 5 находится в таком положении, что патрон 6 стоит против трубы 1, кулачок 15 заставляет рычаг 16 повернуться вокруг оси 17, толкая штифт 18, находящийся против оси 7 и открывающим посредством несложного механизма, описанного ниже, патрон 6. Одновременно кулачок 19 поворачивает рычаги 20 и 48. Эти рычаги

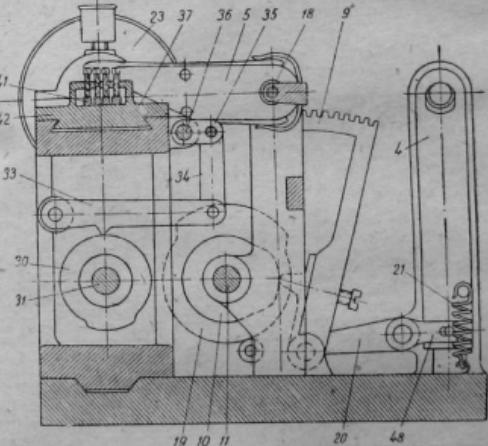

Фиг. 179. Токарный автомат для обточки барабанов (поперечный разрез).


заставляют подняться заслонку 4, открывая выход находящейся в магазине заготовке, попадающей под действием ползуна 2 в патрон 6. После этого штифт 18 отходит назад, зажимая заготовку в патроне, а рычаг 20, освобождая заслонку, позволяет ей под действием пружины 21 опуститься вниз, задерживая эти следующую заготовку в магазине.

Когда заготовка зажата в патроне 6, кулачок 10 поворачивает сектор 9. Сектор заставляет с помощью шестеренки 8 повернуться ось 7 с рычагом 5 на 180° , поставив патрон 6 против цанги главного шпинделя 22.

Шпиндель 22 получает вращение от фрикционного шкива 23. Перевод шкива на холостой ход и одновременное освобождение цанги

осуществляются с помощью муфты 25 и вилки 24, поворачиваемой кулачком 29 около оси 26 тягой 27, подвижной рычагом 28.

Когда патрон 6 установлен против цанги главного шпинделя, кулачок 30, сидящий на валике 31, вращающем валы 11 через зубчатую передачу 32, поворачивает рычаг 33, толкающий вверх тягу 34. Тяга 37 так, что штифт 38 этого выталкивателя становится также по оси патрона 6. Кулачок 39 поворачивает рычаг 40, толкающий выталкиватель 37 вперед, в результате чего штифт 38 выталкивает заготовку из патрона в цангу шпинделя 22.

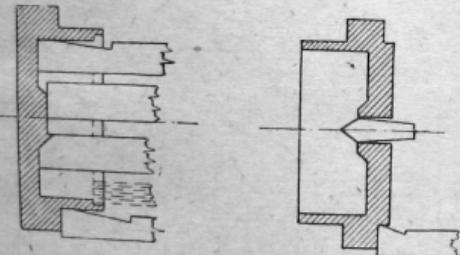

Фиг. 180. Схема обточки барабана на токарном автомате 1-го часового завода (передняя сторона).

Фиг. 181. Схема обточки из токарном автомате 1-го часового завода (задняя сторона).

Обработка заготовки ведется резцами 41, закрепленными в супорте 42. Продольная передача осуществляется с помощью кулачка 43, поворачивающего рычаг 44 вокруг оси 45. Рычаг 44 толкает супорт 42 вперед с помощью тяги 46. Обратный ход суппорта осуществляется с помощью пружины 47. Поперечной подачи не имеет. Выталкивание обработанных деталей из цанги осуществляется сжатым воздухом, подведенным в полый шпиндель станка резиновым шлангом.

Первая обточка барабана спереди производится одновременно четырьмя резцами, закрепленными в супорте. Схема расположения резцов при обточке дана на фиг. 180; пунктиром показан первый резец для расточки под крышки. Ввиду того что диаметр этой расточки почти вдвое больше диаметра цанги, ее обработка производится сначала на автоматах такого типа делается редко; большую часть ее делают отдельно на отделочном станке.

Вторая обточка барабана сзади, схема которой показана на фиг. 181, производится одновременно со сверлением на автоматах такого же типа.


Примером конструкции транспортирующего рычага с патроном, применяемого на этих автоматах, как и на магазинных автоматах,

для обточки барабанов и аналогичных им деталей других типов, является рычаг, показанный на фиг. 182.

Рычаг, вставляемая в круглую выточку в левой части рычага А, сжимается двумя коромыслами В, распираемыми в правой части С на оси D коническим штифтом Е. Штифт отжимается пружинкой F. Для освобождения детали управляемый кулачком штифт G (шифт 18 на фиг. 179), толкая конический штифт Е влево, освобождает коромысла В, которые поворачиваются под действием пружинки H и освобождают зажатую деталь.

Примером другой, более простой конструкции транспортирующего рычага может служить рычаг, показанный на фиг. 183.

При использовании рычагом такого типа, являющимся по своей конструкции значительно более длинным, нежели предыдущий, магазин располагается по отношению к шпинделю так, что угол поворота

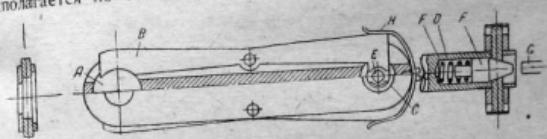

Фиг. 182. Схема короткого транспортирующего рычага.


рычага получается не более 30—50°. В таком случае удается избежать применения передачи через сектор и шестеренку, и рычаг управляет непосредственно кулачком А.

Заслонка перед магазином представляет собой обыкновенную пластинку В, вращающуюся вокруг оси С и прижимаемую к упорному штифту D пружиной Е.


Рычаг F имеет сверху круглую выточку. Когда рычаг подходит к магазину, то, упираясь в заслонку, он ее толкает в сторону, заставляя повернуться. При открытии заслонки передняя заготовка выталкивается наружу, но в этот момент перед магазином находится выточка рычага F, в которую заготовка попадает и удерживается пружиной штифтом G. Когда рычаг от магазина отходит, заслонка В возвращается под влиянием пружины Е на место, запирая выход из магазина.

В момент, когда рычаг устанавливается своей расточкой против шпинделя с раскрытым цангой, соответствующий колокольный кулачок H толкает штифт J, находящийся внутри полой оси K, на которой рычаг F вращается. Штифт J толкает ломаный рычаг L, поворачивая его около оси M, чем противодействует легкая пружинка N. Рычаг L, поворачиваясь, выталкивает своим штифтом О заготовку из рычага F, выталкивая ее в цангу.

Крышки барабана обтачиваются по такому же методу, как описаный метод обточки барабана. Однако вследствие небольшой толщины крышки и трудности захвата ее транспортирующим рычагом обточка

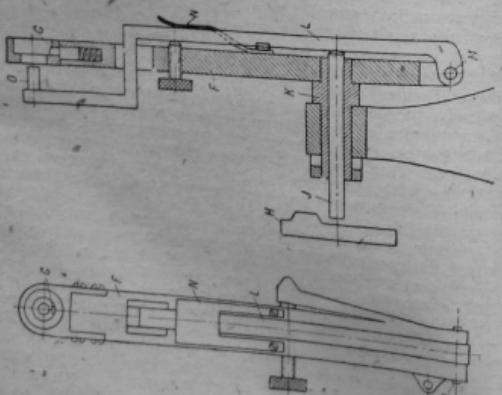

Фиг. 183. Схема линейного транспортерного резчика.

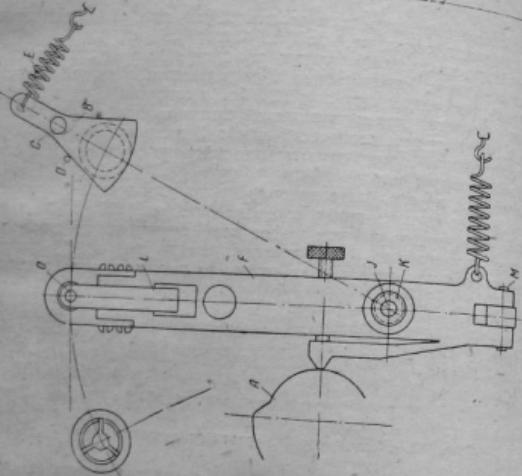

Фиг. 184. Схема линейного транспортерного резчика.

крышек производится на полуавтоматах с установкой заготовки в цанге шпинделя вручную.

На фиг. 184 показан полуавтомат Ламберт для обточки крышек барабанов. Набор резцов закрепляется в этом станке в супорте 1, рассчитанном на три резца. Супорт при регулировке можно перемещать в поперечном направлении с помощью вращаемого от руки ходового винта 2.

Продольная подача автоматическая и осуществляется перемещением передней бабки — от колокольного кулачка, сидящего на кулачковом валу 3, вращаемом через червячную передачу шкивом 4.

После каждого рабочего цикла кулачковый вал автоматически выключается кулачком муфты 5.

Открытие цанги одновременно с переводом ведущего фрикционного шкива 6 на холостой ход производится вручную обычным способом с помощью рукоятки 7. Пуск в ход кулачкового валика производится с помощью рукоятки 8.


Станки для обточки барабанов револьверного типа, обладая вследствие последовательного действия режущих инструментов значительно более низкой производительностью, все же более распространены вследствие лучшего качества обработки, даваемого ими, большей простоты наладки и наличия поперечной подачи. Все это, избавляя от необходимости пользоваться фасонными резцами, расширяет круг операций, производимых станком, позволяя производить с достаточной точностью расточку под крышки барабана и придавать ей коническую форму, служащуюся кверху, чего сделать на станках первой группы невозможно. На этих станках также производится расточка центрального отверстия после сверления в тех случаях, когда эта расточка производится до нарезки зубьев.

Примером револьверного станка для обточки барабанов может служить станок Дикси (фиг. 185).

Станок имеет характерную для станков этого типа револьверную головку 1 большого диаметра с горизонтальной осью вращения, рассчитанную на десять инструментов.


В соответствии с тем, для каждого инструмента положение головки фиксируется с помощью двух колонок 2 с ввернутыми в них винтами 3, между торцами которых помещен упорный штифт 4.

Продольная подача осуществляется перемещением передней бабки 5 с помощью рычага 6. Бабка имеет один упор в виде винта 7, ограничи-

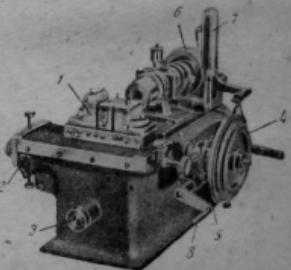

Фиг. 184. Токарный полуавтомат Ламберт для обточки крышек барабанов.

чивающий ее ход. Регулировка каждого отдельного инструмента в продольном направлении осуществляется с помощью микрометрических винтов 8, передвигающих резцодержатели вдоль пазов револьверной головки 1. Перемещение передней бабки достигается с помощью на jaki головки 1. Перемещение передней бабки достигается с помощью на жи головки 1. Перемещение передней бабки достигается с помощью на жи головки 1. Шпиндель станка вращается обычного типа фрикционным шкивом 9, включаемым автоматически при движении бабки 5 вперед. При обратном ходе бабки шкив также автоматически выключается на холостой ход.

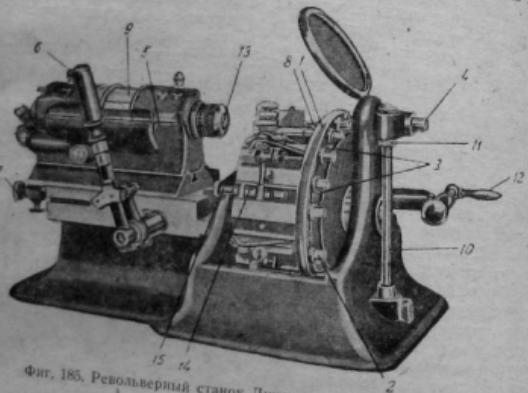

Фиг. 185. Револьверный станок Дикси для обточки барабанов.

При движении бабки 5 назад она с помощью кривошипного механизма поворачивает валок 10. Шестерня 11 валика 10, сцепленная с рёбком, нарезанный на штифте 4, отводит штифт 4 вправо, освобождая револьверную головку 1. Поворот револьверной головки 1 осуществляется с помощью ручки 12, несущей шестеренку, находящуюся в зацеплении с шестерней, укрепленной на головке.

Когда при обточке требуется поперечная подача, упорные винты 3 устанавливаются так, чтобы при установке перед шпинделем соответствующего резца между винтами 3 и упорным штифтом 4 оставался зазор, позволяющий повернуть головку 1 на некоторый угол. Поперечная подача осуществляется поворачиванием головки 1. Обрабатываемая заготовка вставляется рукой в пазу 13 шпиндела передней бабки, автоматически раскрывающуюся одновременно с выключением шкива 9 и зажимающуюся с включением его. Обычно вместо одного из инструментов в головке 1 закрепляется специальный, вращающийся в своем патроне 14 упор 15. Этот упор служит для


окончательной установки заготовки в цанге, прижимая заготовку к задней плоскости цанги.

На фиг. 186 показан револьверный автомат Ламберт для обточки барабанов. Подача передней бабки этого автомата осуществляется колодковым кулачком 1 и рычагом 2. Упор 3 между стопорными винтами револьверной головки 4 вдвигается вперед, а выдвигается рычагом 5, управляемым кулачком 6 и пружиной 7. Ось, на которой сидит рычаг 2, в этом станке все время вращается, а шестерня, сцепленная с шестерней револьверной головки, сидит на оси свободно, вращаясь периодически для поворота головки кулачковой муфты. Заготовки, подлежащие обработке, загружаются в магазин 8.

Магазин может перемещаться под действием двух кулачков в направлении, параллельном оси шпинделя, и вертикально вниз, находясь в нерабочем положении над осью шпинделя. В результате этих двух движений при установке заготовки в цангу шпинделю магазин принимает такое положение, при котором нижняя заготовка в нем находится между цангой шпинделя и упором, подставляемым к этому моменту револьверной головкой. При подаче передней бабки заготовка, опираясь на этот упор, попадает в цангу шпинделя. Автомат достаточно прост по конструкции и весьма надежен в работе.


Производительность его при обточке барабанов диаметром до 18 мм - 120 шт. в час.

В практике современных часовых заводов существуют два метода фрезеровки радиальных зубьев колес: 1) фрезеровка дисковой модульной фрезой на станках с делительным диском, аналогичная описанной выше фрезеровке зубьев трибов, и 2) фрезеровка зубьев червячной фрезой методом обкатки.

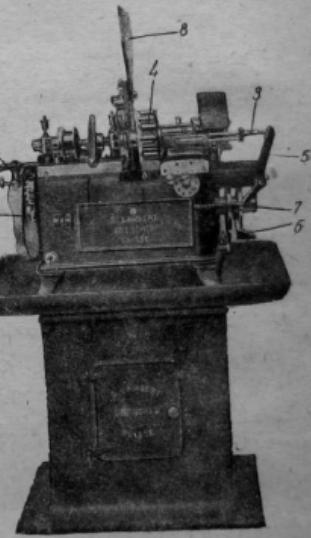


Фиг. 186. Револьверный автомат Ламберт для обточки барабанов.

В обоих случаях колеса вследствие малой толщины фрезеруются на оправке, на которую набирается сразу несколько заготовок. Примечуя таких оправок для фрезеровки зубьев колес даны на фиг. 187—189.

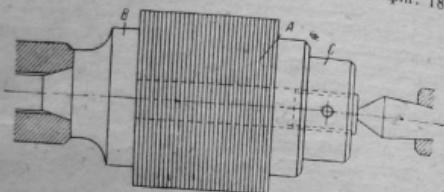

Фиг. 187. Оправка для фрезеровки колес с центральным отверстием.

Когда центральное отверстие фрезеруемых колес достаточно велико, применяется оправка, показанная на фиг. 187. Колеса надеваются на центральные отверстия на круглый стержень оправки А, упираясь в заплечико В и стягиваясь гайкой С, навертываемой на наружную часть стержня А оправки. В таком виде оправка с набранными колесами укрепляется в центрах или цанге зуборезного станка.

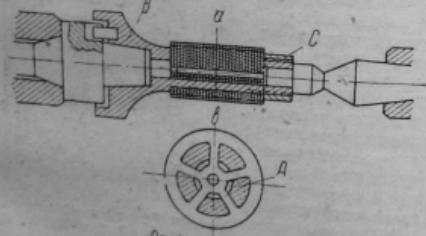


Фиг. 188. Оправка для фрезеровки колес с набором в промежутки между спицами.

Если диаметр центрального отверстия чрезмерно мал для того, чтобы стержень А оправки получился достаточно прочным, или этого отверстия еще совсем нет (как это обычно бывает у всех ходовых колес механизма, у которых центральное отверстие во избежание возможной эксцентричности по отношению к зубьям, растачивается после фрезеровки зубьев), применяется оправка, показанная на фиг. 188. Стержень этой оправки делается в виде отдельных секторов A, связанных общим основанием B и входящих в промежутки между спицами.

шами колес, затягиваемых на оправке гайкой С. Получающаяся неточность в посадке шестерен значения не имеет, так как, во-первых, при фрезеровке фреза снимает и вершину зуба, вследствие чего все колеса получаются по наружному диаметру одинаковыми, и, во-вторых, центральное отверстие, как указывалось выше, у этих колес растачивается после фрезеровки зубьев.

Когда центральные отверстия колес малы, а самые колеса спиц не имеют, можно применить метод, показанный на фиг. 189. Колеса направляются на центральный стержень А оправки, но гайка В их не стягивает, так как стержень А входит в нее свободно и не на резьбе. Гайка В и ведущий шпиндель бабки С снабжены торцовыми зубьями, которыми они упираются в крайние колеса на оправке. Прижимание колес к гайке В, торцу шпинделя С и друг к другу осуществляется нажатием шпинделей под действием пружины 18 (фиг. 117).

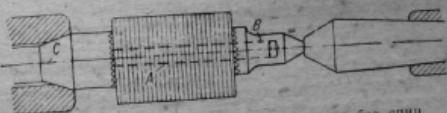

Фиг. 189. Оправка для фрезеровки колес без спиц с малым центральным отверстием.

При фрезеровке зубьев на станках с делительным диском и возвратно-поступательным движением фрезы оправка с заготовками колес закрепляется в центрах одного из станков, описанных в гл. 2 (фиг. 116), таким же образом, как и заготовка триба. Желательно иметь к каждому станку и для каждого типа колес по нескольким оправкам, с тем чтобы когда одна оправка с колесами находится на станке в работе, можно было набирать следующую оправку.

Фрезеровка колес может производиться на автомате с магазином. В этом случае оправки загружаются в магазин, подающий их в центры таким же способом, как и трибы.

Станки для фрезерования зубьев колес идентичны со станками для фрезерования зубьев триб, отличаясь лишь более высоким расположением оси фрезерного шпинделя над центрами. Эти станки позволяют производить обработку колес с количеством зубьев от 6 до 200 и диаметром до 30 мм при магазинной подаче деталей и до 80 мм при установке вручную.

Развитие в общем машиностроении станков для фрезеровки зубьев методом обкатки червячной фрезой, обладающим огромными преимуществами при массовом и серийном производстве, заставило часовые заводы применить этот метод для фрезеровки часовских колес. Если при фрезеровке зубьев триб в силу особенностей способа построения профиля этих зубьев и необходимости двух- и трехкратной фрезеровки каждого зуба метод фрезеровки обкаткой не может конкурировать с работой при помощи делительных устройств, то при фрезеровке зубьев колес преимущества этого метода настолько очевидны,

что станки, работающие по этому принципу, завоевали широкое распространение, вытеснив все другие типы станков.

Преимущества этого метода следующие:

- 1) непрерывное равномерное вращение нарезаемого колеса и подача колеса или фрезы, что значительно облегчает условия работы станка, повышая срок его службы;
- 2) высокая точность фрезеруемого зуба;
- 3) увеличение производительности до 30% вследствие отсутствия неприводимых обратных ходов фрезы;
- 4) одна и та же фреза пригодна для фрезеровки любых колес с одинаковым модулем, независимо от числа их зубьев (при эвольвентных зацеплениях);
- 5) невозможность ошибки в делении (шаге);
- 6) в соприкосновении с нарезаемым колесом находится всегда только одного зуба фрезы.

Выбором соответствующего профиля фрезы на таких станках можно получить, как и на станках с делительным устройством (за немногими исключениями), любой профиль зуба, однако наиболее выгодными являются при работе по такому принципу эвольвентные зацепления, так как для всяких других зацеплений одна и та же фреза уже не годится для колес с любым числом зубьев одного и того же модуля. Этим отчасти объясняется стремление ряда часовых заводов к переходу в изготавливаемых ими часовых механизмах на эвольвентные зацепления.

Совершенно очевидно, что все сказанное сохраняет полную силу и при одновременной фрезеровке нескольких колес, набранных на оправку.

Процесс работы в этом случае в точности такой же, как и при фрезеровке одного широкого колеса.

На фиг. 190 (вид сверху) показан полуавтомат Торнос для фрезерования зубьев часовых колес методом обкатки.

Червячная фреза в этом станке укрепляется на шпинделе *k*, вращаемом ременным шкивом *g* через сдвоенный двумя шарнирами вал *m*. Это устройство позволяет при неподвижной оси шкива *g* перемещать в любом направлении супорт *n*, несущий подшипник

оправки с нарезаемыми колесами закрепляется обычным способом между неподвижным шпинделем *o* и вращающимся а.

Вращение нарезаемых колес в этом станке происходит не под действием фрезы, а принудительно, причем шпиндель *a*, несущий обрабатываемые детали, всегда связан жесткой передачей со шпинделем *k*.

Так как шпиндель *a*, в котором зажимается оправка с обрабатываемыми колесами, должен вращаться в своих подшипниках с максимальной точностью без малейшего люфта или биения, подшипник *b* этого шпинделя сделан в виде патрона Киль, укрепляемого на лонжете станка.


Это дает возможность в любой момент снять подшипник вместе со шпинделем и установить его на токарном станке.

Фрезеровка радиальных зубьев

Шпиндель *a* выходит своим хвостом в муфту *p*, несущую вращающееся в масляной ванне *d* червячное колесо.

Передача вращения этому валу производится от шкива *g* через сменные зубчатые шестерни *A*, вращающие шестерней, сидящей на коромысле *e* вала шкива *g*.

Подача фрезы осуществляется скольжением основания суппорта *t* в направляющих параллельно оси шпинделя *a* под действием рычага, опирающегося на спрятанный внутри станины колокольный кулачок. Кулачок этот вращается на валу, приводимом во вращение валиком *h* через сменные шестерни, спрятанные в кожухе *i*, и два винтовых колеса.

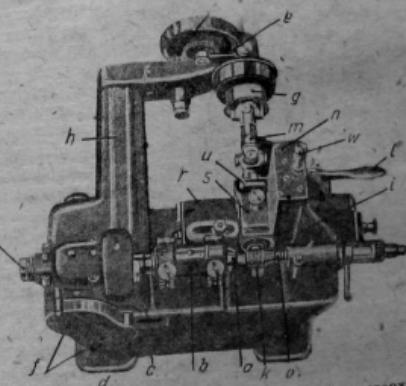

Фиг. 190. Зуборезный полуавтомат Торнос (вид сверху).

• Изменение нарезаемого числа зубьев достигается сменой шестерни *A*. Изменение подачи в зависимости от обрабатываемого материала достигается сменой шестерен, помещенных в кожухе *i*.

Для вывода фрезы из рабочего положения в кожухе *i* при смене оправок может перемещаться по основанию суппорта *r* в вертикальном направлении.

Подшипник *s* фрезерного шпинделя может для установки шпинделя *k* под нужным углом к шпинделю *a* поворачиваться в супорте *p* вокруг вертикальной оси, для чего требуется ослабить болты *u*.

Вал одной из шестерен кожуха *i* может перемещаться в попечном направлении; в нерабочем положении станка эта шестерня выведена из зацепления, в результате чего подача основания суппорта *r* нет.

Супорт *r* в нерабочем положении опущен вниз.

При пуске в ход, после того как оправка с нарезаемыми колесами фрезой в рабочем положении. Одновременно это движение рячага включает муфту шкива *g*, пуская станок в ход.

Подача включается вводом в зацепление шестерни *f*, достигаемого вращением вправо рукоятки.

Когда фрезеровка закончена, сидящий на кулачковом вале упор толкает рячаг *i* вверх, выводя этим фрезу в нерабочее положение и останавливая станок. Вращением рукоятки влево выводится из зацепления шестерня *f*, и освобожденный супорт *g* отходит в первоначальное положение под воздействием пружины, натягивавшейся во время рабочего хода суппорта.


Установка глубины фрезеровки производится с помощью винта *w*.

Показанный на фиг. 191 (вид спереди) и 192 (вид сзади) полуавтомат Ламберт, являясь одной из новейших моделей станков этого типа, обладает по сравнению со станком Торнос некоторыми преимуществами, способствующими увеличению точности обработки при более компактном конструктивном выполнении самого станка.

Фиг. 191. Зуборезный полуавтомат Ламберт (вид спереди).


Подшипник фрезерного шпинделя *l* этого станка поконится в сопряженной колонке *2*, устраняющей вибрации при вращении шпинделя. Передача вращения шпинделю *l* от вала ведущего шкива *23* осуществляется через червяк и червячное колесо, заключенные в масляной ванне *3*, и вал *4*, который может телескопически раздвигаться или сдвигаться, увеличивая или сокращая длину валика при подаче суппорта *5* шпинделя. Вал *4* несет колесо с винтовыми зубьями, спрятанное в кожухе *6* с масляной ванной, находящейся в зацеплении с колесом, сидящим на шпинделе *1*.

Замена, слабленного шариками Гуга, вала винтовыми колесами уничтожает колебания скорости вращения шпинделя, получающиеся в результате положения вала под углом к шпинделю. Кроме того при передаче шпинделю колесами шпиндель всегда прижимается осевым давлением к одному из подшипников, что уничтожает продольную игру шпинделя, предно влияющую на точность обработки.

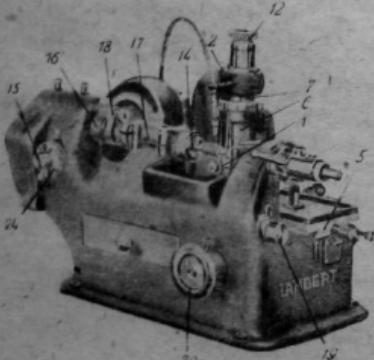

Применение шестерен с винтовыми зубьями позволяет поворачивать под любым углом кожух *6*, несущий подшипники шпинделя, вокруг вертикальной оси *7*. Точная установка оси фрезы под нужным углом достигается с помощью двух упорных винтов *8*, ввернутых в кронштейн *9* кожуха *6* и упирающихся в закрепленную неподвижно на супорте колоску *10*. Угол установки может быть прочитан по шкале *11*.

Установка оси фрезы по вертикали производится микрометрическим винтом *12*, на головке которого нанесены 100 делений, соответствующих каждое 0,01 мм подачи.

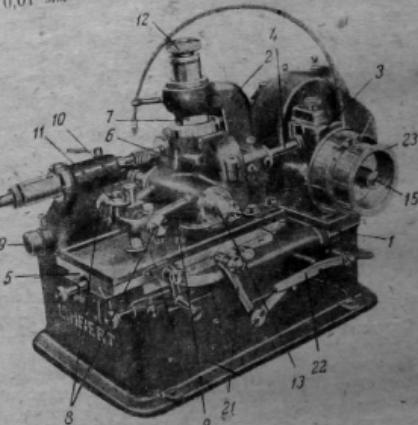

Фиг. 192. Зуборезный полуавтомат Ламберт (вид сзади).

Фрезерный шпиндель *l* установлен между двумя гайками *13*, из которых одна градуирована. Вращением этих гаек достигается точная установка фрезы в продольном направлении.

Шпиндель *14*, несущий оправку с колесами, сообщается вращение также от вала *15* шкива *23*, несущего червяк, сцепленный с червячным колесом, сидящим на валу *16*. Червяк и червячное колесо вращаются в масляной ванне. Вал *15* с червяком вращается в эксцентрично помещенном подшипнике *24*, поворотная который можно легко устранить любой люфт между червячным колесом и червяком, в работе совершившись недопустимый.

Шпиндель *14* помешан, как и в предыдущем станке, в съемный патрон *17*. Киль *18* сцеплен своим хвостом с поводком *19* вала *16* червячного колеса.

Подача суппорта 5, несущего колонку² 2 с фрезерным шпинделем 1, осуществляется рычагом и колокольным кулачком, сидящим на кулачковом валике 19, который вращается через сменные шестерни тем же валом 15. Кулачок сидит на валике 19 свободно, включаясь с помощью кулачковой муфты, отводка которой управлена рукояткой 20. В обратную сторону супорт 18 оттягивается пружиной.

В нерабочем положении, когда супорт 6 фрезерного шпинделя опущен вниз, винтовая шестерня этого шпинделя выведена из зацепления с шестерней вала 4.

Для пуска станка в ход рычаг 21 отводится вправо и в этом положении удерживается защелкой 22. Это движение поднимает фрезерный шпиндель в рабочее положение, при этом включаются в зацепление винтовые шестерни, и шпиндель начинает вращаться.

Включение подачи производится поворотом рукоятки 20, включающей с помощью кулачковой муфты кулачок.

После того как фрезеровка закончена, сидящий на кулачковой валике упор поднимает защелку 22, освобождающую рычаг 21, который возвращается под действием пружины на прежнее место. При этом фрезерный шпиндель опускается, и одновременно останавливается станок. Выключение подачи производится поворотом в обратную сторону рукоятки 20, выключающей кулачковую муфту, после чего под действием пружины супорт также возвращается на прежнее место.

Фиг. 193. Зуборезный полуавтомат Ламберт без продольной подачи.

Станок снабжен для охлаждения при фрезеровке стальных шестерен масляной помпой, работающей от шестерни, сидящей непосредственно на главном валу.

Сменой передаточных шестерен станок допускает изменение подачи от 0,15 до 0,90 мм на оборот.

Чрезвычайно сходен по конструкции со станком Торнос, но более компактен весьма распространенный и хорошо зарекомендовавший себя в работе станок Микрон для колес диаметром до 40 мм.

В случаях фрезеровки колес с весьма мелкими зубьями часто колеса на ось. Такие колеса приходится фрезеровать после посадки вследствие их малой толщины подача фрезы в этом случае становится ненужной, а конструкция станка значительно упрощается.

Примером такого упрощенного (без подачи фрезы) станка для колес диаметром до 30 мм является полуавтомат Ламберт (фиг. 193). Схема этого станка несколько напоминает схему станка той же фирмы, показанного на фиг. 191, однако вследствие отсутствия продольной

подачи и вращения шпинделя, несущего колесо (ось с колесом в этом станке устанавливается в мертвых центрах, и колесо вращается без принуждения под действием червячной фрезы), эта схема значительно упрощена.

Крупным недостатком станка является отсутствие принудительного вращения обрабатываемого колеса, что вредно отражается на точности профиля фрезеруемых зубьев и их шага. Вследствие этого такой станок может применяться лишь для фрезеровки колес, не требующих точного профиля, или для доводки уже профрезерованных зубьев⁴.

Служащий тоже для фрезеровки отдельных колес на оси станок № 90 Микрон также не имеет продольной подачи фрезы, но имеет принудительное вращение обрабатываемого колеса, что делает его пригодным для самых точных обработок.

Фрезеровка торцовых зубьев

Зубья этого типа, фрезеруемые в коронных (фиг. 163), заводных (фиг. 164) и тому подобных колесах, фрезеруются обычно одной фрезой, с первого же раза выбирающей впадину до полной ее глубины. Однако для получения чистых поверхностей зубьев одной и той же фрезой проходит каждую впадину дважды. Фрезеровка производится обычной модульной фрезой.

Станки, применяемые для этой операции, можно разделить на две группы:

1) станки американского типа, в которых скорость подачи при втором проходе фрезы больше, нежели при первом;

2) станки швейцарского типа с одинаковой скоростью подачи как при первом, так и при втором проходе фрезы. Американские станки, кроме того, отличаются своеобразным делительным устройством.


Примером станка американского типа может служить станок, схематический чертеж которого дан на фиг. 194—196.

В этом станке фреза 1 закрепляется на шпинделе 2, вращающемся шкивом 3 в подшипниках кронштейна 4. Кронштейн может качаться вокруг оси 5 (фиг. 195), закрепленной в суппорте 6. Обрабатываемая деталь зажимается в цанге шпиндела 7, несущего делительный диск 8.

Делительное устройство этого станка устроено следующим образом (фиг. 194).

Вращающаяся на кулачковом валике 19 шестерня 9 сцеплена с шестерней 10, сидящей свободно на шпинделе 7 и прижимающейся пружиной 11 через фрикционные диски 12 к закрепленному на шпинделе 7 делительному диску 8. С шестерней 10 скреплен диск 13, несущий штифт 14. Благодаря трению между дисками 12, шестерней 10 и делительным диском 8 шестерня стремится вращать диск 8 вместе с шпинделем 7, на котором он укреплен, чему препятствует прижимаемая к диску пружиной защелка 15, входящая своим зубом в паз диска 8 (фиг. 196).

¹ См. гл. 10.

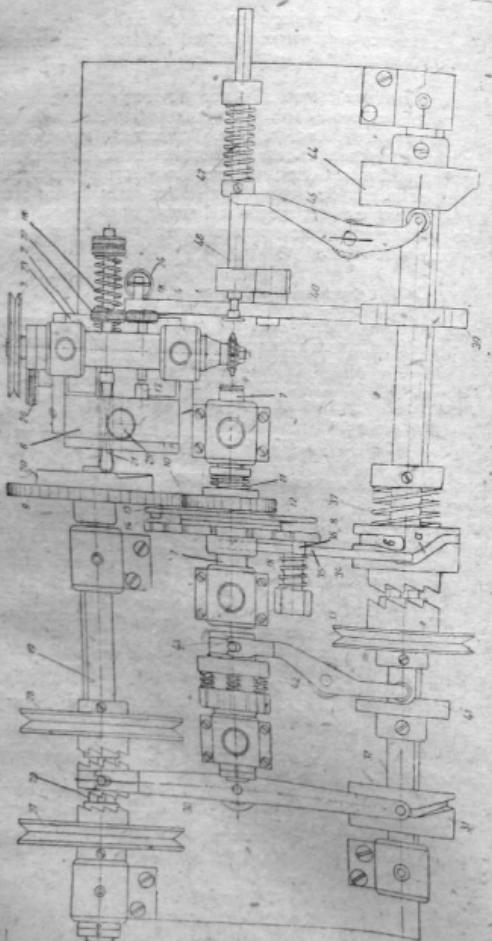

Фиг. 194. Станок 1-го часового завода для фрезеровки торцовых зубьев. Схематический чертеж.

При каждом обороте шестерни 10 штифт 14 толкает вниз защелку 15. Защелка освобождает при этом диск 8, увлекаемый шестерней 10 пока проскочивший штифт 14 не даст возможности защелке 15 войти своим зубом в следующий прорез диска 8, остановив при этом его вращение после поворота на нужный угол.

Подача фрезы осуществляется путем качания кронштейна 4 около оси 5. Кронштейн притягивается к суппорту 6 пружиной 16, упираясь в штифт 17, закрепленный в суппорте винтом 18. Посредством этого винта регулируется глубина фрезеровки зуба.

Качания кронштейна 4 достигаются с помощью сидящего на валке 19 колокольного кулака 20, толкающего толкатель 21, упирающийся в ввернутый в кронштейн винт 22. Этим винтом регулируется амплитуда качания кронштейна 4, т. е. ход фрезы.


Для большей четкости и быстроты работы делительного устройства скорость вращения шестерни 10 иногда делается в два-три раза большей, нежели скорость вала 19.

В результате получается такая форма кулака 20, что за один оборот вала 19 кронштейн 4 делает соответственно 2 или 3 качания.


Суппорт 6 фрезерного шпинделя можетходить в вертикальном направлении в направляющих основания 23, притягиваясь вниз пружиной 24. Ход суппорта вниз ограничивается упорным винтом 25. Этим винтом регулируется положение фрезы по вертикали.

Основание 23 суппорта может перемещаться в поперечном направлении по направляющим станины с помощью винта 26, которым регулируется положение фрезы по горизонтали.

На валке 19 сидят свободно шкивы 27 и 28, вращающиеся в одну и ту же сторону, но с различными скоростями. Эти шкивы включаются поочередно с помощью кулачковой муфты 29, передаваемой рычагом 30, который управляет кулаком 31. В канавку, выбранную в этом кулаке, входит штифт рычага 30.

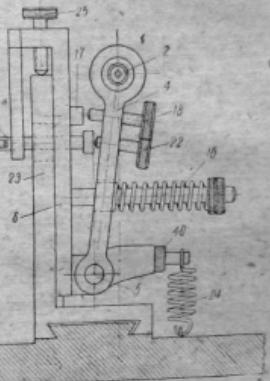

Фиг. 195. Станок 1-го часового завода для фрезеровки торцовых зубьев. Суппорт и бабка фрезерного шпинделя.

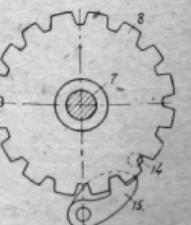

Фиг. 196. Станок 1-го часового завода для фрезеровки торцовых зубьев. Делительный диск.

Кулачок 31 укреплен на валике 32, на котором сидит свободно ременный шкив 33, включаемый кулачковой муфтой 34. Муфта 34 отжимается влево (шкиву 33) пружиной 37, но задерживается рычагом 35, входящим в канавку, выбранную по окружности муфты.

Рабочий цикл станка состоит из двух частей.

При первом проходе фрезы муфта 29 включает шкив 27, вращающийся медленно; вследствие вращения валика 19 приходят в действие делительный механизм и механизм, вызывающий подачу фрезы. В это время шкив 33 выключен и валик 32 не вращается.

Когда вал 7 сделал один оборот и все зубья первого раз профрезерованы, закрепленный в диске 8 штифт 36, нажимая на рычаг 35, заставляет его повернуться в вертикальной плоскости. При этом конец рычага 35 выходит из канавки в муфте 34, которая под влиянием пружины 37 перемещается влево, включая шкив 33. Валик 32 начинает вращаться. Рычаг 35, освобожденный проскочившим штифтом 36, опускается под действием пружины 38 в канавку *b* передвинувшейся влево муфты 34. Благодаря соответствующей форме канавки *b* рычаг 35, после того как валик 32 сделал полоборота, отводит муфту 34 опять вправо, останавливающая этим вращение валика 32.


В течение этого полоборота кулачок 31 переводит с помощью рычага 30 шпиндель муфты 29, включая быстро вращающийся шкив 28. В результате получается вторичная фрезеровка зубьев, но с увеличенными скоростями подачи. После того как вал 7 сделал второй оборот, штифт 36, действуя прежним образом на рычаг 35, вновь включает шкив 33, в результате чего валик 32 делает еще полоборота.

В течение этого полоборота происходит следующее:

- 1) кулачок 31 с помощью рычага 30 переводит муфту 29 в среднее положение, останавливая валик 19 и вращение шпинделя 7;
- 2) кулачок 39 заставляет повернуться в вертикальной плоскости рычаг 40, подняв этим вверх супорт 6 и выведя фрезу в нерабочее положение;
- 3) кулачок 41, с помощью рычага-валики 42 и муфты 43 открывает канаву; при этом пружинный штифт выбрасывается из цанги обработанной детали;

- 4) кулачок 44 освобождает рычаг 45, позволяющий валику 46 передвинуться влево под действием пружины 47; на левый конец валика 46 во время обработки предыдущей детали от руки надевается следующая заготовка, которую валик 46 вставляет в канаву;
- 5) кулачок 41 с помощью рычага 49 и муфты 43 закрывает канаву;
- 6) кулачок 44 с помощью рычага 45 отводит валик 46 обратно в рабочее положение;
- 7) кулачок 39 с помощью рычага 40 переводит супорт 6 вновь в рабочее положение;
- 8) кулачок 37 включает с помощью рычага 30 и муфты 29 шкив 27.

Описанный станок, являясь более сложным, нежели станки шайбового типа, описываемые ниже, обладает большей производительностью, что особенно выявляется при нарезке колес с большим количеством зубьев из твердого материала. Благодаря накладывающую

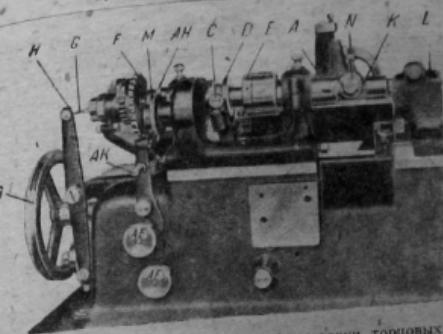


Фиг. 197. Станок Петерман для фрезеровки торцовых зубьев. Делительное устройство и шпиндель.

последующей заготовки во время обработки предыдущей станок работает без остановки для смены деталей, и один рабочий может обслуживать в зависимости от числа нарезаемых зубьев от 3 до 6 таких станков.

Одним из наиболее распространенных станков второй группы является автомат для фрезеровки торцовых зубьев Петерман. Обрабатываемая деталь закрепляется в цанге шпинделя А станка (фиг. 197), несущего делительный диск F.


Делительное устройство этого станка аналогично станку той же фирмы, описанному в гл. 2.

Подача деталей в цангу производится с помощью магазина AD (фиг. 198). Магазин подводится к оси шпинделя с помощью рычага AK (фиг. 197), отклоняющегося под действием упоров AH, установленных на диске M, расположенных вместе со шпинделем A. При этом диск M делает A. При этом диски M и шпиндель A врачаются.

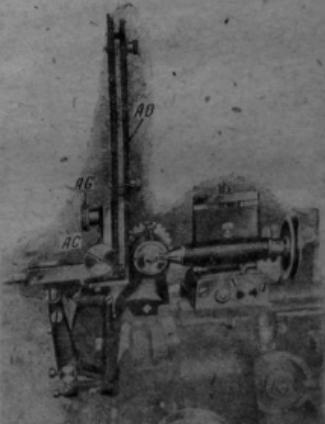

Фиг. 198. Станок Петерман для фрезеровки торцовых зубьев. Магазин.

через зубчатую передачу с передаточным числом 1 : 2, в результате чего одному обороту диска M соответствуют два оборота шпинделя A . Благодаря этому, если в диске M укреплен один упор AN , то фрезеровка каждой детали происходит два раза. Если зубья фрезеруются с одного раза, в диске M укрепляются два упора. Станок имеет два кулачковых валика: один вращается шкивом B , другой — шкивом L . Шкив B сидит на валике свободно и включается кулачковой муфтой, управляемой рычагом AK или от руки рукояткой AF .

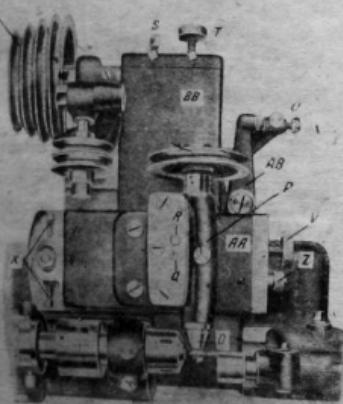

Фиг. 199. Станок Петерман для фрезеровки торцовых зубьев. Шпиндельная бабка.

После того как деталь обработана, рычаг AK под действием упора обернут, после чего шкив B , заставляющий кулачковый валик сделать один шаг, и валик останавливается. За время этого оборота сидящие на этом валике кулачки производят следующее:

- 1) с помощью рычага AB отводится назад основание BB суппорта фрезеровки;
- 2) с помощью рычага C и муфты D открывается цанга;
- 3) рычаг H и штифт G выталкивают обработанную деталь из цанги;
- 4) магазин подается к оси шпинделя;
- 5) шпиндель задней бабки, несущий упор K , подается влево, выталкивая цангу;

6) цанга закрывается, магазин отходит на прежнее место, фрезерный шпиндель подается в рабочее положение, и станок пускается в ход.

Рычаг AK , включая на рабочий ход шкив B , одновременно переключает на холостой ход шестерню, ведущую валик, вращаемый шкивом L .


Несущий фрезу шпиндель O (фиг. 199) вращается в подшипниках крышки суппорта P , перемещающейся в вертикальном направлении по направляющим суппорта AA . Регулировка положения в вертикальном направлении производится винтами R и Q .

Суппорт AA может перемещаться параллельно оси шпинделя A в направляющих основания су- порта BB . Подача суппорта при фрезеровке влево осуществляется с помощью пружины. Вправо суппорт BB отводится действием кулачка и рычага AB и U . Винт V служит упором, ограничивающим ход суппорта влево. С его помощью регулируется глубина фрезеровки. Винт Z , в который упирается при ходе суппорта вправо рычаг AB , служит для регулировки хода суппорта. Направляющие, по которым ходит суппорт AA , могут поворачиваться на основании BB с помощью упорных винтов X для установки направления хода фрезы параллельно шпинделю A .

Основание BB суппорта может ходить в направлении, перпендикулярном к оси шпинделя. Ход его вперед ограничивается винтом T , с помощью которого фреза устанавливается по оси шпинделя. Ведущий винт S служит, таким образом, основанием BB рычаг упирается в винт S , служащий для регулировки величины хода основания. При двухкратной фрезеровке производительность этого станка — 120 колес с 10 зубьями в час.

Показанный на фиг. 200 небольшой полуавтомат Ламберт для фрезеровки торцовых зубьев, применяемый иногда при серийном производстве, близок по конструкции бабки фрезерного шпинделя к станку американского типа. Делительное устройство его — обычное, как у станка Петерман. Закрепление в цангах детали и пуск станка в ход — от руки.

Остановка после фрезеровки и открывание цанги — автоматические. Один рабочий может обслужить от двух до пяти таких станков в зависимости от числа фрезеруемых зубьев.

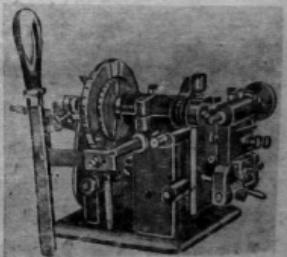

Фиг. 200. Станок Ламберт для фрезеровки торцовых зубьев.


Насадка колес на оси и трибы

Выше указывались два метода насадки колес на муфты, если колесо не опирается на заплечико оси, и непосредственно на ось. Первый метод в часовых механизмах применяется, главным образом, для посадки анкерного колеса на триб.

В случае посадки колеса на муфте центральное отверстие может быть просверлено до фрезеровки зубьев, так как особой точности его размеров и расположения не требуется. Обычно такие колеса штампуются вместе с отверстием.

До посадки на ось колесо насаживается на муфту, причем муфта вставляется в центральное отверстие колеса с непробверленным еще отверстием и расклепывается обычным способом.

Для сверления и расточки центрального отверстия в муфте и насадки на ось колесо зажимается в чашечной цанге, укрепленной

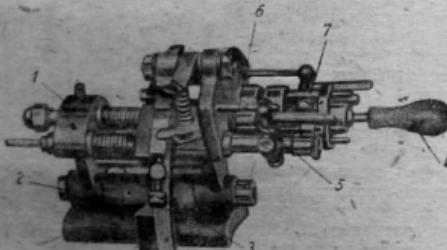

Фиг. 201. Пенольная головка станка для расточки и насадки колес.

в шпинделе передней бабки небольшого настольного токарного станка. Для концентричности центрального отверстия с наружной окружностью колеса цанга зажимает колесо непосредственно по наружной окружности зубьев. Вследствие небольшого обычно диаметра центрального отверстия и небольшого сечения снимаемой при расточке и сверблении стружки усилие от резца невелико, вследствие чего колесо может быть зажато в цанге достаточно легко без опасности деформации зубьев.


Вместо задней бабки на токарном станке, на котором производится расточка отверстия и насадка на триб, устанавливается пенольная головка типа изображенной на фиг. 201, несущая в зависимости от необходимости один-три шпиндела.

Несущий эти шпинделы кронштейн 1 может вращаться вокруг оси 2, подставляя в рабочее положение нужный шпиндель. Положение центрального шпиндела — с помощью изменения положения

зашелки, входящей в пазы кронштейна 1 при рабочем положении того или иного шпинделя.

Подача шпинделей в продольном направлении осуществляется непосредственно рукой с помощью ручки 4. На каждом шпинделе укреплена вилка 5, в которую входит неподвижный штифт 6, удерживающий шпиндель от вращения. Продольный ход каждого шпинделя ограничен регулируемыми винтовыми упорами 7.

Первый шпиндель несет обычно сверло для сверления центрального отверстия, второй — развертку или, если отверстие не слишком мало, расточечную резец, производящий его расточку.

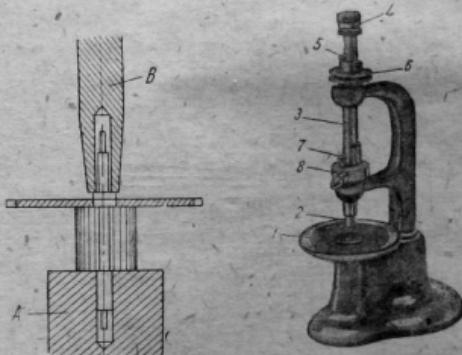


Фиг. 202. Схема расклепки колес на трибе.



Фиг. 203. Станок Дикси для расклепки колес на трибах.

После того как отверстие просверлено и развернуто, производится насадка колеса на триб, не вынимая колеса из цанги и не останавливая вращения главного шпинделя. Насадка на триб вращающегося колеса имеет то преимущество, что усилие при насадке значительно уменьшается и, самое главное, гарантируется правильная насадка колеса по центру.

Для насадки триб подносится пинцетом к отверстию вращающегося колеса и третьим шпинделем револьверной головки вталкивается в это отверстие. Упор 7 ограничивает длину триб, на которую колесо насаживается. Этот способ насадки применен главным образом для колес, не несущих большой нагрузки, так как насадку таким способом следует признать менее прочной и надежной, не жели насадку колеса непосредственно на ось с последующей расклепкой.

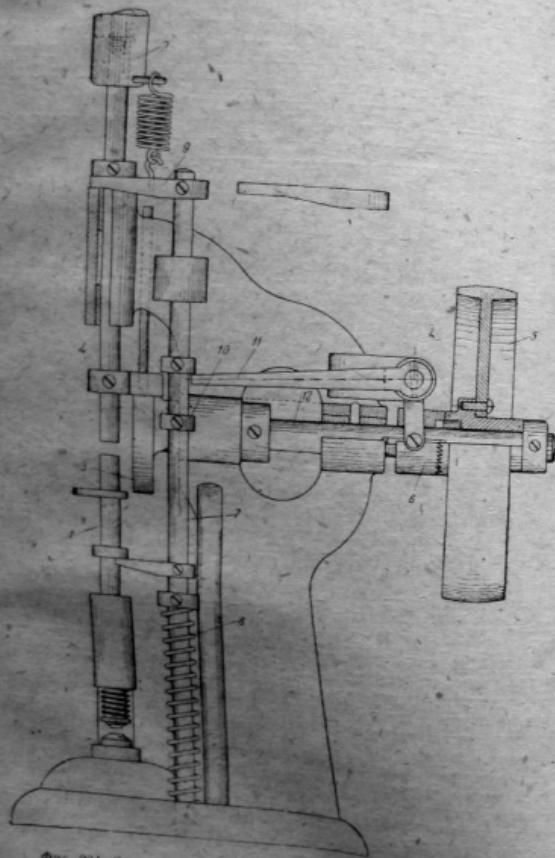

Фиг. 204. Станок 1-го часового завода

При втором методе посадки диаметры отверстия колеса и оси рассчитываются не на прессовую, а на скользящую посадку.

Колесо после того как его центральное отверстие просверлено и расточено, сажается на шейку оси или триба, укрепленного в матрице *A* (фиг. 202), упираясь своей нижней плоскостью на соответствующее защелчко этого триба. Шейка триба расклепывается несколькими последовательными ударами логого пулансона *B*.


Для правильной посадки колеса удары пулансона должны быть несильными и частыми. Триб с колесом во время расклепки лучше всего вращать для предупреждения перекосов.

Для мелких колес, не требующих весьма большой точности и прочности посадки, можно применить несложный расклепочный станок Дикси (фиг. 203).

Расклепываемый триб или ось вставляется в отверстие в центре неподвижного столика *1* станка, а пулансон закрепляется в шпинделе *2*, который ходит в неподвижно закрепленной трубке *3* и отжимается внизу пружиной, спрятанной внутри трубы *3*. Натяжение пружины регулируется гайкой *4*.

Шпиндель *2* опирается укрепленным в нем штифтом *5* на верхний торец шкива *6*, сидящего на трубке *3* свободно. Этот торец шкива *6* фрезерован по винтовой линии, плавно поднимающейся и имеющей резкий спуск.

При вращении от контрапривода шкива *6*, благодаря этому устройству, шпиндель *2* периоди-

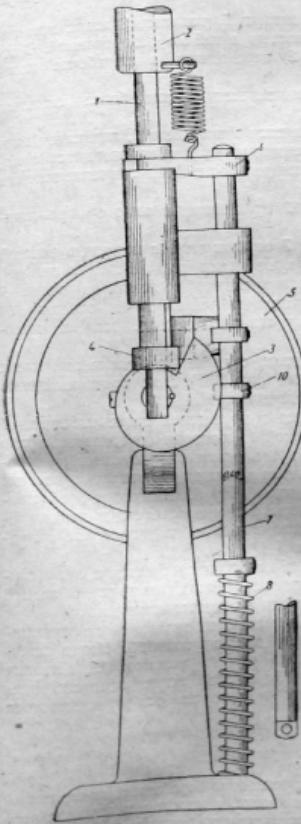

для расклепки колес на трибы.

чески поднимается и под действием пружины падает вниз. Укрепленный в нем пулансон производит при этом частые и легкие удары на триб.

Шпиндель 2 имеет еще один штифт, 7, толкаемый вверх при помощи гайки 8 наклонной поверхностью, в ней выфрезерованной. С помощью этой гайки шпиндель 2 переводится в нерабочее положение.

Для более крупных колес применяется станок более тяжелого типа (фиг. 204).

Пулансон в этом станке закрепляется в шпинделе 1, падающем вниз под действием груза 2. Подъем шпинделя вверх производится с помощью кулачка 3, на который шпиндель 1 опирается закрепленным на нем кольцом 4.

Кулачок 3 вращается на валу 12, врачающем в свою очередь шкивом 5 через кулачковую муфту 6.

Во время работы станка валик 7 опущен вниз с помощью ножной педали. При освобождении педали этот валик под действием сильной пружины 8 поднимается вверх, одновременно с помощью вилки 9 поднимая вверх шпиндель 1 с помощью кольца 10 и отводки 11 извлечь муфту 6, благодаря чему шкив 5 переводится на холостой ход.

Наиболее точным, хотя и сложным, станком для расклепки колес на трибах является станок Петерман (фиг. 205), в котором расклепка производится при вращающихся колесе и трибе.

Расклепываемый триб зажимается в пружинной цанге шпинделя 1 станка, запираемой сильной пружиной 2, которая оттягивает вправо цангодержатель 3. Правый конец цангодержателя упирается в неподвижный упор 4, так что для раскрытия цанги следует немного отвести вправо с помощью рычага 5 переднюю бабку 6. Благодаря этой конструкции испытываемые трибом удары расклепывающего пулансона передаются непосредственно через цангодержатель на упор 4, что сохраняет шпиндель 1 и его подшипники.


Надетое на зажимный в цанге триб колесо прижимается к нему стаканчиком 7, вращающимся на несущем пулансон шпинделе 8 задней бабки. Шпиндель 1 во время расклепки вращается шкивом 9.

Шпиндель 8, несущий пулансон, может скользить в своем подшипнике и ударяет триб под действием двух пружин 10. Назад шпиндель 8 отводится качающимися около оси 11 рычагом 12. Качания щащается на пальце 14, сидящем эксцентрично на оси вращающегося стаканчика 15.

Отделка поверхностей

Плоскости больших стальных коронных и барабанных колес после калибровки обязательно подвергаются шлифовке, а иногда и полировке; это делается, с одной стороны, для предохранения колес от ржавчины, с другой — для придания им соответствующего вида.

При шлифовке обычно на плоскости колеса наносится ряд рисок, зукообразно направленных из центра. Риски бывают прямыми (фиг. 206) или дугообразными (фиг. 207) и при достаточно аккуратном выполнении придают колесу красивый вид. Риски должны быть достаточно четкими, но вместе с тем не слишком крупными, чтобы колесо не ржалево.

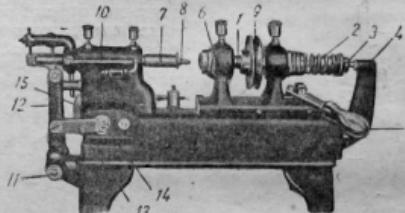


Фиг. 205. Станок Петерман для расклепки колес на трибах.

Такая шлифовка получается путем прижимания к плоскости вращающегося колеса торца вращающегося в ту же сторону чашеобразного наждачного круженка с заостренными краями. Чтобы риски-лучи сходились в центре колеса, шлифующий край круженка обязательно должен проходить через этот центр.


Для получения прямых рисок, направленных по радиусу, требуется, чтобы угловая скорость вращения круженка была в два раза больше скорости колеса. Если скорость круженка будет меньше или больше удвоенной скорости колеса, то риски (лучи) получатся дугообразными.

Примером станка для такой шлифовки или, как ее называют в заводской практике, лучевания колес, служит показанный на фиг. 208 станок Гаузер.

Шлифуемое колесо закрепляется в цанге вращаемого шкивом 1 шпинделя 2, а кружок 3 — в шпинделе 4, врачающем шкивом 5. Супорт 6 шпинделя 4 может перемещаться в направляющих своего основания 7 с помощью рычага 8 для прижимания вращающегося круженка к колесу. Основание 7 суппорта можно перемещать в горизонтальной плоскости по направляющим станцы с помощью ходового винта 9 для правильной установки круженка.

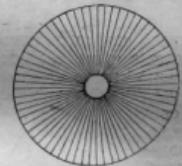


Фиг. 206. Расположение прямых лучей на колесах завода.

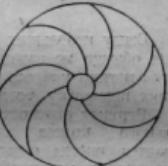


Фиг. 207. Расположение дугообразных лучей на колесах завода.

Для лучевания колес пользуются обычно мелкозернистыми наждачными кругами или же кружками из чугуна, латуни и твердого дерева. Рабочая поверхность кружков смазывается смесью мелкого наждачного порошка с маслом.

Латунные ходовые колеса иногда для отделки поверхности также подвергаются лучеванию после насадки на ось.

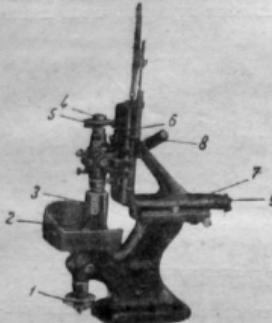

Фиг. 208. Станок Гаузер для лучевания стальных колес.

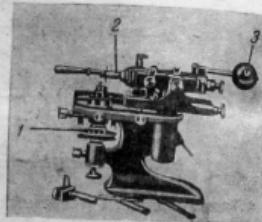

Фиг. 209. Станок Ламберт для полировки канавки барабанного колеса.

Ввиду небольших усилий при такой шлифовке колесо в этом случае обычно не зажимается в цанге, а прижимается к патрону шпинделей мягким упором. Иногда вместо шлифовки применяют в этих случаях полировку, тогда наждачный круг заменяется фетровым.

Верхняя плоскость стального колеса отделяется иногда еще полированной кольцеобразной канавкой. Полировка канавки производится круглым камнем эльбита, который вращается на валу и прижимается боковой поверхностью к плоскости вращающегося колеса. Станок Ламберт, служащий для этой цели, показан на фиг. 209. Колесо закрепляется в цанге вращающегося вертикального шпинделя 1, а по к колесу грузом 3.


Для шлифовки и полировки боковых фасок стальных колес при-



Фиг. 210. Станок Салаз для полировки фаски барабанного колеса.

меняются станки, в которых шпиндель с вращающимся на нем шлифующим кружком направлен под некоторым углом к шпинделю, несущему колесо. На фиг. 210 показан станок Салаз (Salaz), служащий для этой цели. Бабка шпинделя с кружком может поворачиваться в вертикальной плоскости под углом в зависимости от желаемого наклона фаски.

Более сложный станок Гаузер для той же цели показан на фиг. 211. Этот станок имеет два шпинделя, несущие два камня, на которых

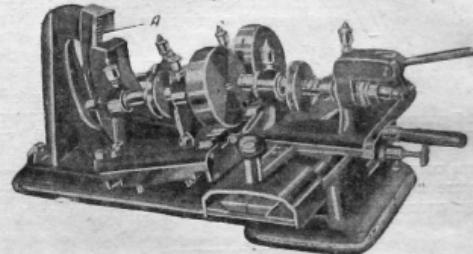

Фиг. 211. Станок Гаузер для полировки фаски барабанного колеса.

последовательно производится шлифовка фаски и полировка. Угол наклона шпинделей может быть отсчитан по шкале А.

Во время работы рекомендуется водить бабку шпинделя, несущего колесо, взад и вперед для равномерного изнашивания камней.


Глава 5

ОБРАБОТКА РЫЧАГОВ И ПРУЖИНОК

Введение

Встречающиеся в часовом механизме пружинки (за исключением волоска и заводной пружины) и рычаги могут быть по характеру обработки разбиты на две категории: рычаги и пружинки, изготавливаемые штамповкой из ленточной стали, или пружинки, получаемые из проволоки загибкой. Те и другие изготавливаются из обычных сортов стали, подвергаясь в процессе обработки калке с последующим отпуском.

Рычаги и пружинки первой группы (фиг. 212), когда форма является

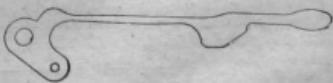


Фиг. 212. Переводной рычаг.

для штамповки неудобной (например очень тонкие рычаги, вызывающие применение штампов, трудных в изготовлении и ненадежных в работе), штампуются с размерами, облегчающими штамповку, с последующей доводкой до нужных размеров путем фрезеровки.

После калки рычаги подвергаютсяшлифовке и полировка.

Пружинки второй группы (фиг. 213) получаются из стальной проволоки путем загибки на специальных приспособлениях с последующей калкой и отпуском.

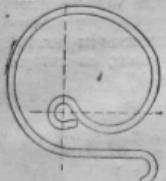

Фиг. 213. Пружинка за-водного рычага.


Рычаги толщиной выше 0,5—0,6 мм, у которых рабочие поверхности после штамповки не фрезеруются, подвергаются зачистке на зачистных штампах таким же методом, как мостики (см. гл. 1).

Фрезеровка по контуру

Когда рычаг или пружина подвергаются после штамповки еще дополнительной фрезеровке по контуру, то ее лучше всего производить настольных вертикальных копирально-фрезерных станках (фиг. 45). Метод такой фрезеровки описан в гл. 1.

Сверление отверстий, нарезка резьбы и посадка штифтов

Когда отверстия в рычагах должны быть точно координированы относительно друг друга и внешнего контура, лучше всего произво-

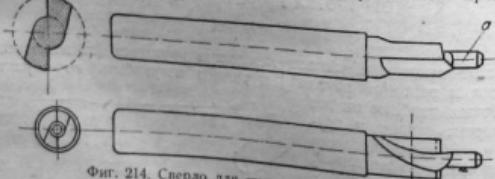

Фиг. 214. Сверло для ступенчатых отверстий.

дить наметку отверстий штампом и после этого их сверлить так же, как и в пластинах. Когда особой точности в расположении отверстий не требуется, их можно сверлить обычным методом по кондук-

В случае ступенчатых отверстий, после того как описаным выше методом просверлено отверстие меньшего диаметра, производится рассверловка сверлом, показанным на фиг. 214, причем для концентричности обоих отверстий это сверло имеет направляющий хвост а.


Нарезка резьбы в отверстиях производится теми же станками и так же, как в пластинах и мостиках. Штифты, где они требуются, вставляются, как и в мостиках, на резьбе или тугой посадкой.

Расточка отверстий


Когда какое-либо из отверстий требует расточки резцом, например в регуляторе (фиг. 215), накладке балансового моста и т. п., расточка производится на небольших настольных станках токарного типа, названных выше отделочными станками.

Примером такого отделочного станка, предназначенногоСпециально для расточки регулятора и тому подобных деталей, является станок Ламберт, показанный на фиг. 216.

Станок этот представляет обычный токарный станок с супортом, имеющим рычажную подачу в двух направлениях. Шпиндель этого станка несет пружинную цангунадоральной формы, предназначенную для зажимания обрабатываемой детали, и обладает устройством, позволяющим быстро с помощью ножной педали раскрывать и зажимать цангунадоральной форме.

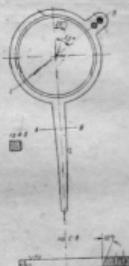

Фиг. 215. Регулятор.

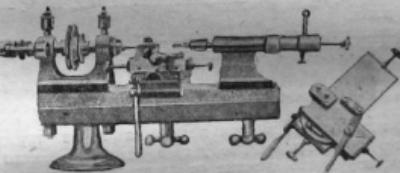

Фиг. 216. Станок Ламберт для обточки регуляторов, накладок балансового моста и пр.


Заводом Гаузер изготавливается для расточки регуляторов, накладок балансового моста, центральных отверстий колес и т. п. специальный полуавтомат (фиг. 217).

Шпиндель этого станка вращается фрикционным шкивом 1, переключаемым на холостой ход одновременно с открыванием цанги с помощью рычага 2.

Установка детали в цанге производится вручную, подача резца при расточке автоматическая.

Резцодержатель 3, несущий поставленный параллельно оси шпинделью расточечный резец, укреплен в пазе суппорта 4, перемещающегося по направляющим основания 5 под действием рычагов 6 и 7 и кулачка 8. Упорный винт 9 регулирует поперечную подачу.

Продольная подача осуществляется перемещением основания суппорта 5 под действием кулачка 10 и рычага 11 и регулируется упорным винтом 12.

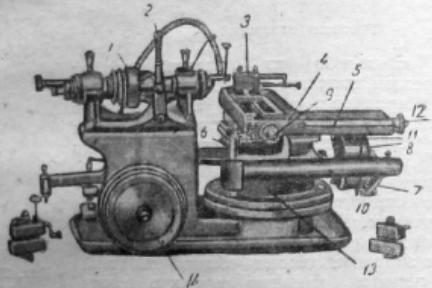

Фиг. 217. Полуавтомат Гаузер для обточки регуляторов, накладок балансового моста и пр.

Основание суппорта ходит в направляющих 13, поворачивающихся под любым углом.

Станок снабжен помпой для охлаждающей жидкости, приводимой тем же шкивом 14, что и кулачковый валик.

Оболтка, шлифовка и полировка


Рычаги, находящиеся внутри механизма и не трещущие своей поверхностью об ответственные детали, выгоднее вместо шлифовки дешевым методом оболтке. Иногда и полируемые рычаги подвергают предварительной оболтке для уменьшения времени, потребного на полировку и шлифовку.

Весьма распространенная в различных областях обработки металлов оболтка заключается в том, что обрабатываемые детали заставляют в течение некоторого времени теряться друг о друга и о загруженные стальными полированными шариками, или специальными оболточными барабанами другой состав. При оболтке мелкие известь или какой-либо другой поломки их, загружаются в барабан детали, во избежание возможной поломки их, загружаются в барабан без стальных шариков.

Вращение и встраивание барабана заставляет беспрерывно теться друг о друга загруженные в него детали.

При вращении барабана детали в нем перекатываются и трутся одна о другую. Иногда для более интенсивного встраивания деталей барабан делается четырех-, шести- или восьмиугольной формы.

При больших количествах оболтываемых деталей можно применить весьма простую установку, показанную на фиг. 218.

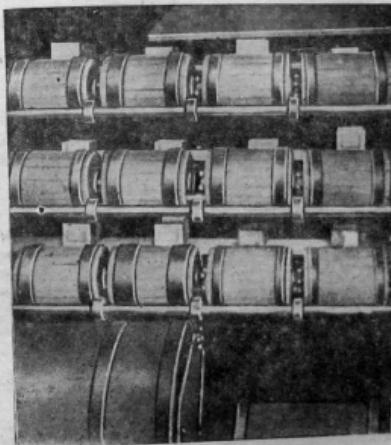

Фиг. 218. Вращающиеся оболточные барабаны.

Установка состоит из нескольких пар вращающихся в одну сторону валов, на которых свободно лежат оболточные барабаны, также вращающиеся при вращении валов.

Оболточные барабаны иногда делаются с осью, наклонной к горизонтальной оси вала. Благодаря этому ось барабана периодически наклонена то вверх, то вниз, вследствие чего детали перекатываются из одного конца барабана в другой.

Оболточные барабаны Диски (фиг. 219) не вращаются, а качаются на рычаге 1 около оси 2 под действием шатуна 3 и кривошипа 4, вращающего шкивом 5. Установка держится на кронштейне 6, крепящемся к стене или валику, закрепляемому на верстаке. Шлифовка и полировка рычагов производятся на тех же станках (фиг. 158 и 159) и теми же методами, что шлифовка и полировка головок винтов.

Пластинки, на которых блокируются полируемые рычаги, делаются гладкими без отверстий. Рычаги накладываются плашмя на пластинку и заклеиваются шеллаком. Для заклейки на пластинку с наложенными на нее рычагами кладутся небольшие кусочки шеллака, затем пластина нагревается, шеллак расплывается и, затвердевая по охлаждению, прочно держит на пластинке детали.

Загибка пружин из проволоки

Процесс загибки пружинки, показанный на фиг. 220, распадается на две операции, производимые последовательно: одна за другой наручных загибочных приспособлениях.


Первой операцией является отрезка нужного куска проволоки и загибка петель на концах; для этого можно применить приспособление, схема которого дана на фиг. 220.

Проволока вставляется в приспособление так, как показано на фиг. 220. При повороте ручки 1 тяга 2 толкает ползун, снабженный ножом 3, который отрезает нужный кусок проволоки. Одновременно тяга 4 толкает рейку 5, заставляющую вращаться два диска 6, на оси которых сидят шестеренки, сцепленные с рейкой. На дисках 6 укреплены два кулачка 7, прижимающие проволоку к неподвижным штифтам 8. При повороте дисков 6 на $\frac{1}{4}$ оборота эти кулачки отгибают свободные концы проволоки вокруг штифтов 8, образуя требуемые петли.

Окончательное придание пружинке требуемой формы производится с помощью приспособления, схема которого дана на фиг. 221. Приспособление имеет неподвижные сердечник 1, штифт 2 и вращающийся диск 3 вокруг оси 4 диск 5, несущий кулачок 6.

Заготовка надевается одной из своих петель на штифт 2, после чего диск 5 поворачивается на требуемый угол. При этом кулачок 6 заставляет проволоку обогнуть сердечник 1, изогнувшись по форме, соответствующей его контуру. Описанная схема применима только в том случае, если большая часть пружинки должна быть изогнута по дуге окружности, что на практике большую часть и бывает.

Пружинки, изогнутые по дуге не больше 50° - 60° , могут быть получены значительно проще с помощью соответствующей формы матрицы, между которыми зажимается проволока, изгибаемая при подаче пuhanсона по его форме.

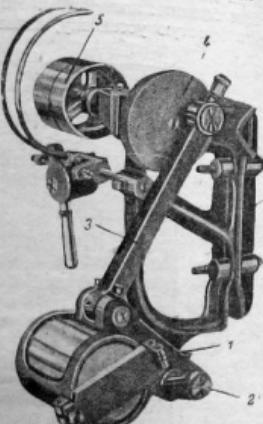

Фиг. 219. Оболоточный барабан. Диски.

Глава 6


ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ АНКЕРНОГО ХОДА

Введение

К деталям анкерного хода, производство которых, ввиду их специфики, обычно выделяется на часовых заводах в отдельные цеха, относятся: анкерное колесо, анкерная вилка, баланс, ролики баланса и спираль (волюсок).


Последовательность обработки анкерного колеса (фиг. 222) такая же, как и остальных колес. Если анкерное колесо делается стальным, оно подвергается еще дополнительному полированию рабочих поверхностей зубьев.

Заготовка анкерной вилки (фиг. 223) получается штамповкой из

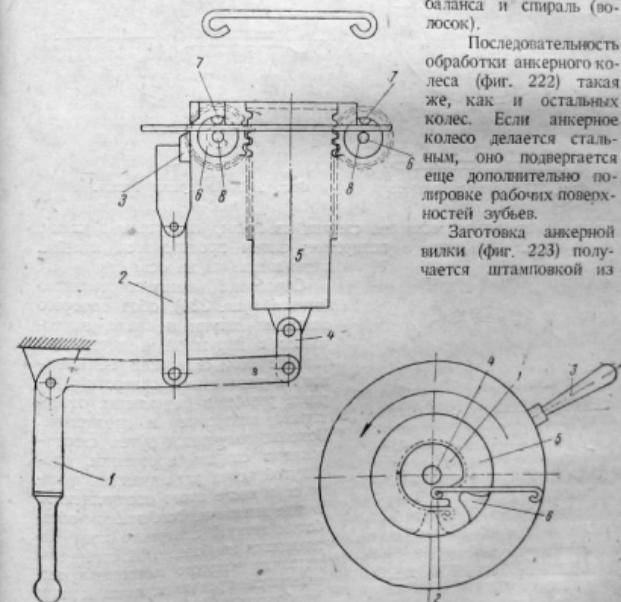

Фиг. 220. Схема приспособления для первой операции загибы пружинки собачки.

листовой стали, латуни или нейзильбера, причем после вырубки заготовка проходит зачистку на зачистных штампах. Первой операцией после штамповки лучше всего назначать сверление отверстий,

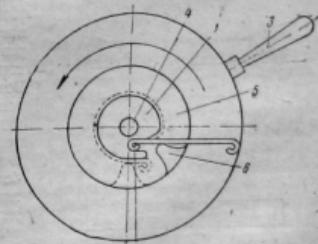


Фиг. 221. Схема приспособления для второй операции загибы пружинки собачки.

производимое на обычных настольных сверлильных станках по кондуктору или по керновке. По этим отверстиям удобнее всего ориентировать вилку в зажимных приспособлениях при дальнейших операциях.

После произведенной на специальных станках фрезеровки пазов для палет,




Фиг. 222. Анкерное колесо.

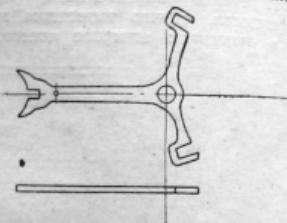

Фиг. 223. Анкерная вилка.

'хвоста и пр. вилка, если она сделана из стали, поступает в калку, подвергается шлифовке и полировке; затем производится вклейка палет и насадка на ось.

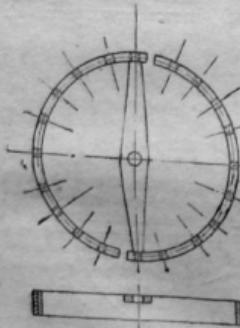


Фиг. 224. Компенсированный баланс.

Обработка анкерного колеса

Форма зуба анкерного колеса такова, что получить его обычными методами фрезеровки не представляется возможным, вследствие чего каждый зуб приходится фрезеровать последовательно несколькими

фрезами — четырьмя-семью, в зависимости от материала колеса и формы зуба.

Процесс постепенного образования зуба анкерного колеса для швейцарского анкерного хода при фрезеровке семью фрезами показан

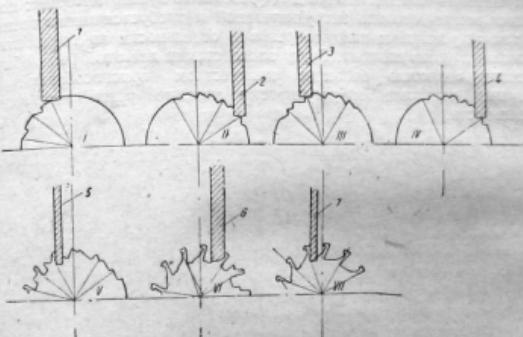


Фиг. 225. Схема фрезеровки зуба анкерного колеса.

на фиг. 225. Фрезы 3, 4 и 7 делаются по размерам, близкими фрезам 2, 1 и 5, фрезерующим рабочие поверхности зуба. Эти фрезы, снимая небольшую стружку, производят отделку рабочих поверхностей.

При фрезеровке стальных колес, у которых рабочие поверхности подвергаются дополнительной полировке, нужда в этих отделочных фрезах отпадает и фрезировка может быть произведена четырьмя фрезами. Также обязательно и применение в латунных колесах третьей фрезы, благодаря чему минимальное количество фрез, необходимых для фрезеровки латунных колес, может быть сведено к шести.


При фрезеровке латунных анкерных колес вместо обычных дисковых фрез пользуются фасонными призматическими резцами,

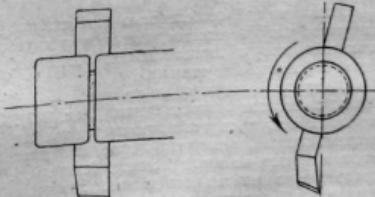

Фиг. 226. Вращающийся резец для фрезеровки анкерного колеса.

укрепляемыми вместо фрезы во вращающемся шпинделе станка (фиг. 226), причем для получения чистых полированных рабочих поверхностей отделочные резцы 3, 4 и 7 (фиг. 225) изготавливаются с алмазными лезвиями.

Правильная наладка станка для фрезеровки зубьев анкерных колес является всегда довольно затруднительной и требует много времени для точной установки каждого резца в отдельности по горизонтали, вертикали и углам наклона. Ввиду этого станки для этой цели обычно снабжают возможно большим количеством приспособлений для облегчения установки и регулировки каждого резца или фрезы в отдельности.

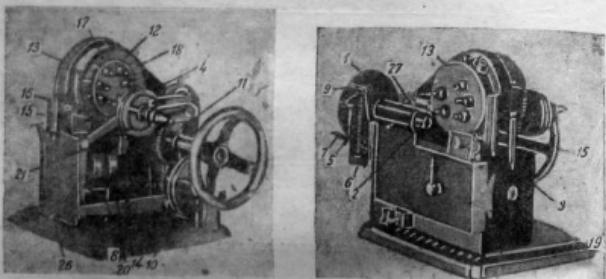


Фиг. 227. Полуавтомат Волтам для фрезеровки анкерных колод.

Отличительной особенностью всех станков для фрезеровки зубьев анкерного колеса является наличие у них револьверной головки, врачающейся вокруг горизонтальной оси и несущей шесть-семь шпинделей с фрезами или резцами.

Одним из лучших образцов такого типа станков является семишпиндельный полуавтомат Волтам (фиг. 227). Оправка с нарезаемыми колесами в этом станке закрепляется так же, как и в обычных зубрезных станках, в несущем делительном диске 1 шпинделе 2, опираясь вторым концом на мертвый центр. Делительное устройство — обычное, состоящее из делительного диска 1, храпового колеса 4, рычагов 5 и 6 и защелки 7, управляемых кулачком, сидящим на кулачковом валике 8 с самостоятельным приводом.

После каждого полного оборота делительного диска штифт 9 с помощью кулачковой муфты включает на рабочий ход на небольшой промежуток времени непрерывно вращающийся шкив 10. Благодаря этому приходит во вращение система зубчатых шестерен 11 и 12, и револьверная головка 13 поворачивается на $1/7$ оборота, устанавливая в рабочее положение очередной шиндель с фрезой или резцом. Перед поворотом головки рычаг 14 под действием кулачка 20 заставляет

всю головку несколько повернуться на кронштейне около оси 27 кверху, выводя ее из рабочего положения. Опускаясь обратно вниз под действием пружины 15, головка упирается в упор станины винтом 16. Таких винтов имеется семь — по числу шпинделей, причем они ввернуты в головку по радиусам против каждого шпинделя. С помощью этих винтов можно регулировать по вертикали положение каждого

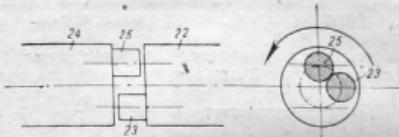

Фиг. 228. Схема привода фрезерного шпинделя полуавтомата Волтам.

шпинделя в отдельности. Изменением высоты упора можно регулировать положение по вертикали всей головки.

Подшипник каждого шпинделя зажат в головке с помощью микрометрических гаек 17. Подвинчиванием этих гаек можно перемещать шпиндель вдоль их оси, регулируя положение каждой фрезы в отдельности по горизонтали.


Помещенный на головке штифт 18 после полного оборота головки автоматически выключает вращение кулачкового валика.

Подача фрез при фрёзировке осуществляется скольжением вперёд и вперёд по направляющим станины бабки 19, несущей шпинделы 2 и 3. При обратных ходах бабки включаются с помощью рычага 14 приподнимает головку.

Шпинделем, несущим фрезы, со-
общается вращение шкивом 21,
сидящим на валике 22. Валик 22 имеет
экскентрично помещенный штифт 23
(фиг. 228). Такой же штифт имеет и
каждый из фрезерных шпинделей 24.
При установке шпинделя в рабочее положение штифт 23 вращаю-
щегося валика 22 упирается в штифт 25 фрезерного шпинделя и,
затянув штифт, заставляет шпиндель вращаться.

Пуск станка в ход после смены оправки с колесами производится с помощью рычага 26 от руки, как и установка оправки.


В семишиндельном полуавтомате диски (фиг. 22) прикреплены при той же схеме устройства упорные винты *I*, ограничивающие

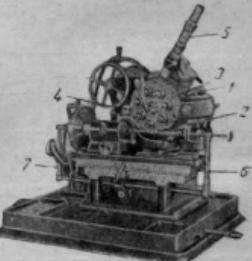

Фиг. 229. Полуавтомат Дикси для фрезеровки анкерных колес.

опускание револьверной головки, установленные не по радиусам головки, а собраны в отдельном барабане 2, поворачивающемся на $1/7$ оборота вокруг своей вертикальной оси одновременно с поворотом головки. Благодаря этому тот или иной винт устанавливается против упора. Это устройство облегчает доступ к винтам, что значительно упрощает наладку. Револьверная головка 3 при выводе ее из рабочего положения поворачивается на кронштейне около горизонтальной оси 4. Станок снабжен микроскопом 5, весьма полезным при проверке установки фрезы.

После рабочего цикла управляемый кулачком рычаг 6 автоматически освобождается, а рычаг 7 выталкивает оправку из цанги.

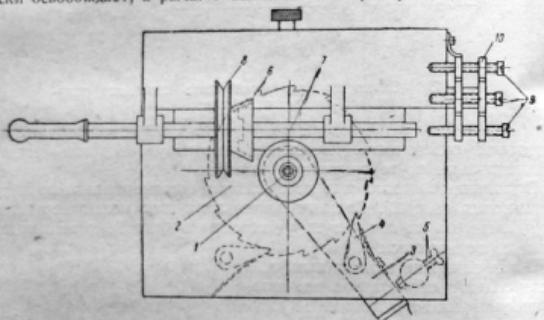

Фиг. 230. Схема станка для полировки зубьев анкерных колес.

Шпиндель, несущий делительный диск, вращается в съемном патронах Квиль, что позволяет прошлифовать цангу и оправку непосредственно на шпинделе, вращающемся в своем подшипнике. В таких же патронах Квиль помещены и все фрезерные шпинNELи.

Стальные анкерные колеса после фрезеровки калятся, после чего рабочие поверхности зубьев шлифуются и полируются. Полировка производится вращающимся кружком из красной меди, набитым алмазной пылью; к торцу его прикладывается полируемая поверхность зуба.


Схема несложного станка, служащего для этой цели, дана на фиг. 230. Полирируемые колеса закрепляются на оправке 1, вращающейся в вертикальном подшипнике станины. Снизу эта оправка несет храповое колесо 2, поворачиваемое рычагом 3 с помощью собачки 4. Ход рычага 3 ограничивается с двух сторон упорами 5. Число зубьев храпового колеса должно быть равно или кратно числу зубьев анкерного колеса. С помощью поворота храпового колеса и оправки зубья анкерного колеса устанавливаются поочередно против полирующего кружка 6.

Ослабляя нижнюю гайку, можно несколько повернуть храповое колесо 2 относительно оправки 1 для установки соответствующего кружка в зависимости от того, какая часть зуба полируется.

Полирующий кружок 6 сидит на валике 7; валик вращается шкивом 8 и может перемещаться вдоль своей оси. Для установки продольного положения валика служат упорные винты 9. Винты укреплены в барабане 10, который поворачивается вокруг горизонтальной оси, подставляя тот или иной винт против валика. Это сделано для того, чтобы не перелаживать станка для полировки каждой новой части зуба.

Полировка плоскостей стальных колес производится обычным методом — с помощью блокировочных пластинок.

Методы расточки центрального отверстия анкерного колеса и насадки его на анкерный триб несколько изменены по сравнению с методами, применяемыми для остальных колес. Это изменение

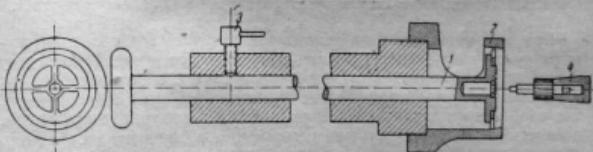

Фиг. 231. Патрон для сверления центрального отверстия и насадки анкерных колес.


вызывается, во-первых, весьма строгими требованиями, предъявляемыми к посадке анкерного колеса на ось в отношении концентричности, и, во-вторых, формой зуба, не позволяющей закрепления колеса в обычной чашечной цанге.

Патрон для закрепления анкерного колеса в шпинделе токарного станка показан на фиг. 231.

Колесо надевается окнами между спицами на державку 1, помещенную внутри шпиндела станка, и через нее слегка прижимается рукой на конической внутренней поверхности кольца 2, закрепленного на шпинделе. После этого державка фиксируется в этом положении нажимным винтом 3. Нажатие державки на колесо не должно быть сильным, чтобы не помять зубьев. Сильное нажатие и не требуется, потому что как крутящий момент при расточке центрального отверстия, так и осевое усилие при насадке воспринимаются неподвижной державкой через спицы или заднюю плоскость колеса, средневинтовое кольцо является лишь центрировка. Угол конуса в кольце 2 делается небольшим ($5-7^\circ$), причем, разумеется, конус должен быть тщательно прошлифован после закрепления на шпинделе.

Насадка триба производится с помощью пулансона 4; пулансон в шпинделе задней бабки, мягко подаваемом от руки.


Если с одной установки производятся сверление и расточка центрального отверстия и насадка на триб, заднюю бабку часто делают со спилами до подшипниками (фиг. 232), на которые поочередно накладывают шпинделы, несущие сверло, развертку и пулансон для насадки.

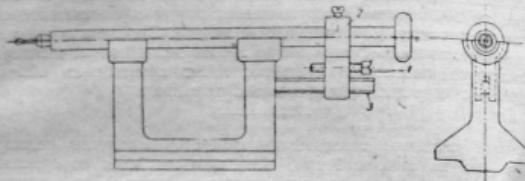

Фиг. 232. Задняя бабка станка для сверления и насадки анкерных колес.

При подаче шпинделя на такого рода станках его слегка прижимают рукой книзу. Упорный винт 1 ограничивает продольную подачу шпинделя, а хомутик 2 и штифт 3 удерживают его от вращения.

В станке Гаузер для расточки анкерных колес (фиг. 233) шпиндель, несущий патрон для закрепления колеса, вращается для большей точности в съемном патроне системы Киль, причем для каждого размера колеса применяется отдельный патрон.

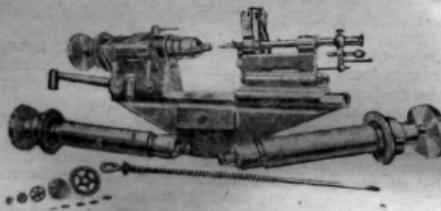

Фиг. 233. Станок Гаузер для сверления и насадки анкерных колес.

Задняя бабка этого станка, рассчитанная на один шпиндель, сделана качающейся, благодаря чему с помощью установочных винтов, ввернутых в неподвижный кронштейн, можно установить шпиндель этой бабки точно в нужном положении.

Обработка анкера (анкерной вилки)

После штамповки и зачистки заготовки анкерной вилки производится фрезеровка нижней плоскости *a* (фиг. 234), производимой


на специальных горизонтально-фрезерных полуавтоматах цилиндрическими фрезами.

Если фрезеровка подвергается только плоскость *a*, а плоскость *b* остается необработанной (с последующей ее шлифовкой и полировкой), эта операция может производиться на маленьком настольном горизонтально-фрезерном станке.


Для массового производства заводом Джак и Хазлер изготавливается для той же цели специальный полуавтомат (фиг. 235).

Подшипник фрезерного шпинделя 1, вращаемого шкивом 2, помещен в кронштейне 3, поворачивающемся около горизонтальной оси 4, закрепленной в планке 5. Кронштейн 3 прижимается книзу грузом 6 и упирается в супорт установочными винтами 7. Подвертыванием этих винтов можно регулировать положение фрезы по вертикали.

Планка 5 может поворачиваться относительно суппорта 8 вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной оси шпинделя 1; благодаря этому можно менять наклон фрезеруемой плоскости. Суппорт 8 благодаря действию кулачка, сидящего на кулачковом валике, вращаемом

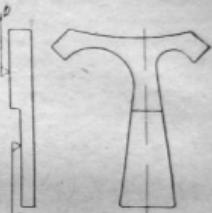


Фиг. 234. Схема фрезеровки плоскостей хвоста анкера.

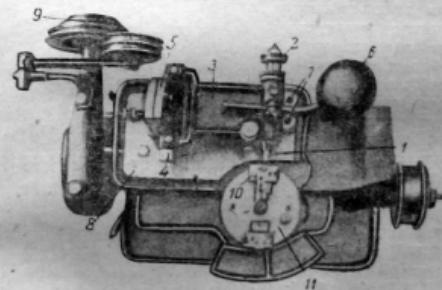

Фиг. 235. Одношпиндельный полуавтомат Джак и Хазлер для фрезеровки анкера.

через червячную передачу шкивом 9, ходит взад и вперед в направлении, перпендикулярном оси шпинделя 1. При каждом ходе фреза обрабатывает нужную плоскость анкера, укрепляемого в зажимном приспособлении 10.

На столике 11 укреплено два таких зажимных приспособления, в то время как один анкер фрезеруется, заготовка для другого закладывается рукой в свободное зажимное приспособление.

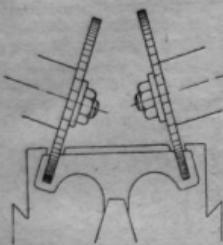


Фиг. 236. Схема фрезеровки пазов анкера.

После каждого рабочего хода суппорта зажимное приспособление 10 автоматически раскрывается, а стол 11 также автоматически поворачивается на 180° . Благодаря этому обработанная вилка выходит из рабочего положения, а необработанная заготовка входит в него. Задачей обслуживающего рабочего является, таким образом, только накладывание необработанных и снятие обработанных заготовок. Описанный станок обладает большой производительностью (до 500 шт. в час) и весьма прост в обращении и работе.

Если фрезеровке подвергаются плоскости *a* и *b* (фиг. 234), то плоскость *b* фрезеруется на тех же станках с применением двух фрез разного диаметра, посаженных рядом на шпинделе. Однако такая комбинация, требуя точного соотношения между диаметрами обеих фрез, создает затруднения при их заточке и усложняет наладку станка. Поэтому в этих случаях является более выгодным применение полуавтоматов той же фирмы, работающих по той же схеме, но снабженных двумя фрезерными шпинделами, регулируемыми по высоте и горизонтали самостоятельно — один от другого.

Фрезеровка пазов для пальцев производится после сверления в анкерной вилке отверстий для оси и колонки — на горизонтально-фрезерном двухшпиндельном станке про-

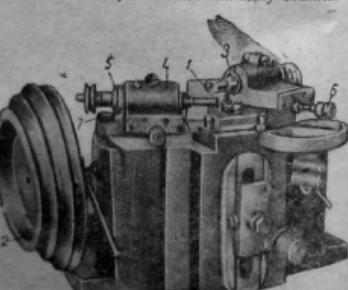


Фиг. 237. Полуавтомат Джик и Хазлер для фрезеровки пазов анкера.

диг. 236. При этом шпинделы, несущие фрезы, находятся в неподвижных пошлиниках, а зажимное приспособление, в котором закрепляется обрабатываемая анкерная вилка, помещено

Эта схема осуществлена в полуавтомате Джик и Хазлер (фиг. 237) для фрезеровки пазов для пальцев. Вертикальный ход суппорта 1 в этом станке осуществляется автоматически с помощью кулачка, врачающегося шкивом 2. Подшипники 3 фрезерных шпинделей выполнены по типу Квиль съемными и могут перемещаться в несущих их суппортах 4 вдоль своей оси с помощью гаек 5. Суппорты 4 могут перемещаться по направляющим перпендикулярно осям шпинделей с помощью винтов 6, а самые направляющие, ослабляя гайку 7, можно поворачивать вокруг вертикальных осей. Этим устройством обеспечивается возможность установки фрез в любом положении. Одни из шпинделей установлены несколько выше другого, чтобы фрезы не мешали одна другой. Установка обрабатываемой детали на суппорте производится вручную.

Процесс фрезеровки хвоста анкерной вилки распадается на фрезеровку дуговообразной поверхности (фиг. 238) и выемку паза, что производится с одной установки на двухшпиндельном горизонтально-фрезерном станке.

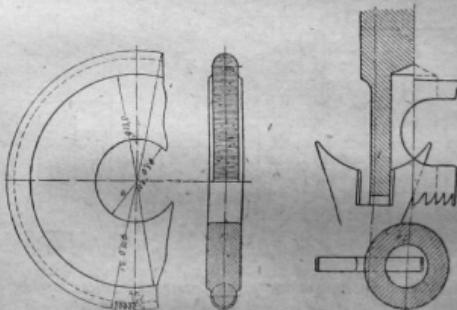

Фиг. 238. Дисковая фреза для фрезеровки хвоста анкера.

Фиг. 239. Схема фрезеровки хвоста анкера торцовкой фрезой.


Для первой из этих операций применяется специальная фасонная фреза (фиг. 238) с мелкой напильочной насечкой на поверхности, причем во время фрезеровки деталь подается постепенно по направлению к центру фрезы.

Если боковые стенки паза делаются закругленными, чего нельзя получить при фрезеровке паза прорезной фрезой, фрезерование производится, как показано на фиг. 239, пустотелой торцовой фрезой в два приема: сначала одной стенки, потом другой. Деталь при этом подается вдоль оси фрезы.

Схема полуавтомата, применяемого для фрезеровки хвоста анкерной вилки, дана на фиг. 240. Станок имеет два взаимно-перпендикулярных шпинделля 1 и 2, вращающихся в неподвижных подшипниках и несущих фасонную и торцовую фрезы.

Обрабатываемая деталь закрепляется в супорте 3, перемещающемся в направлении, параллельном оси шпинделля 2, по направляющим основания 4, в свою очередь перемещающегося перпендикулярно этой оси.

Подача суппорта 3 с деталью во время фрезеровки осуществляется спиральной пружиной. Глубина фрезеровки ограничивается упорным

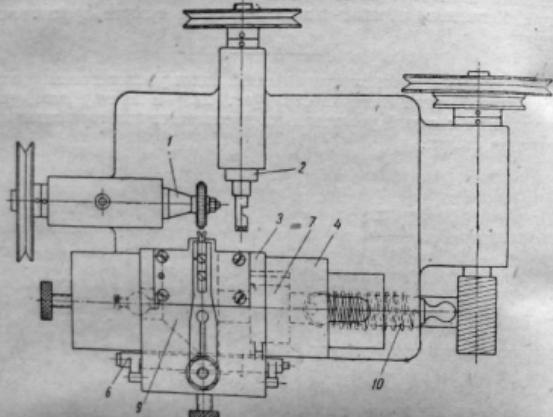

Фиг. 240. Схема полуавтомата для фрезеровки хвоста анкера.

винтом 5. Назад после фрезеровки супорт отводится рычагом-вилкой 6, управляемой кулачком 7. Кулачок сидит на валике, вращаемом через червячную передачу шкивом 8.

Установка закрепленной в супорте детали против фрезы шпинделля 1 и в двух положениях против фрезы шпинделля 2 осуществляется кулачком 9 и пружинами 10.

Полировка закругленной поверхности производится, как показано на фиг. 241.

Полировка производится круглым гладким металлическим стержнем 1. Стержень вращается вокруг своей оси и одновременно совершает

поступательно-колебательное движение вдоль ее под действием врашающегося эксцентрика 2 и пружины 3, на шпиндель 4, в котором этот стержень закреплен. Стержень 1 смачивается полирующей массой.


Шлифовка и полировка верхней плоскости производятся таким же образом, как шлифовка рычагов, с помощью блокировочных пластинок.

Вклейка падет производится на шеллаке с помощью специальных шаблонов.

Обработка компенсированного баланса

Для получения обода компенсированного баланса, состоящего из сплавленных концентрических латуни и стали, применяется следующий метод. В латунный капсюль *a* (фиг. 242) закладываются латунное кольцо *b* и стальной кружок *c*. Кружок *c* является внутренней частью баланса, кольцо *b* — наружной, а капсюль *a* — вспомогательной деталью, при дальнейшей механической обработке стачиваемой совсем. Сплавы латуни для кольца *b* и капсюля *a* подбираются так, чтобы температура плавления первого была значительно ниже второго.

В приготовленный таким образом пакет накладывается бура, после чего он закладывается в печь с температурой, несколько превышающей температуру плавления кольца *b*. Кольцо *b* расплавляется, запол-

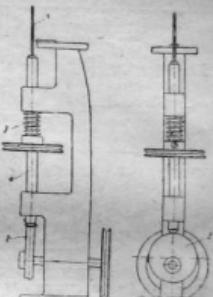

Фиг. 241. Станок для полировки хвоста анкера.




Фиг. 242. Заготовка компенсированного баланса.

Фиг. 243. Схема печи для пайки компенсированных балансов.

ня все пространство между капсюлем и кружком *c*. Благодаря приступанию буры расплавленный металл прочно связан со стальным кружком *c*. В дальнейшем при обточке капсюль *a* стачивается и обод баланса оказывается состоящим из двух слоев — латунного и стального.

Наиболее распространенным методом нагрева заготовок балансов при спайке является открытая газовая печь (фиг. 243). В этой печи нагреваемые заготовки лежат на асбестовой решетке, омываемой с двух сторон пламенем газовых горелок. Печь работает непрерывно.

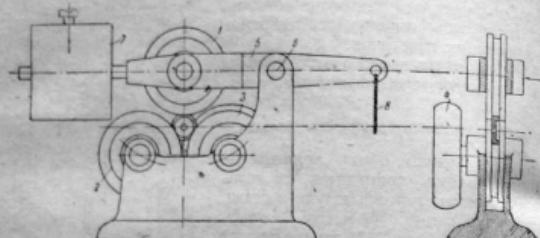


Фиг. 244. Схема станка для нагартовки обода компенсированных балансов.

Рабочий длинной державкой передвигает заготовки по одной сначала на середину решетки. После того как кольцо расплывается, рабочий передвигает заготовку с середины на другую сторону, где она медленно остывает во избежание самозакаливания стальной сердцевины.

Подача и вынимание заготовок из печи производится с помощью двух наклонных плоскостей.

При механической обработке баланса следует помнить необходимость строгого выдерживания по всей окружности одинаковой толщины обода, равно как и строгой концентричности центрального отверстия. Для выполнения первого условия в самом начале механической обработки в чашечной цанге токарного станка производится внутренняя расочка обода, после чего всю дальнейшую обработку ведут, ориентируясь на внутреннюю поверхность обода.

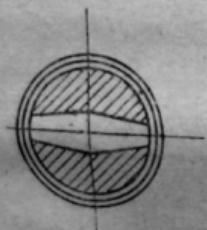


Фиг. 245. Схема выштамповки спиц компенсированных балансов.

Токарных станках, в целях большей точности обработки заготовка сажается на шлифованную опорку, закрепленную в передней бабке, и прижимается к ней деревянным свободно вращающимся упором, сидящим на шпинделе задней бабки.

Для получения чистой полированной наружной поверхности баланса, последняя обточка по наружному контуру производится алмазным резцом.


Обод компенсированного баланса в двух местах разрезается, поэтому для того, чтобы при регулировке и сборке механизма он не погнулся, необходимо его сделать достаточно упругим, что достигается

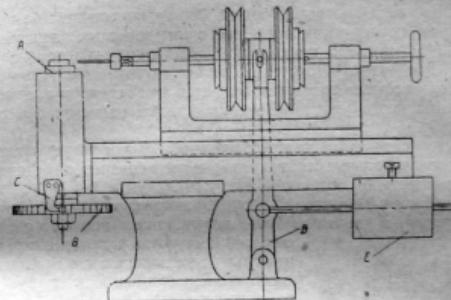

Фиг. 246. Схема станка для нарезки резьбы в ободе компенсированных балансов.

производимой до окончательной обточки сильной нагартовкой обода на неплохой станке (фиг. 244).

Станок состоит из трех расположенных под углом в 120° один к другому роликов 1, 2 и 3; ролики 1 и 2 могут свободно вращаться, а ролик 3 вращается от ременного шкива 4.

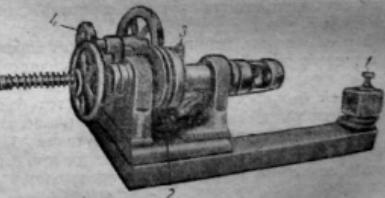

Фиг. 247. Станок для полировки внутренней поверхности обода баланса.

Подшипники роликов 2 и 3 неподвижны, а подшипники ролика 7 помещены в коромысле 5, качающемся около оси 6.

Помещенная между роликами заготовка зажимается ими благодаря грузу 7 (его можно заменить пружиной), сидящему на коромысле 5. Вращение ролика 3 заставляет благодаря трению вращаться заготовку.

а через нее и ролики 1 и 2. Поднятие ролика 1 для освобождения заготовки производится с помощью проволоки 8 ножной педалью. Ролики снабжаются бортиками, не дающими заготовку выпасть во время вращения.

Для получения соответствующей формы поперечины баланса часть оставшегося после внутренней расточки донышка (заштрихованная на фиг. 245), после окончательной обточки вырубается на обычном штампе. Для этого требуется лишь точное выполнение гнезда в матрице, в которое заготовка сажается при штамповке, необходимое для максимального уравновешивания баланса относительно центральной оси.

Для сверления и нарезки радиальных отверстий в ободе применяются горизонтальные сверлильный и резьбонарезной станки, снабженные делительной головкой (фиг. 246).

Баланс закладывается в патрон, закрепленный в шпинделе A, вращающемся в вертикальном подшипнике, причем обычно для

большей быстроты установки этим патроном баланс не зажимается, а лежит на нем свободно, прижимаясь к нему пальцем работающего.

Соответствующие углы поворота шпинделя A фиксируются сидящим на нем делительным диском B. В пазы на окружности диска входит пружинная защелка C.


При нарезке резьбы применяется обычная конструкция шпинделя резьбонарезных станков с двумя фрикционными, вращающимися в разные стороны шкивами. Подача шпинделя производится рукой, обратный ход — помощью отводки D и груза E.

Фиг. 248. Ножи для балансировки балансов.

Полировка обода баланса изнутри производится воронилом, закрепляемым в шпинделе задней бабки 1 станка токарного типа, применяемого в этом случае (фиг. 247). Ввиду наличия в балансе поперечины шпиндель передней бабки, в котором закрепляется баланс, не вращается, а качается около своей оси. Это достигается применением шатуна 2, скрепленного одним концом с хомутиком 3, сидящим на шпинделе, и другим — с вращающимся эксцентриком 4.

Шлифовка и полировка торцов баланса производятся на блокировочных станках.

Балансировка (уравновешивание) баланса относительно его оси производится на двух параллельных агатовых ножах, на которые свободно кладется баланс, посаженный на ось (фиг. 248). При этом более тяжелая часть баланса опускается вниз, заставляя его повернуться. Уравновешивание производится с помощью винчестера или винчестера, имеющего радиально расположенных винтов или замены одних винтов другими, более тяжелыми или легкими.

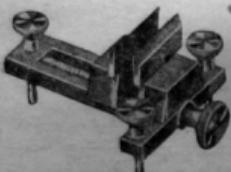

Обработка установочного винта анкера

Особенности обработки этого винта вызываются наличием на нем эксцентричного стержня a (фиг. 249), что влечет за собой применение на автоматах, производящих обточку этих винтов, специального приспособления для эксцентричной обточки.

Обычно оказывается более выгодным не производить нарезку резьбы на автомате, производящем обточку, а пользоваться в качестве материала для обработки соответствующего диаметра латунным прутком с нарезанной на нем по всей длине резьбой.

Нарезка на прутке резьбы производится на простом станке (фиг. 250), состоящем из вращающегося шкивом I полого валика 2, в котором закреплена плашка 3, нарезающая на прутке резьбу. Пруток удерживается от вращения хомутиком 4, зажимающим его и скользящим по двум неподвижным валикам 5. Подача прутка осуществляется вследствие навинчивания плашки.

Для производства эксцентричной обточки стержня обычный токарный автомат имеет приспособление, показанное на фиг. 251. Оно состоит из надетого на эксцентричную шейку главного шпинделя 1 шатуна 2, второй конец которого скреплен с супортом 3; супорт несет резец, производящий обточку. При вращении шпинделя, благодаря такому устройству, супорт ходит по направляющим взад и вперед синхронно с вращением шпинделя.


Производство волосков

Несложный сам по себе процесс изготовления волосков для мелких часов осложняется чрезвычайно жесткими требованиями, которые предъявляют к этой важной детали условия работы часовового механизма.

Баланс карманных или ручных часов делает 7 200 полных колебаний в час. Это означает, что волосок в течение часа должен столько же раз свернуться и развернуться. Принимая срок службы хороших часов в 25 лет, получим, что за это время волосок должен выше полутора миллиарда раз развернуться и свернуться, не только не сломавшись при этом, но и не потеряв своих упругих свойств.


Это обстоятельство требует сильной нагартовки материала.

С другой стороны, весьма существенным является вопрос предохранения готовых волосков, особенно стальных, от ржавления, что достигается щадительной полировкой.

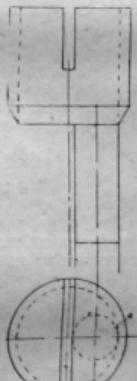


Фиг. 249. Установочный винт анкера.

Нагартовка и полировка волоска достигается предварительным волочением проволоки, из которой волоски изготавливаются, через ряд алмазных циаизенов с хорошо отшлифованными отверстиями.

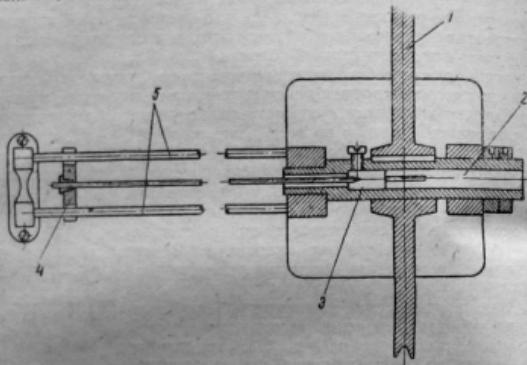

Фиг. 250. Схема нарезки резьбы на прутке.

Для получения хорошей нагартовки и полировки поверхности количество циаизенов, через которые пропускается проволока, во всяком случае не должно быть ниже 20, причем с уменьшением толщины

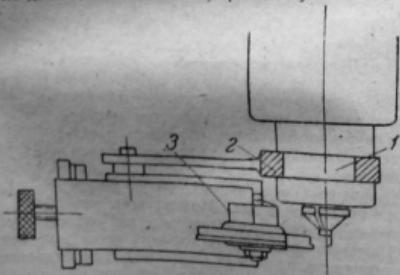

Фиг. 251. Схема станка для обработки установочного винта анкера.

волоска количество циаизенов увеличивается. Разница между диаметрами каждого предыдущего и последующего глазка в циаизене не должна превышать $0,05 \text{ мм}$, а у последних двух циаизенов — $0,025 \text{ мм}$.

При волочении оказывается лучшим вместо масла постоянно смачивать проволоку раствором в воде зеленого кастильского мыла в пропорции: примерно 80 г/л, что дает лучшую полировку поверхности при волочении.

Волочильные станки, применяемые для этой цели, рассчитаны обычно на одновременное волочение проволоки через несколько циаизенов (от 18 до 36).

После того как проволока проволочена до соответствующего диаметра, она прокатывается один раз в холодном состоянии между двумя цилиндрическими вальками небольшого прокатного станка, расплющивающими ее в виде ленточки. Чтобы края ленточки получились ровными и гладкими, прокатные вальцы должны быть весьма точно прошлифованы и полированы, а оси их должны быть строго параллельны. Вращение обоих вальков — принудительное.

После разрезки полученной ленты на куски нужной длины заготовка готова для навивки волоска в виде спирали. Навивка производится на несложном станке (фиг. 252).


Одновременно навиваются в зависимости от толщины ленточки, числа витков и диаметра волоска три-пять волосков и больше с расчетом, чтобы навитые волоски полностью заполнили весь металлический стаканчик 1, в котором эта навивка производится.

В бортиках стаканчика 1 сделаны прорезы *a*, толщина которых равна толщине ленточки, из которой навиваются волоски. Количество прорезов равно количеству одновременно навиваемых волосков. Направление этих прорезов должно быть настолько близким к касательным к окружности стаканчика 1, насколько это технически возможно.

Стаканчик 1 ставится свободно на столик 2 так, что в его центральное отверстие входит валик 3, имеющий радиальные прорезы *b* в количестве, также равном числу одновременно навиваемых волосков. Валик 3 может вращаться в вертикальном подшипнике столика 2 шкивом 4. В пазы установленных таким образом стаканчика и валика заправляются концы завиваемых в волоски ленточек, после чего валик 3 сообщается вращение, в результате которого вставленные ленточки завиваются в несколько совершенно одинаковых волосков.

После навивки стаканчик с валиком снимается вместе с навитыми на него волосками, на его место ставится другой и т. д.

Навитые волоски вынимают из стаканчика еще нельзя, так как они распрямляются. Их предварительно подвергают термической обработке,

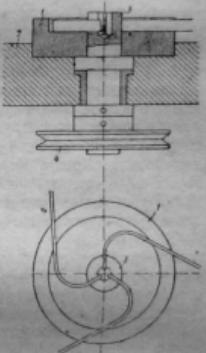

Фиг. 252. Схема навивки волосков.

фиксирующей их форму. Для этой цели стаканчики вместе с навитыми волосками закладываются в печь, нагревая их там до нужной температуры. Так как задачей термической обработки ни в коем случае не является изменение механических свойств волосков, а лишь фиксация их формы, то температура нагрева бывает всегда ниже потребной для закалки или отпуска, колеблясь в зависимости от материала в пределах не выше 300—350°.

Глава 7

МАТЕРИАЛЫ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Введение

Основными материалами, идущими на изготовление деталей часовых механизмов, являются латунь, нейзильбер и сталь. Из латуни изготавливаются платинки и мостики, большинство колес, шатоны для камней, винты баланса и его наружный обод. Сталь идет на изготовление трибов и осей, различного рода рычагов, пружинок, винтов и внутреннего обода баланса. Нейзильбер встречается далеко не во всех механизмах. Иногда из него изготавливается анкерная вилка и в некоторых случаях платинки и мостики (при этом все оси врашаются или на камнях или в специальных латунных футлярах, запрессовываемых в платинки и мостики).

Если требования, предъявляемые к составу латуни, идущей на изготовление часовых деталей, являются достаточно жесткими, то в отношении сталей дело обстоит значительно проще. Часовое производство потребляет обычные углеродистые стали, ограничиваясь лишь требованиями однородности металла по составу, достаточно точного выдерживания этого состава, точной калибровки и допустимого содержания вредных примесей.

Основные трудности в отношении потребляемых сталей лежат не в их составе, а в размерах. Несмотря на незначительное количество по весу потребляемых сталей, часовое производство требует большого количества размеров, что, разумеется, создает большие трудности в обеспечении его материалами. Один только тип часового механизма требует свыше 30—40 различных размеров стали только круглого профиля, не говоря уже о ленточном.

Латуни

Характер обработки платинок и мостиков предъявляет весьма противоречивые требования к механическим свойствам латуней. С одной стороны, условия штамповки — высечка из толстого (4—6 мм) достаточно вязкого материала, чтобы при штамповке острыми углами — требуютность, особенно у углов, не выкрашивалась и получалась достаточно

чистой. Одновременно материал должен быть достаточно твердым, чтобы при штамповке не сминался.

С другой стороны, механическая обработка и, в частности, сверление большого количества отверстий малого диаметра требуют, чтобы материал платинок и мостиков обладал бы свойствами легкого отделения стружки, которая должна быть рассыпчатой, материал должен быть быть «сухим».

Условия вращения цапф осей в отверстиях платинки требуют одновременно, чтобы обработанная поверхность получалась бы весьма чистой и материал был бы достаточно однородным и не имел твердых вкраплений.

Эти противоречивые требования заставили пойти на создание для часовского производства специальных латунных сплавов, подвергая полуфабрикат перед пуском в механическую обработку специальной дополнительной прокатки.

Из стандартных латуней наиболее приближаются к специальным латуням для платинок и мостииков по хорошей обрабатываемости сплавы Мунца.

Типичным для платинок и мостики является применяемый заграничными заводами сплав следующего химического состава: меди — 68—72%, свинца — 1,2—1,4%, цинка — остаток, железа — следы.

Ввиду того что этот сплав чересчур мягкий, приходится прибегать для повышения его твердости к нагартовке путем многократной прокатки в холодном состоянии.

В СССР изготовление латуней для часовского производства в основном основано Кольчугинским заводом, изготавливающим эти латуни довольно удовлетворительного качества.

Благодаря нагартовке поступающей в производство лента обладает весьма сильными внутренними напряжениями.

При производстве в платинках и мостиках различных расточек и отбочек целостность наружного слоя нарушается, вследствие чего нарушается и установившееся в материале равновесие внутренних напряжений. Результатом этого является коробление деталей, протекающее не сразу, а постепенно в течение довольно длительного периода. Понятно, коробление это является для часов чрезвычайно вредным, а часто и губительным, так как нарушает соотношение размеров механизма, вызывает перекос осей, изменение зазоров и т. п.

Для борьбы с этим явлением приходится прибегать до пуска деталей в механическую обработку к старению металла, т. е. к уничтожению имеющихся в нем внутренних напряжений.

Большинство заводов, учитывая ничтожное количество материалов, требующихся для часового механизма и, следовательно, ничтожную их стоимость, пользуются естественным старением, выдерживая отштампованные заготовки платинок и мостиков до пуска их в обработку на складе в течение не менее года. Однако этот срок может быть сокращен даже до 2—3 дней, если прибегнуть к искусственностному старению, заключающемуся в многократном нагревании и охлаждении.

заготовок. Хорошие результаты дает выдерживание заготовок в течение 20—30 мин. в температуре 150—175°, охлаждение в воздухе до температуры 15—20°, вновь нагревание до той же температуры и т. д. до 15—20 раз.

Следует, однако, строго следить, чтобы температура нагрева не была бы слишком высокой, иначе латунь может отжечься и вследствие чрезмерной мягкости будет негодна для работы.

Требования к латуням для зубчатых колес несколько ниже нежели для платинок и мостиков, так как условия штамповки их значительно легче. Однако требования хорошей обрабатываемости и однородности состава остаются прежними, что вызывается, с одной стороны, необходимостью получения возможно более чистой поверхности фрезерованного зуба и отсутствием на ней твердых вкраплений, а с другой, — необходимостью максимально облегчить при фрезеровке условия работы небольшого размера и точно выполненной модульной фрезы.

Вместе с тем условия прокатки тонких лент, из которых изготавливается большинство колес, призывают изготавливать сплав для колес более вязким, нежели для мостиков.

Американские заводы применяют для латунных колес сплав следующего состава: меди — 70—74%, свинца — 0,3—0,35%, цинка — остаток, железа — следы.

Те же требования предъявляются и к прутковой латуни, идущей на изготовление некоторых трибов.

Прутковая латунь для шатонов должна обладать хорошей обрабатываемостью для получения чистой красивой поверхности после отточки и ввиду необходимости сверления на довольно большой длине, а также достаточной вязкостью для прочной закатки камней.

Кроме того на составе латуни оказывается желание получить материал с красноватым оттенком для лучшего внешнего вида механизма.

Состав сплава, применяемого американскими заводами для изготовления шатонов: меди — 83—87%, свинца — 0,16—0,20%, цинка — остаток.

Ввиду того что с изменением в латунных сплавах соотношения меди и цинка коэффициент линейного расширения меняется весьма значительно, температурная компенсация не предъявляет каких-либо требований к материалам, идущим на изготовление наружного обода баланса. Основным требованием является лишь более низкая температура плавления, нежели у вспомогательного капсюля баланса.

Как известно, температура точки плавления латунных сплавов значительно понижается с увеличением содержания в них цинка, падая с 1100° для красной меди до 900° для сплавов с содержанием цинка в 40%.

Вследствие этого обычно вспомогательный капсюль баланса изготавливается из красной меди, благодаря чему для наружного обода баланса можно применить нормальные стандартные сплавы латуни с содержанием меди в 60—65% (сплав Л 60 по ОСТ).

В результате ряда исследований, проведенных в этой области, удалось установить требования, которые предъявляются часовым производством к потребляемым им сталью, и химический состав и обработку, при которых стали могут этим требованиям удовлетворять.

Основными профилями потребляемых часовым производством сталей являются гладкооткатанные калиброванные круглые прутки и лента.

Наиболее ответственными стальными деталями часового механизма являются трибы и оси, предъявляющие к прутковому материалу, из которого они изготавливаются, следующие основные требования:

- 1) материал должен быть хорошо калиброванным, правильной формы поперечного сечения и совершенно гладким;
- 2) полная однородность состава;
- 3) хорошая обрабатываемость резцом и фрезой при легком отделении стружки и чистой обработанной поверхности;
- 4) хорошая полируемость;
- 5) при всех перечисленных качествах материал должен быть достаточно твердым, чтобы не гнуться под действием резца или фрезы при обработке, и одновременно достаточно вязким, чтобы не ломаться (особенно у цапф);
- 6) материал должен хорошо калиться в масле, сохраняя после отпуска достаточную твердость и вязкость;
- 7) химический состав материала должен обеспечивать максимально возможное сопротивление коррозии.

Для удовлетворения первого условия требуются гладкооткатанные прутки. Выполнение этого требования желательно, но не обязательно в случае использования токарных автоматов с буквами, приспособленными для некалиброванного материала.

Второе требование является совершенно необходимым, так как неоднородность материала может повлечь большой брак, обнаруживающийся большой частью после калки или во времяшлифовки, а иногда и при сборке, т. е. тогда, когда деталь уже почти или совершенно закончена и стоимость ее достаточно ощущительна.

Неоднородность материала может выражаться как в неодинаковом химическом составе материала во всей его массе, так и в наличии в прутке раковин, трещин, слоистости и т. п. Результатом неоднородности стали в первую очередь может являться получение трещин в деталях или деформация их при закалке.

Требования гл. 3—6 исходят из специфических условий обработки на токарных и гибочных автоматах; усилие резца или фрезы должно выдерживаться цапфами весьма малого диаметра (до 0,3 мм). Эти требования обусловлены также необходимостью сохранения для получения нужной формы деталей очень острой режущей кромки у резцов, что влечет применение материала, в минимальной мере затупляющего обрабатывающий резец.

Эти качества зависят не только от химического состава стали, но и от предварительной механической и термической обработки ее.

Из всего сказанного вытекают следующие основные требования к химическому составу стали для трибов и осей:

1) содержание углерода должно быть достаточным для хорошей закалки, равномерного отпуска и хорошего сопротивления детали износу, однако не должно быть настолько большим, чтобы детали получались чесурчатыми и скверно поддавались бы обработке; содержание углерода в стальных применяемых различными часовыми заводами, колеблется от 0,9 до 1,2%;

2) содержание марганца, увеличивающего хрупкость и ухудшающего обрабатываемость стали, должно быть небольшим, колеблясь в зависимости от содержания углерода в пределах 0,1—0,3%;

3) содержание серы, увеличивающей хрупкость и уменьшающей сопротивляемость коррозии, должно быть минимальным.

Несмотря на то, что ряд легированых сталей обладает весьма важным для отдельных часовых деталей повышенным сопротивлением износу, эти стали в часовом производстве до сих пор не применялись, и вряд ли их применение оказалось бы выгодным.

Такая же, примерно, сталь, как для трибов, применяется и для винтов и рычагов механизма, предъявляющих к материалу требования того же характера, что и трибы, но в несколько меньшей степени. Для этих деталей применяется прутковая или ленточная сталь с содержанием углерода в пределах 0,6—1,2%.

То же, примерно, состава сталь применяется и для пружинок механизма перевода стрелок и завода. Изменение механических свойств этих деталей по сравнению с осьми достигается характером их отпуска после закалки.

Материалы для часовых волосков

Обычно стальные волоски делаются из материала следующего химического состава: Ni — 27,0%, C — 1,05%, Si — 0,15%, Fe — остаток.

Введением в состав этой стали никеля достигается повышение сопротивляемости волосков коррозии и малое изменение длины при колебании температуры.

Для антимагнитных волосков для часовых механизмов, которым приходится работать в непосредственной близости магнитов и электромагнитов, применяется сплав из 60% меди и 40% никеля.

В последнее время появились волоски из стали, названной элинваром. Эта сталь представляет собой один из сортов хромоникелевой стали с весьма ничтожным коэффициентом температурного расширения. В комбинации с монометаллическим балансом из сплава того же типа инвар эти волоски весьма устойчивы относительно колебаний температуры, не требуя для обычных часов применения температурной компенсации. Для специальных часов, требующих точного хода при температурах до -40° , такого типа компенсации оказывается недостаточной. Содержание никеля в элинваре — 36—38%, хрома — 12%.

Закалка стальных деталей

Термическая обработка является одним из важнейших процессов в изготовлении часового механизма. От правильной закалки и отпуска зависят прочность и равномерная изнашиваемость стальных деталей, непосредственно влияющая на долговечность часового механизма. От этих же факторов в большой степени зависит и способность деталей поддаваться полировке, качество которой имеет огромнейшее значение в легкости хода и долговечности механизма. С другой стороны, в термическую обработку попадают в большинстве случаев детали, прошедшие уже основные стадии механической обработки, вследствие чего брак по вине термической обработки является более болезненным для предприятия.


Несомненно, что успех термической обработки в значительной мере зависит от однородности стали, из которой изготовлены детали; правильного ее подбора и т. п. факторов, но решющим все же остается правильный подбор режима термической обработки.

Основными сталью для деталей часовых механизмов являются обычные углеродистые стали с содержанием углерода 0,8—1,2%, закалка которых не имеет каких-либо особенностей, поэтому успех термической обработки зависит от точного и строгого выполнения немногочисленных требований, вызываемых в основном незначительными размерами часовых деталей.

В основном эти требования сводятся к максимальному предохранению деталей в течение всего периода закалки и отпуска от кислорода воздуха, иначе детали покрываются пленкой оксида железа. Это явление для деталей часовового механизма с их малыми размерами и тонким (0,01—0,02 мм) слоем материала, снимаемым при шлифовке и полировке, крайне вредно. Вследствие этого калки ведут обычно в закрытых сосудах, наполненных древесноугольной пылью.

Практически это осуществляется посредством калки деталей в железных, стальных или чугунных цилиндрах, в которые насыпаются закалываемые детали вперемежку с растолченным в порошок древесным углем.

Простые стали, идущие на изготовление деталей часовового механизма, требуют сравнительно невысоких температур закалки — в пределах 750 — 780° , вследствие чего для калки этих деталей могут применяться печи с максимальным нагревом до 800 — 900° . Основным требованием к печам являются: максимально равномерная температура в горне печи и возможность поддерживания постоянной температуры.

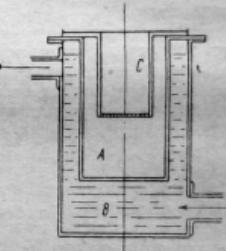

Фиг. 253. Схема масляной ванны для закалки часовых деталей.

Сосуд с деталями в печи должен помещаться возможно ближе к термометру.

Наиболее распространены на часовых заводах небольшие газовые муфельные или полумуфельные (с открытым муфелем)-печи, причем более распространены вторые. Некоторые заводы применяют электрические муфельные печи сопротивления.

В целях предохранения от окисления поверхности деталей, закалку их производят всегда в масле. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы температура масла была всегда постоянной, и своевременно менять масло.

Масляная ванна обычно имеет схему, как на фиг. 253. Сделанный из тонкого листового железа бак с маслом A погружен в ванну B, в которой постоянно поддерживается циркуляция охлаждающей воды. Закаливаемые детали засыпаются в сосуд C с тонкой сеткой вместо дна, опущенный в масляную ванну B.

Отпуск стальных деталей

Отпуску после закалки подвергаются все детали часового механизма. Назначение отпуска — уменьшить хрупкость деталей и их твердость, сделав их, с одной стороны, более прочными, с другой, — более податливыми к полировке. Температура отпуска колеблется в зависимости от назначения деталей и сорта стали в пределах от 220 до 300°.

Все сказанное относительно предохранения нагретых деталей при закалке от соприкосновения с кислородом воздуха сохраняется целиком, и в отношении отпуска. Исходя из этого, отпуск деталей производят, погружая их в масляную ванну, нагреваемую до требуемой температуры.

Практически такой ванной служит обычно чугунный горшок, наполненный маслом и подогреваемый газовыми горелками или электрическим током. Детали загружаются в жестяной цилиндр диаметром 50—70 мм с металлической сеткой вместо дна, опускаемый в горшок с нагретым маслом. Для обычных часовых деталей является достаточным пребывание их в ванне в течение 5—20 мин. После того как цилиндр с деталями вынимается из ванны, остающийся на деталях слой масла предохраняет их от окисления при остывании на воздухе.

Промывка и сушка деталей

Промывка деталей играет в условиях часового производства существенную роль. Часовые заводы знают много случаев, когда почти соединенные часы приходилось разбирать, отправляя ряд деталей в бракерильской промывки ржавчине.

Блокировочные пластиинки с приклеенными к ним деталями после полировки поступают в отделение, называемое на часовых заводах «кухней». Там детали с пластиниками отклеиваются, с них смывается налипший слой масла, наждачного порошка и т. п. Эта операция

достигается опусканием блокировочной пластиинки в сосуд с кипящим щелочным раствором. Вследствие нагревания приклеивающий детали шеллак расплывается и смешивается с кипящим раствором, а детали отклеиваются от пластиинок, одновременно освобождаясь от налипшего на них масла и пр. По охлаждению шеллак в раствор застывает, выделяясь в виде хлопьев, всплывающих на поверхность, откуда он собирается и вновь используется для работы.

После промывки в растворе детали подвергаются сушке. Эта сушка не должна производиться на воздухе, так как при этом на поверхности детали осаждаются кислоты, масла и т. п. Поэтому сушка производится в древесных опилках; опилки впитывают себе с поверхности детали влагу и одновременно протирают эту поверхность. Опилки должны быть обязательно от твердого дерева, чтобы они не крошились и не образовывали мелкой пыли, пристающей к поверхности деталей. Дерево, из которого подготовлены опилки, не должно содержать кислот или смол, могущих вызвать ржавление деталей. По мере загрязнения опилки время от времени меняются.


Опилки должны быть всегда совершенно сухими, для этого их обычно всегда поддерживают в нагретом состоянии.

На фиг. 254 дана схема сушильного шкафа с опилками, весьма простого в изготовлении и безопасного в пожарном отношении. В этом шкафу опилки находятся в деревянном ящике с тонким жестяным дном, под которым помещено несколько обычных электрических ламп накаливания. Тепла, развиваемого этими лампами, совершенно достаточно для поддержания опилок в нагретом и сухом состоянии.

Одной промывки в щелочном растворе, однако, недостаточно, так как абсолютной чистоты деталей она еще не гарантирует. Вследствие этого перед поступлением в сборку все стальные детали подвергаются вторичной тщательной промывке в бензине. Бензин должен быть хорошо очищен и не содержать кислот, вызывающих ржавление деталей. После промывки в бензине детали опять сушатся в опилках.

К промытым окончательно деталям ни в коем случае нельзя прикасаться пальцами, так как кислоты, содержащиеся в человеческом поту, могут вызвать быстрое ржавление детали. Детали можно брать только пинцетом или, если их почему-либо необходимо взять пальцами, это делается через папиросную бумагу.

В случае пересыпки или длительного хранения стальных деталей для предохранения их от ржавления промывку в бензине иногда заменяют промывкой в смеси $\frac{2}{3}$ бензина и $\frac{1}{3}$ масла. После испарения бензина при этом способе на поверхности детали остается тонкий защитный слой масла.

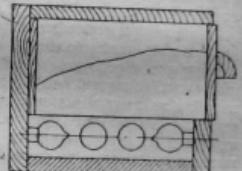

Фиг. 254. Схема сушильного шкафа для древесных опилок.

Глава 8

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧАСОВЫХ КАМНЕЙ

Введение

Применимые в часовых механизмах камни можно по форме разбить на четыре основных группы:

- 1) круглые камни с отверстиями, служащие радиальными подшипниками для трибов и осей;
- 2) круглые камни без отверстия (накладные камни), служащие осевыми подшипниками;
- 3) камни в форме брусков с одним скосенным торцом — палеты анкерной вилки;
- 4) цилиндрические камни с сошлифованным сегментом — эллипсы (импульсные камни баланса).

Процесс обработки камней заводами делится обычно на две основные части. К первой относятся: разрезка сырья на тонкие пластинки, вырубка из этих пластинок кружков и сверление центрального отверстия. Во вторую входят: расшлифовка и полировка отверстия, развертка и полировка воронок для масла, полировка наружной поверхности и сортировка по размерам.

В качестве шлифующего и полирующего материала применяется алмазная пыль, т. е. мелко растолченные в ступке осколки алмазов. В зависимости от характера шлифовки применяется более или менее мелкая алмазная пыль, для этого растолченные осколки сортируются по размерам зерен.

Имеются два способа сортирования алмазной пыли — осаждением в масле и просеиванием сквозь сита.

Способ осаждения в масле заключается в смешивании алмазной пыли с очищенным прованским маслом, после чего сосуд с этой смесью оставляется на 24 часа в покое. Осаждающие пыли на дно происходит медленно, причем вследствие вязкости масла более крупные зерна осаждаются на дно быстрее. Через 24 часа масло сливаются в другой сосуд, а на дне первого остаются осажденными наиболее крупные зерна. Новый сосуд с маслом ставится на 3 суток, после чего масло опять сливаются, оставляя на дне сосуда следующий номер порошка. Так продолжается до тех пор, пока не осадится весь порошок.

Второй метод заключается в просеивании алмазного порошка через ряд встраиваемых и помещенных одно под другим сит. Величина отверстий сит постепенно уменьшается книзу.

Материал для часовых камней

К материалу для часовых камней предъявляются требования твердости, высокого сопротивления изнашиванию, антифрикционности и хорошей полируемости. Вместе с тем камни не должны быть чрезмерно хрупкими.

Этим требованиям удовлетворяет большинство драгоценных камней.

В часовой практике применяются камни из рубина, сапфира, агата, а в других часах — накладные бриллианты.

Однако после открытия методов изготовления искусственных кольца — рубинов и сапфиров — таковые почти полностью вытеснили естественные сорта камней.

Корунд является одной из форм окиси алюминия — Al_2O_3 . В природе он встречается и называется: рубином, сапфиром, смаргаритом, топазом и т. п., в зависимости от окраски.

Искусственный корунд получается нагреванием до весьма высоких температур окиси алюминия в специальных печах. Схема такой печи дана на фиг. 255.


В сосуд 1 насыпается мелко истолченная окись алюминия в смеси с хромом, служащим для окраски получаемых кристаллов в красный цвет. Количество хрома изменяется в зависимости от того, насколько интенсивную окраску требуется получить. Наиболее распространенной является смесь из 500 частей окиси алюминия и 10 частей хрома.

Сосуд 1 имеет дно из мелкой сетки и помещен в герметически закрытый сосуд 2. В сосуд 2 по трубке 11 подается чистый кислород. Из сосуда 2 выходит трубка 3, заканчивающаяся форсункой 4. В форсунку по трубке 5 подается светильный газ или водород, сгорающий в камере 6 в присутствии кислорода. Молоток 7 под действием трещотки 8 периодически встраивает сосуд 1, из которого при каждом встраивании высыпается сквозь сетку небольшое количество порошка, падающего по трубке 3 вниз. Попадая в область плавления с температурой $1800-2000^\circ$, порошок расплывается и падает в виде жидкой капли на подставленную снизу державку 9. Постепенное падение капли за каплей образует, в конце концов, на державке 9 круглую бульку, которая и является сырьем для производства камней.

Трубка 10 служит для вывода продуктов горения.

После, того как на державке 9 получена булька желаемого размера, ее подвергают быстрому охлаждению.

Если державка 9 установлена в правильном положении, то булька получается вполне симметричной, что весьма удобно для дальнейшей обработки.

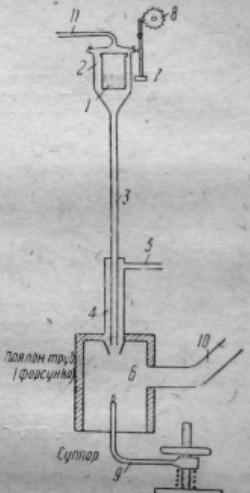


Фиг. 255. Схема получения корундовых «бульек».

Этот метод позволяет получать бульки весом до 100 карат. Для часовых камней применяются бульки весом около 50 карат (10 г).

Центром производства искусственного корунда являются Швейцария (Локарно) и Франция (Сорсель). В последнее время это производство налажено и в СССР, в мастерских треста «Русские самоцветы».

Разрезка и вырубка

Вследствие особенностей своей кристаллической структуры корундовая булька, если у неё отбить верхний носик, легко распадается на две части, которые и поступают в дальнейшую обработку.

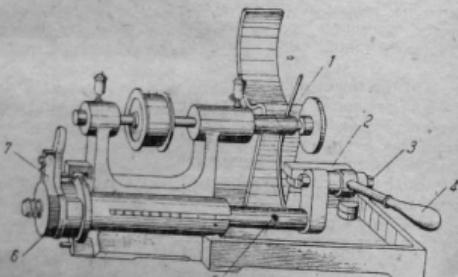

Фиг. 256. Станок для разрезки корунда.

Первой операцией обработки является разрезка бульки на равные части в виде пластинок (лопатиков) нужной толщины с припуском на обработку. Разрезка производится на ручном станке (фиг. 256) или автомате тоянкинским дисковым красной меди, вращающимся со скоростью 2 500 об/мин и смазываемым смешанным с маслом алмазным порошком.

Диск укрепляется на шпинделе 1 станка, а разрезаемая булька прикрепляется к деревянной дощечке 2. Дощечка укрепляется на разрезаемый камень к диску под действием пружины, отходящей от него. Работа производится с помощью той же ручки 4 рабочий поворачивает вал 5 к себе и, обратившись от себя. На валу 5 нарезана винтовая резьба. На резьбе навернута гайка, несущая храповое колесо 6 и не имеющая возможности перемещаться осевым направлением. При повороте вала к рабочему диску поворачивается вместе с валом, но при возвращении гайки от вращения, вследствие чего вал 5 из неё вывинчивается, лежащий на дощечке 2 вновь её оси на расстояние, зависящее от требуемой толщины пластины.

В автоматах для разрезки корунда несущий разрезаемый камень дощечка прижимается к диску действием пружины, отходящей от него под действием кулачка. Колебания вала 5 также управляются кулачком.


После того как булька разрезана на пластины, она вручную с помощью стального зубильца обламывается, причем этим кусочкам стараются придать форму, наиболее близкую форме готового камня.

Можно также вырубать из пластинок кружки на станке, для чего применяется станок сверлильного типа с большим числом оборотов, несущий вместо сверла медную трубку с внутренним диаметром, равным диаметру вырубаемых кружков. Трубка смазывается смесью масла с алмазным порошком.

Для изготовления заготовок для палет и эллипсов пластинки разрезаются на бруски таким же способом.

Сверление отверстий

На фиг. 257 показан десятишиндельный автомат Жорно для сверления камней. Сверление производится на этом станке сверлом в виде стальной проволоки, смазанной алмазным порошком с маслом и вращающейся со скоростью 28 000 об/мин.

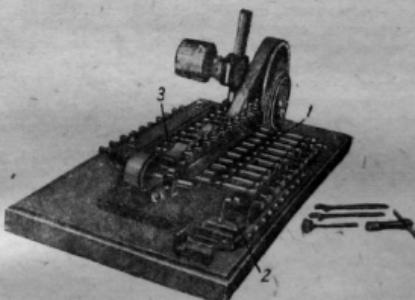

Фиг. 257. Станок для сверления камней.

Заготовки приклеиваются сургучом или шеллаком к державкам 1, перемещающимся вдоль своей оси в подшипниках и прижимаемым к сверлам легкими пружинками. Подшипники державок 1 смонтированы на салазках 2, периодически отодвигаемых вращающимися кулачком назад для оттягивания сверла. Во время сверления державки охлаждаются струей воды во избежание размягчения сургуча или шеллака, приклеивающего камни.

Проволоку закладывают внутри шпинделя, оставляя выступающий конец в 12—15 мм, который точно центрируется на шпинделе и прививается с помощью двух стальных пластинок.

После того как камень на $\frac{2}{3}$ просверлен, оставшаяся часть сама собой выламывается в виде воронки (фиг. 258), вследствие чего просверленный камень от державки отходит и остается на сверле.

Перед сверлением на камень накладывается капля смешанного с алмазным порошком масла.

Одним сверлом можно просверлить до 10 камней, после чего конец сверла отрезается и сверло вновь центрируется.


Развертка и полировка отверстий

После сверления отверстия камней подвергаются развертке и полировке, доводящим их до нужного диаметра. Для этой цели применяется небольшой настольный станок токарного типа (фиг. 259) со шпинделем, делающим до 25 000 об/мин.

Камень приклеивается к державке шпинделя шеллаком. Развертка производится стальной, скега заточенной на конце проволокой с нанесенной на нее смесью алмазного порошка с маслом. Полировку отверстия производят тут же, не снимая камня со станка, сначала медной проволокой, покрытой более тонким алмазным порошком, и окончательно заостренными концами палочки из пальмового дерева или фибры.

Заводом Жорю (Jorod) выпущен для развертки камней станок — полуавтомат (фиг. 260), обладающий весьма большой производительностью и дающий отверстия хорошего качества.

В этом станке камни закладываются в трубку 1, вращающуюся в подшипниках шайбами 2, в таком количестве, чтобы заполнить всю

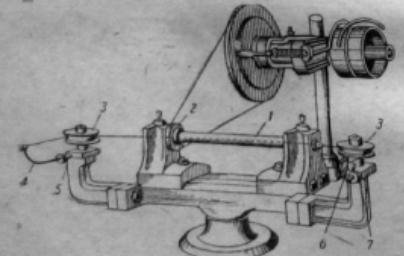

Фиг. 260. Полуавтомат Жорю для шлифовки отверстий камней.


трубку, прижимаясь один к другому своими плоскостями под действием зажимающих их в трубке пробки. Сквозь отверстия камней пропущена смазанная алмазным порошком стальная струна, перекинутая через блоки 3. Один конец струны закреплен в кронштейне 4, стремяющимся повернуться вокруг оси 5, оттягивая струну влево, а второй — в кронштейне 6, качающимся около оси 7 под действием эксцентрика. Таким образом, двигаясь взад и вперед, струна расшифовывает отверстия камней, вращающихся вместе с трубкой.

При работе на этом станке всегда гарантируется перпендикулярность осей отверстий к плоскости камней, чего нельзя сказать о ручном методе.

Шлифовка и полировка

Обточка камней по окружности производится на станке токарного типа вручную с помощью трехгранных алмазных резца. На этом же станке тем же резцом производится обточка верхней выпуклой поверхности камня и расточка воронки для масла.

Полировка этой поверхности производится сейчас же после обточки с помощью сначала мягкой металлической (сплав олова и цинка), а затем роговой палочки.

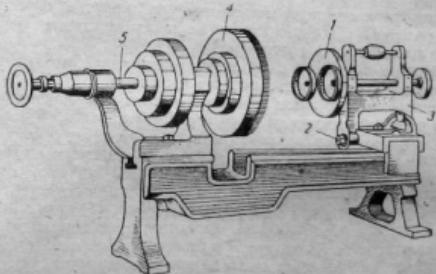


Фиг. 261. Станок для шлифовки и полировки торцовочных камней.

Полировка воронки для масла производится с помощью тонкой стальной проволоки, вводимой в отверстие вращающегося камня и изгибающей под углом к его оси.

Для полировки верхней поверхности камней их в количестве 200—300 прикладывают шеллаком к стальным круглым пластинкам, погружая выпуклой верхней стороной в насыщенные в этих пластинах отверстия.

Такие пластины укрепляются эксцентрично по две во вращающейся планшайбе 1 качающегося около оси 2 кронштейна задней бабки 3 специального полировочного станка (фиг. 261) и прижимаются к горцу диска 4, вращающегося на шпинделе 5 передней бабки.

Если нижняя поверхность камня делается выпуклой, то вместо диска 4 берется щетка, смазываемая корундовым пылью, разведенной в масле. Если нижняя поверхность камня делается плоской, щетка заменяется диском из линолеума. Во время шлифовки и полировки кронштейн задней бабки плавно колеблется около оси 2 рукой или с помощью эксцентрика, вращающегося от привода.

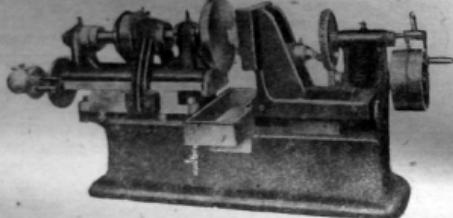

Фиг. 262. Полуавтомат Гаузер для шлифовки палет.

Для изготовления палет нарезанные из корунда бруски шлифуют и полируют с четырех сторон на таких же станках, наклеивая одной из плоскостей на пластины.

Шлифовка и полировка палет производится также диском из красной меди с набитым на него алмазным порошком.


Для шлифовки угла палет они наклеиваются в наклонном положении к державке по несколько штук в ряд, прижимаясь к вращающемуся набитому алмазной пылью кружку из линолеума или кожи.

На фиг. 262 показан служащий для шлифовки плоскостей и углов палет станок Гаузер. Державка, на которую наклеиваются палеты, этом станке не вращается, а лишь плавно перемещается вверх и вниз под действием эксцентрика.

Для шлифовки эллипсов 1-м часовным заводом применяется следующий разработанный группой работников этого завода метод.

Разрезанный на бруски корунд закладывается между тремя вращающимися валиками из пальмового дерева (фиг. 263), смазанными маслом подшипниках, верхний может подниматься, прижимаясь к неподвижным или пружинкой. Вращение всех трех валиков принудительное. Полировка производится на том же станке более тонкой алмазной пылью.

Сегмент эллипса снимается путем шлифовки на станке, изображен-

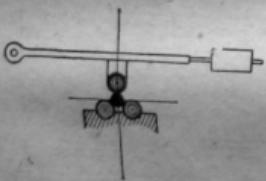

Фиг. 263. Схема полировки эллипсов.


Сортировка по размерам

Все описанные выше методы обработки не могут дать размеров всех камней в пределах требуемых допусков: 0,1 для наружного диаметра, 0,01 мм для толщины и до 0,0025 мм для диаметров отверстий. Благодаря этому изготовленные камни подвергаются сортировке по размерам и поставляются чистым заводом с различными в зависимости от заказа размерами.


Все камни подвергаются сортировке три раза — по наружному диаметру, по толщине и по диаметру отверстия.

Для сортировки по наружному диаметру применяется установка (фиг. 264—266), состоящая из ряда помещенных одно над другим сит с круглыми отверстиями. Диаметр отверстия каждого сита на 0,1 мм меньше, чем у помещенного над ним.

Сортируемые камни высыпаются верхнее сито, после чего все сита подвергаются частому встряхиванию с помощью вращающего

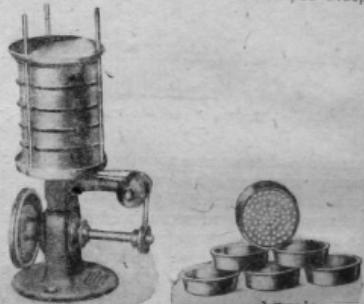

Фиг. 264—266. Станок для сортировки камней по наружному диаметру.

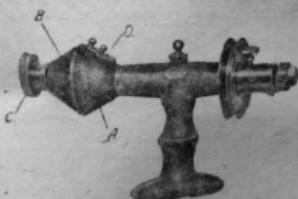


Фиг. 267. Станок для сортировки камней по толщине.

от трансмиссии эксцентрика. Благодаря этому самые большие камни остаются в верхнем сите, камни диаметром на 0,1 мм ниже — в следующем и т. д.

Для сортировки камней по толщине применяется станок (фиг. 267), состоящий из двух сидящих на одном вращающемся валу полых конусов *A* и *B* сошлифованной внутренней поверхностью и торцами. Конус *A* сидит на валу неподвижно, а конус *B* может вдоль оси вала перемещаться с помощью микрометрического винта *C*.

В начале работы конус *B* устанавливается так, чтобы между его торцом и торцом конуса *A* осталась щель, равная самой маленькой толщине камня, после чего вал приводится во вращение. Перекрываясь внутри конусов, камни попадают своим ребрами в щель и камни с толщиной, меньшей толщины щели, падают вниз в помещаемый под

конусами *A* и *B* ящик. После этого конус *C* отводится так, чтобы увеличить щель на 0,01 мм, в результате чего выпадают камни с толщиной на 0,01 мм большей и т. д. Загрузка камней в конуса производится через отверстие в конусе *A*, закрываемое крышкой *D*.

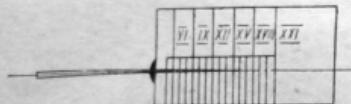

Фиг. 268. Сортировка камней по диаметру отверстий.

Затем с помощью металлической линейки с делениями определяется диаметр отверстия в зависимости от того, насколько далеко продвинулся камень по игле.


Выдув большой точности, требуемой от измерения отверстия, деления линейки тарируются по определенной игле и каждая игла имеет свою линейку. В случае поломки иглы линейка выбрасывается или на нее наносятся новые деления.

Глава 9


ВСТАВКА КАМНЕЙ

Введение

В практике часового производства встречаются четыре типа установки камней в платинках и мостиках: закрепление камня непосредственно в платинке или мостике (фиг. 269), закрепление камня в латунной оправе-шатоне, вставляемом в мостик и удерживаемом в нем

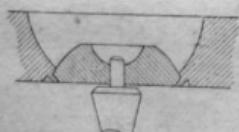

Фиг. 269. Закрепление камня закаткой в платинке.

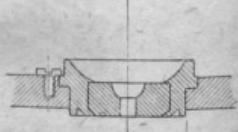

Фиг. 270. Закрепление шатона на винтах.

двумя или тремя винтами (фиг. 270), закрепление камня в шатоне, запрессовываемом в отверстие мостика (фиг. 271), наконец, закрепление в шатоне, закатываемом в платинке.

Первый из этих методов, являясь самым старым, в настоящее время почти полностью вытесняется посадкой камней в шатонах, имеющей ряд крупнейших преимуществ:

1) в случае поломки камня легко, не нарушая целостности мостика, вытолкнуть шатон со сломанным камнем;

2) для вставки в шатоны могут применяться камни с грубой неотшлифованной поверхностью по окружности, так как после вставки камня шатон отбивается, ориентируясь по центральному отверстию в камне;


3) вдвигая глубже или мельче шатон, можно регулировать расстояние между верхним и нижним камнями;

4) присутствие шатонов улучшает внешний вид механизма.


Шатоны изготавливаются из латуни, достаточно вязкой, чтобы она при закатке камня не выкрашивалась.

Новейшей и наиболее совершенной является посадка шатонов в платину путем запрессовки (фиг. 271), избавляющая от необходимости применения винтов и упрощающая весь процесс. Одновременно эта конструкция позволяет регулировать расстояние между верхним и нижним камнями передвижением шатона, чего невозможно сделать с шатонами с заплечниками (фиг. 269).


Конструкция крепления камней для оси баланса, имеющей накладной камень, может заключаться в закреплении камня с отверстием непосредственно в мостике или в шатоне, вставляемом в расточку в мосту (фиг. 272). Этот шатон удерживается в мостике привернутой винтами накладкой, в которой закреплен накладной камень.

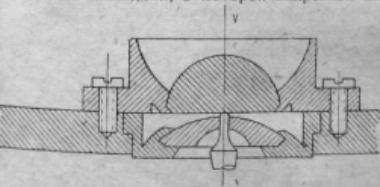

Фиг. 272. Установка камней оси баланса.

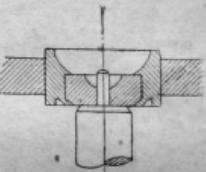

Фиг. 271. Запрессованный шатон.

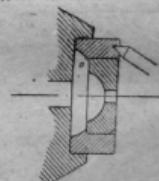

Фиг. 273. Схема закатки камня в шатон.

Вставка камней в мосты и шатоны


Крепление камней непосредственно в платинках и в шатонах производится путем их закатки, для чего камень вставляется в цилиндрическую расточку соответствующей глубины, упираясь одним из торцов в заплечико а (фиг. 273), сделанное в этой заточке. С другой стороны камень закатывается с помощью стального, засверленного на конус штифта, которым нажимают на материал вращающегося моста или шатона поблизости от внешней окружности камня.

Расточка гнезда под камень, его закатка и обточка шатона по наружной окружности, когда она производится резцом, производится обычно с одной установки на специальных трехшпиндельных станках для вставки камней.



Фиг. 274. Вертикальный станок для вставки камней Гаузер

Подача шпинделей производится вручную с помощью ведущих каждого шпиндель рычагов 2 и ограничивается упорными винтами 3,

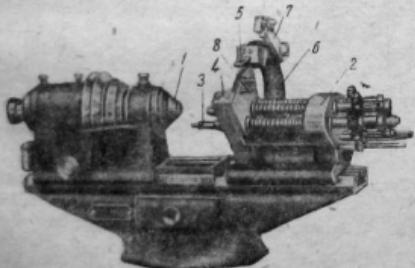

Фиг. 275. Горизонтальный станок Гаузер для вставки камней.

которые регулируют глубину подачи. Наклон крайних шпинделей может регулироваться с помощью упорных винтов 4.

На фиг. 275 показан горизонтального типа станок Гаузер для вставки камней в шатоны, закрепляемые в пружинной цапфе шпинделем 1 передней бабки. Расточка гнезда, закатка и зачистка с торца производятся тремя шпинделями качающейся пенольной головки 2, подаваемыми от руки.

Установка в требуемом положении шпинделя 3, несущего резец для расточки гнезда и требующего наибольшей точной установки, производится прижиманием упора 4 пенольной головки к сухарю 5. Сухарь крепится к неподвижной колонке 6 и может выдвигаться или вдвигаться внутрь колонки 6 с помощью упорного винта, благодаря чему положение шпинделя 3 может быть очень точно отрегулировано.


Положение остальных двух шпинделей фиксируется скобкой 7, захватывающей в зависимости от того, какой шпиндель устанавливается в рабочее положение, один из штифтов 8.

При обточке шатонов с камнями с необработанной наружной поверхностью, когда обточка должна ориентироваться по центру камня, обтачивающий резец закрепляется не непосредственно на шпинделе, а в державке (фиг. 276), несущей роговой центр, ориентирующий патрон по центру камня. Патрон, несущий резец и центр, сидит на шпинделе с зазором и имеет возможность на нем качаться, прижимаясь к одной стороне его легкой пружиной. Благодаря этому центр с патроном могут следовать за отверстием камня, если последнее эксцентрично по отношению к оси вращения шпинделя.


Для вкладывания в шатон смачивают палец с помощью губки, пропитанной глицерином, и накладывают на камень. Прилипший к пальцу камень переносят на вращающийся шатон.

Камни, не шлифованные по наружной окружности, иногда не закатываются в шатоны, а сажаются в гнезда несколько меньшего, нежели камень, диаметра, причем благодаря шероховатой поверхности камень в таком гнезде сидит достаточноочноочно. Запрессовка производится на ручных маленьких прессах Потанс.

Новейшим методом обработки по наружной окружности шатонов, запрессовываемых в мостики, является не обточка их на станке, а за-

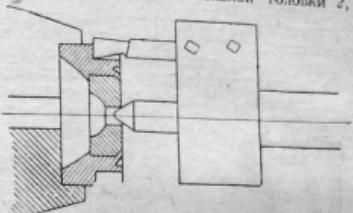

Фиг. 276. Схема обточки шатонов.

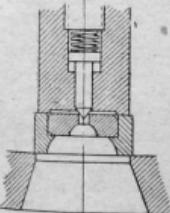

Фиг. 277. Схема штампа для калибровки шатонов.

запрессовывается, т. е. сажаются в гнезда несколько меньшего, нежели камень, диаметра, причем благодаря шероховатой поверхности камень в таком гнезде сидит достаточноочноочно. Запрессовка производится на ручных маленьких прессах Потанс.

Новейшим методом обработки по наружной окружности шатонов, запрессовываемых в мостики, является не обточка их на станке, а за-

чистка на зачистных штампах (фиг. 277). При этом шатон продавливается пuhanсоном сквозь матрицу несколько меньшего, нежели шатон, диаметра, благодаря чему матрица как бы прострывает боковую поверхность шатона. Для получения боковой поверхности шатона, концентричной с отверстием в камне, пuhanсон имеет ловитель в виде заостренного штифта, ориентирующего отверстие камня по центру матрицы. Этот метод дает очень точно выдержаненный диаметр шатона и, если отверстие в мостике достаточно точно развернуто или пройдено зачистным штампом, позволяет получить шатон и отверстие взаимозаменяемыми и не требующими какой-либо пригонки.

Вставка шатонов в платинки и мостики

При применении конструкции закрепления шатона, показанной на фиг. 270, обточенный шатон вставляется пинцетом в гнездо, диаметр которого взят таким, чтобы шатон в нем сидел достаточно плотно, после чего завертыванием винтов шатон окончательно закрепляется в мостике.

Шатоны типа, как на фиг. 271, запрессовываются в гнездо мостика, диаметр которого на 0,01—0,03 мм меньше диаметра шатона. Для запрессовки служит маленький ручной рычажный пресс (фиг. 278), в котором мостик устанавливается на штифтах на неподвижном столике, а шатон упирается в расточку плунжера. Ввиду того что шатоны этого типа защелников не имеют, пресс должен позволять устанавливать глубину посадки с точностью не менее 0,01 мм, что достигается в показанном на фиг. 278 прессе микрометрическим винтом А.

Фиг. 278. Пресс для запрессовки шатонов.

Процесс вставки шатонов, закатываемых в платинки, аналогичен процессу вставки в платинки камней и может производиться на таких же станках.

Глава 10

ПРИГОНКИ

Введение

Вопросы полной взаимозаменяемости, систем допусков и т. п., чрезвычайно на огромный опыт многовекового существования часового производства, до сего времени остаются здесь наименее изученными. Причиной этого являются трудности, встающие при разрешении этих вопросов и объясняемые, с одной стороны, малыми размерами деталей часового механизма, с другой, — специфическими условиями их работы, вследствие чего оказывается невозможным применить в часовой производстве методы построения систем допусков и посадок, принятые в общем машиностроении.

Принятая повсеместно в общем машиностроении зависимость допуска от名义ального размера выражается уравнением

$$\delta = k^n D,$$

где D —名义альный размер;

δ — допуск;

k — коэффициент, зависящий от принимаемого класса точности.

Показатель k колеблется в разных системах в пределах от 2 до 3, и кривая, выражаемая этим уравнением, представляет квадратную или кубическую параболу с вершиной в начале координат. Отсюда следует, что при малых диаметрах величина допуска начинает резко падать и при размерах ниже 2 мм выдерживание допуска при коэффициенте k , соответствующем 3-му или даже 4-му классу точности, является уже затруднительным, а при размерах ниже 1 мм подчас невозможно выдержать требующуюся точность обработки.

В ряде случаев имелись и имеются попытки все же применить общие системы допусков к часовому производству путем соответствующего увеличения единицы допуска, т. е. введения нового класса точности.

Если в части прессовых посадок такие попытки могут иметь успех, то в отношении остальных посадок и в первую очередь подвижных вряд ли можно признать удачным применение общих систем допусков к часовому производству вследствие глубокого принципиального различия во влиянии зазоров между валами и отверстиями в часовых механизмах и машинах, изготавляемых заводами среднего и крупного машиностроения.

В станках, двигателях и тому подобных машинах колебания в зазорах между цапфами валов и подшипниками имеют в первую очередь значение с точки зрения влияния этих колебаний на условия смазки и охлаждения, изнашивания под влиянием действующих на вал сил и т. п.

В часовом механизме влияние колебаний в зазорах на эти факторы является вопросом второстепенного значения, так как действующие на трибы и оси силы настолько ничтожны, что принимать их во внимание в большинстве случаев не приходится, скорости вращения трибов и осей также невелики и т. д. Однако вследствие наличия зазоров между цапфами и подшипниками изменяется расстояние между осями и вследствие этого нарушается правильность зацепления зубчатых пар. Выше указывалось, что изменение расстояния между осями триба и сцепляющегося с ним колеса на 0,01—0,02 мм уже влечет весьма заметное нарушение правильности зубчатого зацепления и как следствие — резкое возрастание трения в нем и значительно ускоренное изнашивание зубьев.

Таким образом при выборе размеров зазоров, их колебаний и, следовательно, допусков, основным фактором является (разумеется, после обеспечения зазора, достаточного для свободного вращения) требование сохранения правильности зубчатого зацепления, не зависящего, естественно, от диаметра цапф триба и оси колеса. Отсюда



и следует непригодность для часового производства систем допусков, основанных на функциональной зависимости допуска от размера.

Любопытно, что, практическое часовое производство давно уже привило к этому выводу, выработав на основе своей практики для различных осей ряд зазоров, ни в какой мере от диаметра цапф не зависящих, но зависящих от характера зацеплений (модуля, высоты зуба и т. д.).

Благодаря тому, что характер всех основных сопряжений в различных часах является одинаковым и все ответственные сопряжения деталей часового механизма по существу могут быть сведены к сравнительно небольшому количеству типов, некоторые заводы вырабатывали определенные системы, заключающиеся в закреплении за теми или иными сопряжениями совершенно определенных зазоров и допусков,

Решающую роль в получении взаимозаменяемых деталей играет оборудование. Выше мы видели, что только один тип станка (Сафар) для шлифовки и полировки цапф дает некоторую гарантию получения цапф одинакового диаметра, но при работе и на этом станке приходится по мере износа сапфировых шайб на соответствующую величину изменять положение детали. Во всех же прочих станках толщина снимаемого при шлифовке и полировке слоя зависит от продолжительности этой шлифовки. Поэтому при пользовании этими станками для получения деталей с точно выдержанными размерами приходится итии по одному из двух путей: 1) во время шлифовки производить, останавливая станок, повторные промеры детали, доводя ее, таким образом, до нужного размера, что чрезвычайно снижает производительность труда, и 2) производить шлифовку по секундомеру точно определенный промежуток времени, что, не давая все же гарантии для получения совершенно одинаковых деталей, требует получения заготовок с автоматом с очень точно выдержанными размерами.

Из существующих автоматов только самые малые размеры автоматов Петерман, Бехлер и Торнос могут дать требуемую точность, и то до тех пор, пока станки сравнительно новы. Выдерживание такой точности требует щатцательного ухода за автоматом и необходимости достаточно частой подрегулировки или переточки резцов при их затуплении хотя бы на 0,01 мм, так как уже такое затупление дает разницу в диаметре в 0,02 мм, в большинстве случаев выходящую из пределов допуска.

Поэтому дать общее решение вопроса о том, насколько выгодным является для того или иного производства стремление получить взаимозаменяемые детали, заранее невозможно. Это решение зависит от конструкции изготавляемых часов, их размеров, количества, характера оборудования и квалификации рабочей силы.

В целом ряде случаев даже массового производства европейские часовые заводы считают более выгодным для себя отказаться от требования взаимозаменяемости деталей, учитывая то удорожание оборудо-

вания, инструмента и т. п. с одновременным снижением выработки ряда деталей, к которому привело бы удовлетворение этого требования.

Этим и объясняется то обстоятельство, что из нескольких десятков заводов карманных и ручных часов только лишь один-два ввели в своем производстве полную взаимозаменяемость деталей. Остальные же (даже заводы со всеми прочими признаками массового производства) ограничиваются лишь частичной взаимозаменяемостью малоответственных деталей, в отношении же ответственных размеров и в первую очередь поперечных и продольных зазоров (лофттов)¹, прибегая к индивидуальной пригонке.

Практика заводского производства часов знает три метода таких пригонок: метод предварительной сортировки, метод ручной пригонки при сборке и метод предварительной механической пригонки

Метод предварительной сортировки

Этот метод применен при производстве достаточно большого количества одинаковых механизмов. Сущность его заключается в сортировке деталей, изготовленных с большими допусками, нежели это требуется, на линии так, чтобы в пределах одной партии допуск не превосходил допустимого. Этот метод требует изготовления деталей, сопрягаемых с сортируемыми, с размерами в пределах допуска или же сортировки по размерам этих деталей. В первом случае после отсортовки сопрягаемые детали изготавливаются с размерами и в количествах, соответствующих партиям, на которые рассортированы основные детали. Соответствующие партии тех и других деталей направляются одновременно в сборку, работающую в пределах одной партии, как с взаимозаменяемыми деталями. Во втором случае из партий, на которые рассортированы те и другие детали, отбираются попарно соответствующие одна другой.

1. Предположим, что диаметр цапфы оси, вращающейся в пластиине без камня, должен быть равен 1 мм с допуском — 0,01 мм, но станок может отбачивать эту цапфу с точностью лишь $\pm 0,03$ мм, т. е. размер цапфы колеблется от 0,97 мм до 1,03 мм. Полученные со станка детали сортируются в этом случае на партии, характеризуемые следующими диаметрами цапф:

1) в пределах 0,97—0,98 мм, 2) 0,98—0,99 мм, 3) 0,99—1,00 мм, 4) 1,00—1,01 мм, 5) 1,01—1,02 мм и 6) 1,02—1,03 мм. Мостики сверлятся в этом случае с отверстиями разных размеров в количествах, соответствующих количеству осей в каждой партии. Для первой партии сверлитя отверстие, соответствующее номинальному диаметру цапфы 0,98 мм, для второй — 0,99, для третьей — 1,00 мм и т. д.

¹ Под поперечным зазором мы в соответствии с терминологией ОСТ понимаем разность между диаметрами отверстия и вала, входящего в это отверстие. Эта разность может быть больше нуля (подвижные посадки), равна нулю или меньше нуля (натяг). Под продольным зазором (лофттом) понимается разность между расстоянием между двумя бессовыми подшипниками и длиной вала, вращающегося в этих подшипниках.

2. Возьмем тот же случай, но в предположении, что ось вращается в камни. Камни, как мы видели выше, сортируются обычно по диаметру отверстия, причем завод, пользующийся методом сортировки деталей по размерам, должен иметь на складе несколько размеров камней для одной детали. Из этих камней выбираются для каждой партии камни с соответствующими ей размерами. Метод сортировки деталей по размерам довольно широко распространен как на европейских, так и на американских часовых заводах и применяется большой частью одновременно с пригонками. Например поперечные зазоры подготавливаются подбором соответствующих размеров камней, а продольные — подгонкой глубины посадки шатона или длины оси.

Ручные пригонки

Этот метод еще до сих пор распространен на ряде заводов Швейцарии, в том числе и на крупных, благодаря наличию в этой стране избытка высококвалифицированных рабочих-часовщиков и девизизне труда. Америка со своей высокой оплатой труда и молодой сравнительно часовой промышленностью, не успевшей создать еще себе достаточно квалифицированных и многочисленных кадров, от этого метода отказалась целиком, разработав и внедрив вместо него механические пригонки.

Метод ручной пригонки требует применения на сборке высококвалифицированной рабочей силы, работающей с низкой производительностью, экономически является невыгодным и может быть оправдан только при изготовлении каких-либо особо сложных механизмов, требующих такой точной пригонки частей и тщательности изготовления, какой станок-автомат или полуавтомат дать не могут.


Механические пригонки

Сущность этого метода пригонок заключается в применении для пригонки специальных копироющих стакнов, в точности копирующих на пригоняемой детали размеры основной. Роль обслуживающего персонала в этом случае сводится к установке в стакне обеих деталей, пуску станка в ход и подаче режущего инструмента до определенного упора. Этот метод, разгружая квалифицированных сборщиков от пригоночных операций и одновременно снижая требования к их квалификации, не требует для обслуживания пригоночных стакнов квалифицированного труда, за исключением немногочисленного кадра наладчиков. В основном пригоночные станки применяются для установки поперечных зазоров, расточки отверстий под ту или иную посадку и для установки продольных зазоров, т. е. именно для тех наиболее ответственных пригонок, от которых большинству часовых заводов до сих пор избавиться не удалось.

Механические пригонки выполняются совершенно изолированно от сборки, причем сборка получает детали в пригнанном виде. Неудобство этого метода состоит в необходимости пересыпания деталей на сборку комплектами, причем нарушение порядка в комплекте влечет за собой

ряд затруднений в работе. Обычно такие детали пересыпаются в сборку в длинных ящиках по десять комплектов в каждом с соответствующими ячейками, чтобы детали не погнулись при переноске.


Установка поперечных зазоров. Станки для этой цели основаны на принципе неизменности вала и подгонки к нему отверстия, т. е.

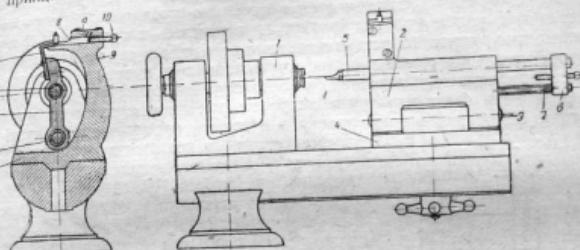

Фиг. 279. Схема станка для установки поперечных зазоров.

в этих станках вал служит шаблоном, по которому подгоняется именно то отверстие, в которое этот вал должен входить. Шаблон, таким образом, для каждой следующей детали меняется, причем станок должен отражать все изменения в размерах валиков, к которым он подгоняет отверстия. На фиг. 279 дана схема станка для пригонки отверстия по диаметру вала, а на фиг. 280 общий вид станка.

Станок имеет нормальную переднюю бабку 1. Шпиндель ее несет цапгу или патрон, в котором закрепляется деталь, подлежащая расточке. Вместо задней бабки на станке имеется головка специального устройства, состоящая из кронштейна 2, качающегося около горизонтальной оси 3, укрепленной в неподвижном основании 4. Кронштейн 2 имеет подшипник, в котором может скользить вдоль своей оси шпиндель 5 с расточным резцом. Шпиндель 5 удерживается от рашения хомутиком 6 и штифтом 7. Сверху кронштейн 2

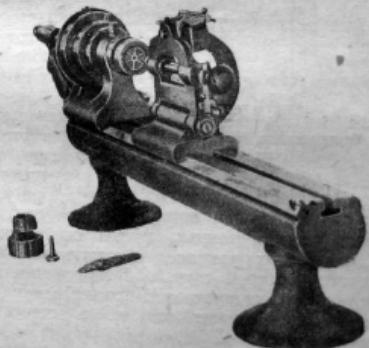

Фиг. 280. Станок для установки поперечных зазоров.

заканчивается упором 11, стыкающимся с сухарем 8, вставленным в неподвижную колонку 9. Положение сухаря 8 может регулироваться винтом 10. Размеры кронштейна 2 выбираются так, что расстояние между осью шпинделя 5 и осью 3 вращения кронштейна равно расстоянию от оси шпинделя 5 до площадки а колонки 9.

Наладка станка заключается в том, что кронштейн 2 поворачивается так, чтобы упорная скобка 11 прижалась к сухарю 8. Сухарь с помощью винта 10 устанавливается так, чтобы в случае посадки без зазора режущая кромка резца, закрепленного в шпинделе 5, совпадала с центром шпинделя передней бабки. В случае посадки с зазором резец должен быть отклонен вправо на расстояние, равное половине зазора, и т. д. Закрепляя в цапге главного шпинделя растачиваемую деталь и пуская станок в ход, между упором 11 и сухарем 8 вставляют валик, к которому отверстие пригоняется. При этом кронштейн 2 отклоняется влево, упор 11 отходит влево на величину диаметра валика, а центр шпинделя 5 благодаря соотношению между расположением оси 3 шпинделя 5 и площадки а отходит на расстояние, вдвое меньшее, т. е. равное радиусу валика. Отклонясь на ту же величину, резец растачивает отверстие, в точности соответствующее диаметру валика, причем совершенно очевидно, что независимо от размеров валика абсолютная величина зазора всегда для каждого отверстия и валика будет оставаться неизменной.

Если одновременно с пригонкой деталь подвергается еще и другой какой-либо операции, вместо одношпиндельной головки применяется головка с двумя, тремя или четырьмя шпинделями.

Установка продольных зазоров. При установке продольных зазоров могут в основном встретиться два случая установки: для осей, вращающихся в камнях, и для осей, вращающихся непосредственно в отверстиях платинки и мостиков. Разберем сначала, как более простой, второй случай. В пригонках этого вида, как и во всех механических пригонах продольных и поперечных зазоров, основой всегда служит вал, т. е. отверстие пригоняется всегда по валу.

Обычно ось или триб опирается своими заплечиками не в плоскости платинки и мостика, а в специальные расточки (фиг. 281). Если пригона в месте подшипников для осей небольшие возвышения на тот случай, если ось, к которой будут подгоняться платинка и мостик, окажется пересечь короткой. Пригонка продольного зазора производится, обычно, изменением глубины этой расточки, причем большей

частью подгоняется расточка в мостике, а расточка в платинке остается неизменной.

Обозначим величину продольного зазора через a , расстояние между заплечиками валика — через a , расстояние между плоскостями, в которые эти заплечики упираются, через b , глубину расточки в платинке — через e , в мостике — через d и высоту мостика — через c , можно величину продольного зазора выразить так:

$$a = b - a = e + c + d - a. \quad (1)$$

Величину зазора можно принять для определенной серии механизмов постоянной. Глубина расточки в платинке e , как указывалось, делается всегда одинаковой. Длина валика a и высота мостика c в зависимости от неточности изготовления могут меняться; эти изменения должны компенсироваться соответствующими изменениями глубины выточки d , с тем чтобы правая часть уравнения (1) всегда была равна постоянной величине.

Из уравнения (1) следует, что станок, производящий в таких случаях установку продольного зазора, должен отражать не только изменения длины оси, но и изменения высоты мостика. Такой станок схематически показан на фиг. 282. Он напоминает своим видом вертикально-сверлильный станок с расточным резцом 1 вместо сверла. Резец закреплен в шпинделе 2; в верхней части шпинделя 2 имеется отверстие; в отверстие входит цапфа оси, для которой устанавливается зазор.


Ось упирается заплечиками в торец шпинделя 2. Шпиндель помещен внутри полого валика 4 и перемещается в нем в осевом направлении, удерживаясь от вращения шпонкой. Валик 4 вместе со шпинделем 2 приводится во вращение шкивом 6, закрепленным на валике 5, и сидящими на нем штифтами 7.

Служащая эталоном ось опирается верхним заплечиком в торце валика 5, входя цапфой в выверленное в этом валике отверстие. Зажимание оси между шпинделем 2 и 5 осуществляется с помощью пружинки 8. Валики 4 и 5 помещены в полог валике 9, переходящем в середине в рамку 10. Валики 4 и 5 могут свободно вращаться в валике 9, причем валик 4 может, кроме того, перемещаться относительно его в осевом направлении. Валик 5 удерживается от осевых перемещений упорным винтом 11, с помощью которого регулируется положение шпиндела 2.

Растачиваемый мостик накладывается на столик станка основанием вверх, а подача резца осуществляется рычагом 12, перемещающим наружный валик 9. Подача ограничивается укрепленным на валике 9 упором 13, упирающимся в основание мостика.

Предположим теперь, что станок настроен с помощью винта 11 так, что при высоте мостика c и длине оси a резец делает расточку глубиной e ; это дает возможность получить зазор, равный a . Заметим, что согласно фиг. 282 расстояние между режущей кромкой резца 1 и нижней плоскостью упора 13 всегда


$$e = c + d. \quad (2)$$

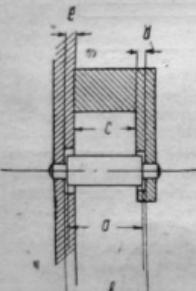

Фиг. 281. Установка оси в бескамневых подшипниках.

тогда c — попрежнему высота мостики;
 f — глубина выточки в мостики.

Предположим теперь, что в станке установлена новая ось длиной a' , а высота нового мостики равна c' . Так как c изменилось, длина оси

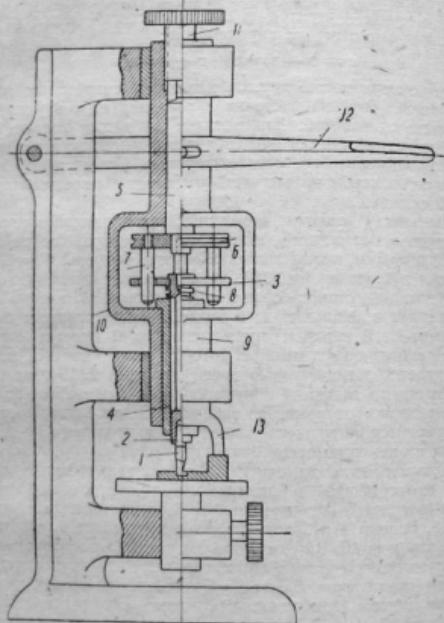

Фиг. 282. Схема станка для установки продольных зазоров.

валик 2 перемещается относительно валика 9, то новое расстояние между кромкой и упором 13 стало t . Обозначим:

$$a' = a + \Delta a; \quad c' = c + \Delta c; \quad f' = f + \Delta f. \quad (3)$$

Из фиг. 282 видно, что перемещение резца относительно упора 13 всегда равно изменению длины детали, устанавливаемой между валиками 2 и 5. Отсюда можно написать:

$$\Delta f = \Delta a. \quad (3')$$

Глубина выточки, которую произведет теперь резец f , будет:

$$d' = f' - c'. \quad (4)$$

Подставляя в уравнение (2) новые размеры мостики и оси, получим новое значение величины зазора:

$$x' = e + c' + d' - a', \quad (1')$$

а подставляя в уравнение (1') уравнение (2), (3') и (4), получим:

$$\begin{aligned} x' &= e + c' + f' - c' - a' = e + c + \Delta c + f + \Delta f - c - \Delta c - a - \Delta a = \\ &= e + c + \Delta c + c + d + \Delta a - c - \Delta c - a - \Delta a = e + c + d - a = x \end{aligned}$$

Мы получили, что при работе на этом станке величина продольного зазора остается неизменной, независимо от любых изменений длины оси и высоты мостики. Таким образом одна, несложная пригонка на такого рода станке избавляет от необходимости точного выдерживания трех размеров: высоты мостики, длины оси и глубины выточки в мостике.

Еще более интересной является установка продольных зазоров для осей, вращающихся на камнях.

Пример установки такой оси дан на фиг. 283. Пригонка производится после установки шатона с камнем в мостики путем изменения длины g обточенной части шатона, благодаря чему шатон с камнем садится в платинку глубже или мельче, изменения таким путем расстояние между плоскостями верхнего и нижнего камней. Точная посадка шатона в мостики не требуется, требуется лишь точное выдерживание толщины камня, закрепленного в мостики, что достигается предварительной сортировкой камней по толщине. При практикующихся в большинстве случаев методах закрепления платинки в станке также требуется, чтобы размер заплечика платинки тоже был точно выдержан, однако можно и этого требование избежать, применяя несколько измененный метод установки платинки, о чем подробнее будет сказано ниже.

Принимая обозначения на фиг. 283, можно выразить величину продольного зазора так:

$$a = b - x. \quad (1)$$

Заметим, что во всех дальнейших рассуждениях расстояние от нижней плоскости камня до верхней плоскости шатона принимается неизменным. Это соответствует действительности, так как при расточке гнезда в шатоне под камень (фиг. 284) шатон упирается в цанги именно этой плоскостью, т. е. именно ею ориентируется относительно шпинделья станка; так же ориентируется упором и производящий расточку резец. Точно так же во время пригонки при обточке шатона снаружи он ориентируется относительно цанги этой самой плоскостью (фиг. 284а). Так же принимается (что соответствует практике), что нижняя плоскость шатона обточена в точности заподлицо с камнем.


Из фиг. 283 мы получаем:

$$b = c + d + e - f - g. \quad (2)$$


Или, подставляя (2) в (1),

$$a = c + d + e - f - g - a. \quad (1')$$

В правой части этого уравнения в зависимости от точности обработки могут изменяться величины: c — высота мостика, d — его тол-

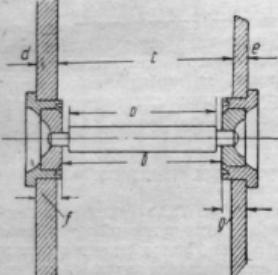

Фиг. 283. Установка оси на камнях в шатонах.

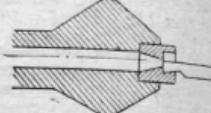


Фиг. 284. Схема расточки шатона.




Фиг. 284а. Схема обточки шатона.

шина, e — толщина платинки, f — высота обточенной части шатона мостика и a — длина оси. Изменения всех этих факторов должны каждый раз компенсироваться изменениями высоты g обточенной части шатона платинки так, чтобы значение всей алгебраической суммы оставалось постоянным, т. е., иными словами, чтобы независимо от изменения высоты мостика, длины оси и предзазор оставался неизменным.

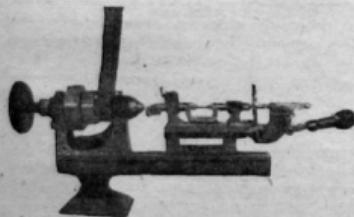

Фиг. 285. Станок для установки продольных зазоров осей на камнях.

Применяемый для такого рода пригонки станок показан на фиг. 285, а его схема — на фиг. 285а. Служащая шаблоном платинка с привернутым к ней мостиком, в который уже вставлен камень, закладывается в кольцо l , опираясь

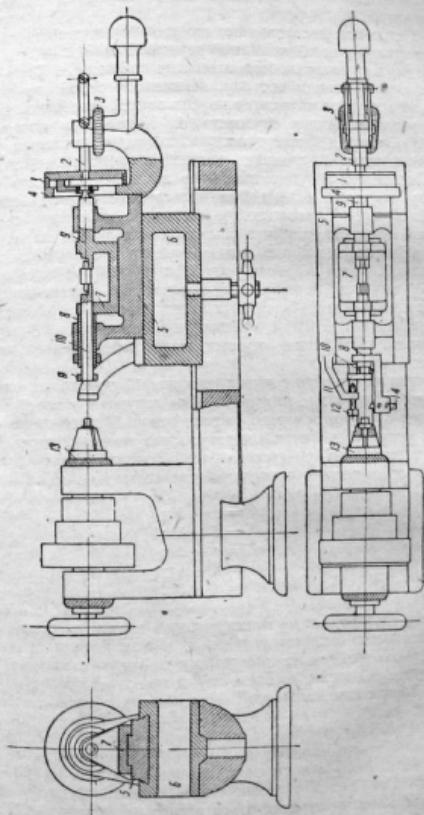

Фиг. 285а. Схема станка для установки продольных зазоров осей на камнях.

на него заплечиком и прижимаясь к нему штифтом 2, на который действует пружина 3.

Кольцо 1 стальное, шлифованное; его свободно можно перемещать по плоскости шлифованной колыцевой державки станка 4. Это облегчает установку по центру любого отверстия в платинке. Державка 4 и кольцо 1 служат, таким образом, неизменной базой, по которой платинка ориентируется относительно салазок 5, свободно перемещающихся в направляющих основания 6. К салазкам прикреплена державка 4. Салазки 5 имеют направляющие, по которым может перемещаться каретка 7, имеющая с левой стороны полый валик 8, а с правой сплошной 9, упирающийся в верхнюю плоскость камня мостика. Внутри полого валика 8 может свободно ходить валик 10, правый конец которого имеет гнездо, в которое закладывается цапфа служащей шаблоном оси так, что ось упирается в этот валик своим заплечиком. Второе заплечико оси упирается в соответствующий выступ каретки 7. Валик 10 несет упор 11, который, упираясь в упорный винт 12, ввернутый в неподвижное основание, ограничивает ход салазок 5, а полый валик 8 каретки несет резец 14, обтачивающий шатон, закрепленный в цанге вращающегося шпинделя 13 передней бабки. Рабочая позда станка осуществляется перемещением от руки влево салазок 5 до упора.

Предположим теперь, что с помощью винта 12 станок так наложен, что при размерах, принятых на фиг. 283, мы получаем нужный зазор a . Обозначим при крайнем левом положении резца 14 расстояние между его передней кромкой и опорной поверхностью винта 12 через h .

Примем теперь, что мы установили в станке новую платинку с мостиком и ось с новыми размерами соответственно:

$$\begin{aligned} c' &= c + \Delta c; \\ d' &= d + \Delta d; \\ e' &= e + \Delta e; \\ f' &= f + \Delta f; \\ a' &= a + \Delta a. \end{aligned} \quad (3)$$

Посмотрим, как каждый из этих факторов влияет на расстояние h между резцом и неподвижным упором, т. е. как изменится расположение резца в его крайнем положении по отношению к шатону, за jakiemu в шпинделе. Совершенно очевидно, что на ту величину, на которую это расстояние изменился, изменится и длина обтачиваемой части этого шатона.

Увеличение высоты мостика с на величину Δc заставит переместиться влево на ту же величину и каретку 7. Точно так же ее переместят в ту же сторону и изменения: толщины мостика на Δd и толщины платинки на Δe . Увеличение длины обточенной части шатона моста заставит каретку переместиться вправо на величину Δf .

Таким образом суммарное перемещение каретки 7 влево будет

$$\Delta' = \Delta c + \Delta d + \Delta e - \Delta f. \quad (4)$$

Очевидно, что на ту же величину переместится влево и закрепленный на каретке 7 резец 14, отчего расстояние между ним и упорным винтом 12 увеличится на

$$\Delta h' = \Delta c + \Delta d + \Delta e - \Delta f. \quad (4')$$

Изменение длины оси a на Δa заставит на эту же величину выдвинуться из каретки влево валик 10 с упором 11, салазки 5 должны будут на ту же величину отойти вправо, в результате чего расстояние между резцом и упорным винтом уменьшится на

$$\Delta h'' = \Delta a. \quad (4'')$$

Суммируя все перемещения резца, получаем:

$$\Delta' = \Delta h' - \Delta h'' = \Delta c + \Delta d + \Delta e - \Delta f - \Delta a. \quad (4'')$$

На эту величину резец переместится влево. Но если резец переместился влево, значит на эту же величину увеличилась длина обтачиваемой этим резцом части шатона, т. е.

$$g' = g + \Delta h = g - \Delta c - \Delta d - \Delta e - \Delta f - \Delta a. \quad (5)$$

Подставляя уравнения (3) и (5) в уравнение (1'), получаем величину нового зазора:

$$\begin{aligned} a' &= c' + d' + e' - f' - g' - a' = c + \Delta c + d + \Delta d + e + \\ &+ \Delta e - f - \Delta f - g - \Delta c - \Delta d - \Delta e + \Delta f + \Delta a - a - \Delta a = c + d + \\ &+ e - f - g - a. \end{aligned} \quad (6)$$

Сравнивая уравнения (1') и (6), мы замечаем, что $a' = a$, т. е., как и в предыдущем случае, несмотря на изменение целого ряда размеров, зазор остается прежним, т. е. по существу описанный станок копирует, одновременно согласовывая их между собой, два основных фактора — длину оси и высоту в мостике над нижней плоскостью платинки.

Описанные методы механических пригонок зазоров весьма наглядно показывают экономическую целесообразность в ряде случаев отказа от полной взаимозаменяемости деталей с введением для наиболее ответственных узлов индивидуальной механической пригонки. Если для примера описанного только что метода установки продольных зазоров (фиг. 283) принять максимальный допуск зазора в $\pm 0,02$ мм (допуск, превышающий встречающиеся в практике) и считая для простоты, что численные значения всех допусков равны между собой и равны каждое x , получим:

$$\Delta z = 4x$$

или

$$x = \frac{\Delta z}{4},$$

т. е. для получения полной взаимозаменяемости размеры деталей должны быть выдержаны с точностью до 0,005 мм. Совершенно понятно, что выдерживание такой точности в латунных деталях является, если

не невозможным, то чрезвычайно затруднительным. Во многих случаях явится более выгодным, вместо выдерживания таких жестких допусков, ввести дополнительную пригоночную операцию, принимая во внимание, что точность обточки шатона платинки при этой операции может быть сведена до $\pm 0,02 \text{ mm}$, а остальные размеры могут практически быть выполнены с точностью до $0,05\text{--}0,15 \text{ mm}$.


Подгонка отверстий в мостиках и платинках

Необходимо, чтобы центры соответствующих отверстий в платинке и мостике лежали в точности на одной прямой, перпендикулярной плоскостям последних. Малейший перекос вращающейся в этих отверстиях оси влечет за собой нарушение правильности зацепления зубчатых шестерен.

Вследствие этого при обычных методах производства к патронам Киль предъявляются чрезвычайно жесткие требования соответствия друг другу. Кроме того необходимо также большая точность в расположении штифтов в мостике, ориентирующих этот мостик относительно платинки, и в расположении в платинке отверстий, в которые эти штифты входят. Необходимо также строгое соответствие диаметра штифтов мостика диаметру отверстий в платинке.

Выполнение всех этих требований зачастую настолько усложняет процесс производства, что многие заводы предпочитают вводить индивидуальную пригонку, ответственных отверстий в мостике по отверстиям в платинке. Для этой цели, после того как в платинке просверлены и расточены или развернуты нужные отверстия, к ней привертывается мостик с непросверленными отверстиями, после чего платинка с привернутым к ней мостиком укрепляется на том же патроне, на котором сверлились соответствующие отверстия в платинке, и производится сверление отверстий в мостике. Эта простая операция, не усложняя процесса сверления, дает полную гарантию правильного расположения отверстий в мостике, то сопряжена с тем недостоинством, что в дальнейшую обработку платинки и мостики уже идут в виде неразделимых комплектов.

Если диаметры отверстий, в которых вращаются цапфы осей, настолько малы, что расточка их с помощью резца невозможна, для подгонки отверстия по цапфе оси предварительно сортируются по размерам цапф. Для развертки отверстий в платинках и мостиках применяется маленький вертикальный восьмипиндельный сверлиль-

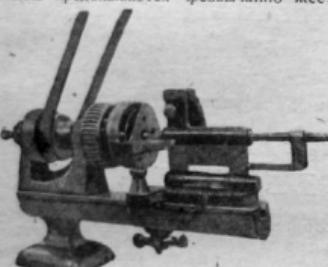


Фиг. 286. Станок для расточки гнезд под шатоны.

затворы предпочитают вводить индивидуальную пригонку, ответственных отверстий в мостике по отверстиям в платинке. Для этой цели, после того как в платинке просверлены и расточены или развернуты нужные отверстия, к ней привертывается мостик с непросверленными отверстиями, после чего платинка с привернутым к ней мостиком укрепляется на том же патроне, на котором сверлились соответствующие отверстия в платинке, и производится сверление отверстий в мостике. Эта простая операция, не усложняющая процесса сверления, дает полную гарантию правильного расположения отверстий в мостике, то сопряжена с тем недостоинством, что в дальнейшую обработку платинки и мостики уже идут в виде неразделимых комплектов.


Если диаметры отверстий, в которых вращаются цапфы осей, настолько малы, что расточка их с помощью резца невозможна, для подгонки отверстия по цапфе оси предварительно сортируются по размерам цапф. Для развертки отверстий в платинках и мостиках применяется маленький вертикальный восьмипиндельный сверлиль-

ный станок, в шпинделе которого вставлены развертки с различными диаметрами, соответствующими группам, на которые рассортированы оси. В платинках и осях просверлены предварительно отверстия, доводимые соответствующей разверткой до нужного размера, причем развертка дар в платинке и мостике производится одновременно с одного прохода, для чего они предварительно свинчиваются.

На фиг. 286 показан станок для расточки в мостиках гнезд для посадки шатонов. Станок имеет качающуюся головку, с помощью которой диаметр гнезда, как это описано выше, подгоняется по диаметру шатона. Кроме того патрон шпинделя передней бабки этого станка приспособлен к координированию растачиваемого отверстия по соответствующему отверстию в платинке. Для этой цели мостик D (фиг. 287) зажимается в патрон привернутым к платинке E и устанавливается в нужном положении с помощью стального шлифованного штифта A, помещенного в шпин-

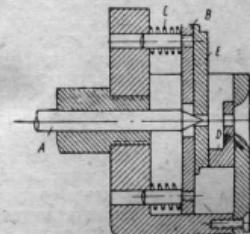

Фиг. 287. Схема патрона станка для расточки гнезд.

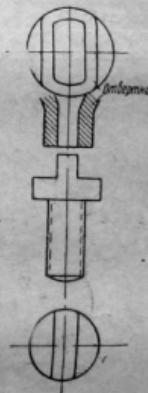

Фиг. 288. Монтажный винт.

деле и ориентирующем своим концом, заточенным на конус, платинку по отверстию, против растачиваемого отверстия в мостике.

Зажим платинки с мостиком в патроне производится с помощью пластинки B, на которую действуют пружинки C или эксцентрики, управляемые при помощи поворачивания передней части патрона относительно задней, как в штифтовых патронах для сверления и расточки платинок.


При пригонках во время обработки платинок с мостиками во избежание царапания и порчи отверткой поверхности мостика и головки винта вместо обычных винтов, ввертываемых лишь при окончательной сборке, применяются специальные монтажные винты (фиг. 288) с такой

формой головки, отвертка для которой не могла бы поцарапать жесткости. Кроме того эта форма головки ускоряет отвертывание и завертывание винтов.

Доводка зубьев зубчатых колес

Доводка применяется в тех случаях, когда по какой-либо причине после фрезеровки зубья колес получились неправильной формы, диаметр окружности колеса получился больше требуемого, расстояние между отверстиями для осей двух смежных колес в платинках и мостиках получилось меньше требуемого и т. д. Доводка зубьев производится иногда также в тех случаях, когда требуется особенно чистая поверхность зуба.

Доводка производится путем вторичной фрезеровки зубьев методом обкатки с помощью червячной фрезы с очень мелкими зубьями.

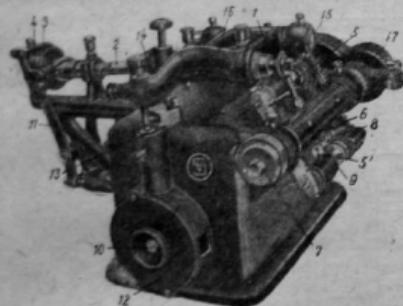

Фиг. 289. Полувавтомат Шейблин.

Фреза делается обычно с одним витком, причем, так как зубья колеса уже предварительно нарезаны, то нет нужды сообщать при доводке принудительное вращение фрезируемому колесу, вследствие чего станки для этой операции делаются обычно со свободным вращением зажимаемого в них креплениям.

Не останавливаясь

на описание существующих ручных станков для доводки зубьев, известных под названием вальцмашин, приводим описание полуавтомата для часовых колес Шейблин (фиг. 289), весьма удобного в условиях заводского производства.

Шпиндель 1, несущий фрезу этого станка, приводится во вращение через снабженный шарниром Гука вал 2 шкивом 3.

Фрезеруемое колесо вставляется между двумя мертвыми центрами 5 или 5' так, что во время фрезеровки колеса в центрах 5, следующее колесо закрепляется между центрами 5'. Центры поджимаются один к другому пружинками и выполнены такой формы, чтобы можно было вставить колесо простым нажатием руки, вдавливая его между центрами.

Центры 5 и 5' помещены в противоположных концах кронштейна 6, который может вращаться около оси 7 и удерживается в нужном положении упором, отклоняющимся при подкачивании кронштейна.

После закрепления колеса между центрами, находящимися в нерабочем положении, на него опускается укрепленный на качающемся кронштейне 8 острый стальной диск 9, входя в какую-нибудь впадину между зубьями. Благодаря этому свободно вращающееся в центрах колесо устанавливается так, чтобы при переходе центров в рабочее положение фреза вошла как раз между зубьями.

После того как зубья одного колеса отшлифованы, сидящий на врашающемся кулачковом валике 10 кулачок с помощью рычага-отводки 11 переводит вращающий шкив 3 ремень на холостой шкив 4. Одновременно кулачок в кожухе 12 с помощью толчака 13 и винта 14 приподнимает качающийся около оси 15 кронштейн 16, в котором помещены подшипники фрезерного шпинделя 1. Благодаря этому фреза выходит из соприкосновения с колесом. В этот момент снявший на то же валике 10 кулачок с помощью системы рычагов и зубчатых шестерен в кожухе 17 поворачивает на 180° кронштейн 6, выводя из рабочего положения обработанное колесо и вводя в него следующее, после чего также автоматически станок пускается в ход.

Обслуживание станка весьма несложно.

Глава II

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ

Введение

Специфичность контроля в часовом производстве определяется в первую очередь ничтожными размерами контролируемых деталей; некоторые из них зачастую непосредственному измерению не поддаются вообще или поддаются с большим трудом. Вследствие этого на ряде участков контроля, например на проверке зазоров, приходится прибегать к методам контроля на-ощупь, используя для этой работы высококвалифицированных специалистов-часоников.

Вытекающие из малых размеров деталей и жестких допусков трудности применения на большинстве участков неизменных калибров в виде скоб, пробок и т. п. обусловили широкое распространение в часовом производстве промеров с помощью различного рода индикаторов (Messuhren), микрометров и т. п. Преимуществом индикаторов является всегда одинаковое, независимое от воли работающего, давление рабочих частей прибора на измеряемую деталь, обуславливающее одинаковое снятие детали при всех измерениях, и, следовательно,




Фиг. 290. Вертикальный индикатор Бадоле.

более правильные отсчеты. Это обстоятельство оказывается особенно существенным при измерениях деталей из мягких металлов (латуни). В часовом производстве применяются в основном два типа микрометров — вертикальный на подставке со столиком (фиг. 295) и горизонтальный на подставке с неподвижным упором. Особенностью применяемых в часовом производстве микрометров является требование, чтобы при вращении барабана наконечник микрометра не вращался, что необходимо при промерах расстояний между заплечиками, размеров зубьев и т. п.

* Более широкое распространение, чем микрометры, имеют приборы индикаторного типа (Messuhrg) благодаря более простому обращению с ними и большей продуктивности в работе.

На фиг. 290 показан вертикальный настольный индикатор Бадозе с регулирующимися по высоте столиком. Этого типа индикаторы широко распространены при различных промерах в платинках, мостиках и рычагах, промерах длин осей и трибов и пр. Для внутренних промеров, например расстояний между камнями в мосту и платинке, применяется несколько измененная модель этого индикатора со специальным наконечником и ловителем в виде заостренного стального штифта.

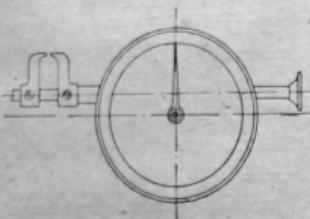

Фиг. 291. Ручной индикатор.

Для промеров длин осей и трибов применяется также горизонтальный индикатор, снабженный для такого рода измерений специальными наконечниками. Наконец, для измерений диаметров осей и трибов, их цапф и других круглых деталей — весьма распространена ручной индикатор без станины со специальными наконечниками (фиг. 291).

Промеры с помощью калибров применяются в часовом производстве, главным образом, для проверки маловыразительных размеров или размеров, с трудом поддающихся поверке индикатором или микрометром (например наружного диаметра зубчатых колес и трибов, диаметров расточек в мостиках и платинках и т. п.).

Кроме того в часовом производстве широко распространено применение различного рода специальных калибров, индикаторов или шаблонов, сконструированных специально для измерений той или иной детали. Большой частью такие приборы конструируются и изготавливаются непосредственно часовыми заводами, их применяющими.

Измерения с помощью индикаторов или микрометров

В зависимости от характера промеров, производимых индикаторами или микрометрами, они снабжаются различного вида наконеч-

никами, причем заводы, производящие измерительные приборы для часовой промышленности, изготавливают для своих приборов обычно сменные наконечники, специально приспособленные для часовых деталей.

Основные промеры, производимые индикаторами, могут быть сведены к следующим группам:


- измерения толщины платинок, высоты мостиков, глубины расточек в платинках, мостиках, рычагах и т. п.;
- измерения высоты трибов и осей, высоты их отдельных частей, высоты головок и уступов винтов и пр.;
- измерения диаметров цапф, трибов и осей;
- измерения расстояний между верхним и нижним камнями или плоскостями в платинках и мостиках (при контроле узлов);
- измерения зубьев;
- измерения толщины колес, рычагов и других плоских деталей.

Для первой группы этих измерений применяются настольные вертикальные индикаторы или микрометры с цилиндрическим наконечником и плоским торцом. Платинка или мостик для измерения кладется на столик. Недостоинство этого метода, с которым, однако, приходится мириться за неимением лучшего, в том, что при промере глубины различного рода расточек стрелка прибора показывает не непосредственно глубину расточки, а расстояние от нижней плоскости расточки до опорной поверхности платинки. Для получения глубины нужно произвести вычитание полученного размера из общей толщины платинки. Если эта толщина выдерживается с большой точностью, нежели требуется от глубины расточки, то указанное недостоинство обходит путем такой регулировки прибора, чтобы большая стрелка его указывала на нуль при наконечнике, упирающемся в верхний торец платинки. При этом, разумеется, установка должна быть такой, чтобы наконечник мог еще опуститься на расстояние, не меньшее глубины расточки. Иначе для упрощения отсчетов индикатор в этих случаях снабжается обратной шкалой.


Измерения полной длины трибов или осей производятся на настольных горизонтальных индикаторах или микрометрах, снабженных



Фиг. 292. Схема промера длины оси.

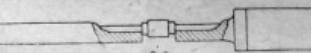

Фиг. 293. Схема промера расстояния между заплечиками оси.

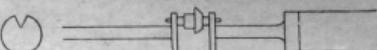


Фиг. 294. Схема промера расстояния между заплечиками оси.


наконечниками в виде центров с внутренними конусами (фиг. 292), между которыми и помещается измеряемая деталь.

На таких же приборах могут производиться и замеры расстояний между заплечикамиtribов, измерения длин отдельных элементов их и т. п. Для такого рода измерений приборы снабжаются наконечниками с выбранными в них специальными канавками (фиг. 293) или несущими на концах по круглой шайбе с треугольными вырезами (фиг. 294).

Более удобно, однако, производить такие измерения на вертикальном типа приборах со столиком, снабженным нормальным цилиндрическим наконечником с плоским торцом. На столике в этих случаях укрепляется эксцентрично круглая стальная шлифованная

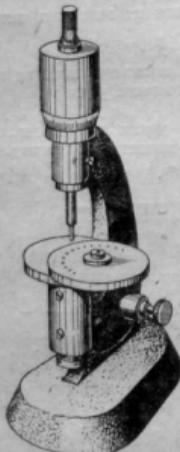

Фиг. 295. Микрометр для промера расстояния между заплечиками оси.

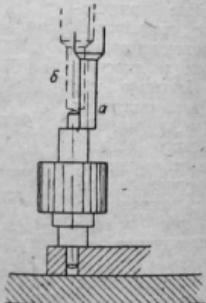

Фиг. 296. Схема промера расстояния между заплечиками оси.

пластинка (фиг. 295), вращающаяся вокруг вертикальной оси, закрепленной в столике. В пластинке насыщен ряд отверстий разного диаметра по окружности радиуса, равного расстоянию от оси вращения пластины до оси наконечника индикатора. Проверяемый триб ставится стойкой так, чтобы соответствующая часть его вошла в отверстие подходящего диаметра пластины (фиг. 296), а заплечико уперлось бы в верхнюю плоскость пластины, которая поворачивается так, чтобы триб стал рядом с осью наконечника. При опускании наконечника на верхнее заплечико триба (положение а на фиг. 296) стрелка покажет расстояние между заплечиками. Таким же образом промеряются и расстояния от конца триба или оси до какого-либо заплечика (положение б). Небходимо каждый раз после изменения положения пластины

Измерения с помощью индикаторов или микрометров

с отверстиями опускать наконечник индикатора на ее верхнюю плоскость, убеждаясь при этом, что стрелка стоит точно против нуля.

Промеры диаметров осей, трибов и их цапф можно производить на горизонтальных приборах, пользуясь нормальными наконечниками, однако этот метод требует довольно большого внимания, так как при небрежной работе промер может получиться не по диаметру, а по хорде окружности. Эти измерения быстрее и лучше производить на ручных приборах (фиг. 291), снабженных широкими щечками, гарантирующими правильное положение измеряемой детали относительно прибора. Обычно на часовых заводах в производстве пользуются для этого высокоточными промерами именно этим методом.

На фиг. 297 показаны удлиненные наконечники, применяемые в приборах горизонтального типа для встречающихся при проверке узлов промеров диаметров деталей или частей детали, удаленных от краев, например колонок в пластинах и мостиках и т. п.


Для промеров различных выточек малого диаметра, узких пазов и т. п. применяются наконечники с уточненными концами (фиг. 298). На фиг. 299 показаны наконечники для проверки толщины зубьев трибов или колес, а на фиг. 300 — сошлифованные в виде клина наконечники для проверки «внутреннего» диаметра колес или трибов. Второй случай промеров возможен, разумеется,

только для трибов или колес с четным числом зубьев. Наружный диаметр зубчатых колес может измеряться на горизонтальных приборах с нормальными наконечниками. При измерениях, однако, следует устанавливать между наконечниками измеряемую деталь «вокруг ее оси, принимая за истинное максимальное показание прибора. Совершенно очевидно, что для получения правильных размеров при всех трех категориях промера зубьев необходима большая тщательность и осторожность в работе, а самые промеры занимают много времени, вследствие чего в заводской практике эти методы мало распространены, так как заводы считают достаточной проверку у всех деталей наружного диаметра заплечий, проверяя форму зуба у отдельных образцов разных партий на специальных оптических устройствах, описанных ниже».

На фиг. 301 дан метод измерения расстояния между опорными плоскостями для заплечиков триба в пластинах и мостике с помощью индикатора того же типа, что показан на фиг. 290. Пластина с при-



Фиг. 297. Схема промера диаметра штифтов в пластинах и мостках.

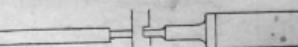

Фиг. 298. Схема промера узких пазов.




Фиг. 299. Схема промера толщины зуба.



Фиг. 300. Схема промера внутреннего диаметра колес.

вернутым мостиком лежит на столике, ориентируясь в нужном положении ловителем А (фиг. 301), представляющим собой заостренный штифт, свободно перемещающийся вдоль своей оси. Наконечник индикатора снабжен помещенным на горизонтальном плече В точно калиброванным штифтом С, ось которого совпадает с осью ловителя. Схема промера ясна из чертежа. Расстояние между плоскостями будет, очевидно, равно разности показаний прибора в верхнем и нижнем положениях plus длина штифта С. На фиг. 302 показано использование того же индикатора для промера расстояния между накладными

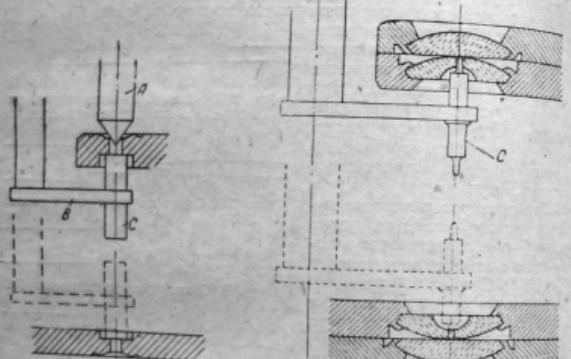

Фиг. 301. Схема промера расстояния между пластины и мостиком.

камнями баланса, для чего штифт С делается с тонкими кончиками,ющими пройти сквозь отверстия камней, служащих радиальными подшипниками.

Недостатком пользования индикаторами является необходимость для работающего, во-первых, помнить деления на шкале, соответствующие допустимым отклонениям в размерах, и, во-вторых, отыскивать эти деления на шкале при каждом промере, выделяя их среди других. Ввиду этого полезно заменить имеющуюся обычно в индикаторе шкалу с 100 делениями слепой шкалой, имеющей только два деления, соответствующие верхним и нижним предельным размерам измеряемых деталей. Разумеется, это возможно и удобно лишь в тех случаях, когда масштабы производства позволяют прикрепить индикаторы к определенным промерам. Указанные удобно еще и потому, что при нанесении этих делений можно учсть и поправки прибора, избавляя

Фиг. 302. Схема промера расстояния между накладными камнями.

Промеры калибрами и шаблонами

работающего от необходимости сверяться с таблицей этих поправок при ответственных промерах.

Для контроля почти всех часовых деталей оказывается достаточной точность обычных индикаторов с показаниями до 0,01 мм, однако для некоторых наиболее ответственных размеров, например диаметра цапфы оси баланса мелких механизмов, при взаимозаменяемости в производстве эта точность оказывается уже недостаточной, и приходится прибегать к более чувствительным приборам с точностью показаний до 0,005 мм и даже 0,0025 мм.


При той точности измерений, которая требуется при промерах диаметра цапф осей и трибов, малейший слой грязи, густого масла, маленькая стружка, налипшая на деталь и т. п. уже могут исказить показания прибора, вследствие чего приходится внимательно следить за чистотой промеремых цапф. При промерах у станка, с целью очистки, цапф трибов и осей перед промером обязательно втыкают несколько раз в палочку из сердцевины бузины, снимающей с цапфы грязь и одновременно благодаря своей мягкости ее не царапающей.

Промеры калибрами и шаблонами

Этот метод промеров применяется для проверки диаметров пластиночек и мостиков и расточек в них, правильности расположения расточек и вырезов, проверки наружных диаметров трибов и колес, расточек в заводских колесах, винтовой нарезки и пр. Помимо этого с помощью скоб и прорубок промеряется ряд малоявленных размеров деталей, например диаметр кулачковой муфты, заводских колес и т. п.

Для проверки наружного диаметра пластиночек виду их малой толщины по сравнению с диаметром, более удобным в обращении и производительным, нежели нормальные кольца или скобы, является калибр, показанный на фиг. 303. Калибр этот представляет собой стальную каленую пластинку, в которой закреплены две пары штифтов, расположенных так, что расстояние между краями первой пары равно максимальному допустимому диаметру пластиночки, а второй — минимальному. Проверяемая пластиночка кладется на пластинку и пальцами легко продвигается между штифтами.

Для проверки расположения расточек в пластиночке применяются шаблоны типа фиг. 304, имеющие две штифты и выступ, соответ-

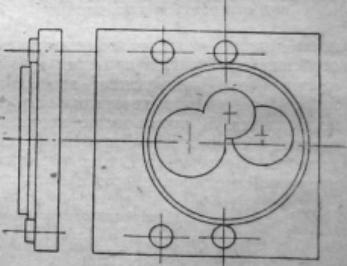

Фиг. 303. Схема промера диаметра пластиночки калибром.

ствующий размерам расточки. Проверка расположения расточки ведется относительно каких-либо двух отверстий, принятых при обработке за базу.

Нет нужды перечислять здесь подробно типы и разнообразные конструкций калибров, применяемых при контроле платинок и мостов. Приведенных примеров достаточно, чтобы судить об их характере, весьма немногим отличающемся от принятых в общем машиностроении. Шаблоны для проверки расположения различного рода отверстий, расточек, фрезеровок и т. п. применяются в практике очень редко, так как более выгодной является систематическая проверка перед запуском каждой партии или периодическая, при массовом производстве, патронов и кондукторов, на которых растачиваются и сверлятся отверстия и выточки. Совершенно очевидно, что при правильном патроне или кондукторе отверстия будут расположены правильно. Проверка расстояний между отверстиями с помощью шаблонов может быть применена лишь для малоответственных отверстий и фрезеровок, с точностью при работе с латунными деталями не выше 0,03—0,05 мм. Кондукторы и патроны проверяются поэтому или на токарных станках с помощью индикаторов и маточных плиток, или на разметочных машинах.³



Фиг. 304. Калибр для промера координат отверстий и выточки.


Предельные калибры в виде колец являются единственными приборами, дающими возможность быстро и правильно промерить наружные диаметры колес и особенно трибов. При промерах с помощью индикаторов нет никакой гарантии, что наконечники прибора попадут как-раз на вершины зубьев, причем при нечетном числе зубьев эта возможность вообще исключается. В производстве нормальная проверка зубьев ограничивается обычно только проверкой наружного диаметра с помощью калибра. Проверка же всех размеров и профиля зуба заменяется проверкой модульных фрез с помощью проекционных устройств.

Измерения отверстий малого диаметра

Для этих случаев применяются конические иглы типа, применяемого при сортировке часовных камней. Однако применяемые для сортировки камней методы удобны лишь для промеров отверстий в небольших деталях, так как при работе с большими деталями (платинами, мостиками) манипулирование иглой и линейкой с делениями сильно затрудняется. В этих случаях оказывается более удобной конструкция иглы на фиг. 305. Игla помещена в футляр, в которой она может перемещаться. Деталь надевается на иглу, продвинутую назад, так, чтобы деталь уперлась в торец футляра; прикрепленный к игле указатель показывает на пластинке с делениями, помещенной

на футляре, диаметр отверстия. Деления тираются по каждой игле, причем наиболее удобным оказывается закрепить каждую иглу за определенный промером, нанеся на пластинке только два деления, соответствующие максимальному и минимальному допустимым диаметрам отверстия.

Если вопрос с промерами малых отверстий можно разрешить с помощью иглы, то с отверстиями большего диаметра, например, отверстия для шатунов в платинках и мостиках, растачиваемых резцом, дело обстоит значительно сложнее. Промеры с помощью калибровщем, дело обстоит значительно сложнее. Промеры с помощью калибровщем, прорубок в этих случаях не дают требуемой точности, а для промеров

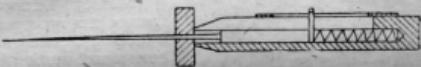

Фиг. 305. Игла для промера мелких отверстий.

с помощью индикаторов, миниметров и тому подобных приборов для промеров отверстий эти отверстия чересчур малы. Единственный выходом в тех случаях, когда эти отверстия не подвергаются пригонке, является калибровка их после сверления зачистными штампами, пuhanсоны которых, снимая небольшую стружку с поверхности этих отверстий, доводят их до нужного размера.

Проверка трибов и колес на биение

Эта операция является совершенно обязательной для всех трибов и колес после посадки их на ось, причем в отношении последних должно быть проверено отсутствие биения как в плоскости, перпендикулярной оси триба, так и в плоскости, в которой эта ось лежит.

Проверке подвергаются законченные обработкой трибы и оси (иногда для удобства крепления до шлифовки торцов).


Наиболее простой метод этой проверки заключается в следующем: проверяемый триб помещается между двумя мертвыми центрами маленького настольного токарного станка: К проверяемой поверхности подводится закрепляемая на станине державка с заостренным шлифованным краем, возможно ближе к этой поверхности, но так, чтобы край не касался детали. Медленно вращая в центрах проверяемую деталь и наблюдая с помощью лупы небольшой просвет, остающийся между поверхностью триба и краем державки, при некотором наезке удается уловить биение до 0,02 мм, т. е. эксцентрикитет до 0,01 мм. Так как большей частью важно уловить биение трибов и осей не относительно заостренных, на конус их торцов, а относительно цапф, отнюдь не всегда центры выполняются с неподвижными цилиндрическими деталями. Часто такие центры выполняются в виде укрепленных в оправах часовых камней с хорошо отполированными калиброванными

³ См. ч. III.


Для повышения точности наблюдений в некоторых случаях вместо зеркальки к медленно вращающейся в мертвых центрах детали вместо плоское зеркальце. Если смотреть в это зеркальце сквозь, то наблюдается просвет между деталью и ее отражением в зеркальце, благодаря чему наблюдаемое биение оказывается в два раза больше действительного и точность наблюдения соответственно увеличивается в два раза.

Прибором Бехлер изготавливается для проверки трибов и осей на биение специальный оптический прибор (фиг. 306), состоящий из микроскопа, окуляр которого снабжен крестом нитей. Проверяемая деталь помещается под микроскопом в центрах, а микроскоп устанавливается так, чтобы пересечение нитей совпало как-раз с краем детали (фиг. 307), после чего деталь медленно вращают, все время наблюдая ее в микроскоп. Наличие биения обнаруживается по отходу края детали от точки пересечения нитей (фиг. 308).

Микроскоп укреплен на супорте, имеющем подачу в двух взаимно-перпендикулярных направлениях с помощью микрометренных винтов. Заметив показания винта,двигающего супорт в поперечном направле-

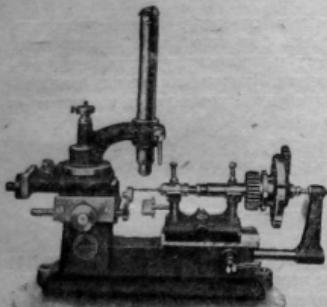

Фиг. 306. Прибор Бехлер для проверки осей на биение.

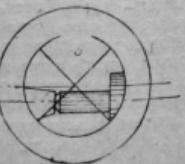

Фиг. 307. Схема проверки осей прибором Бехлер.

ни при наибольшем отходе края детали от точки пересечения нитей, а затем, подав супорт так, чтобы эта точка снова совпала с тем же краем, можно определить и величину эксцентриситета. Таким же образом является возможным использовать микроскоп для измерения длин и диаметров осей и трибов, а заменяя центры столиком, — и для измерения различных линейных размеров плоских деталей.

Проверка зубьев зубчатых шестерен и трибов

Прибор устроен так, что на нем можно вместо центров установить шпиндель или патрон Киль от станков для фрезеровки зубчатых колес и трибов для проверки закрепляемых в этом шпинделе опранок на биение.

Проверка колес и балансов на биение в плоскости, перпендикулярной их оси, производится на специальном циркуле (Rundlaufzirkel), снабженном стальными наконечниками, служащими центрами, в которых свободно вращается несущая колесо ось (фиг. 309). В качестве визира для улавливания биения применяется линейка А, закрепляемая на циркуле в любом положении.

На фиг. 309 показана наиболее простая конструкция такого циркуля с осью вращения ножек в центре о. Благодаря этому радиус, по которому врачаются при раскрытии циркуля центральные штифты, невелик и наклон этих штифтов относительно оси детали при изменении длины последней довольно сильно меняется, что не может не отразиться на качестве проверки. Значительно удачнее с этой точки зрения конструкция одностороннего циркуля с значительно большим радиусом, по которому ходят центральные штифты.


На фиг. 310 показан наиболее точный в работе циркуль с параллельным раскрытием губок с помощью ходового винта.

Помимо проверки, на этих же циркулях производится и правка бьющих колес и балансов подгибанием их в нужном направлении с помощью пинцета.


Проверка зубьев зубчатых колес и трибов

Правильный наружный диаметр зубчатых колес еще не дает гарантии правильности профиля зуба, вследствие чего время от времени отдельные образцы должны подвергаться более полным испытаниям.


Таким испытанием может явиться описанная выше проверка толщины зуба и внутреннего диаметра с помощью микрометров, однако даже если избегнуть весьма возможных при этом погрешностей, все же картина полной не будет.

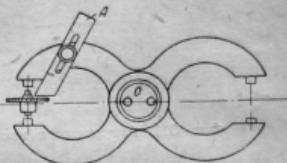

Фиг. 309. Циркуль для проверки колес.

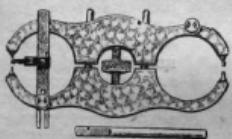

Фиг. 310. Циркуль для проверки колес с параллельными губками.

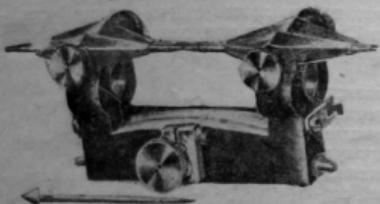

Фиг. 311. Ангренажная машинка.



Фиг. 312. Проектор Бауш и Ломб.

Метод этот далеко не точный, поэтому мы ввели у себя систематическую проверку зубьев колес на оптических


часовщиками-практикам хорошо известен получивший благодаря своей простоте широкое распространение весьма несовершенный метод проверки на приспособлении, называемом англенаажной машинкой (Eingriffzirkel) (фиг. 311). Машинка состоит из двух поворачивающихся около общей оси кронштейнов, несущих две пары осей. Кронштейны распираются плоской пружинкой и стягиваются винтом. Проверяемое колесо или триб устанавливается в центрах одной пары осей, в то время как в другой паре устанавливается калиброванный триб-шаблон или колесо, соответствующий тому трибу, с которым проверяемое колесо сопрягается в механизме часов. Раскрывая машинку так, чтобы расстояние между осями было равно требуемому для данной пары колес, что легко сделать путем промеров по заостренным концам осей, одно из колес осторожно врашают, убеждаясь в правильности зацепления по легкости и плавности хода.

Проверка зубьев зубчатых шестерен и трибов

271

приборах-проекторах. Такой проектор фирмы Бауш и Ломб показан на фиг. 312. Проверяемая деталь укрепляется на столике или в центрах *A*, а на столик *B* проектируется ее увеличенный контур, причем благодаря соответствующим образом сконструированной оптической системе изображение контура получается в строго выдержанном масштабе без искажений, как это получается при пользовании обычными проекционными фонарями и эпилюскопами.

Схема оптической системы проектора Бауш и Ломб дана на фиг. 313; здесь *A* — источник освещения проверяемой детали *E*, представляющий собой электрическую лампу накаливания или дуговой фонарь. Лучи света, выходя из точки *A*, проходят через линзы *B* и *C*, дающие

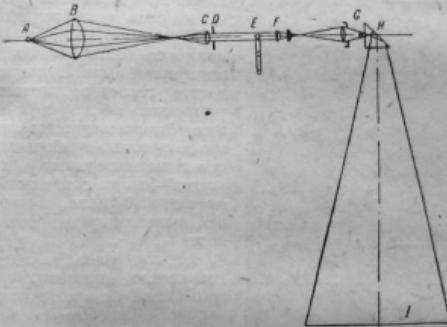

Фиг. 313. Оптическая схема проектора Бауш и Ломб

параллельный пучок лучей. С помощью регулирующей диафрагмы *D* ограничивается нужный участок освещаемого поля. Микроскоп *F* и *G*, установленный неподвижно, проектирует увеличенное изображение контура детали *E* на прямоугольную призму *H*, которая отражает это изображение на столик *I*.

Призма *H* может быть снимаемой, благодаря чему изображение может посыпаться на вертикальный экран.

Сменой линз *F* и *D* микроскопа и изменением расстояния между микроскопом и экраном можно получать изображения, увеличенные от 20 до 500 раз и более, благодаря чему погрешность в размере зуба в 0,01 мм на экране выразится в 5 мк, т. е. будет легко определена.

Наиболее удобным при проверке оказывается, установив аппарат на определенное увеличение, вычертить в том же увеличении на листе бумаги требуемый контур проверяемого изделия. Укрепив этот лист бумаги на экране и проектируя на него контур детали, легко сразу

увидеть, где контур изделия отклоняется от требуемого. При заготовленных заранее таких шаблонах проверка занимает весьма немногого времени и проходит быстрее и точнее, нежели при промерах микрометрами.

Специальные калибры и шаблоны

Специальные калибры, шаблоны, индикаторного типа приборы и т. д., предназначенные для промера каких-либо определенных деталей, особенно распространены в контроле деталей анкерного хода и в частности анкерной вилки с ее неправильной геометрической формой и несимметрично расположенным пазетами, установка которых должна быть весьма точной.




Фиг. 314. Индикатор для проверки диаметра внутреннего обода баланса.

Для получения в ободе баланса правильного соотношения стального слоя с компенсирующим латунным, диаметр стальной заготовки должен быть строго выдержан. Вместе с тем заготовка идет в пайку непосредственно после штамповки и зачистки на зачистном штампте, вследствие чего боковая поверхность остается не совершенно гладкой и чистой. Шлифовка этой поверхности, помимо удорожания обработки, ухудшила бы условия сплавления.

Проверка такой детали с помощью калибра-кольца не будет достаточно точной вследствие остающихся после штамповки отдельных рисок на поверхности. Проверка скобой благодаря большому диаметру детали по сравнению с ее толщиной затруднительна. Промер калибром типа, изображенного на фиг. 303, будет недостаточно точным вследствие возможного при продвижении между штифтами смытия из 0,005—0,01 мм мягкой стали, из которой изготовлена заготовка. Наконец, применение обычного типа индикаторов неудобно по той же причине, что и калибров-скоб.

Вследствие этого для проверки заготовки внутреннего обода баланса применяется специально сконструированный для этой цели прибор (фиг. 314). Проверяемая заготовка кладется, упираясь боковой поверх-


ностью в два регулируемых упора А. Вращающаяся около оси В стрелка С стремится под действием легкой пружинки повернуться так, чтобы зажать своим коротким плечом заготовку. Положение оси

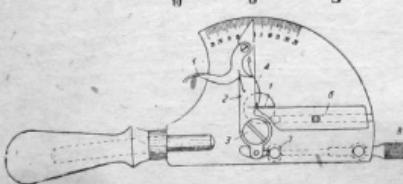

Фиг. 315. Прибор для проверки угла пазет.

стрелки устанавливается так, что малейшее изменение диаметра заготовки вызывает уже ощутительное отклонение стрелки. У длинного конца стрелки укрепляется шкала, причем весь прибор регулируется так, чтобы при нормальном размере измеряемой детали стрелка указывала бы на левое деление шкалы, помещенное обычно в ее середине.

На фиг. 315 показан калибр-шаблон для проверки угла скоса у пазет. В этом калибре измеряемая пазета закладывается между сменной стальной пластинкой 1 со скосенным углом (фиг. 316) и линейкой 2, вращающейся около оси 3. Пазета прижимается к этой линейке легкой пружинкой 4, освобождающей пазету при наложении на ручажок 5. Ползунок 6, к которому прикреплена пластина 1, может скользить в пазе основания, поджимаясь к пазете и линейке 2 также легкой пружинкой. Линейка 2 удерживается от вращения упором 7, перемещаемым вдоль своей оси при вращении кнопки 8. После закладывания пазеты положение линейки 2 регулируется с помощью линейки 9 так, чтобы боковая плоскость пазеты совпала с плоскостью линейки 2, а скосенная — с пластинкой 1. Прочтенный по шкале наклон линейки 2 дает возможность определить угол скоса пазеты.

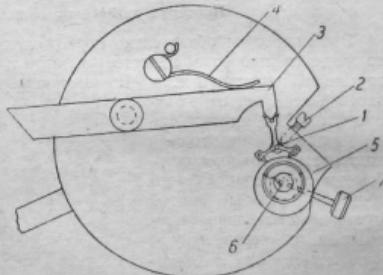

Фиг. 317. Универсальный шаблон для проверки положения пазет в анкере.

На фиг. 317 показан универсальный шаблон для проверки пазет после вклейки их в анкерную вилку и насадки вилки на ось.



Фиг. 318. Индикатор для проверки жала.

Поворачивающийся около оси 6 с помощью штифта 7.

Шаблон регулируется с помощью устанавливаемой в нем эталонной анкерной вилки, причем регулировка заключается в подборе такого положения ползуна 1 и эксцентрика 5, при котором кончики пазет касались бы эксцентрика.


На фиг. 318 дана схема индикатора для проверки длины жала в хвосте анкерной вилки.

Описанные приборами пользуются не только для проверки размеров, но и как шаблонами при вклейке пазет или вставке в анкерную вилку жала.

Проверка деталей по внешнему виду

Этой проверке обязательно подвергаются все трибы и оси. Цель ее является проверка качества шлифовки и полировки, отсутствия заусенцев, царапин и т. п. По внешнему виду принимается также и нарезка всех винтов, которые вследствие их дешевизны являются невыгодным подвергать промерам резьбовыми калибрами. Обычно проверка резьбы винтов ограничивается лишь просмотром их через лупу с увеличением от 2 до 6 раз для обнаружения срывов резьбы, заусенцев и т. п.

Таким же образом необходимо просматривать внешний вид различных шестерен, рычагов, платинок и мостиков, проверяя чистоту их полировки, шлифовки и отсутствие заусенцев после механической обработки. Последнее обстоятельство особенно важно, так как заусенцы могут с течением времени оторваться, попадая в движущиеся части механизма, что вызывает преждевременный износ или остановку.

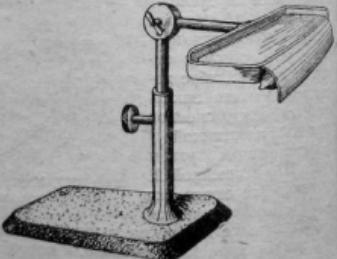

Фиг. 319. Лупа на подставке.

В последнее время некоторые заводы начали применять специальные большие лупы на подставках (фиг. 319). Такие лупы снабжаются защищенным экраном лампочкой, ярко освещющей верстак под лупой. Проверка отделки поверхностей заключается в сравнении проверяемых деталей с эталонной шлифованной и полированной плиткой или деталью.

Проверка зазоров

Эта часть узлового контроля до сих пор еще производится без помощи каких-либо измерительных приборов высококвалифицированными специалистами, пробующими с помощью пинцета качание оси в продольном и поперечном направлениях и по этому качанию определяющими продольный и поперечный зазоры.

Нет нужды доказывать, что этот способ является весьма несовершенным.

Иногда для внесения большей определенности контролер, производящий проверку люфтов, снабжается двумя эталонными механизмами — одним с максимальными допустимыми зазорами, другим — с минимальными. Благодаря возможности сверки проверяемого механизма с эталонными задача контролера несколько облегчается, однако все же остается весьма сложной, так как допуска на зазоры часто не превосходят 0,01—0,03 мм.


Испытания заводных пружин

Часовые заводы обычно заводных пружин не изготавливают, получая их готовыми со стороны. Учитывая тяжелые условия, в которых приходится работать часовым пружинам, заводы должны обязательно подвергать каждую партию получаемых пружин испытаниям. Помимо обычных механических испытаний на разрыв, производятся также испытания на изгиб и на усталость пружины.

Обычные требования при испытании пружин изгибом заключаются в отсутствии каких-либо трещин в материале при загибе пружины на 180° с радиусом от 0,5 до 1,5 мм в зависимости от размера и качества пружины.

Испытания тянувшей силы пружины производятся на несложном динамометре специальной конструкции, примером которого может служить показанный на фиг. 320.

Испытываемая пружина закладывается в барабан 1, причем наружный конец ее прикрепляется к стенке барабана. Барабан 1 сидит плотно на неподвижной полой оси; внутри оси может вращаться валик 2, несущий крючок, за который зацепляется второй конец пружины.

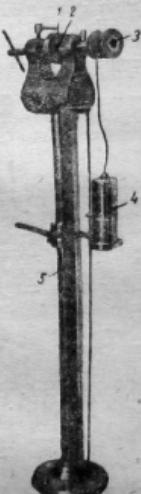


Фиг. 320. Прибор для проверки силы заводных пружин.

На этом же валике сидит барабан 3, через который передаются вращения с подвешенным к ней грузом. Под действием груза валик 2 поворачивается, натягивая пружину. По положению груза 4, отмечаемому по рейке 5, можно определить силу пружины, которую обычно сравнивают с силой эталонной пружины.

На фиг. 321 показана машина для испытания пружин на усталость.

Машина состоит из ходящей вперед и вперед под действием эксцентрика 1 и шатуна 2 зубчатой рейки 3, сцепляющейся с шестерней 4,

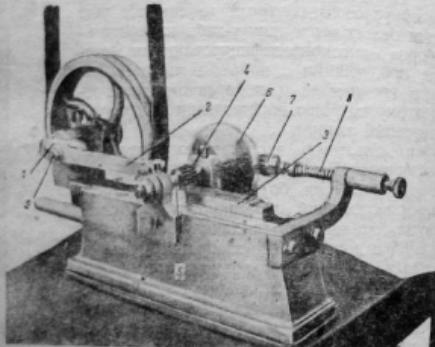

Фиг. 321. Прибор для проверки пружин на усталость.

вследствие чего вал 5, на котором эта шестерня сидит, совершает вращательно-колебательные движения, передаваемые через конические шестерни 6 и 7 валiku 8. К валiku 8 крепится конец испытываемой пружины; второй конец пружины закрепляется неподвижно, благодаря чему при работе станка пружина периодически завивается и распускается. Изменяя положение пальца 9 на эллипсентрике 1, можно менять амплитуду колебания в зависимости от длины испытываемой пружины. Нормальная пружина должна выдержать без поломки и потери своих упругих свойств не менее 3 500—4 000 колебаний, что соответствует сроку ее службы в часах с суточным заводом около 10 лет.

Часть вторая ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСОВ, ЦИФЕРБЛАТОВ И СТРЕЛОК

ВВЕДЕНИЕ

Изготовление корпусов для часов является самостоятельной и весьма интересной отраслью часового производства, не связанной с последним общностью технологического процесса.

В часовых заводах, которые занимаются сами изготовлением корпусов для своих часов, это производство обычно выделено в совершенно самостоятельную единицу.

В настоящее время корпусное дело настолько развилось как в отношении количества выпускаемых корпусов, так и разнообразия их форм и типов, что в Швейцарии и особенно в Америке имеется ряд заводов, занимающихся исключительно производством корпусов дляручных и карманных часов.

Было бы весьма трудно, да, пожалуй, и не нужной задачей давать полное описание методов производства различных типов корпусов вследствие многообразия этих типов и методов обработки, применяемых разными заводами при изготовлении одного и того же типа корпуса.

Поэтому мы ограничиваемся лишь изложением основных методов производства двух наиболее характерных типов корпуса — круглого корпуса для карманных часов (фиг. 322) и удлиненноovalного для ручных часов (фиг. 323).

Корпус часов состоит из следующих деталей:

1 — среднее кольцо, 2 — ободок, 3 — шейка корпуса, 4 — серьга, 5 — ремонтуарная головка и 6 — ушко. Крышка, закрывающая механизм, носит название задней крышки.

Основными методами производства деталей корпуса являются штамповка и давление — наиболее выгодные в условиях массового или крупносерийного производства. Обработка резанием играет вспомогательную роль.



Фиг. 322. Карманные часы.



Фиг. 323. Ручные часы.

тельную роль и применяется лишь в тех случаях, когда требуется выдержать особо точные размеры.

Основными материалами для корпусов являются латунь и нейзильбер; же золото в настоящее время почти не применяется вследствие трудности обработки (особенно обжимки) и предохранения от ржавления. Корпуса из нейзильбера наиболее распространены для ручных часов вследствие необходимости большой стойкости этих корпусов, прилегающих часто при носке непосредственно к человеческой коже, в отношении окисления.

Из благородных металлов для корпусов применяются серебро, золото и платина, однако такие корпуса изготавливаются в отдельных экземплярах или небольших сериях и для массового производства значения не имеют.

В последнее время получили широкое распространение, особенно в Америке, корпуса из накладного золота (Goldfilled), которые делаются из латуни с накатанным на ее поверхность механическим способом тонким (0,05—0,1 мм) слоем золота.

Корпуса из железа, латуни и нейзильбера обязательно подвергаются отделке поверхности для предохранения от ржавления. Наиболее распространенными методами отделки являются: гальваническое покрытие золотом, никелем или хромом. Оксидировка встречается редко.

В последнее время широкое распространение приобрело хромирование корпусов, в отличие от других гальванических покрытий, создающее не только защиту от коррозии, но и предохраняющее корпус от царапин вследствие твердости хромового слоя. Кроме того слой хрома стократ против изнашивания и значительно дольше сохраняется.

В Европе и Америке широко распространена также гравировка задних крышек и ободков корпусов, производимая одним из трех методов — штамповкой, накаткой или резцом. Гравировка штамповкой является более дешевой, но худшего качества, нежели гравировка резцом, и применяется для более дешевых корпусов. Довольно хорошее качество гравировки дает накатка, применяемая только для гравировки ободков или краев задних крышечек круглых корпусов.

Глава I ОБРАБОТКА СРЕДНЕГО КОЛЬЦА

Введение

Как видно из табл. 9, в обработке среднего кольца корпуса основная роль принадлежит штамповке и давлению.

Заготовкой для кольца корпуса карманных часов служит кружок из листового материала толщиной в зависимости от размеров корпуса 0,4—1,0 мм. Этому кружку сначала путем вытяжки, а потом загибы придается форма, возможно более близкая к требуемой, которая окончательно получается обработкой на давильном станке.

На долю обработки резанием падает лишь внутренняя расточка под размер вставляемого в корпус механизма и иногда проточка высту-

Таблица 9
Обработка среднего кольца корпуса карманных часов

№ операций	Наименование операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Приспособление	Примечание
1	Вырубка из листового материала		Эксцентриковый пресс	Просечный штамп	—	—
2	Отжиг		Газовая или электропечь	—	—	Если материал не отожжен
3	Вытяжка		Эксцентриковый пресс	Вытяжной штамп	—	—
4	Отжиг		Газовая или электрическая печь	—	—	—
5	Загибка и вырубка кружка		Эксцентриковый пресс	Комбинированный штамп	—	—
6	Давление		Давильный станок	Ролик	Комбинированный патрон	—
7	Проточка внутри		Токарный станок	Фасонный резец	Чашечная цапга	—

Продолжение

№ операции	Наименование операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Приспособление	Примечание
8	Проточка выступа для посадки ободка		Токарный станок	Фасонный резец	Цанга	—
9	Проточка выступа для посадки задней крышки		Токарный станок	Фасонный резец	Цанга	—
10	Сверление отверстий под посадку шейки		Вертикально-сверлильный	Сpirальное сверло	Кондуктор	—
11	Вставка и расклепка шейки		Ножной пресс	Пуансон	Оправка	—
12	Пайка шейки серебром		Газовая горелка	—	—	—
13	Полировка		Полировочный станок	Круг из бязи	—	—
14	Хромированиe или никелирование		Хромовая или никелирующая ванна	—	Рама	—

пов для посадки крышек. К последней операции прибегают очень редко, так как обработка давлением дает достаточно точные размеры и острые углы у этих выступов для хорошего закрепления на них крышки.

Шейка корпуса вставляется своим выступом в соответствующее отверстие среднего кольца, слегка расклепывается и после этого окончательно закрепляется припайкой серебром.

Таков же, примерно, порядок обработки среднего кольца корпуса ручных часов. В некоторых типах корпусов этих часов одной вытяжкой получить нужные размеры не удается и приходится прибегать к двум последовательным вытяжкам.

Разумеется, обработка давлением применима лишь для корпусов, рассчитанных на механизмы круглой формы. В корпусах для овальных или четырехугольных механизмов, если эти корпуса не делаются тонкостенными с помощью штамповки, приходится прибегать к фрезеровке на копировально-фрезерных станках или на специальных станках со сложным движением стола.

Штамповка


Заготовка для среднего кольца корпуса получается путем выштамповки фигуры соответствующей формы из листового материала. Форма этой заготовки соответствует форме корпуса — для круглого корпуса она круглая (табл. 9), для удлиненного корпуса наручных часов имеет вид удлиненного шестиугольника с закругленными углами.

Вытяжка производится обычными вытяжными штампами, причем благодаря небольшой глубине вытяжки ее производят на нормальных эксцентриковых прессах.

Для описываемого корпуса ручных часов вытяжка в углах получается большей, нежели в середине, что является весьма полезным при дальнейшей обработке на давильном станке, так как создает избыток материала как раз в удлиненных частях корпуса.

Загибка среднего кольца обычно производится одновременно с просечкой центрального отверстия комбинированным штампом (фиг. 324). Матрица этого штампа делается с выточкой, возможно близкой к форме корпуса, и отверстием в середине.

Заготовка в виде стаканчика закладывается в матрицу, после чего опускающийся пуансон сначала своей частью а просекает отверстие.

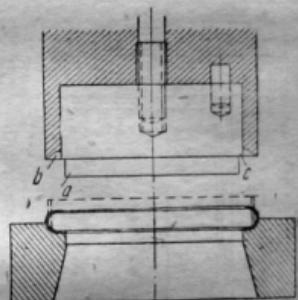

Фиг. 324. Схема загибки среднего кольца.

При дальнейшем опускании пуансона его часть *b* загибает края стаканчика внутрь и сплюсывает, придавая ему требуемую форму.

Часть с пуансоном делается с несколько большим диаметром, нежели его режущая часть *a*, чтобы при загибке верхнея края стаканчика уперлись в нее, что облегчает приданье заготовке требуемой формы.

Таким же, примерно, образом происходит и загибка среднего кольца корпуса ручных часов.

Обработка давлением

Перед обработкой на давильном станке заготовки должны быть хорошо отожжены, причем, особенно для кольца наручных часов, требуется мягкий вязкий материал, обладающий при сравнительно небольшом давлении текучестью и хорошо заполняющий форму.


Давление производится в специальном составном патроне (фиг. 325).

Заготовка закладывается в каленое шлифованное стальное кольцо *1*, внутренняя поверхность которого сделана по размерам и форме соответствующей наружной форме готового среднего кольца корпуса.

Так как обычно принятая сферическая форма наружной поверхности среднего кольца не позволяет после обработки свободно вынуть его из кольца *1*, последнее делается с разрезом *a* в одном месте, возле которого вырезеровки щипцов, расходящиеся при вынимании заготовки вставляются несколько пружинящее, этим способом их ручек. Кольцо, то есть, разводящие кольцо, освобождая заготовку, не позволяющим поломать кольцо.

Для плотного прилегания торцов кольца друг к другу в месте разреза по избежанию образования на корпусе рисок, это место не разрезается, а лишь надрезается с наружной стороны. Оставшаяся неразрезанной часть ломается. Толщина кольца *1* делается в точности равной требуемой толщине кольца корпуса без выступовными.

С двух сторон к кольцу *1* прилагают стальные каленые шлифованные кольца *2*, имеющие выточки по диаметру и глубине, совпадающие с выступами для посадки крышки и ободка. Все три кольца вместе

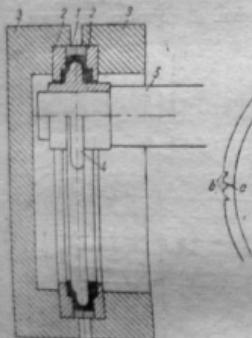

Фиг. 325. Схема обработки среднего кольца на давильном станке.

Обработка давлением

с заготовкой закладываются в выточки между двумя круглыми плитками *3*, прижимаемыми одна к другой в зажимном патроне вращающегося шпинделя давильного станка.

В патрон заводится профилированный ролик *4*, свободно вращающийся на оси *5*, и с значительным усилием поджимается сверху. Прижимаясь к вращающейся в патроне заготовке, ролик заставляет материал заготовки заполнить остающееся между роликом и колышами *1* и *2* пространство, вследствие чего заготовка принимает требуемую форму.

Обработка среднего кольца корпуса наручных часов ведется таким же способом, с той лишь разницей, что для этого корпуса внутренняя форма кольца *1* делается не круглой, а в виде вытянутого шестиступенчатника или иной требуемой формы.


В некоторых случаях форма корпуса такова, что кольцо *1* не удается получить достаточно пружинящим, чтобы его можно было развести на требуемую для вынимания заготовки величину. В этих случаях приходится разламывать кольцо с двух противоположных сторон, делая его разъемным, что создает некоторые неудобства в работе при закладывании кольца в патрон.

На фиг. 326 показан служащий для изготовления центральных колец корпуса давильный станок Бреге (Breguet) с гидравлическим затвором.

Показанные на фиг. 325 плитки закладываются через прорез в патроне *1*, укрепленный на вращающемся шкивом *2* полом шпинделе *3*.

Передняя плитка упирается в переднюю стенку патрона *1*, а задняя поджимается к ней помещенным внутри шпинделя *3* поршнем, на который действует давление масла, заполняющего шпиндель *3*. Это давление создается ввертывающимся в шпиндель на резьбе плунжером *4*.

Для зажима патрона станок пускается в ход, причем сидящий на плунжере *4* маховик *5* тормозится рукой или фрикционным тормозом *6*. Когда плунжер ввернется настолько, что давление масла окажется зна-

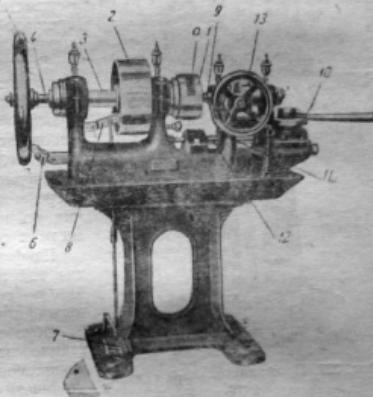

Фиг. 326. Давильный станок Бреге.

чительное сопротивление дальнейшему его ввертыванию, тормоз отпускается и плунжер продолжает вращаться вместе со шпинделем.

Для освобождения патрона шиндель приводится во вращение в обратную сторону, причем маховик 5 попрежнему задерживается рукой или торизом.

Для быстрой остановки станка применяется тормоз 8, управляемый педалью 7.

Ролик, которым производится давление, надевается на цилиндрический конец валика 9, заводимого внутрь патрона 1 с помощью эксцентрика 10. Валик 9 помещен в кронштейне 11, качающемся около оси 12. Поджимание ролика осуществляется путем отклонения кронштейна 11 помощью винта, управляемого рукояткой 13.

Вследствие чрезвычайно тяжелых условий, в которых приходится работать ролику, он всегда должен быть обильно смазан графитовой смазкой и после обработки каждого 3—5 деталей охлаждаться в холодной воде, так как сильное нагревание ролика вследствие трения во время работы может привести к его отпуску.

На фиг. 327 показан служащий для той же цели станок того же завода с несколько измененным принципом действия.

Обрабатываемая деталь в этом станке закрепляется на оправке вращаемого шкивом 1 шпинделя 2 помощью упора 3.

Профилировка производится двумя роликами, расположенными диаметрально противоположно; ролики свободно вращаются на пальцах, укрепленных в ножницах 4, сводящим или разводимых с помощью рукоятки 5.

Ролики действуют на обрабатываемую деталь снаружи, а не изнутри, как в предыдущем станке.

Этот станок, обладающий более простым устройством, пригоден исключительно для профилировки наружной поверхности, оставляя толщину материала по всей детали, примерно, одинаковой.

Обточка и сверление

Расточка среднего кольца корпуса карманных и ручных часов производится на настольных токарных станках с помощью фасонного резца, обтачивающего одновременно все требующиеся поверхности.

Сверление отверстия для шейки корпуса карманных часов или для



Фиг. 327. Профилировочный станок Брге.

задногого ключа и ушков ручных часов производится по кондуктору на вертикально-сверлильных настольных станках. Для сверления отверстий для ушков применяются также и специальные двухшпиндельные горизонтально-сверлильные станки (фиг. 328).

В этих станках обрабатываемая деталь закрепляется непосредственно на столике 1, к которому и прикреплены направляющие втулки для сверла.

Сверление производится двумя расположенным под углом 180° один к другому шпинделеми 2, подача которых осуществляется с помощью муфт 3, на которые воздействуют сидящие на валиках 4 отводки 5.

Перемещения валиков 5 при подаче сверл осуществляются с помощью двух спиральных пружин, спрятанных в станине, а обратный ход — с помощью эксцентрика, управляемого рукояткой 6.

Заклепка шейки корпуса производится на небольшом настольном прессе с помощью заостренного в виде трехгранной призмы пулансона. При заклепке следует предусмотреть направляющее приспособление как для кольца, так и для шейки, чтобы избежать смещения их друг относительно друга.

Фиг. 328. Станок для сверления корпуса ручных часов.

Глава 2

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ И ОБОДКА

Введение

Схема обработки задней крышки дана в табл. 10. Как видно из таблицы, в основном эта обработка складывается из штамповки и давления. Кроме гравировки, единственной операцией со снятием стружки является расточка, необходимая для получения острого края и точного размера внутренней окружности, обеспечивающих плотное надавливание крышки на выступ среднего кольца корпуса.

Порядок обработки ободка остается, примерно, таким же. Изменение вносится лишь во вторую операцию, когда одновременно с вытажкой производится просечка круглого отверстия под стекло. Операция 8 (гартовка) для ободка отпадает и заменяется обточкой ранта (окна) под стекло.


Назначением обжимки ободка или крышки является, во-первых, придание им соответствующей формы и, во-вторых, требуемое утолщение краев (фиг. 329 — задняя крышка круглого корпуса).



Если крышки и ободки делаются с имитацией гравировки, получаемой выдавливанием (штамповкой), это выдавливание производится одновременно с обжимкой.

Отжиг заготовок после обжимки производить не следует, так как материал крышек и ободков должен быть сильно нагартован, чтобы они хорошо пружинили и крепко держались на выступах среднего кольца.

Обработка торцов роликом на давильном станке требуется для получения достаточно острых углов наружной окружности, чтобы между средним кольцом, крышкой и ободком не получилось впадин, и они сливались бы одно с другими.

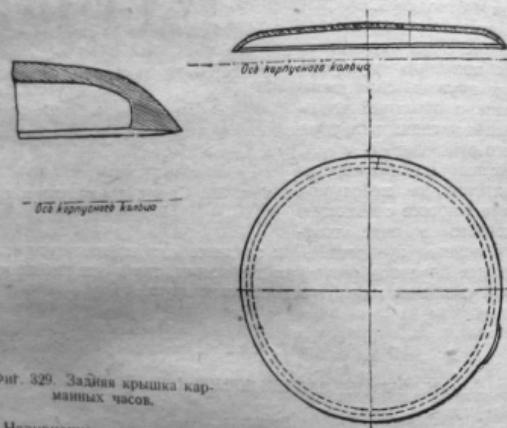

Фиг. 329. Задняя крышка карманных часов.

Назначением операции, названной в табл. 10 гартовкой, является, помимо непосредственной гартовки наружной поверхности, еще и получение сферической формы дна крышки, выходящего обычно после штамповки плоским.

Штамповка

Заготовка для крышки и обода высекается из листа не в точности круглой, а с небольшим язычком а (табл. 10, опер. 1), превращающимся при дальнейшей обработке в выступ, служащий для захвата при открытии крышки.

Вытяжка обычно производится с одного раза нормальным вытяжным штампом, причем после вытяжки высота заготовки должна быть несколько больше, нежели у готовой крышки, для образования язычка материала, необходимого для образования утолщенных краев при обжимке.

Таблица 10

Обработка задней крышки круглого корпуса
(материал — листовая латунь или нейзильбер)

№ по порядку	Название операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Примечание
1	Вырубка		Эксцентриковый пресс	Вырубочный штамп	—
2	Вытяжка		Эксцентриковый пресс	Вытяжной штамп	—
3	Отжиг		Газовая или электрическая печь	—	—
4	Первая обжимка		Шарирный, фрикционный или гидравлический пресс	Штамп	Все три обжимки производятся в одной машине тремя штампами
5	Вторая обжимка		Шарирный, фрикционный или гидравлический пресс	Штамп	—

№ по под. послед.	Название опе- раций	Эскиз	Станок	Продолжение	
				Инстру- мент	Примечание
6	Третья обжимка		Шарнирный, фрикционный или гидравлический пресс	Штамп	Все три обжимки производятся в одной матрице тремя пuhanсонами
7	Обработка на давильном станке		Давильный станок	Ролики	—
8	Гартовка		Токарно-давильный станок	Голик	—
9	Расточка		Токарный настольный станок	Расточкой резец	—
10	Полировка		Полировочный станок	Круг из бязи	—
11	Гравировка		Граверный станок	Резец или накатка	В зависимости от вида гравировки может производиться дополнительная полировка
12	Хромирование или никелировка		Никелевая или хромомагниевая ванна	—	—

Не лишним будет здесь же упомянуть, что условия обжимки требуют применения для крышек и ободков хорошо калиброванного материала, так как если материал окажется чеснусор тонким, то пространство между пuhanсоном и матрицей при обжимке не заполнится и деталь получится с изъянами. В случае чеснусор толстого материала деталь получается с заусенцами.

Матрица, в которой производится обжимка, имеет форму, в точности соответствующую форме наружной поверхности обжимаемой детали, а пuhanсоны постепенно приближаются к форме внутренней поверхности, причем последний пuhanсон в точности соответствует этой форме.

Так как при обжимке одной и той же детали требуется последовательно менять три (а иногда и четыре) пuhanсона, то, в то время как матрица неподвижно закрепляется на столе пресса, пuhanсон в ползуна не закрепляется, а перед работой свободно кладется на матрицу. Нажим пuhanсона осуществляется плоской плитой, закрепленной в ползуне пресса, опускающейся при рабочем ходе на пuhanсон и прижимающей его к матрице. После обратного подъема ползуна пuhanсон снимается и на его место ставится следующий.

Если требуется выдавить на обжимаемой детали какой-либо орнамент, рисунок или надпись, они гравируются в дне матрицы¹; пuhanсон остается гладким.


После обжимки деталь остается обыкновенно в матрице. При обжимке ободка является возможным применить для выталкивания детали из матрицы выталкиватель в виде поршия, с диаметром немногим больше центрального отверстия в ободке. В случае обжимки крышки применение выталкивателя является невозможным, так как неизбежное малейшее несовпадение поверхности выталкивателя с поверхностью дна матрицы или же просвет, происходящий от разницы диаметров выталкивателя и отверстия в дне матрицы, заполняется при обжимке металлом и задняя плоскость крышки сохраняет следы выталкивателя, вывести которые при дальнейшей полировке весьма трудно, а иногда и невозможно.

Для получения точных размеров обжигаемых деталей является необходимым, чтобы пространство между пuhanсоном и матрицей, заполняемое металлом, было бы всегда одинаковым и в точности соответствующим размерам детали. Для этого обжимные штампы всегда конструктируются и устанавливаются так, чтобы при крайнем нижнем положении ползуна пuhanсон всегда ложился бы своими заплечниками на матрицу. Последнее обстоятельство выдвигает требование весьма осторожной и тщательной установки штампа, так как при тех мощных прессах, которыми пользуются для обжимки, достаточно небольшого увеличения хода ползуна против требуемого, чтобы сломать штамп. С этой точки зрения наиболее безопасным является применение гидравлических прессов, дающих возможность ограничивать силу воздействия на пuhanсон, но ввиду малой производительности таких


¹ См. ч. 3, гл. 2.

19. Зап. 3873. — Технология часового производства.

прессов, наиболее распространенными для обжимки на часовых заводах являются шарнирные прессы.

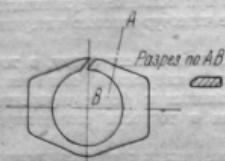

Фиг. 330. Вспомогательное кольцо крышки ручных часов.

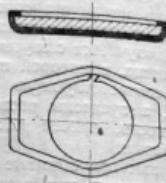


Фиг. 331. Схема загтяжки задней крышки ручных часов.

При обжимке крышки и обода ручных часов для получения плавной закругленной формы обычно вводится специальное вспомогательное кольцо (фиг. 330). Кольцо это выштампывается из латуни, и края его обжимаются с целью придания им требуемой формы. После вытяжки это кольцо закладывается в заготовку, идущую в обжимку вместе с ним.

Применение кольца вызывает еще необходимость, чтобы при обжимке материал крышки зашел несколько внутрь (фиг. 331), чего выполнить при обычном методе обжимки нельзя, так как в этом случае нельзя было бы вынуть из заготовки пuhanсон, не попортив детали.

Вспомогательное кольцо вынимается из заготовки после обработки на давильном станке, что легко сделать благодаря наличию в кольце разреза, позволяющего его согнуть и вытащить простыми плоскогубцами.


Мощность пресса для обжимки латунной крышки карманных часов можно в среднем принять колеблющейся в пределах 200—300 т.

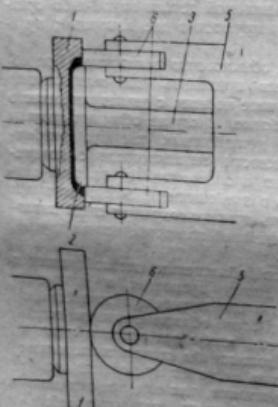

Фиг. 332.

Обработка на давильных станках

Края крышек и ободков получаются после обжимки несколько закругленными, вследствие чего их приходится подвергнуть обработке на

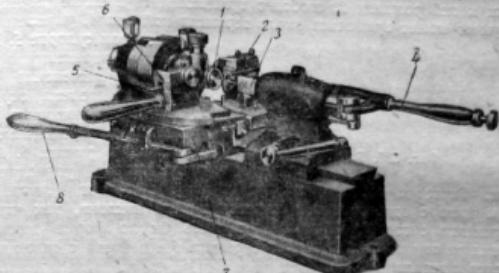

Фиг. 333. Давильный станок Брге.


давильном станке специальной конструкции. Схема обработки на этом станке дана на фиг. 332.

Обрабатываемая деталь закладывается в чашечный патрон 1, прижимаясь к нему тарелкой 2 валиком 3, вращающимся вокруг своей оси.

Валик 3 проходит внутри ползуна 5, несущего два свободно вращающихся ролика 6. Перемещаясь под воздействием соответствующего рычага влево, ползун прижимает ролики 6 к торцу вращающейся детали, благодаря чему последний несколько сплюсывается, заполняя углубление патрона 1 и образуя требующийся острый край.

На фиг. 333 показан сложящий для той же цели станок Брге несколько измененной конструкции. Тарелка 2, прижимающая деталь к патрону 1, в этом станке может свободно вращаться в валике 3, подаваемом в осевом направлении рычагом 4.


Державки 5, несущие ролики, укрепляются в резцодержателях 6, поворачивающихся под любым углом на суппорте 7, движение которого управляемось рычагом 8. Станок может быть использован и для профи-

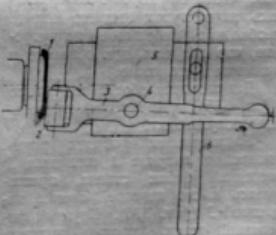

Фиг. 334. Схема гартовки задней крышки.

дировки крышек и ободков, для чего резцодержатели 6 устанавливаются наклонно или перпендикулярно к оси шпинделя.

Гартовка крышки, надеваемой на оправку 1 (фиг. 334) вращающейся шпинделью передней бабки давильного станка, производится прижимаемым к ней роликом 2, свободно вращающимся в вилке рычага 3. Этот рычаг может вращаться около вертикальной оси 4, укрепленной в крестовом супорте 5. Первичные перемещения суппорта и изменения наклона оси ролика осуществляются с помощью рычага 3, а продольные — с помощью рычага 6. Оба эти рычага управляются руками. Гартовка состоит из перемещения ролика от центра детали к краю с одновременным изменением его наклона, так чтобы одновременно с гартовкой деталь выгнулась бы по форме оправки. Во время работы ролик 2 с помощью рычага 6 все время с силой поджимается к детали.

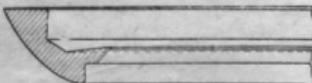

Фиг. 335. Рант.


Обработка резцом

Расточку крышек и ободков производят на токарном станке, захватывая деталь в цангуну, фасонным расточечным резцом. Эта расточка является обязательной для всех крышек и ободков, так как, для того, чтобы они хорошо защелкивались, на выступах среднего кольца необходимо небольшое поднурение, что получить при обжимке и давлении невозможно.

Для расточки ободка под стекло (фиг. 335) применяется специальный полуавтомат.

Растачиваемый ободок помещается в патроне 1 шпинделя 2 передней бабки станка, прижимаясь к его передней стенке тарелкой 3 (фиг. 336). Круглый фасонный резец, которым производится расточка, укреплен в шпинделе 4 задней бабки, устанавливаемой под любым углом к передней. Шпиндель 4 вращается не может, но перемещается под действием кулачка вдоль своей оси, завода резец в патрон.

Передняя бабка может автоматически перемещаться в попечном направлении, благодаря чему резец подводится к краю

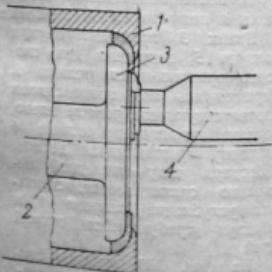

Фиг. 336. Схема расточки ранта.

Гравировка

Помимо имитации гравировки путем выдавливания при обжимке, эта имитация хорошо получается путем накатки; накатка применима только для гравировки краев крышек и ободков.


Накатка производится с помощью стального каленого ролика, на поверхности которого выгравированы требуемые к нанесению узоры в негативном виде. Ролик поджимается с медленно вращающемуся ободку или крышке, выдавливая на их поверхности узор. Станок для гравировки при помощи накатки показан на фиг. 337. Гравируемая деталь надевается на оправку шпинделя 1, вращающегося от руки ручкой 2, а гравированный ролик 3, вращающийся на оси 4, закрепленной в державке 5, поджимается с помощью ходового винта 6. Супорт 7, несущий державку 5, поджимается с помощью клеммы 8, поверачиваясь под любым углом к оси шпинделя.

Шпиндель 1 вращается медленно от руки, причем защелка 8 останавливает его после каждого полного оборота, чтобы ролик не прокатился второй раз по уже гравированной поверхности. В зависимости от формы крышки ролик делается цилиндрическим, коническим, вогнутым или выпуклым.

Нанесение имитации гравировки практикуется большей частью для дешевых часов. Корпуса дорогих часов, если гравировка на них делается, гравируются с помощью резца на граверных машинах — пантографах.

Конструкция такой граверной машины показана на фиг. 338. Гравируемая деталь закрепляется на столике 1, а шаблон для гравировки — на столе 2. Шаблон представляет собой пластинку, на которой в увеличенном масштабе выгравирован рисунок, который требуется нанести на крышку. На этот шаблон опирается своим остряком штифт 3, укрепленный в плите 4.


Машина работает по принципу пантографа, причем все перемещения штифта 3 в плоскости столика 2 в уменьшенном масштабе повторяют ось шпинделя 5. Изменяя длины плеч пантографа 7 можно изменять масштаб, в котором шпиндель 5 повторяет движения штифта 3. Шпиндель 5, вращающийся от шкива со скоростью 6 000—10 000 об./мин., несет заостренный резец 8, выгравировывающий на детали требуемый узор. Очень мелкая тонкая гравировка иногда производится при не врашающемся резце. Положение резца по вертикали регулируется с помощью микрометральной гайки 6.

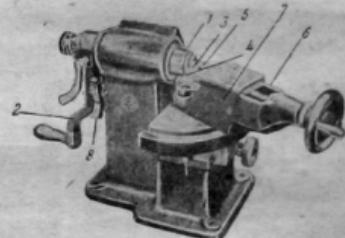

Фиг. 337. Станок Брге для накатки гравировки.

Чтобы после установки каждой новой детали не приходилось бы вновь регулировать положение резца для требующейся глубины гравировки служит рукотка 9, поворотом которой можно приподнять гравирируемую деталь. Шпиндель под действием пружины опускается на прежнее место.

Если размеры шаблона в точности равны размерам гравирируемой детали, то штифт 3 переставляется в гнездо 10. При этом масштаб пантографа равен 1 : 1.

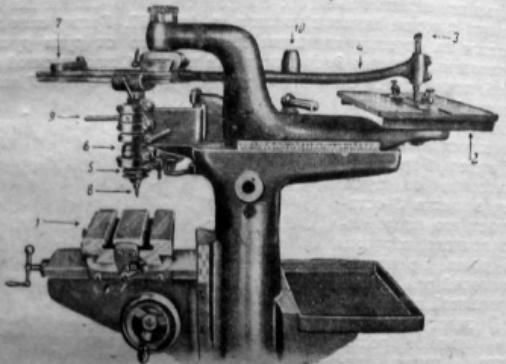

Фиг. 338. Граверный станок-пантограф.

Вследствие малой производительности таких станков на часовых заводах, производящих большие количества гравированных корпусов, вошли в употребление весьма сложные граверные станки-автоматы, в которых не приходится водить штифт по шаблону рукой, а это движение совершается автоматически. В последнее время вошли в употребление также автоматы, приспособленные для одновременной гравировки по одному шаблону до 25 крышек.

Глава 3 ОБРАБОТКА ШЕЙКИ КОРПУСА

Введение

Форма шейки корпуса такова, что получить ее обычными методами или фрезеровки на токарных или фрезерных станках или автоматах в большинстве случаев не удается.

Поэтому заготовку шейки корпуса иногда изготавливают из двух частей, придавая каждой из них круглое поперечное сечение. Выточен-

Таблица II

Обработка шейки корпуса

(Материал—проводка латунная или нейзильбер)

№ по порядку	Название операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Приспособление
1	Отрезка и высадка		Горизонтальный ковочный станок-автомат	Нож-штамп для высадки	—
2	Отжиг		Газовая или электрическая печь	—	—
3	Первая обжимка		Гидравлический пресс	Штамп для обжимки	—
4	Отжиг		Печь	—	—
5	Вторая обжимка		Гидравлический пресс	То же	—

№ по порядку	Название операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Продолжение	
					Приспособление	
6	Снятие заусенцев		Эксцентриковый пресс	Зачистной штамп		
7	Оболтка		Оболточный барабан	—	—	
8	Обточка, сверление и нарезка резьбы с верхнего торца		Настольный револьверный станок	Два сверла, центровое сверло, метчик, пустотелая торцововая фреза	Затяжные клемщи	
9	Обточка с нижнего торца		То же	Пустотелая торцововая фреза	То же	
10	Сверление отверстий для серги		Двухшпиндельный горизонтально-сверлильный полуавтомат	Два сверла	То же	

ные на токарных станках или автоматах эти две части спаиваются медью, место спая заглаживается от руки напильником, после чего заготовка идет уже в механическую обработку.

Метод этот имеет ряд неудобств, из которых главнейшие: 1) необходимость пайки и зачистки рукой, невыгодные в условиях массового производства; 2) уменьшение прочности детали. Благодаря этому составные из двух частей шейки в настоящее время почти повсеместно вытесняются цельными, получаемыми штамповкой или ковкой. Ковка производится в холодном состоянии, причем материал для шейки должен быть мягким и вязким (латунь, нейзильбер).

Процесс получения шейки корпуса из проволоки обжимкой дан в табл. 11.


Назначение первой операции этой таблицы — высадки — приданье заготовке формы, несколько приближающейся к требуемой, для облегчения процесса обжимки, с одной стороны, и для создания на требуемой длине детали достаточного количества материала для заполнения формы при обжимке, — с другой.

Вследствие сильного нагартовывания материала при высадке и обжимке приходится заготовку подвергать несколько раз отжигу с целью облегчения обжимки и избежания трещин, разрывов и пр. До запуска в работу материал должен быть хорошо отожжен.

Сверление центрального отверстия (меньшего диаметра) в шейке до ее посадки на корпус применено лишь в тех случаях, когда это отверстие не является направляющим для заводного ключа, т. е. ключ ходит в нем с большим зазором. В противном случае, как это бывает в американской системе заводного механизма, лучше сверлить это отверстие после припайки шейки к среднему кольцу корпуса во избежание могущих получиться при присоединении и пайке перекосов.

Высадка


Для высадки заготовки шейки применяется небольшой горизонтальный ковочный станок-автомат (типа применяемых в гвоздильном производстве).

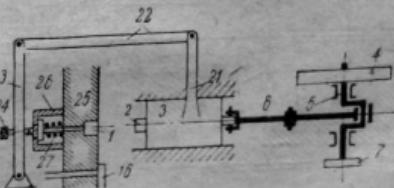

Фиг. 339. Схема ковочного станка.

схема которого показана на фиг. 339 и 340. Станок работает автоматически, выправляя проволоку, отрезая ее и обсаживая.

Высадка производится с помощью двух матриц (фиг. 341), из которых одна 1 закрепляется неподвижно в станине, а другая 2 — в ползуне 3. В каждой из матриц имеются соответствующие углубления, дающие при сомкнутых вместе матрицах требующуюся форму заготовки.

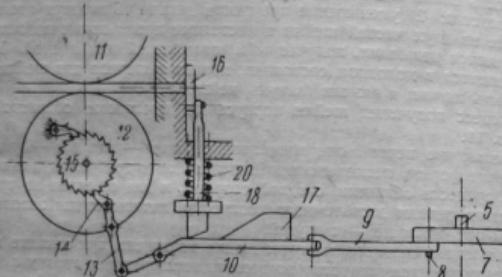


Фиг. 340. Схема подачи ковочного станка

Все механизмы станка приводятся в движение работающим от ремня маховиком 4 (фиг. 339), сидящим на коленчатом валу 5. Вал несет шатун 6, сцепленный с ползуном 3, благодаря чему последний постоянно ходит в направляющих станины вперед и назад. На том же валу 5 сидит шайба 7, эксцентрично укрепленный палец 8 которой водит с помощью шатуна 9 вперед и назад ползун 10.

Приволока подается двумя профилированными роликами 11 и 12, которые одновременно ее выпрямляют. Вращение ролика 11 свободное, ролика 12 — принудительное. Палец 8 укрепляется на шайбе 7 так, чтобы движение ползуна 10 всегда несколько опережало движение ползуна 3.

Перед тем как ползун 3 начинает отходить назад (по направлению к валу 5) в ту же сторону начинает двигаться и ползун 10. При этом он заставляет повернуться против часовой стрелки рычаг 13, несущий собачку 14, упирающуюся в зуб скрепленного с роликом 12 храпового колеса 15. Ролик при этом поворачивается, подавая приволоку вперед

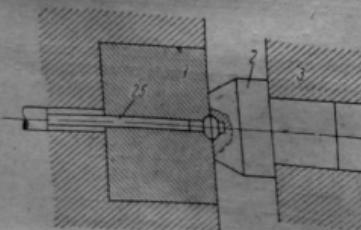

Фиг. 341. Схема высадки шейки корпуса.

на требуемую длину. Эта длина может регулироваться изменением положения на шайбе 7 пальца 8.

Продвигаясь вперед приволока попадает в полуциркульный вырез в ноже 16.

При ходе ползуна 10 влево сидящий на нем кулак 17 толкает тягу 18, передвигающую нож 16 по направлению к центру матрицы 1. Нож при этом отрезает прошедший в его вырез кусок приволоки, который, однако, остается в ноже благодаря наличию задерживающих его двух плоских пружин. В крайнем своем положении нож устанавливается так, чтобы зажатая в нем приволока пришлась как раз по оси матрицы 1. Форма кулака 7 выбрана так, чтобы в этом положении нож оставался до тех пор, пока ползун 3 не подойдет на такое расстояние, чтобы матрица 2 начала вгнать приволоку в матрицу 1.

Благодаря опережению ползуна 3 ползуна 10, в то время как первый еще идет влево, последний уже начинает идти вправо, благодаря чему нож 16 под действием пружины 20 отходит обратно, уступая место матрице 2.

Между собачкой 14 и зубом храпового колеса делается зазор, рассчитываемый так, чтобы подача приволоки началась лишь после того, как нож 16 станет на прежнее место.

Матрица 2 подходит к матрице 1 вплотную, сплющивая оставшийся между ними кусок приволоки так, чтобы он заполнил внутренность обеих матриц, после чего начинает отходить назад. Форма матриц выбирается такой, чтобы более длинная часть заготовки формовалась матрицей 1, благодаря чему заготовка остается в последней.

При обратном ходе ползуна укрепленный на нем рычаг 21 с помощью тяги 22 поворачивает рычаг 23, который с помощью винта 24 толкает вправо проходящий внутри матрицы 1 штифт 25. Последний при этом выталкивает из матрицы заготовку.

Так как штифт 25 ограничивает длину хвоста заготовки, то в крайнем правом положении он упирается не в рычаг 23, а в неподвижный регулирующийся упор 26. Обратный ход выбрасывателя 25 происходит под действием пружины 27.

Описанный станок полностью автоматичен и дает большую производительность — 2 000—4 000 заготовок в час; так как наладка его сложна, заводы, производящие на таком станке несколько разных деталей, предпочитают сразу изготовить годовой запас одной детали (на что требуется весьма немного времени) и после этого переложить его на другую.

Для обжимки высаженная описанным выше методом заготовка закладывается между двумя матрицами (фиг. 342), в каждой из которых имеется углубление, по форме соответствующее половине шейки. Зажатый между двумя матрицами материал заготовки под сильным давлением этих матриц заполняет углубления и принимает


требуемую форму. Обжимка такого рода производится обыкновенно на гидравлическом прессе.

Чтобы обжимка проходила лучше, обыкновенно заставляют верхнюю матрицу покачиваться относительно нижней около одного из диаметров плоскостей стыка этих матриц; для этой цели плоскости делаются несколько склоненными. Схема гидравлического пресса, давшего возможность получить эти качания, дана на фиг. 343.


Нижняя матрица 1 крепится двумя винтами к плунжеру 2 пресса, подаваемому давлением жидкости (масла) вверх. Верхняя матрица 3 укреплена также двумя винтами к подвесу 4, качающемуся около оси 5.

Ориентировка одной матрицы относительно другой производится с помощью двух штифтов в верхней матрице, входящих в отверстия нижней.

Ось 5 закреплена в серьге 6, качающейся около неподвижной оси 7.

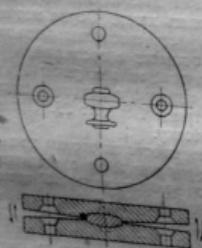

Фиг. 342. Схема обжимки шейки корпуса.

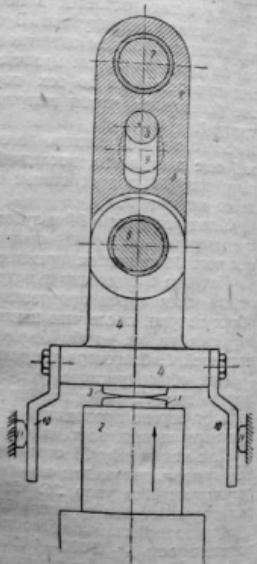

Фиг. 343. Схема головки масляного пресса для обжимки шейки корпуса.

В серьге 6 имеется вертикальный паз, в который входит палец 8, эксцентрично посаженный на валу 9, врашающем шкивом. При вращении вала 9 серьга 6 под действием эксцентрика 8 качается вместе с закрепленной в ней осью 5 около оси 7. К подвесу 4 присоединены две планки 10, подпираемые с боков неподвижными упорами 11. Благодаря этому при качании оси 5 ось нижней части подвеса 4 не смешается относительно оси плунжера, а лишь качается вместе с матрицей 3.

Благодаря такому качанию матрицы 1 и 3 не только обжимают заготовку, но одновременно и заглаживают ее.


С одной обжимки получить требуемую форму заготовки обыкновенно не удается, вследствие чего приходится подвергать каждую заготовку обжимке в одних и тех же матрицах последовательно два-три раза, отжигая ее между обжимками.

После обжимки на детали в месте стыка матриц остаются заусенцы в виде тонкой пленки, которые срезаются путем проталкивания детали сквозь матрицу, имеющую отверстие, контур которого соответствует контуру детали.


Помимо описанного существует еще способ обжимки шейки корпуса непосредственно из проволоки, предварительно нарезанной на куски соответствующей длины.

Для обжимки этим методом применяются две матрицы, схожие с изображенной на фиг. 342, но отличающиеся от них внешней формой.

Углубления в этих матрицах (фиг. 344) соединены с наружным краем их канавками такой формы, чтобы при смыкании матриц эти

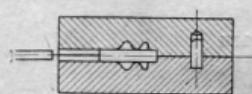

Фиг. 344. Схема изготовления шейки корпуса ковкой.

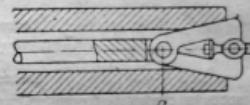

Фиг. 345. Клещи для захвата шейки корпуса.

канавки образовали цилиндрическое отверстие диаметра, равного диаметру проволоки, из которой изготавливается шейка.

Для обжимки матрицы плотно сжимаются вместе тисками, а проволока засекается сквозь образованное канавками отверстие внутрь.

Рядом частых легких ударов цилиндрического пuhanсона сквозь отверстие в торец проволоки, последнюю заставляют заполнить пространство внутри матриц, приняв нужную форму.


Если утолщение, которому подвергается проволока, не велико, то тот же результат можно получить с одного удара, пользуясь вместо молота эксцентриковым прессом.

Обточка с торцов, сверление и нарезка резьбы в шейках корпуса производится на нормальном настольном револьверном станке с головкой на пять, шесть, семь гнезд.

Для укрепления обрабатываемой детали в шпинделе применяются обычно профилированные клещи (фиг. 345), губки которых поворачиваются около оси а. Зажимание клещей происходит таким же образом, как и у пружинной цаплы.

Для конической расточки верхнего торца (гнезда для ремонтуарной головки) применяется специального профиля торцововая пустотелая фреза (фиг. 346).

Для облегчения дальнейшей полировки перед механической обработкой заготовки подвергаются оболтке в оболточных барабанах.

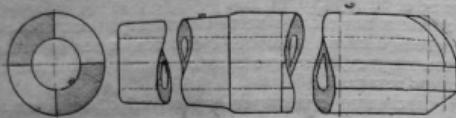

Фиг. 346. Фреза для фрезеровки шейки корпуса.

Сверление боковых отверстий в шейке для закрепления серьги производится или по кондуктору на обычном сверлильном станке или на полуавтомате.

Глава 4 ОБРАБОТКА СЕРЬГИ

Введение

Заготовка серьги делается из проволоки или путем нарезки ее на куски и загибки этих кусков на обычных загибочных приспособлениях или путем навивки на оправку с последующей разрезкой.

Серьга, изогнутая по окружности, применяется большей частью лишь для крупных карманных часов служебного назначения (железнодорожные, военные и пр.). Для часов, рассчитанных на широкое потребление, стараются придать серьге форму, идущую в тон с общим оформлением корпуса. Для придания этой формы заготовку подвергают обжимке.

На концах серьги выфрезеровываются цапфы, служащие для крепления ее в шейке корпуса; для этой цели серьга несколько разводится и вставляется в боковые отверстия шейки цапфами, сходясь обратно вследствие своей упругости.

Серьга должна хорошо пружинить, чтобы не высакивать из отверстий в шейке, почему получаемая в процессе обжимки сильная нагарта она ее ни в коем случае не должна уничтожаться отжигом.

В табл. 12 дана схема обработки серьги.

Навивка и разрезка


Проволока, из которой изготавливается серьга, сперва навивается в виде спирали на специальную оправку на небольшом ручном станке (фиг. 347), схема работы которого понятна без пояснений. Оправка делается съемной. После того как проволока навита по всей длине оправки, ее с двух противоположных сторон скимают двумя скобами 1 (фиг. 348), закрепляемыми между двумя колышками 2, налеваемыми на

Таблица 12
Обработка серьги
(Материал—нейзильбер или латунь проволочная).

№ по порядку	Название операций	Эскиз	Станок	Инструмент	Приспособление
1	Навивка на оправку		Ручной навивочный станок	—	Оправка
2	Разрезка		Горизонтально-фрезерный	Две прорезные фрезы	Барабан
3	Правка		Молот или эксцентриковый пресс	—	—
4	Загибка		Эксцентриковый пресс	Штамп загибочный	—
5 и 6	Первая обжимка с двух сторон		Эксцентриковый пресс	Обжимовой штамп	—
7	Вторая обжимка		Гидравлический пресс с качающейся головкой	—	—
8	Фрезеровка концов		Фрезерный полуавтомат	Торцовочный полуавтомат с двухсторонней пустотелой фрезой	Платформа
9	Оболтка		Оболточный барабан	—	—
10	Полировка		Полировочный станок	Круг	Державка
11	Никелировка или хромирование		Хромовая или никелевая ванна	—	Рама

оправку. Скобы служат для того, чтобы не дать навитой проволоке распуститься во время разрезки.


Оправка с навитой на нее проволокой снимается с навивочного станка и укрепляется в бабке, помещенной на столе настольного гор-

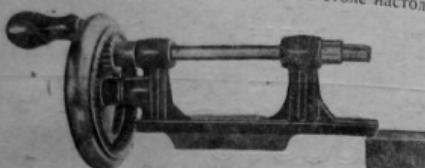

Фиг. 347. Станок для навивки проволоки.

зонтально-фрезерного станка, где навитые витки прорезаются ножами на шпинделе станка двумя прорезными фрезами.

После прорезки скоба 1 снимается, и навитая на оправку проволока распадается на ряд отдельных колечек.

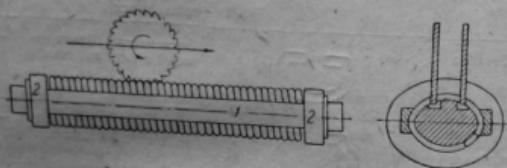

Фиг. 348. Оправка для навивки проволоки.

Эти колечки получаются вследствие спиральной формы проволоки, из которой они были разрезаны, изогнутыми в двух плоскостях, вследствие чего перед дальнейшей обработкой их подвергают правке на небольшом приводном молоте или эксцентриковом прессе.

Загибка и обжимка

Назначение загибки придать заготовке форму, с одной стороны, возможно более близкую к форме готовой серьги, с другой, — наиболее удобную для обжимки.

Для загибки заготовка надевается на оправку, имеющую полукруглую канавку и закрепляемую на столе небольшого эксцентрико-пружинистой пресса. Загибка производится ударом пунансона, имеющего также полукруглую канавку соответствующей формы.

Первая обжимка, или, вернее, высадка, производится на небольшом эксцентриковом прессе с помощью круглого цилиндрического пунансона 1 (фиг. 349) и разборной матрицы 2.

Матрица состоит из двух половинок, в которых выбраны полу-

круглого сечения канавки по форме серьги. Обжимка производится в два приема — сначала с одного конца, потом с другого.

Заготовка закладывается в канавки между двумя половинками матрицы так, чтобы часть ее выступала наружу. Обе половинки складываются вместе и зажимаются в вертикальном положении тисками 3, закрепленными в столе пресса. При этом закрепленная на одной из половинок матрица скоба 4, упираясь в выступающую из матрицы часть заготовки, отгибает ее конец в сторону, оставляя место для пунансона.

Последний, входя в круглое отверстие, образованное при складывании половинок матрицы их канавками, ударяет в торец спрятанного в матрице конца заготовки, осаживая последнюю и заставляя ее принять форму пространства, образованного канавками.

После высадки одного конца заготовки последняя вкладывается в матрицу своей другой половиной, и точно так же производится высадка ее второго конца.

Если серьга является гравированной, то гравировка наносится одновременно с высадкой, для чего гравируются канавки в половинках матрицы.


Гладкая серьга для окончательного придания ей требуемой формы и выплавления ее поверхности подвергается второй обжимке на гидравлическом прессе. Процесс этой обжимки одинаков с описанной в гл. 3 обжимкой шейки корпуса.

Фрезеровка концов

Схема фрезеровки концов серьги дана на фиг. 350. Для этой фрезеровки применяется полуавтомат, снабженный специальным зажимом двухсторонней пустотелой торцовой фрезой 1. На окружности этой фрезы, вращающейся в подшипниках кронштейна 2, нарезаются зубья, как у шестеренки, сцепляющиеся с зубьями шестеренки 3, сидящей на вращающем ременным шкивом 4 валике 5.

Фрезеруемая заготовка зажимается на столике 6 станка так, чтобы фреза 1 очутилась между ее концами на одной с ними оси. Столик 6 может перемещаться по направляющим станции вдоль оси валика 5 под воздействием кулачка 7, подводя к фрезе 1 сначала один, а потом другой конец заготовки.

Фиг. 349. Обжимка цапф серьги.

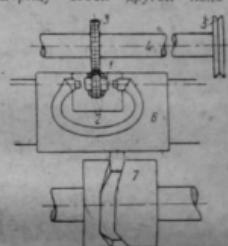


Глава 5

ОБРАБОТКА РЕМОНТУАРНОЙ ГОЛОВКИ

Если заводная головка делается цилиндрической формы, она легко может быть получена обточкой на токарно-револьверных автоматах или полуавтоматах из пруткового материала.

Однако при применении для большинства карманных часов конических головках (фиг. 351) этот метод изготовления встречает трудности при нанесении на поверхность головки накатки, так как чрезвычайно трудно добиться, чтобы зубья, накатанные на боковой поверхности головки, в точности совпадали с зубьями на торце.

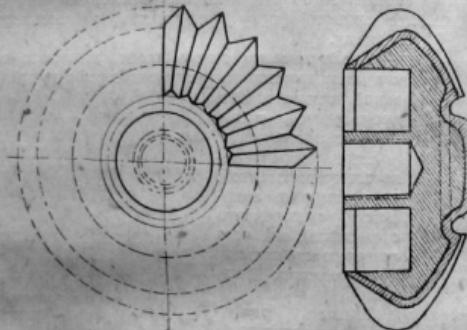

Фиг. 351. Ремонтурная головка.


В часах из благородных металлов в целях экономии стараются делать не всю головку из золота или серебра, а лишь чехол (капсюль), надеваемый на серцевину из латуни.

Серцевина заводной головки получается высадкой из прутка аккуратной, сердцевина покрывается капсюлем, вытянутым из листового металла и сделанным воднистым (фиг. 352). Наличие капсюля придает головке красивый вид и одновременно делает ее более удобной при заводе часов.

Сердцевина заводной головки получается путем высадки из прутка материала с помощью двух матриц. При высадке из прутка оставляют небольшую цилиндрическую часть, стачиваемую при дальнейшей обработке.

Капсюль надевается на сердцевину сейчас же после ее высадки до обточки.

Капсюль получается из листового материала путем многократной вытяжки, с отжигом в промежутках, на эксцентриковых прессах с помощью вытяжного штампа.

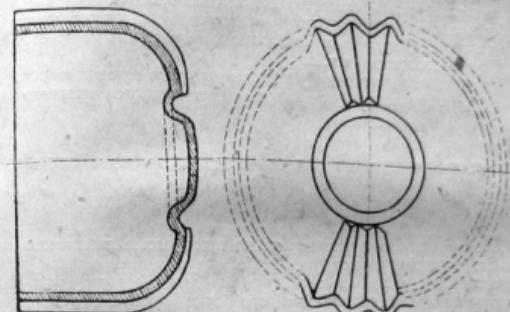

Фиг. 352. Капсюль ремонтурной головки.


Обычно при каждой вытяжке заставляют пuhanсон сделать два-три удара один за другим, что заставляет капсюль принять более близкую к требуемой форме и уменьшает количество потребных переходов.

Стараются избегать применения выбрасывателей у штампов для вытяжки капсюля ввиду возможности повреждения его при выталкивании из матрицы.

Следует, чтобы после вытяжки заготовка оставалась бы не в матрице, а надетой на пuhanсон, откуда ее легко снять. Для этой цели матрицу слегка посыпают времем мелкой мыльной стружкой.

Готовый капсюль надевается на сердцевину и обжимается по ее форме на маленьком настольном ручном прессе с помощью пузатого пuhanсона (фиг. 353), имеющего расточку в виде конуса, соответствующего по форме головке.

Чтобы не снять при надевании на- катку сердцевины и капсюля, пuhanсон и гнездо, в которое головка опи- рается при надевании, делаются с зубами по форме накатки головки.

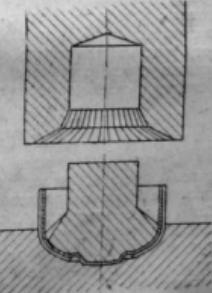

Фиг. 353. Надевание капсюля ремонтурной головки.

Механическая обработка головки производится на револьверном настольном станке после надевания капсюля и заключается в стачивании цилиндрической части сердцевины, расточке изнутри и сверлении и нарезке резьбы отверстия для заводного ключа.

Головая ремонтная головка полируется на мягких кругах и, если капсюль делается не из благородных металлов, никелируется или хромируется, золотится и т. п.

Встречаемые в некоторых случаях ремонтные головки шарообразной формы получаются путем выточки из пруткового материала.

Глава 6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРПУСОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Введение

Не давая полного описания методов производства различного вида сложных корпусов, в настоящей главе, для большей полноты описания, остановимся лишь на некоторых наиболее своеобразных и интересных станках, служащих для обработки корпусов квадратной, прямоугольной, овальной и тому подобных форм.


Большинство этих станков, помимо расточки и обточки корпусов, являющейся в ряде случаев неизбежным завершением обработки штамповкой, служат также и для совершенствования необходимой для большинства типов расточки ободка под стекло, требующей весьма точных размеров. Избежать этой расточки возможно лишь у корпусов из очень тонкого материала. В этих корпусах требующийся для посадки стекла выступ получается обжимкой, но для вставки стекла приходится надевать ранг на раздвижную оправку, раздающую его в стороны. После вставки стекла оправка сдвигается и вынимается, а ранг (ободок) вследствие своей упругости захватывает стекло.

Револьверные и токарные станки

На фиг. 354 показан настольный револьверный станок Бреге, предназначенный для обточки и расточки круглых корпусов сложного профиля. Револьверная головка этого станка выполнена в виде барабана с горизонтальной осью вращения. Головка рассчитана на одноруковьюки 1 обычным способом. Инструменты закрепляются в патронах 2, имеющих каждый самостоятельную продольную регулировку установочными винтами 3. Продольная подача осуществляется помощью однонаправленного с выводом рычага 4. При перемещении этого рычага вправо открывание цапни или задимного патрона шпинделя 5 передней бабки копировально-токарного станка той же фирмы применяется на фиг. 355.

Для обточки корпусов овальной или иной формы применяется на фиг. 355.

Деталь укрепляется в патроне шпинделя 1 передней бабки станка и в случае необходимости придерживается в нем вращающимся на шпинделе задней бабки упором 2. Рычаг 3 служит для открывания патрона.

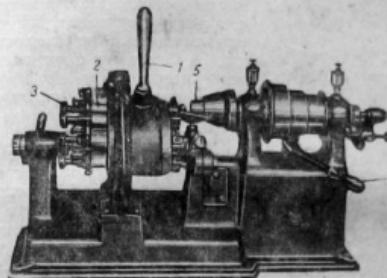


Фиг. 354. Револьверный станок Бреге для обточки корпусов.

Резец, которым производится обточка, крепится в державке 4, прикрепляемой, в свою очередь, к супорту 5, перемещающемуся в поперечном направлении.


На шпиндель 1 насажен кулачок 6, в точности воспроизводящий в увеличенном масштабе форму обрабатываемой детали. На этот кулачок опирается своим нижним концом вращающийся около оси 7 (фиг. 356) рычаг 8, верхний конец которого упирается в супорт 5, пружиняйщий к нему прижимаемый 9.

Таким образом при вращении шпиндела 1 резец под действием кулачка 6 будет ходить, то приближаясь, то удаляясь от оси шпиндела, вытаскивая деталь требуемой формы.

Описанный станок, пригодный для обточки корпусов любой формы — овальной, удлиненной, прямоугольной, многоугольной и т. д. — применяется также для расточек в таких корпусах рангов под стекло.

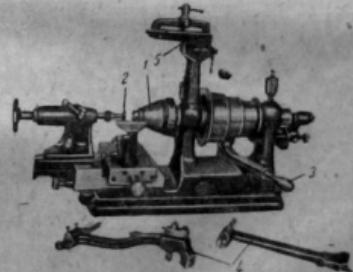


Фиг. 355. Токарно-копировальный станок Бреге.

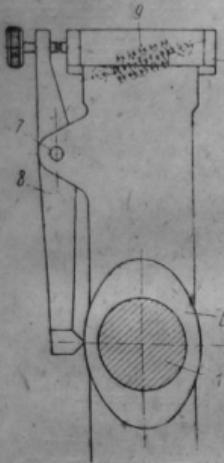

Фиг. 356. Схема токарно-копировального станка Брге.

стояли один от другого на

Обрабатываемая деталь в вертикальном патроне 3 супорта 4. Супорт скользит в направляющих

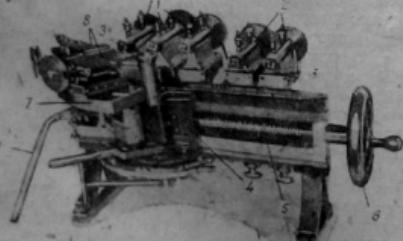

Фиг. 357. Многошпиндельный фрезерный и сверлильный станок. Станина приращении ходового винта 5, осуществляющей вручную

Фрезерные станки

На фиг. 357 показан многошпиндельный горизонтально-фрезерный и сверлильный станок для фрезеровки проходов между шарнирами для корпусов и открутивающимися на шарнирах крышками и ободками, и одновременного сверления отверстий для заводного ключа и кнопки для перевода стрелок в часах, где этот перевод делается не вытягиванием заводной головки.

Станок имеет пять или семь самостоятельных укрепленных на станине шпиндельных бабок 1 и 2, в которых врашаются шпинделы прорезных фрез при помощи сидящих на них шкивов. Оси шпинделей 1 помещены выше осей шпинделей 2 — так, что первые фрезеруют проходы для шарниров ободка, а вторые — задней крышки.

Шпинделы 1 и 2 имеют каждый самостоятельную регулировку как в вертикальном, так и в поперечном направлении по горизонтали. Плоскости фрез сложны одна по отношению к другой так, чтобы фрезеруемые проходы отвечают расстоянию.

Закрепляется в горизонтальном положении супорт 4. Супорт скользит в направляющих

Фрезерные станки

Вращая этот маховик и пропуская обрабатываемую деталь последовательно под шпинделем 1 и над шпинделем 2, получают требуемую фрезеровку.

К супорту 4 крепится и может вращаться около закрепленной в этом супорте вертикальной оси кронштейн 7, несущий две бабки 8 с сверлильными шпинделем. Подача этих шпинделей производится с помощью рычага 9. Оси бабок 8 могут быть установлены под любым углом к осям шпинделей 1 и 2. Кроме того эти бабки имеют независимую одну от другой регулировку в горизонтальном направлении и общую регулировку в вертикальном.

На фиг. 358 показан копировальный горизонтально-фрезерный станок фирмы Брге, являющийся весьма удобным при фрезеровках нараин с корпусами сложной формы и корпусов прямоугольных или многоугольных.

Фрезеровка овальных и тому подобных корпусов производится по копиру. Для корпусов, ограниченных прямыми линиями, копир не требуется.


Деталь закрепляется в шпинделе 4, вращающем вручную с помощью рукоятки 2 и червячной передачи 3. Дисковая фреза, которой производится фрезеровка, укрепляется

в шпинделе 4, вращаемом шкивом 5 в подшипниках суппорта 6. Супорт может перемещаться по направляющим станины в поперечном направлении с помощью рычага 7, которым он во время работы подводится так, чтобы укрепленный на нем упор 8 все время прижался к шаблону 9, вращающемуся на оси шпинделя 1. Станок пригоден для фрезеровки корпусов часы, снаружи, так и изнутри.

При фрезеровке корпусов квадратных и многоугольных шаблон 9 заменяется делительным диском с пазами, в которые входит защелка 10, и во время фрезеровки каждой стороны шпиндель 1 не вращается, а бабка 11, несущая его, перемещается в направляющих станины в вертикальном направлении с помощью ходового винта, вращающегося маховиком 12.


Оригинальная конструкция станка для фрезеровки таких же корпусов показана на фиг. 359. Фрезеровка в этом станке производится супортом 1, сидящим на шпинделе, вращающемся в неподвижных подшипниках 2.

Обрабатываемая деталь закрепляется в супорте 3, причем для фре-

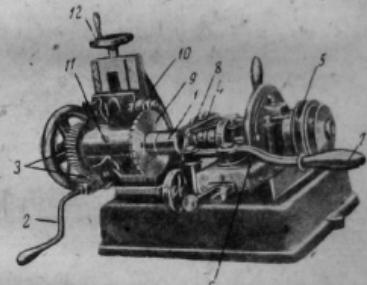

Фиг. 358. Упрощенный копировальный горизонтально-фрезерный станок с делительным диском.


зеровки каждой стороны требуется повернуть патрон, в котором она закреплена, на 90° . Основание 4 суппорта 3 может перемещаться по дуге окружности по направляющим станины.

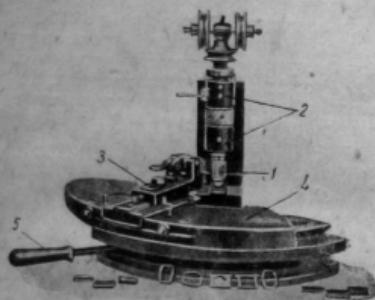

Фиг. 359. Упрощенный копировально-фрезерный вертикально-фрезерный станок.

как боковых поверхностей корпусов, так и задней и лицевой поверхности, изогнутых по дуге корпусов ручных часов.

В копировально-фрезерном станке Гюдель (фиг. 360) корпус закрепляется в неподвижных тисках 1.

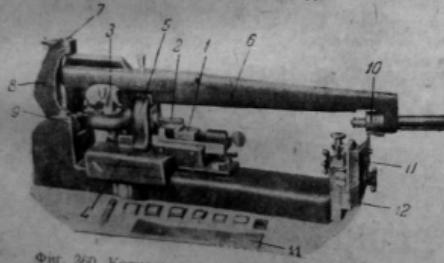

Фиг. 360. Копировально-фрезерный станок Гюдель.

Фрезерный шпиндель 2 вращается циклами 3 в подшипниках, из которых передний помещен в супорте 4, перемещающемся по направляющим станины в поперечном направлении. Между закрепленными на супорте 4 двумя упорами 5 помещен кронштейн 6, вращающийся в горизонтальной плоскости около оси 7, закрепленной в вилке 8.

Последняя может качаться в вертикальной плоскости около оси 9, закрепленной в станине.

Задний подшипник шпинделя 2 прикреплен к кронштейну 6 шарниром Гука так, что имеет возможность качаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, причем шарнир этот прикреплен не непосредственно к кронштейну 6, а к колцу, вращающемуся на оси 7. Передний подшипник шпинделя 2 может свободно перемещаться в супорте 4 в вертикальном направлении, прижимаясь пружиной к кронштейну 6.

Правый конец кронштейна 6 несет ролик 10, опирающийся на шаблон 11, закрепляемый на супорте 12, регулируемый по высоте. При поворачивании кронштейна 6 в горизонтальной плоскости и одновременным прижимании ролика 10 к шаблону 11 фреза 2 благодаря такому устройству повторяет в уменьшенном масштабе траекторию ролика 10.

Глава 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИФЕРБЛТОВ


Введение

В настоящее время эмалевые циферблаты почти целиком уступили свое место металлическим посеребренным, золоченым и т. п., имеющим перед первыми ряд существенных преимуществ — большую прочность, более красивый вид и меньшую стоимость.

Вследствие этого ниже рассматривается только процесс изготовления металлических циферблатов. Материалом для этих циферблатов является листовая латунь, из которой выштампываются кружки, подвергаемые в дальнейшем соответствующей механической и химической обработке. К пластинке, образующей циферблат, крепятся и припаиваются три штифта из красной меди (фиг. 361), называемые ножками циферблата и служащие для крепления его к механизму.

Отверстия в центре циферблата и для оси секундной стрелки обычно получают пробивкой.

Циферблат с припаяанными ножками подвергают обточке с торца на токарном станке, расточки выточки для секундной стрелки и зенка центрального отверстия, после чего приступают к механической обработке его поверхности. Она заключается в шлифовке шкуркой, на-

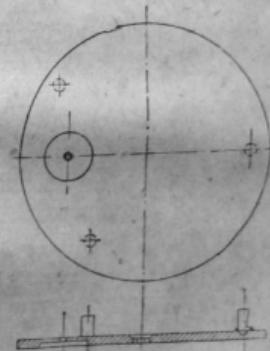

Фиг. 361. Циферблат.


бивке песком для придания поверхности матового вида или гравировки. Иногда механическую отделку поверхности заменяют химической — травлением кислотой.

Циферблат с отделанной поверхностью подвергается гальваническому серебрению или иногда золочению. После серебрения, чтобы посеребренная поверхность не потемнела от соприкосновения с воздухом, ее покрывают прозрачным лаком.

Нанесение цифр и делений на циферблата производится печатанием краской типографским методом, фото-химическим способом, гравировкой, штамповкой или же путем прикрепления к циферблату вырезанных из тонкого металла цифр (последнее только в очень дорогих часах).

Механическая обработка

Чтобы не портить лицевой поверхности циферблата, отверстия, в которые вставляются ножки, делаются не сквозными, а виде углублений, получаемых одновременно с пресской кружкой выдавливанием, для чего пулансон просечного штампа снабжается трямя небольшими выступами. Ножка циферблата представляет собой кусок круглой проволоки красной меди с заточенной на одном конце шейкой. Этой шейкой ножка вставляется в углубление в циферблате, после чего на небольшом клепальном станке такого же типа, какой применяется для расклепки колес на осях, ножку подвергают нескольким легким ударам сверху. Благодаря этому шейка несколько раздается в углублении и ножка держится в нем. Это соединение, однако, непрочно, и окончательное закрепление ножек производится посредством пайки серебром, для чего применяется непрерывно действующая печа (фиг. 362).

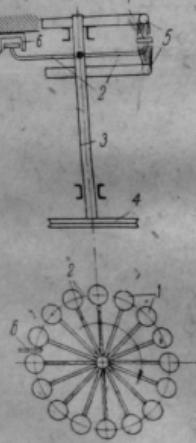


Фиг. 362. Схема печи для пайки ножки циферблата.

Тарелки с циферблатами проходят при этом вращении между двумя изогнутыми горелками 5 с искусственным дутьем, имеющимся в 180° , газо-зубьями вилки 6, сбрасывающей с них циферблаты с припаянными

ножками. Накладывание циферблотов на тарелки производится вручную.


Обточка лицевой стороны циферблата, равно как и расточка углубления для секундной стрелки, производится обычными методами на настольных токарных станках; обрабатываемый циферблат зажимают в чашечной пружинной цанге в первом случае и в эксцентричном патроне — во втором.

Ножки циферблата, чтобы он прочно зажимался винтами в механизме, должны быть несколько спилены с одной стороны (фиг. 361), для чего служит специальный станок несложной конструкции (фиг. 363).

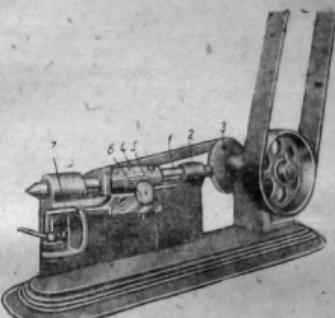

Фиг. 363. Станок для запиловки ножек циферблата.

Валик 1 перемещается взад и вперед в подшипниках станины под действием шатуна 2 и кривошипа 3, врачающего ременным шкивом. К валику 1 прикреплен под соответствующим наклоном с помощью накладки 4 плоский напильник 5.

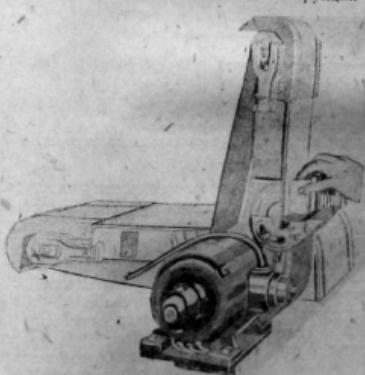


Фиг. 364. Станок для шлифовки циферблотов.

К движущемуся взад и вперед напильнику 5, прижимают поднимающимся диском 6, запиливающему при этом нужную плоскость.

Циферблат прикладывают к круглому диску 6, так, чтобы опиливаемая ножка вошла в полукруглое углубление сверху диска, и, придерживая циферблат рукой с помощью рычага 7, ножку прижимают поднимающимся диском 6, запиливающему при этом нужную плоскость.

Наиболее распространенным видом отделки циферблотов является их шлифовка наждачной шкуркой; после шлифовки на поверхности остаются мелкие параллельные риски, направленные между цифрами 12 и 6. Для получения прямых рисок шлифовка на станках с вращающимися камнями неприменима и производится или вручную или на шлифовальном станке с поступательно перемещающимся полотном-шкуркой (фиг. 364).

Склейенная в виде бесконечного ремня полотняная шкурка в этом станке перекинута через два шкива, из которых нижний вращается от привода. Ведущая часть ремня с задней стороны подпирается чугунной плиткой и к ней прижимается шлифуемая деталь, вставленная в патрон, опирающийся на столик.

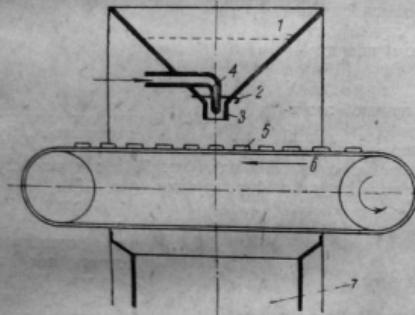

Фиг. 365. Схема обработки циферблотов на пескоструйном аппарате.

Другим методом механической обработки поверхности является придание ей матового вида путем набивки песком на установке, работающей по типу пескоструйных аппаратов, применяемых для очистки литья. Схема такой установки дана на фиг. 365.


Воронка 1 наполняется хорошо просеянным кварцевым песком, просыпающимся вниз через регулируемое заслонкой 2 отверстие 3. К отверстию 3 подведен трубкой 4 сжатый до давления в 1—2 ат воздух, попадая в струю которого песок с большой скоростью падает вниз и, ударясь с силой о поверхность циферблотов 5, придает ей матовый вид. Циферблаты должны всей своей нижней плоскостью лежать на твердом основании, в противном случае под давлением сильной струи воздуха с песком они могут покоробиться.

Придерживание обрабатываемых циферблотов голыми руками недопустимо, вследствие чего современные установки снабжаются автоматической подачей деталей 6.

Отработанный песок попадает в помещенный снизу ящик 7, откуда по мере накопления вновьсыпается в воронку 1 и оттуда снова поступает в работу.

Нанесение цифр и делений

Для печатания циферблотов применяется круглая каленая сталь-цифрами и делениями для циферблата. Матрица эта смазывается густой краской, тщательно вытираемой с ее поверхности и задерживающейся в углублениях выгравированных цифр и делений. Чтобы

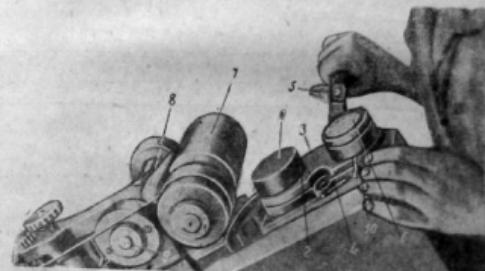

Фиг. 366. Ручной печатный станок для циферблотов.

краска лучше задерживалась в этих углублениях, они предварительно покрываются тонким слоем воска. Надписи со смоченной краской матрицы переводятся на резиновый валик и с него на циферблат.

На фиг. 366 показан ручной станок для печатания циферблотов этим методом.

Матрица 1 закрепляется в пластинке 2, поворачивающейся около оси 3, закрепленной в супорте 4. Супорт может перемещаться в направляющих станины рычагом 5, на оси которого сидит шестеренка, склеенная с рейкой, прикрепленной к нижней части суппорта 4. На другом конце плитки 2 помещен патрон 6, в который вставляется печатаемый циферблат.


Супорт 4 с помощью рычага 5 продвигается вперед и назад так, что резиновый валик 7 прокатывается по смазанной краской матрице 1. Ось валика 7 помещена в кронштейне 8, качающемся около оси 9, причем свободный конец кронштейна 8 подпирается спиральной пружиной вверх, благодаря чему валик 7 прижимается к продвигаемой матрице.

После того как матрица пропущена под валиком и переведена на него надписи, цифры и деления, плитка 2 поворачивается на 180° так, что патрон 6 оказывается на месте матрицы 1. Так же, как и

матрица, пропускается под валиком закрепленный в патроне 6 циферблат, благодаря чему переведенные на валик надписи отпечатываются на этом циферблате.

Отпечатанный циферблат выталкивается из патрона штифтом, управляемым рычажком 10.

Чтобы перед пропуском циферблата или матрицы под валиком 7 он был всегда в одном положении и надписи, переводимые на цифер-

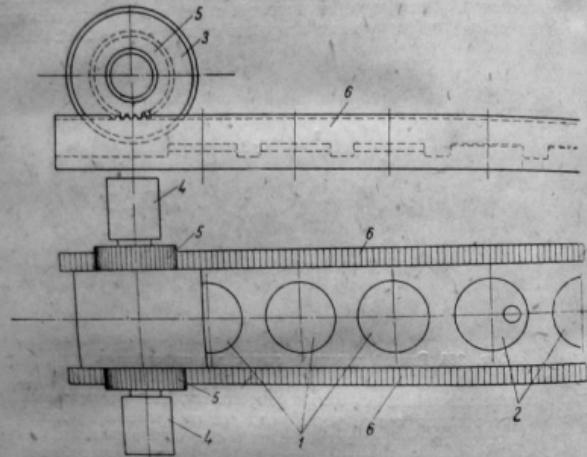

Фиг. 367. Схема станка для многократного печатания циферблотов.

блат, не смешались, валик всегда оттягивается против часовой стрелки до упора намотанной на прикрепленный к нему блок нитью, натягиваемой грузом.

Некоторые заводы при массовом печатании циферблотов применяют станок, схема которого показана на фиг. 367.

На этом станке могут печататься сразу несколько циферблотов от нескольких матриц, причем количество последних обычно бывает в три-четыре раза меньше, чем первых.

Несколько матриц 1 помещаются одна за другой на разных расстояниях, а непосредственно за ними помещается также в ряд на таких же расстояниях соответствующее количество циферблотов 2.

Валик 3 прокатывается руками за ручки 4 сначала по матрицам, а потом по циферблатах, причем диаметр его выбран таким, чтобы отпечатки всех матриц полностью уместились на его окружности.

Циферблты помещаются так, чтобы отпечатки матриц на валике в точности попали бы на них при прокатывании над ними валика.

Для гарантии от проскальзывания валика при качении и смещения отпечатком к валику прикреплены две шестеренки 5, спаянные с двумя неподвижными рейками 6 и вместе с валиком катящиеся по этим рейкам.

Так как после прохода через матрицу валик может дать четкие отпечатки не более чем на трех-четырех циферблатах, то при применении специальных сортов краски, то часто матрицы ставятся вперемежку с печатаемыми циферблатаами, чтобы время от времени освежать отпечаток на валике. Часто циферблты и матрицы располагают не в один ряд, как на фиг. 367, а в два или не сколько. Валик при этом соответственно удлиняется.


При этом способе печатания, разумеется, невозможно одновременно отпечатать деления для секундной стрелки в углублении для нее, вследствие чего эти деления печатаются отдельно на небольшом печатном станке (фиг. 368).

Циферблат и матрица в этом станке помещены в плитке 1, поворачивающейся около оси 2, но валик заменен круглой плоской резиновой подушкой с диаметром, несколько меньшим диаметра расточки в циферблете для секундной стрелки. Нажатием на шляпку 3 валика 4, к которому прикреплена подушка 5, подушка сначала прижимается к матрице, а после поворота на 180° плитки 1 — к нижней плоскости углубления для секундной стрелки.

В циферблатах с цифрами, углубленными внутри, они гравируются на граверной машине — пантографе.

Для получения выпуклых цифр и крупных надписей одним из американских часовных заводов применяется следующий простой способ. После того как лицевая сторона циферблата отшлифована, циферблат поступает под штамп, выдавливающий с обратной стороны требуемые цифры или надписи. Цифры и надписи получаются с лицевой стороны выпуклыми, но с закругленными краями и нечеткими. После этого циферблат идет в серебрение.

После серебрения циферблат прикладывают лицевой стороной к движущейся шкурке шлифовального станка (фиг. 364), чтобы сгладить небольшой слой материала с выпуклых цифр. Остальная шлифовка циферблата благодаря выпуклости цифр шкурка не трогает поверхности циферблата.

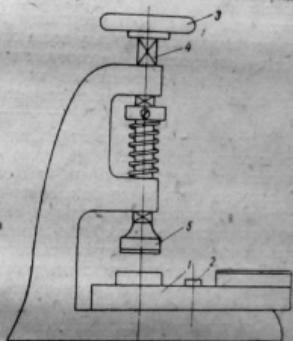

Фиг. 368. Ручной печатный станок для секундных делений.

гает. Благодаря этой шлифовке края цифр заостряются, слой серебра, полученный при серебрении, с них снимается, обнажается находящаяся под ним латунь, и циферблат получается с четкими желтыми цифрами, или надписями на белом фоне, производящими впечатление как бы наложенных на циферблат.

После шлифовки на циферблате обычным способом печатаются деления, и он лакируется для предохранения металла от действия воздуха.

Иногда, как указывалось, цифры на циферблатах делаются накладными из другого металла. Для этого цифры штампуются из тонкого металла (большей частью золота) и к ним припаиваются две или три тонких ножки, которые вставляются в просверленные в соответствующих местах циферблата отверстия и расклеиваются. Накладные цифры прикрепляются к циферблату после окончательной отделки его позерхности и нанесения на нем соответствующих делений и надписей.

Циферблаты с накладными цифрами являются дорогими в изготовлении и требуют большой затраты труда.

Недорогие и красивые циферблаты можно получить также фотомеханическим способом. Для этого желаемый рисунок циферблата выполняют черной тушью или краской на белой бумаге в увеличенном масштабе и фотографируют на фотопластинку с уменьшением, чтобы получить рисунок в натуральную величину. Изображение получается на фотопластинке, как обычно, в негативном виде, т. е. места, залитые на рисунке черным, получаются светлыми и наоборот.

Латунный циферблат с полированной лицевой поверхностью покрывают светочувствительной массой, после чего обычным способом печатают на лицевой поверхности изображение с пластины.

Отпечатанный таким способом циферблат опускается в кислоту, разъедающую те места его поверхности, где пластина пропускала свет, причем остальные места, предохраняемые слоем светочувствительной массы от действия кислоты, остаются незатронутыми. После пропарки на поверхности циферблата остаются углубления, соответствующие рисунку, снятому на фотопластинку.

Светящиеся циферблаты

Для получения циферблотов с светящимися в темноте цифрами применяется покрытие этих цифр особым светящимся порошком, разведенным на лаке, или специальных патентованных мастиках, увеличивающих силу свечения порошка.

Покрытие светящейся массой может производиться или вручную с помощью кисточки, или же способом печатания.

В первом случае циферблат делается с цифрами в виде углублений, заполняемых с помощью кисточки мастики с светящейся массой. Для получения аккуратных цифр и надписей требуется весьма тщательная работа, вследствие чего этот метод, требующий большого труда и большого расхода дорогостоящего светящегося порошка, применяется лишь

для циферблотов часов, в которых свечение имеет важное значение (авиационные часы и т. п.).

При массовом производстве светящихся циферблотов для обычных часов цифры, деления и надписи, которые должны быть светящимися, печатаются не краской, а специальной мастикой (без светящегося порошка).


Отпечатанные таким способом циферблаты, пока мастика еще свежа, посыпаются светящимся порошком, крупинки которого облицовывают покрытые мастикой цифры. Излишний неприставший порошок осторожно снимается с циферблата с помощью мягкой щетки.

Глава 8

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРЕЛОК

Стрелки для часов получаются с помощью штамповки из тонкой ленточной латуни или мягкой стали.

Основное затруднение при штамповке стрелок состоит в своеобразной сложной форме требующегося для этой цели пuhanсона, узкого и

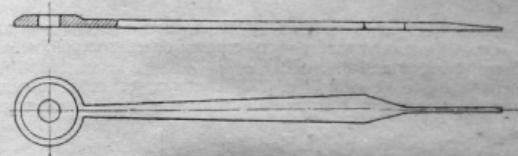

Фиг. 369. Минутная стрелка.

длинного, вследствие этого чрезвычайно неустойчивого в работе и трудного в изготовлении и особенно в калке.

Не останавливаясь на описании различных методов изготовления стрелок, применяемых заграничными заводами, ниже дается метод, разработанный С. Л. Самородским и с успехом применяемый 1-й государственным часовым заводом.


Описываемый процесс изготовления стрелок полностью автоматизирован и заключается в применении многопuhanсонного штампа на эксцентриковом прессе с автоматической подачей.

Для минутной стрелки (фиг. 369) процесс изготовления состоит из следующих операций, производимых комбинированным штампом в один прием: просечки отверстия, высечки по контуру и обжимки. При штамповке часовой стрелки (фиг. 370) одновременно с обжимкой производится и вытяжка шейки у отверстия.

Затруднение с формой штампа для высечки по контуру обойдено Самородским путем изготовления пuhanсона не в форме высекаемой стрелки, а в форме отходов, которые должны были бы остьять в ленте при высечке стрелки (фиг. 371), т. е. пuhanсон вырубает промежутки

между двумя стрелками (заштрихован на фиг. 371), оставляя стрелки в виде отходов в ленте. Благодаря тому, что две смежные стрелки в ленте можно раздвинуть на произвольную величину, этот метод дает способ получения достаточно прочного и устойчивого пuhanсона за счет некоторого увеличения отходов.


После высечки стрелки остаются в ленте, держась на двух тонких полосках материала.

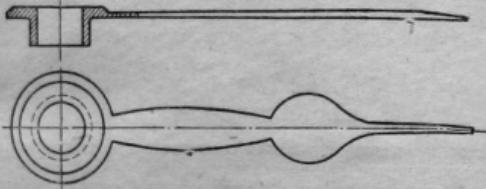


Фиг. 370. Часовая стрелка.

Следующей операцией является обжимка, цель которой — получить лежащую около отверстия часть стрелки более толстой, нежели остальная (фиг. 369 и 370).

Матрица 1 для обжимки (фиг. 372) представляет собой каленый стальной параллелепипед с выгравированным в верхней шлифованной

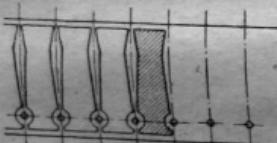

Фиг. 371. Схема раскрова по методу Самородского.

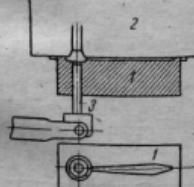

Фиг. 372. Схема обжимки часовой стрелки


поверхности углублением по форме стрелки. В это углубление при по-
даче ленты попадают остающиеся в этой ленте стрелки и прижимаются
ко матрице пuhanсоном 2, имеющим форму прямоугольной призмы с глад-
кой шлифованной нижней поверхностью. Вследствие сильного давле-
ния пuhanсона заготовка обжимается по форме матрицы и одновременно
бendsкая ее.

При штамповке минутной стрелки пuhanсон 2 делается с цилиндри-
ческим отверстием, в которое входит снизу проходящий сквозь мат-


рицу 1 круглый пuhanсон, вытягивающий шейку. Движение пuhan-
сону 3 сообщается через систему рычагов от кулачка, сидящего
на коленчатом валу пресса.

Так как при этом методе штам-
повки подача ленты должна в точ-
ности соответствовать размерам про-
сечного пuhanсона и расположению
всех трех пuhanсонов, то обычная
роликовая подача, вследствие воз-
можности проскальзывания мате-
риала между роликами, уже не
применима. Если принять, что по-
дача ленты происходит слева на-
право, то с правой стороны лента
после просечки из нее стрелок на-
матывается на катушку, которая
под действием пружины стремится
поворнуться и этим постоянно под-
держивает ленту в натянутом по-
ложении. Слева от штампа лента
зажата в тисочках (лыгушке), могут-
щих ходить назад и вперед по столу
пресса.

После каждого удара тисочки
под действием системы рычагов и
кулачка, сидящего на коленчатом
валу, перемещаются на требуемую
величину вправо, вследствие чего на
ту же величину под действием натя-
жения барабана подается вправо и
материал. Во время каждого удара, когда пuhanсоны маются
в матрицах и задерживают ленту, тисочки с помощью рычагов и ку-
лачков

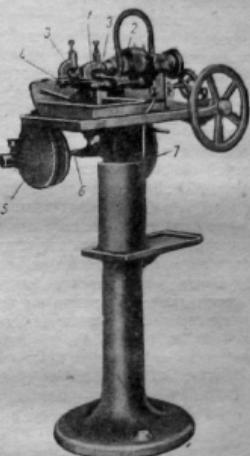

Фиг. 373. Станок для фрезерования ленты для стрелок.

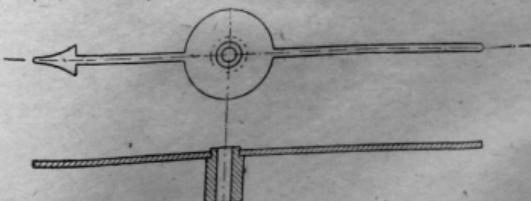

Фиг. 374. Секундная стрелка.

кулачков раскрываются и перемещаются влево, закрываясь там и за-
хватывая ленту в новом месте.

Для получения хорошего внешнего вида стрелок поверхность ленты, из которой они штампуются, предварительно подвергается полировке мяткими кругами.

При этом способе штамповки неприятной является обжимка, при которой происходит мертвый удар пuhanсона о матрицу, требующий чрезвычайно тщательной наладки штампа.

Во избежание этого некоторые заводы вместо обжимки применяют профилированную ленту, утолщенную в местах, откуда высекаются центральные части стрелок. Ввиду невозможности получить такой профиль ленты с малой ($0,05-0,2$ мм) толщиной, профилировка обыкновенно достигается фрезеровыванием соответствующей части ленты на горизонтально-фрезерном станке специальной конструкции (фиг. 373). На этом станке фрезеровка производится цилиндрической фрезой 1, а фрезеруемая лента, проходя через направляющие линейки 2 и прижимаясь к столику станка двумя подушками 3, отжимаемыми книзу пружинами, огибает направляющий ролик 4 и наматывается на барабан 5, вращающийся на валу 6 червячным колесом 7.

Ввиду невозможности вытянуть в секундной стрелке шейку требуемой длины при малом диаметре отверстия, в этой стрелке вытягивание шейки заменяется запрессовкой в отверстие футера в виде тонкой трубы (фиг. 374).

ВВЕДЕНИЕ

Если на заводах точной механики производство инструмента играет в большинстве случаев ведущую роль, то в еще большей степени это применимо к производству часов с его признаками массовости или крупносерийности, дифференциацией операций и превалированием автоматных и полуавтоматных работ над остальными.

Вместе с тем малые размеры обрабатываемых деталей и, следовательно, обрабатывающих инструментов одновременно с высокой точностью обработки, с одной стороны, и своеобразие в ряде случаев самих методов обработки, — с другой, заставили часовое производство создать своеобразные методы изготовления ряда инструментов, приспособлений и штампов. Постепенно улучшаясь в течение многовекового периода развития часового производства, эти методы в ряде случаев достигли такого совершенства, что многие из них, несомненно, с успехом могли бы быть применены не только в других областях точной механики, но и в общем машиностроении.

К таким методам можно, например, отнести метод применения маточного инструмента, созданный специфическими особенностями часового производства и в настоящее время распространенный на ряде американских и некоторых европейских заводах точной механики и общего машиностроения. Часовое производство первым применяло в широком масштабе разметочно-сверлильные машины, сейчас занявшие прочное место на ряде заводов с самыми различными производствами.

Точно так же, как и для производства деталей, часовому производству пришлось для производства инструмента выработать ряд специальных станков, в том числе и станки универсального типа. Основной задачей таких универсальных станков является — дать возможность при производстве особо точного штампа, приспособления или инструмента применять различные методы обработки, начиная с отточки и кончая фрезеровкой и шлифовкой на одном станке и с одной установки, чтобы при перестановке не нарушить расположение этого изготавляемого инструмента относительно шпинделя станка.

Поэтому, прежде чем перейти к изложению специальных методов производства отдельных категорий инструмента, нужно вкратце остановиться на основных группах универсальных станков (токарных, фрезерных и шлифовальных), применяемых при изготовлении инструмента.

мента для часовых деталей, опуская обычные крупные станки, применяемые в часовом производстве лишь для заготовительных работ.

Кроме возможности производить на одних и тех же станках различные работы, при изготовлении сложного инструмента часто используется и то обстоятельство, что заводы, производящие настольные токарные и фрезерные станки для часовых производств, делают все приспособления и инструмент (цанги, патроны и т. п.) к этим станкам взаимозаменяемыми, чтобы дать возможность переносить изделие с токарного станка на фрезерный и обратно, не вынимая его из цанги, патрона или планшайбы и не нарушая установки.


Вследствие этого следует всегда стремиться оборудовать инструментальный цех токарными и фрезерными станками одной фирмы.

Глава I

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТАНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНСТРУМЕНТА

Настольные токарные станки

Основными производителями универсальных настольных токарных и фрезерных станков для инструментальных цехов часовых заводов

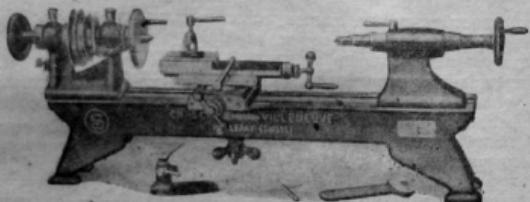

Фиг. 375. Настольный токарный станок Шейблин.

являются швейцарские заводы: Дикси, Микрон и Шейблин, канские: Элджин и Валтам.

Станки эти близко сходны один с другим по конструкциям и размерам и обладают основными характеристиками, сведенными в табл. 13.


Без приспособлений эти станки представляют собой нормальные токарные станки без самохода с передней и задней бабками и крестовыми супортами.

Станка. В зависимости от конструкции приспособлений (в частности для нарезания резьбы) станины станков устраиваются по-раз-

ному. Станок Шейблин, у которого приспособление для нарезки резьбы крепится на специальных колонках, имеет L -образные направляющие, помещенные на станине сверху. Сама станина покоятся на четырех литых ножках (фиг. 375).

В станке Микрон (фиг. 376) L -образные направляющие применены сверху станины, а по бокам, где скользят супорты приспособления для нарезки резьбы, направляющие сделаны V -образной формы.


При таком же расположении направляющих в станках Дикси верхние направляющие его станины и боковые направляющие выполнены U -образной формы.

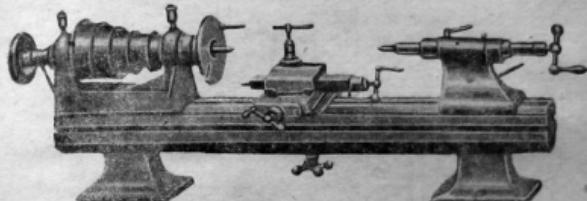

Фиг. 376. Настольный токарный станок Микрон.

Станина станка Элджин (фиг. 377) имеет направляющие только сверху V -образной формы. В последних трех станках станина покоятся на двух литых ножках.

Передняя бабка. Передняя бабка, как и в обычных станках, делается съемной. Обычно заводы изготавливают передние бабки для описываемой

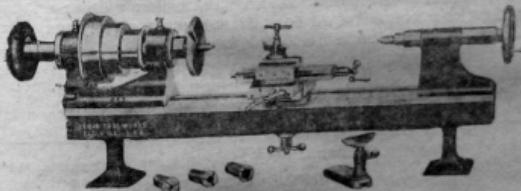


Фиг. 377. Настольный токарный станок Элджин.

мого типа станков различных видов взаимозаменяемыми, чтобы в зависимости от характера выполняемых работ на ту же станину можно было бы установить ту или иную бабку. Кроме того столы фрезерных настольных станков устраиваются так, чтобы можно было, сняв со станины токарного станка переднюю и в случае нужды заднюю бабки, вместе с закрепленным в них изделием, легко установить их на столе фрезерного станка на месте делительной головки и центровой бабки.

На фиг. 378 показана конструкция нормальной передней бабки американского станка Элджин.

При производстве большого количества однородного инструмента, не требующего сложной обработки (например, обточка заготовок для плашек, штифтов и пр.), часто применяется передняя бабка, приспособленная к быстрому открыванию и закрыванию цанги.

Крепление бабки к станине производится обычно с помощью болта 22 (фиг. 378), головка которого заводится в паз станины. Болт 22 имеет отверстие, ось которого перпендикулярна к оси болта. В это

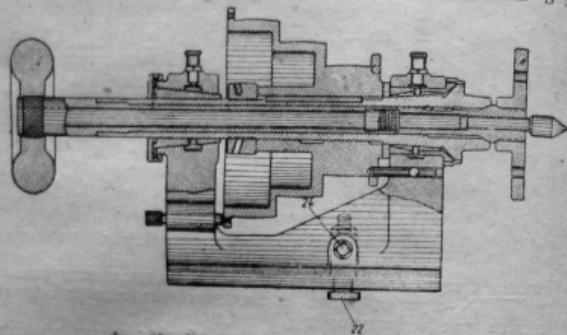

Фиг. 378. Передняя бабка токарного станка Элджин.

отверстие входит эксцентричный хвост закрепленного в бабке гладкого болта 24. Поворотом болта 22 болт 22 поднимается или опускается, притягивая бабку к станине или освобождая ее.

Таблица 13

Характеристики настольных токарных станков для производства инструмента, применяемых в часовом производстве

Марка	Высота центров, мм	Расстояние между центрами, мм	Длина станины, мм	Проход шпинделья, мм	Моп- л. с.
Шейбланн	SV 65 . . .	65	250	—	—
	SV 70 . . .	70	330	500	10
	SV 90 . . .	93	400	600	12
Микрон	SV 102 . . .	102	450	800	20
Дикси № 2	— . . .	93	430	900	20-25
Дикси № 4	— . . .	75	380	—	0,4
Элджин № 4	— . . .	110	450	700	—
Валтам № 4	— . . .	77	450	900	12
		8 $\frac{1}{2}$ "	16"	32"	20
		2 $\frac{1}{2}$ "	—	33"	—


Супорт. На фиг. 379 показан крестовой поворотный супорт Элджин, закрепляемый при нормальной работе неподвижно на каретке 2, перемещающейся с помощью ходового винта 4 в продольном направлении по направляющим 3 в виде ласточкина хвоста. Головка 5 ходового винта имеет обычные деления по окружности, соответствующие каждое 0,025 мм подачи. Направляющие могут поворачиваться около вертикальной оси, закрепленной в крышке 6, причем угол поворота их может быть отсчитан по лимбу 7. Поперечная подача осуществляется с помощью ходового винта 8. Прикрепленная к основанию суппорта планка 9 служит для направления при скольжении суппорта вдоль станины во время нарезки резьбы (см. ниже) и для правильной установки суппорта на станине.

В случаях изготовления серий однородного инструмента этот супорт иногда заменяется супортом с одним или двумя резцодержателями и общей рычажной подачей или супортом с двумя резцодержателями с самостоятельной рычажной подачей каждого и сменимыми упорами, ограничивающими подачу (фиг. 380).


Помимо описанных существует еще ряд различных типов супортов, предназначенных для самых разнообразных работ: например, супорт с револьверной головкой на несколько резцов, супорты с различными комбинациями винтовых и рычажных подач и т. п.

Делительные устройства. При производстве на токарных станках различного рода фрезерных и шлифовальных работ передней бабке обычно приходится выполнять роль делительной головки, обеспечивающей поворот фрезеруемого или шлифуемого изделия на определенный угол.

При грубых работах используют для этой цели насверленные по окружности заднего торца ведущего шкива отверстия. При работах, требующих более точного деления, на оси шпинделя укрепляют делительный диск, подобный применяемым на трибозрезах в полуавтоматах, а к бабке крепится планка, несущая зацепку, зуб которой входит в пазы на окружности делительного диска.

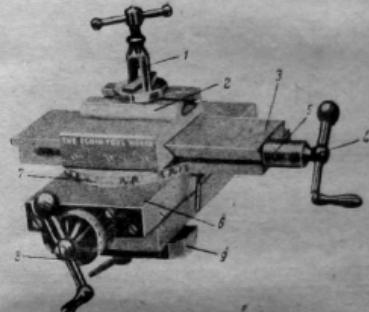


Для более точного деления к передней бабке пристраивается приспособление, весьма близкое по конструкции к обычного типа приспособлению для деления.

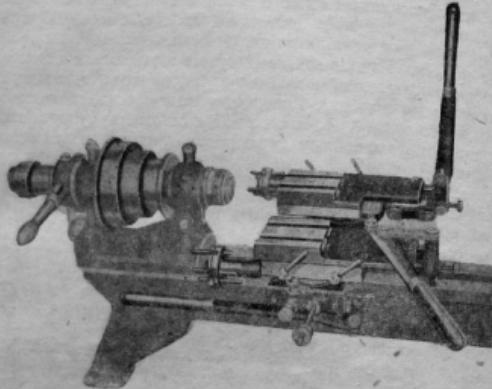


Фиг. 380. Двойной супорт с рычажной подачей.

тельным головкам, применяемым на фрезерных станках. Работа на этом приспособлении происходит так же, как и на нормальной дели-

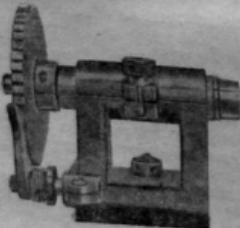

Фиг. 381. Патрон Квиль с делительным диском.

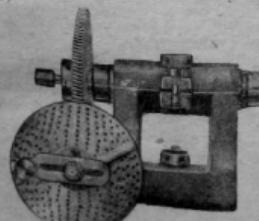


Фиг. 382. Патрон Квиль с делительным приспособлением.


При исполнении весьма прецизионных работ обычная шпиндельная бабка снимается и заменяется лонетом, в котором закрепляется патрон

Квиль, несущий обрабатываемую деталь и делительный диск (фиг. 381) или делительную головку (фиг. 382).

Приспособления для фрезеровки (вертикальный супорт). Для производства на токарном станке фрезеровки к его супорту крепятся вертикальные направляющие 1 (фиг. 383), несущие передвигающуюся с помощью ходового винта 2 каретку 3,

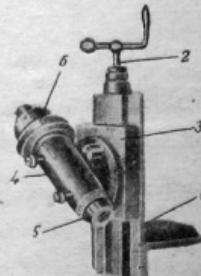

Фиг. 383. Простой фрезерный супорт (вертикальный).

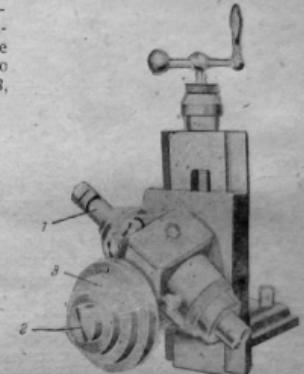

Фиг. 384. Фрезерный супорт с передачей.

к которой прикреплена бабка 4 фрезерного шпинделя, поворачивающаяся относительно каретки 3 в вертикальной плоскости под любым углом. Вращение фрезерному шпинделю 5 сообщается шкивом 6.



Фиг. 385. Шлифовальное приспособление.

Для фрезеровок, требующих медленного вращения фрезы, применяется измененный тип вертикального суппорта, в котором вращение фрезерному шпинделю 1 (фиг. 384) сообщается через коническую или цилиндрическую зубчатую передачу валом 2, несущим трехступенчатый шкив 3.

Если фрезеруются конические предметы, то верхняя часть суппорта поворачивается на соответствующий угол и подача производится ходовым винтом, служащим при нормальном положении суппорта для продольной подачи.



Фиг. 386. Задняя бабка для шлифовки в центрах.


Поворот суппорта на требуемый угол дает возможность производить эти несложным приспособлением и коническую шлифовку.

Шлифуемый предмет закрепляется в шпинделе станка, врашающимся при круглой шлифовке и неподвижном при плоской.

При шлифовке длинных или особо точных деталей в центрах применяется специальная задняя бабка особой формы (фиг. 386), изогнутая так, чтобы дать место для прохода шпиндела с шлифовальным кружком. Это же приспособление применяется и для внутренней шлифовки неглубоких отверстий. Для глубокой внутренней шлифовки применяется такого же типа приспособление с удлиненным шпинделем.

При производстве шлифовки, требующей особой точности, лучше заменить нормальный суппорт станка специальным шлифовальным суппортом (фиг. 387). Подшипник для шлифовального шпинделя в этом суппорте сильнее развивает, что дает возможность повысить число оборотов этого шпиндела и увеличивает точность работы.

Основание этого суппорта крепится к станине неподвижно, а направляющие для каретки суппорта могут поворачиваться на этом основании

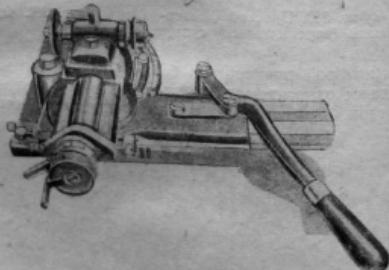

Фиг. 387. Шлифовальный супорт.

под любым углом для получения конической шлифовки. Продольная подача — рычажная, поперечная — с помощью микрометрического винта.


При шлифовальных работах на токарном станке следует всегда тщательно закрывать направляющие станины, чтобы предупредить попадание в них наждачной пыли.

Долбежные приспособления. Эти приспособления применяются при изготовлении сложной формы прецизионных матриц и пuhanсонов и особенно удобны в случаях, когда часть матрицы или пuhanсона ограничена дугой окружности и по тем или иным причинам требуется производить выпиловку, токарную обточку и фрезеровку с одной установки, не снимая детали со станка.

На фиг. 388 показано долбежное приспособление к токарному станку Элджин, состоящее из вертикальных 1, укрепляемых на каретке нормального токарного суппорта.

По направляющим 1 может перемещаться с помощью ходового винта 2 ползун, несущий на себе подшипники валиков 3 и 4 и коробку 5, в которой может перемещаться вдоль своей оси патрон 6 с долбежным резцом 7.

Валик 3, вращаясь от привода шкивом 8, передает вращение через зубчатую передачу 9 валику 4, несущему эксцентрик, палец которого, входя в продольовое гнездо патрона 6, заставляет последний двигаться назад и вперед. Держатель 10 резца 7 сделан качающимся на шарнире 11, как в обычных строгальных станках.

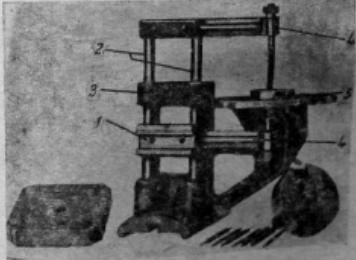


Фиг. 388. Долбежное приспособление.

Обрабатываемое изделие закрепляется в патронах или на планшайбе шпинделя станка, вращающегося от делительного приспособления, рукоятками поперечной и продольной подач суппорта и винтом 2 вертикальной подачи ползуна, возможно долбить любой профиль.


Выпиловочное приспособление на фиг. 389, являясь ненужным в больших цехах, может оказаться весьма полезным для выпиловки

матриц и различных лекал в небольшой мастерской, где нет смысла иметь специальный выпиловочный станок.

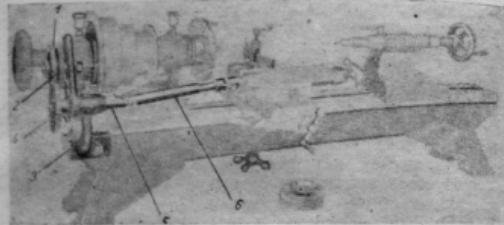

Фиг. 390. Приспособление для автоматической подачи.

Это приспособление крепится к верхней части станины, примыкая к передней бабке так, что закрепляемый эксцентрично на шпинделе станка палец-входит в паз башмака 1, прикрепленного к двум колон-

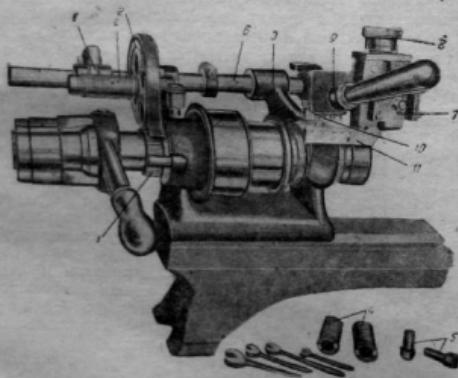


Фиг. 391. Винторезное приспособление Шейблин.

кам 2, перемещающимся в вертикальном направлении в основании 3. К колонкам 2 прикреплены два кронштейна в подшипниках, которыми закрепляется ленточная пила или напильник 4, между шпинделем станка укрепленный на нем эксцентрик заставляет башмак 1

вместе с колонками и напильником колебаться вверх и вниз, и напильник опиливает подставляемое к нему на столике 5 изделие.

Самоход. Для работы с автоматической продольной подачей или для нарезки, не требующей точности винтовой резьбы, на шпиндель станка надевается сзади на шпонке шестеренка 1 (фиг. 390); шестеренка 1 сцеплена с системой сменных шестерен 2 на осиах, закрепленных в кронштейне 3, привертываемом двумя болтами к станине станка.

Шестерни 2 передают вращение сменной шестерне 4, сидящей на валике 5, соединенном с ходовым винтом продольной подачи суппорта

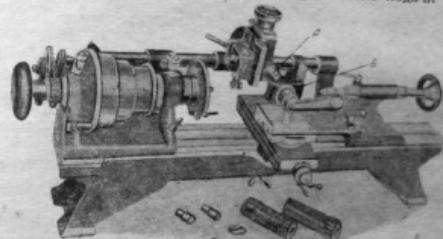

Фиг. 392. Винторезное приспособление Шейблин для длинных деталей.

промежуточным валиком 6. Последний снабжен двумя шарнирами Гука, может телескопически раздвигаться и дает возможность передавать вращение ходовому винту в случаях, когда оси этого винта и валика 5 не совпадают.

Подача с помощью ходового винта суппорта не может быть точной вследствие малого шага нарезки ходового винта, быстро изнашивающегося в работе; этим винтом осуществляется подача при всех видах работ, в том числе и при грубой обточке.

Вследствие этого для нарезки точной резьбы (метчиков, винтовых калибров и пр.) это приспособление не применяется.

Приспособление для нарезки точной резьбы. На фиг. 391 показано приспособление для нарезки точной резьбы к станку Шейблена.

На задний конец шпиндела станка надета на шпонке шестерня 1, сцепленная с шестерней 2, вращающейся на оси, укрепленной в основании 3 приспособления, прикрепляемого к станине станка.

К шестерне 2 прикреплен сменный стальной каленый шлифованный валик 4 с нарезкой на нем винтовой нарезкой. К нему прижата гребенка 5, укрепленная на валике 6, перемещающаяся вдоль своей оси в подшипниках основания 3.

На валике 6 укреплен резцодержатель 7, устанавливаемый в вертикальном направлении микрометрическим винтом 8.

На том же валике 6, поворачивающемся в подшипниках, сидит кронштейн 9 с рукояткой. Кронштейн во время работы фиксирует кронштейн 9

положение резцодержателя, упираясь стальной шлифованной колонкой 10 в стальную же шлифованную линейку 11, прикрепляемую к передней бабке станка. Гребенка 5 при этом сцепляется с ходовым винтом 4.




Фиг. 393, 394, 395. Цанги к токарным станкам.


Благодаря этому устройству при вращении шпинделя передней бабки обеспечивается весьма точная продольная подача резца. Изменяя передаточные числа между шестернями 1 и 2 и применяя сменные винты 4 с разными шагами нарезки, можно нарезать резьбу различного шага.

Установив линейку 11 наклонно, на этом приспособлении можно нарезать и коническую резьбу.

На фиг. 392 показано то же приспособление в несколько измененном виде для нарезки резьбы на длинных изделиях, устанавливаемых в центрах. В этом варианте рой конец которого закрепляется в резцодержатель валиком А, второй конец которого закрепляется в нормальном токарном супорте. Винт продольной подачи суппорта при этом освобождается, благодаря чему суппорт имеет возможность свободно скользить по своим направляющим.

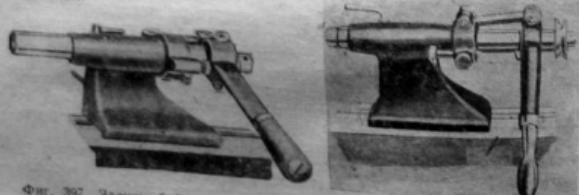

Фиг. 397. Задняя бабка с рычажной подачей.

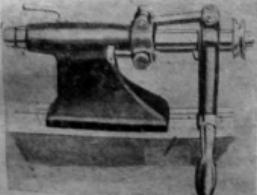

Фиг. 398. Задняя бабка с рычажной подачей.

При нарезке этим методом конической резьбы супорт поворачивается на требуемый угол. Валик А при этом может свободно скользить вдоль своей оси в держателе Б.

Зажимные приспособления. Закрепление обрабатываемых деталей на станке может производиться, как и в обычных токарных станках,


в центрах, пружинной конической цангой, пружинной чашечной цангой, в трех- и четырехкулачковых патронах и на планшайбе.

На фиг. 393, 394 и 395 приведены наиболее распространенные типы пружинных цанг, применяемых в таких станках.

При обработке в центрах в зависимости от формы изделия иногда приходится применять вместо нормальных обратные центры (фиг. 396), с внутренним конусом.

Особо точные работы производятся в патронах Киль, зажимаемых в неподвижном люнете и несущих планшайбу или центр.

Задняя бабка. При выполнении на токарном станке большого количества сверлильных работ нормальная задняя бабка заменяется

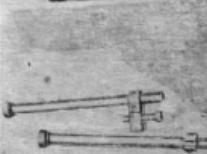

Фиг. 399. Задняя бабка со съемным шпинделем.

Фиг. 400. Задняя бабка с микрометрической подачей шпинделя.


При сверлении, развертке и операциях, требующих применения соочередно нескольких инструментов, применяется бабка с открытыми сверху подшипниками, дающими возможность быстрой смены шпинделей (фиг. 399).

Для тонкой сверлильной работы можно применять заднюю бабку с микрометрической подачей шпинделя (фиг. 400).

Мелкие настольные фрезерные станки можно разделить в основном на две группы: операционные станки, по конструкции сходные с небольшими большими станками, отличающиеся только размерами, и универсальные станки из вертикальных легко универсальных фрезеров. Ряд сменных могут быть обращены в горизонтально-фрезерные. Ряд сменных приспособлений позволяет использовать станок для самых различных работ.

Примером первой группы станков является настольный горизонтально-фрезерный станок Микрон (фиг. 401). Станок снабжен нормаль-

ным прямоугольной формы столом с пазами для укрепления делильной головки, тисков или других зажимных приспособлений. Вращение передается от контргрифона на четырехступенчатый шкив, сидящий непосредственно на шпинделе. Стол имеет нормальные подачи: вертикальную, продольную и поперечную — ходовыми винтами без самохода.

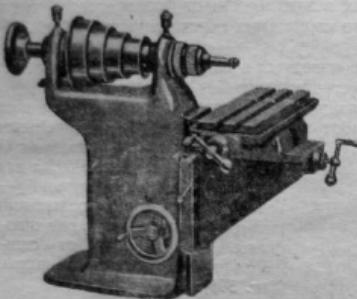


Фиг. 401. Настольный горизонтально-фрезерный станок Микрон.

станок Дикси для различного рода простых лягушек, устанавливаемых неподвижно на столе.

На фиг. 403 станок работает как вертикально-фрезерный, а на фиг. 402 он обращен в горизонтально-фрезерный. Для этого



Фиг. 402. Настольный универсальный фрезерный стакон.

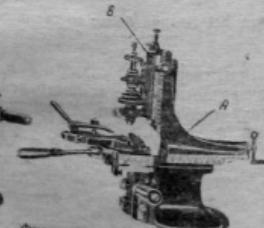


Фиг. 403. Универсальный фрезерный станок.

вспомогательный кронштейн А снимается и фрезерная бабка в крепится непосредственно к станине.

Стол станка имеет вертикальную и поперечно-горизонтальную рычажные подачи, а фрезерная бабка при вертикальном положении — винтовую или рычажную горизонтальную подачу и рычажную верти-

кальную. Однако более удобным и чаще применяемым для фрезеровки различного рода заготовок для фрез, разверток, плашек и тому подобного мелкого режущего инструмента является несколько измененный тип этого станка (фиг. 404). У него стол выполнен в виде вертикальной плиты на плате может быть закреплен люнет с патронами Квиль, снабженными делильным диском, и задняя центровая бабка. Изделия закрепляются в патроне Квиль с помощью нормальных пружинных цанг, подходящих и к токарным станкам той же фирмы.

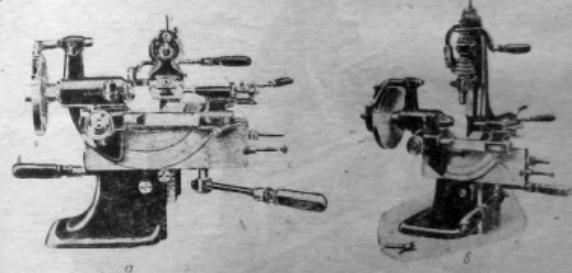

Фиг. 404. Универсальный фрезерный станок Дикси с вертикальным столом.

При фрезеровке плашек, торцовых фрез и т. п. люнет устанавливается так, чтобы ось патрона была вертикальной, а центровая бабка снимается.

Фрезерный шпиндель станка также рассчитан на закрепление в нем режущего инструмента с помощью пружинных цанг, взаимозаменяемых с цангами патрона и токарного станка. Как и предыдущий, этот станок легко обращается из горизонтально-фрезерного (фиг. 404а) в вертикальный (фиг. 404б) и может быть применен для самых различных работ.

Наиболее интересным и допускающим самое разнообразное применение является универсальный фрезерный станок Шейблит (фиг. 405).


Фрезерный шпиндель I этого станка помещен в съемной бабке 2 и приводится во вращение через коническую зубчатую передачу валиком 3 с трехступенчатым ременным шкивом.

Как и в описанных выше станках, фрезерная бабка 2 в вертикальном положении крепится к кронштейну 4, кронштейн закреплен на направляющих каретки 5, перемещающейся по направляющим станины.

Снимая кронштейн 4 и крепя фрезерную бабку непосредственно к каретке 5, станок можно легко обратить в горизонтально-фрезерный (фиг. 406). Крепление фрезы в шпинделе I осуществляется с помощью

пружинных цанг, взаимозаменяемых с цангами шпинделей различных бабок, крепящихся к столу, и токарных станков этой фирмы.

Подача каретки 5 (фиг. 405) в направлении, параллельном оси фрезерного шпинделя 1, осуществляется с помощью ходового винта 6 (фиг. 406). Винт 6, как и другие ходовые винты этого станка, снабжен гайкой с микрометрическими делениями. Если требуется более быстрая подача, ходовой винт вынимается и подача осуществляется с помощью

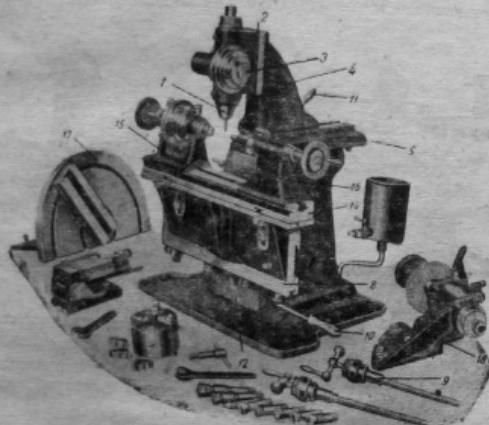

Фиг. 405. Универсальный фрезерный станок Шейблун.

рукоятки 11, надеваемой на валик 7 с шестеренкой, сцепленной с рейкой, прикрепленной к каретке 5.

Стол 8 станка выполнен вертикальным и имеет подачи горизонтальную в направлении, перпендикулярном оси фрезерного шпинделя 1, и вертикальную.

Горизонтальная подача стола может осуществляться или ходовым винтом 9 или же рычагом 10 (фиг. 405), сидящим на валике с шестерней, сцепленной с прикрепленной к столу рейкой.

Вертикальная подача стола осуществляется с помощью ходового винта, вращающегося в гайке, закрепленной в пазуше 12, по направлению которого ходит стол. Вращение ходового винта осуществляется через коническую передачу рукояткой 13.

К столу 8 могут крепиться с помощью двух болтов направляющие 14, на которых закрепляются передняя бабка 15 и задняя 16; бабка укрепляется фрезеруемое изделие. Бабка 15 при надобности

может быть заменена делительной головкой. Направляющие 14 сделаны в точности такими же, как направляющие станины настольного токарного станка той же фирмы, так что передняя и задняя бабки и суппорт последнего могут крепиться к столу этого станка.

Вместо направляющих 14 к столу 8 можно прикрепить также двумя болтами горизонтальный стол 17 (фиг. 406), на котором устанавливается под любым углом к оси фрезерного шпинделя 1, бабка 15.

Стол 8 имеет два круговых паза, в которых крепится при надобности тремя болтами под любым углом у горизонтали лонет 18 с патроном Квиль с делительным диском (фиг. 407). Угол наклона лонета отсчитывается по нанесенным на столе делениям.


Благодаря описанным устройствам этот станок является пригодным особенно полезным для небольших производств, экспериментальных работ и т. п.

Шлифовальные станки

На фиг. 408 показан настольный прессионный круглошлифовальный станок. Диски для наружной шлифовки. Станок в основном склонен с нормальными круглошлифовальными станками с автоматической подачей, отличающей лишь размерами и высокой точностью работы; он дает возможность получить точность шлифовки до 0,003—0,005 мм.




Фиг. 406. Универсальный фрезерный станок Шейблун. Работа с горизонтальным столом.

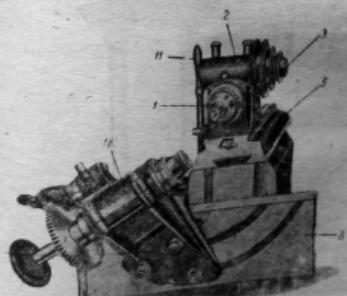

Фиг. 407. Универсальный фрезерный станок Шейблун. Работа с патроном Квиль.

Продольный ход стола осуществляется с помощью кулака, а попеченный ход бабки шлифовального шпинделя — от ходового винта.

Центровые бабки поворачиваются на столе на нужный угол для шлифовки конусов. Станок приспособлен для мокрой шлифовки; вода подается отдельной помпой через гибкий рукав.

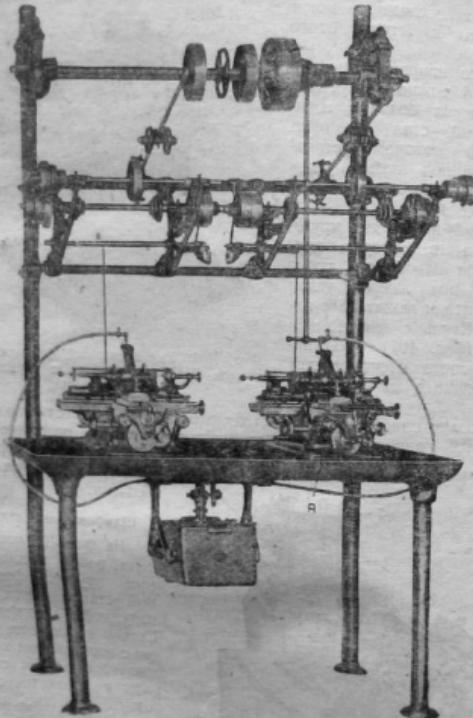


Фиг. 408. Настольный круглошлифовальный станок Дикси для наружной шлифовки.

Эти станки обычно идут парами: один с закрепленными бабками для точной цилиндрической шлифовки и второй с регулирующимися бабками — для шлифовки конусов с храповыми колесами. Установка


диаметра шлифуемого предмета может быть произведена заранее с помощью микрометра *A*, ограничивающего подачу бабки.

Станки такого типа применяются в часовых и точных механических производствах для шлифовки калибров-пробок, прецизионного инструмента и т. п.

На фиг. 409 показан работающий таким же образом станок того же завода для внутренней шлифовки. Этот станок отличается от предыдущего конструкцией шпиндельной бабки и расположением бабки шлифовального шпинделя. Шпиндельная бабка и в этом станке может поворачиваться для шлифовки конусов.

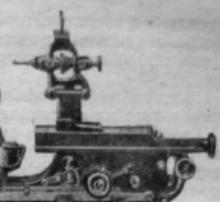

Фиг. 409. Настольный круглошлифовальный станок Дикси для внутренней шлифовки.

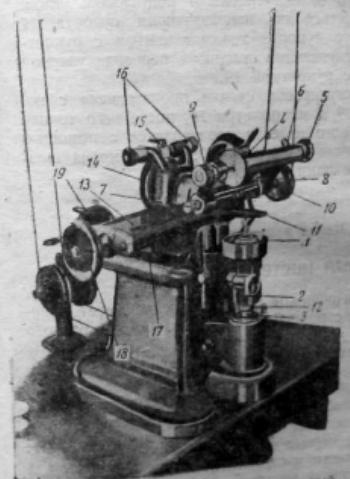

Фиг. 410. Настольный круглошлифовальный станок Дикси для доводки калибров.

Шлифовка производится большой частью с помощью грибка из красной меди — торцом этого грибка, набиваемым алмазной пылью.

Грибок 4 сидит на шпинделе, вращаемом шкворем 5 в подшипниках кронштейна 6; кронштейн может качаться около горизонтальной оси 7.

Кронштейн 6 качается автоматически с помощью вращающегося шкивом 8 валика и системы зубчатых шестерен и секторов. Движением кронштейна 6 осуществляется подача грибка вдоль оси шлифуемого предмета.

Шпиндель грибка 4 вращается в центрах, один из которых сапфировый и помещен в микрометре 9.

Глубина подачи грибка (длина шлифуемой поверхности) ограничивается микрометром 10, конец которого упирается при качании кронштейна 6 в стальную каленую пластинку 11. Кроме того патрон 1 может регулироваться по вертикали опорной тайкой 12, снабженной микрометрической резьбой.

Ось кронштейна 6 закреплена в горизонтальном валике, ей перпендикулярном; валик может качаться в подшипнике каретки 13 и несет на конце диск 14. К диску прикреплен сухарь 15 между двумя горизонтальными микрометрами 16, укрепленными в каретке 13, благодаря чему можно с помощью этих микрометров поворачивать при шлифовке конус подшипники валика грибка 4 под любым углом. Каретка 15 может перемещаться по направляющим суппорта 17 параллельно оси шлифовального суппорта ходовым винтом с рукояткой 18, а супорт 17 — по направляющим станины в перпендикулярном направлении ходовым винтом с рукояткой 19.

Предварительная грубая регулировка станка производится с помощью ходовых винтов 18 и 19 и микрометра 10, после чего точная регулировка диаметра шлифуемого изделия производится с помощью микрометра 9, длины шлифования — кольцом 12, угла наклона шлифуемой поверхности — микрометрами 16.

Глава 2

МАТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В часовой промышленности широкое распространение имеет принцип изготовления инструмента с помощью так называемого маточного (эталонного) инструмента.

Под маточным инструментом мы понимаем выполненную точную копию рабочего инструмента, служащую при изготовлении рабочего инструмента шаблоном или эталоном. Не следует смешивать такой в инструментальном деле: они дают лишь контуры того или иного инструмента, в то время как первые являются его копией.

Под же понятие маточного инструмента подводится в часовом производстве и режущий фасонный инструмент, служащий для изготовления рабочего инструмента.


Наиболее ответственным видом маточного инструмента являются маточные плитки (Muster plates) для пластины и мостиков. Назначение этих плиток дать точное расположение всех отверстий в пластинах и мостиках. Учитывая, что точность расстояния между центрами

отверстий играет решающую роль в работе часового механизма, понятна и та серьезная роль, которую эти плитки играют.


Маточная плитка, каленую и шлифованную, с насверленным в ней рядом цилиндрических отверстий. Расположение отверстий в точности соответствует требуемому расположению отверстий в платинке или мостике, шаблону для которого эта пластинка служит. Диаметр отверстий — произвольный и не связан с размерами отверстий в платинке и мостике, однако размеры всех отверстий в плитке строго одинаковы, и принятый для них диаметр должен бытьдержан весьма точно (до 0,001—0,003 мм). Все отверстия шлифованные. К плитке прилагается несколько каленых шлифованных цилиндрических штифтов с диаметром, в точности соответствующим диаметру отверстий в плитке. Эти штифты, при надобности вставляемые в отверстия маточной плитки, служат для проверки расстояния между центрами этих отверстий.

С помощью маточных плиток производится изготовление кондукторов, штифтовых патронов и прочих приспособлений для сверления и расточки отверстий в пластинах и мостиках.

При изготовлении штампов для деталей с сложным контуром (мостики, рычаги и т. д.) применяются маточные пuhanсон и матрица (фиг. 412 и 413), представляющие собой выполненные в натуре рабочие пuhanсон и матрицу, закаленные, шлифованные и заточенные.

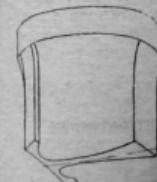

Фиг. 412. Маточный пuhanсон.

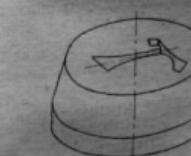


Фиг. 413. Маточная матрица.

соп обычно пригоняется во время изготовления по маточной матрице и рабочая матрица по маточному пuhanсону.

Набор маточного инструмента для изготовляющей конструкции часовского механизма является базой часового производства и имеет для него решающее значение. Дело в том, что в ряде случаев при изготовлении инструментов требования в смысле точности настолько

ветки, что выполнить эти инструменты с теоретически допустимыми отклонениями не всегда возможно. Поэтому размеры маточных инструментов согласуют один с другим, подгоняя один инструмент так, чтобы он корректировал неточности второго; рабочий инструмент, выполненный строго по чертежу, но не по маточному инструменту, может оказаться в работе непригодным.

Таким образом подготовка производства точных часовых механизмов должна обязательно начинаться с изготовления набора маточного инструмента, по которому в дальнейшем идет изготовление рабочего инструмента.

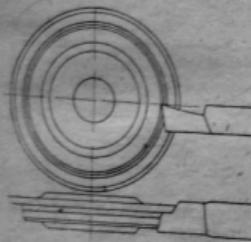

Фиг. 414. Маточный резец.

правильной заточке дает требуемый профиль круглого резца, гарантируя одновременно одинаковую форму всех изготовленных им резцов.

К той же группе инструментов относятся: маточные фасонные резцы (или, как их иногда называют, маточные фрезы) для затыловки мазутных фрез, пuhanсонов для изготовления обжимных штампов и т. п.

Более подробно методы изготовления и пользования маточными инструментами освещены ниже — при описании изготовления тех или иных групп рабочего инструмента.


ГЛАВА 3 РАЗМЕТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДУКТОРОВ И ШТИФТОВЫХ ПАТРОНОВ

Введение


При изготовлении кондукторов и штифтовых патронов весь процесс изготовления может быть разбит на две части: изготовление маточной плитки (одной для всех изготовленных для одной операции кондукторов или патронов) и изготовление с ее помощью рабочего приспособления.

Обычно в часовых производственных центрах всех отверстий в плитниках и мостиках, а следовательно, и в маточных плитках координируются относительно одной неизменной точки. Для координирования центров отверстий применяется одна из двух систем координат — прямоугольная или полярная. В первом случае начало координат берется с центром большей частью вне плитники, во втором совпадает с центром плитники.

Обе системы координат являются одинаково применяемыми для любого типа механизма, и выбор их зависит в основном от желания конструктора и от принятого метода изготовления маточных плиток. Так в американской часовой промышленности более распространена полярная система.

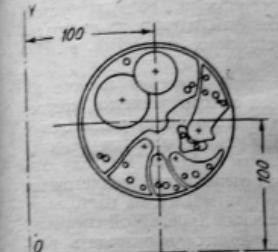


Фиг. 415. Схема системы координат часового механизма.

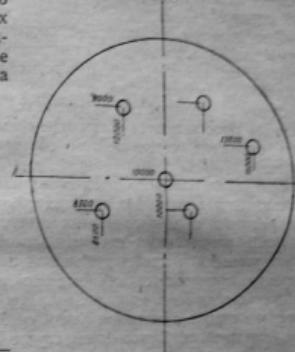

Фиг. 416. Обозначение прямоугольных координат.

координат, в то время как в Европе почти повсеместно принята прямоугольная система с началом координат, расположенным так, чтобы обе координаты центра пластиинки были равны 100 мм (фиг. 415). Так как диаметр пресцизионных часовых механизмов почти никогда не превышает 200 мм, то благодаря такому выбору начала координат все точки механизма лежат по одну сторону от осей координат и координаты всех точек всегда положительны, что облегчает подсчеты и уменьшает возможность ошибок.

В чертежах координаты центров отверстий (или иных точек) в плитниках, мостиках и других деталях проставляются с помощью двух отрезков прямой, взаимно перпендикулярных (фиг. 416),

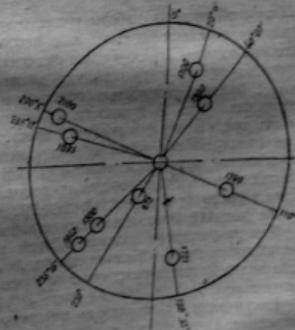

Фиг. 417. Обозначение полярных координат.

цифры при которых обозначают соответствующие координаты. Расстояния между центрами отверстий даются лишь иногда как справочный размер.

При пользовании полярной системой координат (фиг. 417) при определении расположения отверстий проставляются расстояния их центров от центрального отверстия в сотых миллиметра или же $\frac{1}{1000}$ и $\frac{1}{2500}$ дюйма.

Угловые координаты в градусах, минутах и, если требуется, секундах проставляются у прямолинейных лучей, идущих из центрального отверстия через центры соответствующих отверстий в пластиинке.

Вследствие большого количества отверстий и весьма точного их расположения в маточных плитках обычные методы разметки, сверления, расточки и шлифовки этих отверстий (с помощью разметочных циркулей, разметочных луговиц, дисков и т. п.) являются недостаточно точными и требуют большой затраты времени. Поэтому эти операции производятся обыкновенно на специальных разметочных шаблонно-сверлильных машинах или, при отсутствии их, на настольном токарном станке с патроном Килье, снабженным планшайбой специальной конструкции. В последнем случае приходится производить разметку в полярных координатах.

Разметочные (шаблонно-сверлильные) машины, изготовление на них маточных плиток

Основной принцип работы разметочных машин заключается в возможности перемещения того или иного инструмента, закрепленного в головке машины, относительно размечаемого изделия в двух взаимно-перпендикулярных направлениях; длина любого перемещения может быть с большой точностью подсчитана по показаниям специальных подвижных шкал. В сущности принцип, положенный в основу этих машин, тот же, что и в обычном крестовом супорте токарного станка с микрометрическими делениями на рукоятках ходовых винтов, однако разметочные машины снабжены рядом корректирующих и рабочих приспособлений, позволяющих производить измерения, разметку, сверление и расточку с точностью до 0,002 мм.


На фиг. 418 показана большая разметочная машина Гаузер, мещающаяся по V-образным направляющим станины с помощью ходового маечником 3.

Инструмент, с помощью которого производится измерение или перпендикулярно движению стола с помощью ходового винта 6, упирается, укрепляется в супорте 4, скользящем по направляющим 5 вляемого маечником 7.

Ходовые винты 2 и 6 выполнены с большой точностью и несут каждый диск 8, на поверхности которого нанесены деления; каждое

из них соответствует 0,01 мм хода стола или суппорта 4, т. е. если шаг ходового винта равен 1 мм, то окружности дисков 8 разделены на 100 равных частей, при шаге в 2 мм — на 200 частей и т. д.

Показания дисков 8 отсчитываются с помощью ноинкусов 9, дающих возможность довести точность отсчетов до 0,001 мм (не следует забывать, что возможность отсчета до 0,001 мм не гарантирует еще этой

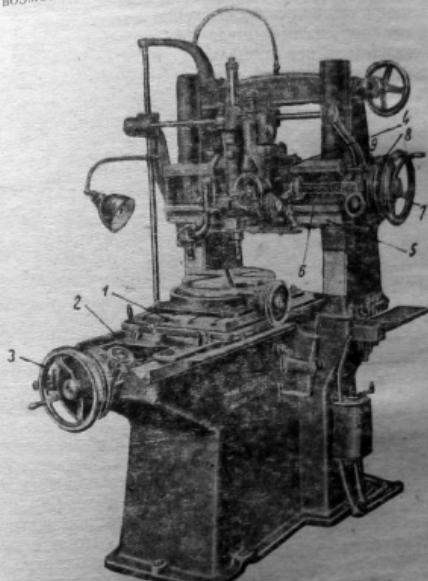

Фиг. 418. Большая разметочная машина Гаузер.

точности; точность показаний разметочных машин,

Фирмами, равна 0,002—0,003 мм).


К столу 1 и суппорту 4 прикреплены гибкие стальные ленты, вторые концы которых намотаны на барабаны, стремящиеся повернуться так, чтобы ленты на них намотались, благодаря чему гайки стола и ползуна всегда прижимаются к одной стороне винтовой нарезки ходовых винтов, чем устраняются зазоры между винтами и гайками.

Для компенсации неточности шага ходовых винтов, изображенная их и т. д. ноинкус 9 не укреплена неподвижно, а нанесены на дисках 10

(фиг. 419), свободно сидящих или на оси ходовых винтов или на втулке станины, сквозь которую эти винты пропущены.

Диск 10 под действием легкой спиральной пружины стремится повернуться по часовой стрелке, чему препятствует рычаг 11, конец которого упирается в прикрепленную к столу или ползуну стальную кривую, благодаря чему при продвижении стола линейка заставляет опускаться или подниматься рычаг 11, поворачивающий при этом диск 10 с нониусом на некоторый угол.

Профиль линейки наносится и исправляется на основе периодической проверки ходового винта таким образом, чтобы повороты нониуса 9 компенсировали бы все неточности шага.

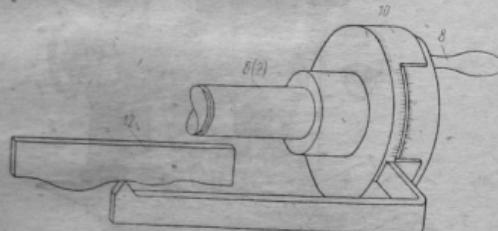

Фиг. 419. Корректор разметочной машины.

Показанная на фиг. 418 машина применяется в часовом производстве редко вследствие больших размеров. Наиболее распространенные для этого производства являются машины той же фирмы, но несколько измененной конструкции и меньших размеров (фиг. 420) и сходная с ней машина SIP (Женевского общества физических инструментов).

В этих машинах при той же схеме работы, что и в описанных выше, головка 1, несущая инструмент, крепится неподвижно к вертикальным направляющим суппорта 2, перемещаемого ходовым винтом непосредственно по направляющим станины. Головка 1 — сменная и берется в зависимости от того, какая работа на машине производится. Сотые и тысячные миллиметра, как указывалось, отсчитываются по микрометровым дискам и нониусам, целые миллиметры — по укрепленным на суппорте 2 и столе линейке 3 с миллиметровыми делениями и неподвижно закрепленным к станине указателем 4.

Головка для производства измерений и разметки представляет собой патрон 1 (фиг. 421), перемещающийся по вертикальным направляющим станины валиком 2 с шестеренкой, сцепленной с ряжкой патрона. В этот патрон вставляется при измерениях микроскоп,

На объективе микроскопа нанесен крест нитей, позволяющий совершенно точно визировать нужную точку. При измерениях углов приме-


няют иногда микроскоп, имеющий нити нанесенными на разных стеклах, поворачивающихся одно относительно другого, благодаря чему меняется и угол между перекрецивающимися нитями. Этот угол может быть прочтён по лимбу и нониусу в верхней части микроскопа.

При разметке микроскоп заменяется керном, изображенным на фиг. 422. Самый керн А ходит во втулке В, закрепляемой неподвижно в патроне 1. Керн оттягивается вверху и удерживается в этом положении эксцентрическим кольцом С. Для накернивания кольцо С поворачивается, и освобожденный керн под действием собственного веса и грузика D падает, ударяясь 96 изделие.

На разметочных машинах обычно производят не только измерение и разметку, но также сверление и расточку отверстий (откуда и название — шаблоно-



Фиг. 420. Разметочная машина Гаузер.

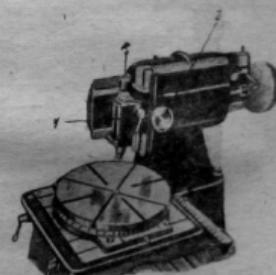

Фиг. 421. Головка разметочной машины.


(шаблоильных); для этой цели головка на фиг. 421 заменяется головкой, как на фиг. 423.

В этой головке подшипник А имеет подачу вниз с помощью рычага В или маховика С и несет шпиндель D с закрепляемым в нем сверлом, фрезой или расточечным резцом.

В верхней части шпиндела С укреплена шестеренка, сцепленная с двумя шестеренками, сидящими на свободно вращающихся валиках Е. В зависимости от требуемой скорости вращения шпиндела к тому или другому из этих валиков крепится конец гибкого вала G, соединенного с валом электромотора или контргенератора.

Для многих работ является полезным применение поворотного стола *F*, основание которого *H* крепится болтами к столу машины. Стол *F* имеет пазы для закрепления на нем прихватами изделий и может поворачиваться относительно основания свободно или с помощью включаемой червячной передачи. Угол поворота стола может быть отсчитан с точностью до 1° по лимбу *J* с помощью нониуса *K*.

Чрезвычайно удобной является несколько измененная конструкция этой машины еще меньших размеров (фиг. 424). В этой машине горизонтальный стол заменен вертикальным люнетом, в который вставляется патрон Киль, снабженный снизу делительным диском и сверху круглым столиком с прихватами для закре-

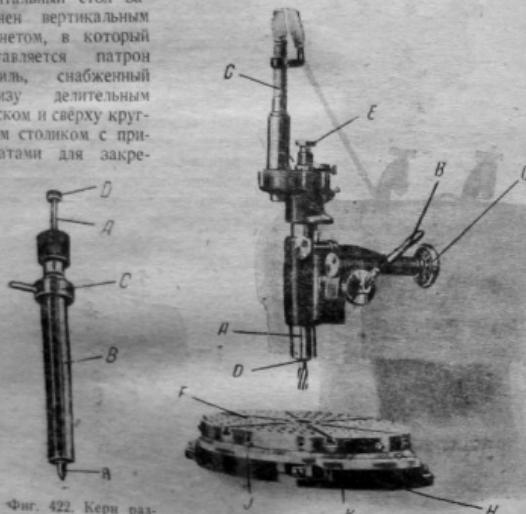

Фиг. 422. Керн разметочной машины.

Фиг. 423. Сверлильная и фрезерная головка.

пления изделий. В центре столика проходит шлифованный стальной керн для ориентирования изделия по оси вращения стола.

Патрон Киль в этом станке может быть заменен другим, несущим вместо делительного диска ременной шкив, благодаря чему столик может быть приведен во вращение, что является весьма удобным для расточки отверстий.



Для правильной и точной работы машины необходимо периодически производить поверку правильности ее показаний с помощью устанавливаемой на столе последовательно в двух взаимоперпендикулярных направлениях эталонной линейки с миллиметровыми делениями.

Для промеров расстояний между какими-либо точками изделия (фиг. 425) закрепляется прихватами на столе машины в произвольном положении. Стол и головка машины поднимаются так, чтобы крест нитей на микроскопе совпал с одной из точек. По показаниям микрометрических дисков определяются координаты этой точки относительно начала координат, при котором показания дисков равны нулю. Обозначим координаты первой точки через x_1 и y_1 . Дальше таким же образом подводится под крест нитей вторая точка и отмечаются ее координаты: x_2 и y_2 .

Из фиг. 425 видно, что расстояние a между двумя точками может быть выведено из соотношения:

$$a = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

При изготовлении маточной плитки процесс разбивается на пять частей: разметку, сверление и расточку отверстий, шлифовку верхней и нижней плоскостей (после калки) и шлифовку отверстий. Разметка, сверление и расточка отверстий производятся на разметочной машине с одной установки заготовки на столе машины.

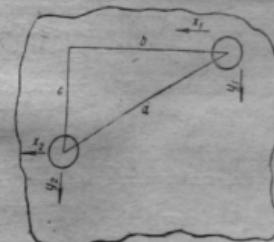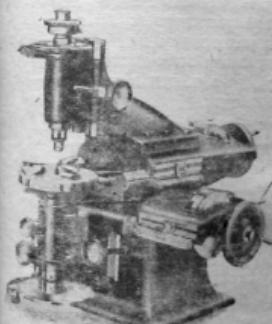

Фиг. 424. Разметочная машина.

Фиг. 425. Схема определения расстояния между точками.

Предположим, что отверстия в маточной плитке размечены в прямоугольной системе координат с началом координат, расположенным так, что центр механизма, для которого изготавливается плитка, имеет координаты (100 : 100).

Для разметки заготовки в виде круглой плитки закрепляется на столе машины. Стол подводится так, чтобы острое укрепленного на головке машины керном на плитке накернилсяся точка, принятая после чего эта керном за центр плитки. Координаты этой точки (обозначим их через x и y) отмечаются по показаниям микрометрических дисков.

Допустим, что координаты центра отверстия, которое требуется наметить, будут $x = 103,75$ и $y = 111,12$. Чтобы найти, на каких по-машине, чтобы под остирем кернаоказалась соответствующая точка плитки, необходимо привести систему, в которой обозначены коорди-наты этой точки, к системе координат машины. Для этой цели, пользуясь координатами центра плитки, можно вывести координаты начала координатной системы, принятой в чертеже, относительно системы координат машины.

Очевидно, эти координаты будут:

$$x_0 = x - 100 \text{ и } y_0 = y - 100,$$

откуда получаем координаты требуемой точки:

$$x_1 = 103,75 + x_0 = 103,75 + x - 100 = 3,75 + x;$$

$$y_1 = 111,12 + y_0 = 111,12 + y - 100 = 11,12 + y. \quad (I)$$

Если обозначить координаты центра механизма относительно при-нятого в чертеже начала координат (a, b) ; координаты центра требую-щегося отверстия в плитке в той же системе координат (c, d) ; показа-ния микрометрических дисков машины при нахождении центра плитки под остирем керна (X, Y) и требуемые показания этих дисков для на-карнивания требующегося отверстия (x, y) , то в общем виде формулы пересчета можно написать следующим образом:

$$x = c + X - a;$$

$$y = d + Y - b. \quad (II)$$

В случае $a = b = 100$ уравнения (II) принимают вид:

$$x = c + X - 100;$$

$$y = d + Y - 100.$$

Если начало координат, принятых в чертеже, берется лежащим в центре механизма, т. е. $a = b = 0$, то уравнения (II) принимают вид:

$$x = c + X;$$

$$y = d + Y.$$

Определив по уравнениям (II) координаты требуемого отверстия, устанавливают стол и головку так, чтобы получить требуемые отсчеты по микрометрическим дискам, и с помощью керна намечают центр отверстия. Таким же образом последовательно намечают центр всех отверстий. По мере накарнивания отверстий на плитке следует обязательно записывать на листке бумаги показания микрометрических дисков, соответствующие накарниваемым отверстиям, причем рекомендуется все отверстия в диске перенумеровать.

После того, как все отверстия на плитке размечены, головку с керном заменяют головкой с сверлильным шпинделем и, не нарушая установки плитки на столе, по записанным показаниям дисков вновь последовательно устанавливают в требуемое положение стол с плиткой и головку, производя сверление накарниченных отверстий. Таким же

образом, заменяя сверло расточным резцом или разверткой, производятся расточка или развертка отверстий, после чего плитка снимается с машины и поступает в калку.

Закаленная плитка шлифуется с двух сторон на нормальном плоскошлифовальном станке, после чего производится шлифовка отверстий. Обычные шлифовальные кружки не могут дать требующейся чистоты шлифовки отверстий, виду чего шлифовка производится обычно цилиндрическим штифтом из красной меди с помощью алмазного порошка или мелко истолченного и просеянного порошка эльштейна.

Расшлифовка отверстий в маточной плитке производится или на настольном прецизионном круглошлифовальном станке для внутренней шлифовки или, чаще, с помощью шлифовального приспособления на настольном токарном станке (см. гл. I) в патроне Киль или без него, если передняя бабка достаточно точна. Для расшлифовки требуется, чтобы предварительно при развертке или расточке отверстий внутренняя поверхность их получилась бы максимально чистой.

Плитка укрепляется на планшайбе специального патрона, укрепляемого на шпинделе станка или в люнете (в случае применения патрона Киль). Особенностью этого патрона является возможность передвигать его верхнюю плитку в двух взаимоперпендикулярных направлениях в плоскости, перпендикулярной оси шпиндела. На этой верхней плите и крепится маточная плитка.

Этот патрон устанавливается и регулируется так, чтобы центр подлежащего шлифовке отверстия в маточной плитке в точности совпал с осью индикатора.

Индикатор представляет собой длинную палочку из твердого дерева, разделенную на две неравные части стальным шариком; шарик помещен между двумя сферическими чашками державки, укрепленной неподвижно на суппорте или станине станка. Таким образом палочка может поворачиваться относительно державки в любом направлении.

Конец короткого плеча индикатора несет укрепленный на нем стальной каленый шлифованный шарик, упирающий в подлежащее шлифовке отверстие. При вращении патрона с маточной плиткой малейшее несовпадение оси отверстия с осью вращения легко определяется по вибрированию конца длинного плеча индикатора.

Для разметки отверстий в маточных плитках, координированных в полярной системе координат, к столу разметочной машины крепится круглый поворотный стол (фиг. 421).

Прежде чем прикрепить к столу размечаемую плитку, головку и круглый поворотный стол так, чтобы ось вращения поворотного стола машины устанавливалась с осью головки. Для этой цели в имею-щемся в центре поворотного стола круглую выточку вставляется спе-циальный круглый шаблон с нарезанной точно в его центре точкой, по которой визируется крест нитей микроскопа головки.

Установив стол, микроскоп заменяют керном, отмечают показания микрометрических дисков и закрепляют заготовку для маточной плитки

на поворотном столе так, чтобы ее центр приблизительно совпадал бы с центром стола.

Наносимая карнеком в этом положении на плитку отметка будет соответствовать центру механизма, т. е. началу полярной системы координат.

Все дальнейшие манипуляции производятся исключительно одним ходовым винтом — головки или стола машины (чаще вторым).

Для наметки требуемой точки стол поворачивается на угол, соответствующий полярному углу, после чего с помощью ходового винта подается на длину, равную радиусу-вектору.

Сверление и расточка отверстий в этом случае производятся аналогично предыдущему.

Разметка по полярным координатам более проста чем по прямоугольным: она уменьшает и упрощает подсчеты в процессе работы. Однако этот метод имеет существенные недостатки, из которых основные заключаются в следующем:

1) разметка при этом способе для более или менее крупных механизмов получается менее точной, нежели при прямоугольной системе координат, так как максимальная точность отсчета поворота стола равна, что в переводе на линейные измерения для радиуса в 25 мм составляет уже точность не выше 0,007 мм, в то время как при отсчетах в линейных координатах машина дает точность 0,002—0,003 мм;

2) исходной точкой для расчетов координат почти всех отверстий является всегда расстояние между центрами отдельных отверстий. При применении прямоугольной системы координат эти расстояния легко с достаточной точностью пересчитать по формулам прямоугольных треугольников. При переходе к полярной системе координат расчеты, естественно, значительно усложняются вследствие необходимости, с одной стороны, иметь дело с косоугольными треугольниками, а с другой, — виду определения полярных углов по их круговым функциям.

Изготовление маточных плиток на токарном станке

Наиболее удобно, быстро и точно можно произвести разметку, сверление и развертку отверстий в маточных плитках на шаблонотверстийных (разметочных) машинах. Однако в случае отсутствия таких машин маточные плитки легко можно изготовить с достаточной точностью на обычном приводном настольном токарном станке, снабженном планшайбой специальной конструкции.

Разметка маточных плиток на токарном станке возможна, как это ясно из излагаемого ниже, только в полярных координатах.

Разметочная плитка неподвижно прикрепляется двумя или тремя прихватами 1 (фиг. 426) к диску 2 патрона специальной конструкции, который выполняется или в виде патрона Кильс или крепится к шпинделю передней бабки станка.


Диск 2 может поворачиваться вокруг центральной оси относительно диска 3 такого же диаметра. Диск 3, имея шины в виде ласточки-

кина хвоста, входящие в специальные пазы в диске 4, может перемещаться относительно последнего по одному из его диаметров.

На окружности диска 2 нанесены градусные деления, а на окружности диска 3 — кониус, с помощью которого можно определить угол поворота одного диска относительно другого с точностью до 1°.

Изготавливаемая плитка закрепляется приблизительно в центре диска 2, стоящего при этом так, чтобы показания делений на его окружности по кониусу были равны нулю.

Диск 3 устанавливается так, чтобы укрепленный на нем стальной шлифованный упор 5 вплотную подошел к такому же упору 6, укреплен-

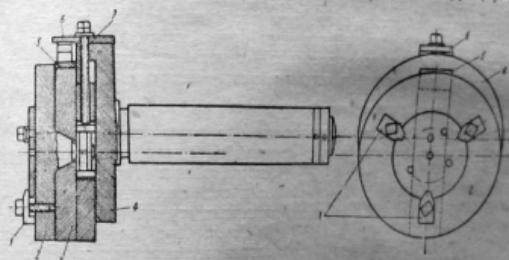

Фиг. 426. Патрон для изготовления маточных плиток на токарном станке.

ленному на диске 4, после чего в плитке просверливается пожемаемое в шпинделе задней бабки станка сверлом отверстие. После сверления, шпиндель со сверлом задней бабки снимается и заменяется шпинделем, несущим расточный резец, с помощью которого производится расточка центрального отверстия. Просверленное отверстие принимается за центральное отверстие плитки, а центр его — за начало угловой системы координат в плитке. Очевидно, что ось его совпадает с осью вращения патрона.

Для сверления и расточки любого отверстия в плитке диск 2 поворачивается относительно диска 3 на угол, равный полярному углу. Равномерное вращение диска 3 достигается относительно диска 4 этого отверстия, после чего диск 3 сдвигается относительно диска 4 на отрезок, равный радиусу-вектору. Для этого требуется, чтобы расстояние между упорами 5 и 6 было в точности равно этому радиусу-вектору. Установка достигается с помощью помещения между вектором, упорами 5 и 6 микрометра-штифта или что является более точным, упорами 5 и 6 микрометровых плиток. Винт 7 притягивает диски 3 и 4, с помощью эталонных плиток. Винт 7 притягивает диски 3 и 4, чтобы зажать плитки между упорами.

Нетрудно видеть, что после этих действий координаты точки, лежащей на плоскости плитки, совпадающей в этом положении с осью вращения патрона, и расточенной плитки с помощью шпиндела задней бабки, получим требуемое отверстие в ней.

Шлифовка отверстий в плитке производится на этом же патроне с помощью шлифовального суппорта, причем в этом случае требуется только один раз установить плитку с помощью индикатора по центральному отверстию.

Проверка расстояний между отверстиями в плитке может быть произведена с помощью разметочной машины или, проще, микрометром с помощью шлифованных установочных штифтов с диаметром, равным диаметру отверстия в плитке.

Эти штифты вставляются в отверстия, после чего с помощью обычного микрометра легко проверить расстояние между их крайними точками. Вычитая из полученного расстояния диаметр штифта (оба штифта, как и все отверстия — строго одинакового диаметра), получают действительное расстояние между центрами отверстий.

Изготовление кондукторов и штифтовых патронов

Основной работой при изготовлении кондукторов является сверление и расточка под втулки в верхней пластинке или расшлифовка направляющих отверстий в ней, если эта пластина делается без вставных втулок.


Аналогично этому при изготовлении штифтовых патронов в основном работа сводится к разметке и сверлению отверстий под штифты, служащие для ориентировки детали на патроне и проверки установки штифтов после их вставки. Плитки для кондукторов и штифтовых патронов могут быть изготовлены на разметочных машинах, однако быстрее, проще и точнее их изготавливают настольном токарном станке с помощью маточных плиток.

В этом случае подлежащая сверлению плитка 1 кондуктора или штифтового патрона свинчивается вместе с маточной плиткой 2 помощью колца 3 и двух крышек 4 и 5 (фиг. 427).

Фиг. 427. Изготовление кондукторных плиток.

Обработка ведется на планшайбе 6, прикрепляемой к шпинделю станка или патрону Киль и отличающейся от нормальной наличием загнанного в нее строго по оси вращения стального каленого штифта 7. Диаметр этого штифта взят таким, чтобы он мог входить в отверстия маточной плитки свободно, но без малейших качаний.

Кольцо 3 вместе с плиткой кондуктора и маточной плиткой прикладывается к планшайбе маточной плиткой книзу, причем маточная

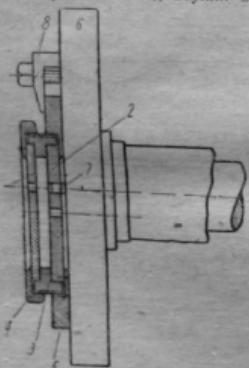

плитка надевается на штифт отверстием, соответствующим тому, которое должно быть просверлено в плитке кондуктора или патрона. Кольцо притягивается к планшайбе прихватами 8 за крышку 5.

Благодаря этому соответствующая точка плитки кондуктора оказывается лежащей в точности на оси вращения планшайбы и требуемое отверстие легко просверлить и расточить инструментом, укрепленным в шпинделе задней бабки станка.

Для сверления следующего отверстия кольцо 3, не отрываясь от крышки 5, передвигают по планшайбе так, чтобы штифт 7 вошел в новое отверстие маточной плитки и т. д.

Расшлифовка отверстий ведется в точности таким же способом с помощью шлифовального суппорта. В случае применения вставных втулок они для большей точности таким же образом доводятся после вставки в плитку.

Плитки штифтовых патронов после вставки в них штифтов свинчиваются с маточными плитками и описанным выше способом укрепляются на планшайбе для проверки правильности установки штифтов, производимой с помощью индикатора.

В плитке штифтового патрона — в том месте, которое должно при прикреплении ее к патрону лежать на его оси вращения, сверлятся и растачиваются контрольное отверстие опятьным выше способом по маточной плитке. С помощью этого отверстия производится поверка индикатором правильности установки плитки на патроне. Часто, особенно при применении патронов Киль, в центре патрона устанавливается штифт, на который плитка надевается этим центральным отверстием, что дает полную гарантию правильной ее установки и правильного расположения отверстий или расточек деталей, обрабатываемых в патроне, если штифты и контрольное отверстие правильно размечены на плитке.

Глава 4

ШТАМПЫ

Просечные штампы


Вследствие небольших размеров штампов, применяемых в часовой производстве, с одной стороны, и их сложного контура, образованного в большинстве случаев несколькими дугами различных радиусов, сопрягающихся с прямыми, — с другой, выпилка этих штампов вручную в часовом производстве почти не применяется. Вручную производится лишь иногда окончательная прислифовка-пригонка по маточным штампам.

В часовом производстве наиболее распространены в основном три метода изготовления штампов: на разметочной машине, на токарном универсальном станке и на специальных вырубочных и долбильных станках. Из этих методов наиболее удобным и точным является первый, однако он не всегда применяется вследствие нежелания загружать довольно тяжелой работой дорогостоящие и весьма точные разметочные машины.

При работе на разметочной машине заготовка, из которой должен быть изготовлен пулансон, укрепляется стоймия на поворотном столе разметочной машины. В качестве режущего инструмента в шпинделе головки закрепляется цилиндрическая фреза с строго выдержанным диаметром.

Фрезеровку пулансона по контуру производят боковыми зубьями этой вращающейся фрезы, заставляя ее огибать пулансон.

Для получения прямых линий контура стол поворачивается так, чтобы требующаяся линия была параллельна одному из ходовых винтов, затем вторым ходовым винтом стол отводится в такое положение,

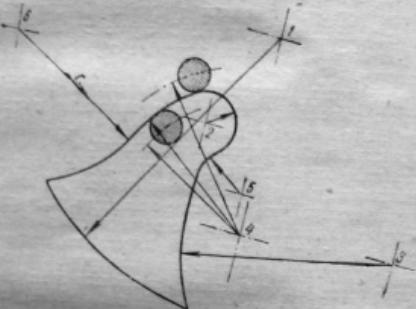

Фиг. 428. Схема фрезеровки штампа на разметочной машине.

чтобы центр фрезы отстоял от линии контура наполовину диаметра фрезы. Указанная операция легко производится с помощью установки стола по координатам каких-либо двух точек требующейся линии или координатам одной точки и угла наклона.

При изготовлении пулансона, контур которого ограничен несколькими дугами разных радиусов, проведеными из различных центров (фиг. 428), стальная заготовка для пулансона припаивается к медной пластинке, укрепляемой на столе машины. С помощью закрепляемого в головке кернера производится обычным способом разметка центров 1, 2, 3 и т. д., из которых проводятся нужные дуги.

После разметки заготовка со стола снимается и стол устанавливается с помощью микроскопа, закрепляемого в головке так, чтобы сечением креста нитей).

Для обработки любой части контура, не двигая стола, устанавливают заготовку так, чтобы намеченный на ней центр дуги этой части контура попал в точности под крест нитей микроскопа, и в таком положении заготовку закрепляют прихватами или в тисках. После этого одним из ходовых винтов (какая безразлично) стол или головка

отводится на расстояние, равное сумме или разности радиуса, которым описывается дуга, и радиуса фрезы. Заменяя микроскоп фрезой и пуская ее в ход, поворачивают стол вокруг его оси. При этом фреза фрезерует требуемый контур.

Фрезеровка матриц производится таким же способом, причем соответственно расстояние, на которое отводится стол, берется также равным сумме или разности радиусов дуги и фрезы. При наличии в матрице острых углов, которые выбрать фрезой невозможно, приходится их оставлять закругленными, доводя их в дальнейшем вручную или на выпиловочном и долбленом станках.

Изготовление пулансонов и матриц на разметочной машине хотя не требует предварительной разметки и расчерчивания на заготовке контура, является весьма точным и не требует высокой квалификации у работающего, все же сравнительно мало распространено вследствие указанных выше причин. Поэтому даже в тех производствах, где разметочные машины имеются, предпочитают большей частью ограничиваться лишь разметкой и расчерчиванием с помощью разметочной машины на заготовке требуемого контура, перенеся изготовление на универсальный настольный токарный станок, или на выпиловочный и долбленый станки, или в редких случаях на тиски.

Для изготовления на токарном станке пулансонов и матриц наиболее удобным оказывается применение поворотного патрона-плацильбы (фиг. 426), описанного для случая применения к изготовлению кондукторных плиток.

Заготовку для пулансона укрепляют на таком патроне расчерченной плоскостью вверх, и с помощью поворачивания диска 2 и перемещения диска 3 устанавливают изделие так, чтобы намеченный предварительно на разметочной машине центр требуемой дуги совпал бы с осью вращения патрона. Выверка производится с помощью юстикатора. Длина радиуса дуги регулируется с помощью покречного перемещения суппорта станка, несущего резец или фрезу.

Части поверхности, где это представляется возможным (например дуги из центров 1, 5 и 6 на фиг. 428), обрабатываются с помощью нормального проходного резца при вращающемся шпинделе передней бабки станка. Остальные дуги обрабатываются с помощью цилиндрической фрезы, укрепляемой в шпинделе вертикального суппорта станка, причем последний устанавливается так, чтобы ось фрезы была бы параллельна оси шпиндела станка. Вращение шпиндела станка при этом выключается, а требуемое поворачивание его достигается применением делительного приспособления с червячной передачей (фиг. 382). Остальная часть шпиндела и манипулятора лишь винтами поперечной подачи суппорта и вертикальной подачи фрезерного суппорта, тут же, не снимая изделия со станка, фрезеруют и части контура, ограниченные прямыми линиями.

Таким же способом фрезеруется изнутри и матрица, причем острые углы в матрице приходится оставлять закругленными, доводя их или посредством дальнейшей приточки или, что удобнее, с помощью долбленого приспособления к токарному станку (фиг. 388).

При изготовлении матриц и пuhanсонов последним приспособлением иногда пользуются и для прострочки всего контура вместо фрезеровки, что, несколько удлинив работу, дает возможность получить матрицы любой формы и с любыми углами, не прибегая к дополнительным операциям.

При наличии универсальных настольных фрезерных станков фрезеровка матриц и пuhanсонов большей частью переносится на них, причем перенос производится без нарушения установки изделия в патроне — вместе с ним. Там, где это позволяет конструкция станка, изделие переносится на фрезерный станок вместе с передней бабкой токарного станка.

Заготовка матриц может быть произведена также на выпиловочном станке (фиг. 429).


Сущность работы этого станка сводится к прямолинейно-поступательному в вертикальном направлении движению кронштейнов 1 и 2. Кронштейны сидят на валике 3, движение которому сообщается через кривошипный механизм валом 4, на котором сидит ременный шкив.

Между кронштейнами 1 и 2 закрепляется ножовочная пила 5 или напильник.

Заготовка ставится на столе 6 станка и подается рукой так, чтобы ножовка или напильник пропиливали заранее расчерченный контур.


На фиг. 430 показан долбочный станок Тиль для изготовления пuhanсонов. Заготовка вращающимся в вертикальном патроне 2 от делительного устройства 3.

Патрон 2 может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях в горизонтальной плоскости ходовыми винтами 4 и 5, строчки прямолинейных частей контура. Для прострагивания в случаях проконтура, ограниченных дугами, патрон 2 может вращаться частей своей оси с помощью делительного устройства 3, вокруг

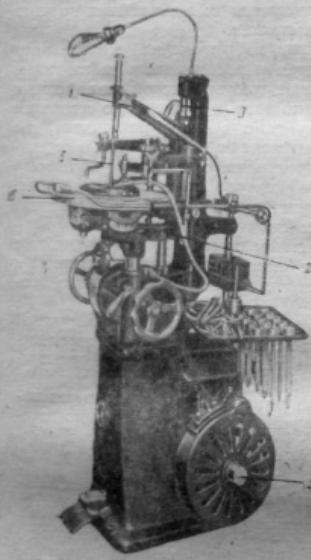

Фиг. 429. Выпиловочный станок Тиль.

Обстрожка пuhanсона производится с помощью долбного резца 6, укрепленного в державке 7. Несущие эту державку кронштейны 8 перемещаются вверх и вниз по колонкам 9, с помощью кривошипного механизма, благодаря чему резец перемещается прямолинейно вверх

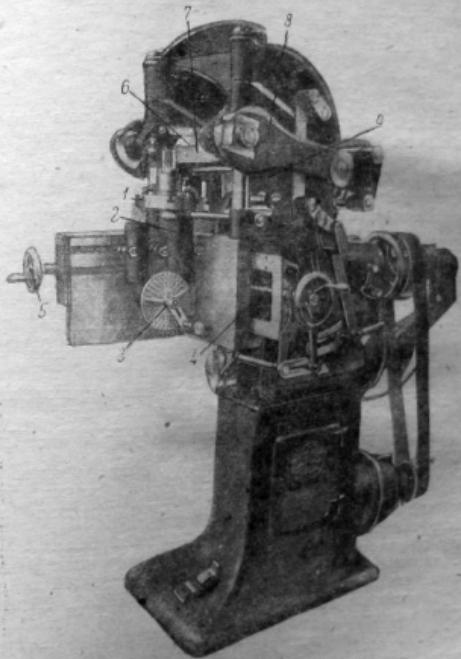

Фиг. 430. Долбочный станок Тиль для пuhanсонов.

и вниз. На части пути резца кулачковый механизм заставляет посредством двух цепей Галли несколько повернуться державку 7, благодаря чему низ пuhanсона обстроживается по дуге.

Ввиду трудности шлифовки боковых поверхностей пuhanсонов и матриц сложной формы, они, за исключением нормальной заточки торцовой плоскости пuhanсонов, после калки шлифовке не подвергаются,

а лишь зачищаются тонкой шкуркой и окончательно подготавливаются в отдельных местах по маточным пuhanсону и матрице с помощью эллиптической вручную. Вследствие этого при обработке штампов до калки поверхность их следует получать максимально чистой и близкой к требуемым размерам, а в качестве материала для них при менять сорта стали, незначительно изменяющие размеры во время термической обработки.

Обжимные штампы

Если методы изготовления пuhanсонов для обжимных штампов в основном не отличаются от изготовления пuhanсонов, то в отношении матриц обычные методы являются неприменимыми, вследствие затруднений в выпиливании или выдалбливании несквозных углублений в них.

Рабочим инструментом для изготовления такого рода матриц является обычно, маточный пuhanсон; ему придется в точности форма того изделия, которое требуется получить при обжимке в изготовленной матрице. Такой пuhanсон изготавливается наимыльным способом обточкой, фрезеровкой или выпиливанием вручную, калится и шлифуется или зачищается так же, как обычный просечной или вытяжной пuhanсон.

Заготовка для матрицы берется в виде стальной сырой плиты или цилиндра. Маточный пuhanсон и заготовка зажимаются между столом и плунжером гидравлического или ручного винтового пресса (для небольших матриц) так, чтобы пuhanсон опирался о плоскость матрицы своей рабочей частью. Давлением плунжера пuhanсон вдавливается на требуемую глубину в матрицу, после чего плунжер пресса освобождает пuhanсон, и пuhanсон вынимается из матрицы, оставляя в ней требуемое углубление.

Понятно, что с помощью одного маточного пuhanсона можно изготовить достаточно большое количество матриц, причем, процесс изготовления их этим методом весьма прост и стоимость матриц получается невысокой.

После выдавливания углубления матрица идет непосредственно в калку, зачищается и готова к работе.

На маточном пuhanсоне делается обычно заплечико большего диаметра, нежели пuhanсон, назначением которого является ограничить глубину выдавливания пuhanсона в заготовку.

Обжимные матрицы для имитации гравировки деталей получаются узорами.


Если изготовление маточных пuhanсонов для деталей, имеющих круглую форму, является достаточно простым, то для деталей сложной формы (шеика корпуса, сервя и т. п.) (матрицы для обжимки) изготовления маточных пuhanсонов, учитывая необходимость получения опоры при изготовлении последних прибегают часто к методу, почему с методом изготовления обжимных матриц.

Для изготовления этих пuhanсонов выпиливают (большей частью ручную) из стали точную модель детали, которая должна быть получена обжимкой: например для маточного пuhanсона для обжимки шеек корпуса выпиливается ее модель. Эта модель закаливается, зачищается, после чего берется круглая сырья стальная плитка, в которую модель на гидравлическом прессе вдавливается до половины. Плитка с дыркой в нее моделью закаливается, зачищается и может служить в дальнейшем маточным пuhanсоном, с помощью которого описанным выше способом изготавливаются матрицы для обжимных штампов.

Глава 5

МЕЛКИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Для сверления отверстий диаметром до 1 мм часовые производства обычно применяют первые сверла; зачастую такого рода сверлами сверлятся и отверстия большего диаметра, до 4—5 мм. Широкое при-

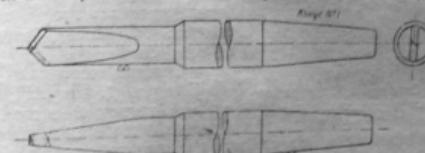

Фиг. 431. Первое сверло нормальное.

менение в часовом производстве первых сверл, несмотря на их малую по сравнению со спиральными производительность объясняется чрезвычайным разнообразием в размерах отверстий в часовых механизмах. Это не дает в большинстве случаев возможности применять стандартные сверла и заставляет часовые заводы применять изготовленные своими силами несложные в изготовлении и одновременно дающие высокую точность при сверлении первые сверла.

Первые сверла изготавливаются из стальной калиброванной проволоки, причем для сверла диаметром более 1 мм заготовка для сверла предварительно обтачивается; передняя часть по цилиндру в соответствии с требуемым диаметром сверла, а задняя часть на конус для закрепления в патроне. Такого типа сверло показано на фиг. 431. Сверла меньшего размера делаются цилиндрической формы и для закрепления в шлице стакана зажимаются с помощью специального патрончика (см. ч. I, гл. 1). Заготовки для этих сверл получаются просто путем нарезания на куски стальной калиброванной проволоки диаметром в соответствии с диаметром сверла. В таком виде заготовки поступают в калку, производимую теми же методами, как и калка больших стальных деталей механизмов.

После калки сверло подвергается шлифовке сначала для образования боковых граней, а затем торцовочных режущих граней.

Образование боковых режущих граней достигается путем шлифовки с двух противоположных сторон рабочей части сверла плоскостей, направленных под углом друг к другу. Чаще всего эта шлифовка производится на настольном токарном станке, снабженном шлифовальным приспособлением, укрепляемым на поворотном крестовом супорте. Стого говоря, при этом получаются не плоскости, а несколько выгнутые поверхности, однако, при достаточно большом по сравнению с сверлом диаметре кружка это обстоятельство практически роли не играет.

Для получения правильного отверстия, как известно, необходима правильная заточка по центру режущих граней сверла, вследствие чего эту заточку лучше всего производить на специальных предназначенных для этой цели станках (см. ч. I, фиг. 7). На фиг. 432 показан станок Шейблин для заточки первых сверл.

Фиг. 432. Станок Шейблин для заточки первых сверл.

Шпиндель 1, несущий шлифовальный кружок 2 этого станка, помещен в бабке 3, качающейся около горизонтальной оси, что дает возможность прижать боковую поверхность шлифовального кружка к затачиваемому сверлу. Сверло закрепляется в оправке 4, задний конец которой помещен в патроне 5, устанавливаемом по делениям шкалы 6 под любым углом к оси шпинделя. Заточив сверло сначала в одном положении, а затем, не меняя установки станка, повернув его на 180° , можно гарантировать правильную симметричную заточку. Качания бабки 3 ограничиваются винтовым упором 8.




Фиг. 433. Торцовая фреза с направлением.

вильную симметричную заточку. Качания бабки 3 ограничиваются винтовым упором 8.

При расточке ступенчатых отверстий для получения концентрической фрезы с направлением (фиг. 433). Заточка такого рода фрез производится на настольных универсальных фрезерных станках с устанавливающей горизонтально шлифовальной бабкой.

Фрезы, применяемые часто для фрезеровки мелких деталей, в тех случаях, когда требуется особо чистая поверхность, в тех делаются с весьма мелкими зубьями в виде зубьев напильника. Так


как форма фрезы не позволяет получить зуб фрезеровкой (за исключением описанного ниже специального станка), то он образуется обычно насечкой с помощью специального зубила (фиг. 434). Другим способом изготовления такой фрезы является нарезка несимметричной резьбы на цилиндрическом стержне соответствующего диаметра. Такой

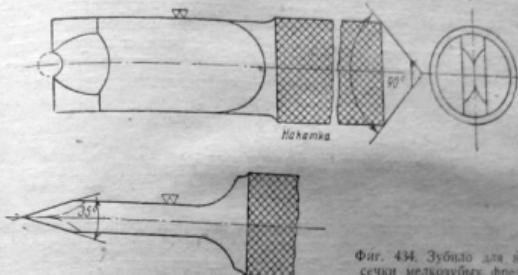

Фиг. 434. Зубило для нарезки мелкозубых фрез.

стержень изгибаются в виде кружка, после калки надевается на круглую сердцевину с канавкой по окружности и концы его сплющиваются (фиг. 435).

Заготовки для тонких прорезных фрез штампуются из листовой стали соответствующей толщины. Фрезеровка их зубьев производится обычным способом на оправках. Торцевые поверхности этих фрез

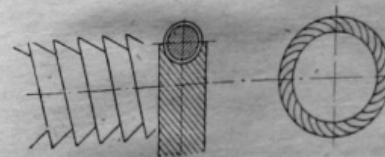

Фиг. 435. Схема образования мелкозубой фрезы.

делаются несколько вогнутыми, так что толщина фрезы у края получается на 0,04–0,05 мм больше, нежели в центре. Вогнутая поверхность получается шлифовкой фрезы после калки.

Заточка зубьев фрез производится обычно на специальных станках или полуавтоматах, описываемых подробно ниже в гл. 6.

Калка заготовок для таких фрез обычными методами вследствие их малой толщины по сравнению с диаметром часто сопровождается короблением, вследствие чего эти заготовки, вынимая из печи, не опускаются в ванну, а кладут на гладкую чугунную плиту, прижимая ее скотчем в ванну.

сверху плоским торцом чутунного или стального цилиндра. Плита и цилиндр смазываются тонким слоем масла.

Выше были приведены лишь наиболее характерные и специфические случаи, встречающиеся при изготовлении мелкого режущего инструмента для часового производства. Следует заметить, что в ряде случаев вследствие ничтожных размеров режущего инструмента приходится зачастую отступать от признания ему при изготовлении надлежащих углов резания из-за затруднений в заточке, и главное, затыловке его. Это относится в первую очередь к различного рода фасонным разверткам, фрезам и сверлам, метчикам, плашкам и т. п.

Глава 6


ФАСОННЫЕ И МОДУЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

Введение

В часовом производстве применяются два типа дисковых модульных и фасонных фрез, различающихся по виду зубьев: фрезы с заднезаточенными зубьями (фиг. 436) и с фрезерованными зубьями без



Фиг. 436. Модульная фреза с заднезаточенным зубом.

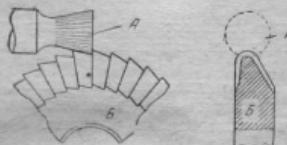

Фиг. 437. Модульная фреза с фрезерованным зубом.

задней заточки (фиг. 437). Стоимость фрез с зубьями без задней заточки значительно ниже, нежели фрез с зубом; зато последние допускают повторную заточку, не изменяя фрезеруемого фасонного контура.

Ввиду большого количества модульных фрез, применяемых часовым заводами, производство этих фрез максимально автоматизировано: широкое распространение как на часовых заводах, так и на заводах, занятых специально изготовлением фрез для часового производства и точной индустрии.

Модульные фрезы с заднезаточенным зубом

Фрезы этого типа изготавливаются с помощью маточных фрез, обратным профилю фрез. Заготовка для фрезы затылуется фасонным резцом на специальном затыловочном станке.

Процесс изготовления такого типа фрез распадается на следующие части:

- 1) изготовление на специальном станке основного маточного резца (носка) № 1 с профилем, обратным профилю фрезы;
- 2) изготовление этим ножом круглого резца № 2 с профилем, одинаковым с профилем фрезы;
- 3) изготовление с помощью резца № 2 круглого резца № 3 с профилем, обратным профилю фрезы;
- 4) затылование рабочей фрезы с помощью резца № 3.


Основная операция процесса производства модульных фрез — изготовление основного профилированного маточного резца № 1 — производится на специальном станке Сафаг (фиг. 438).

Станок имеет два вращающихся в разные стороны шкивов 2 и 9 шпинделя 1 и 8, помещенных в патроне Кильь.

Патрон шпинделя 1 укреплен в вертикальном супорте 3, перемещающемся с помощью микрометренного винта 5 по вертикальным направляющим. Последние могут поворачиваться относительно основания 4 суппорта при ослаблении гайки 17 около горизонтальной оси, перпендикулярной оси шпинделя 1, что достигается соответствующим круговым пазом в основании 4, в паз входит палец, укрепленный в направляющих. Форма паза выбрана такой, чтобы ось вращения направляющих совпадала бы с осью валика 13, когда валик параллелен плоскости наклонной станины станка.

Основание 4 суппорта может перемещаться по направляющим станины в направлении, параллельном оси шпинделя 1, с помощью микрометренного винта 6. Патрон Кильь, в котором помещен шпиндель 1, имеет наружную микрометренную резьбу. С помощью навернутой на эту резьбу гайки патрон вместе со шпинделем может перемещаться на эту резьбу с винтом 3 вдоль оси шпинделя. На свободном (правом) относительно суппорта 3 вдоль оси шпинделя конце шпинделя укреплена краевая шайба, к которой привертывается заготовка для маточного резца.

Вращающийся шпиндель 8 несет чашеобразный шлифовальный кружок 7. Патрон Кильь шпинделя укреплен в кронштейне 10 с помощью микрометренного винта 11 может перемещаться относительно кронштейна вдоль оси шпинделя. Один из концов кронштейна 10 несет винт 12, конец которого зашипован на конус с небольшим закруглением при вершине. Этой вершиной кронштейн упирается

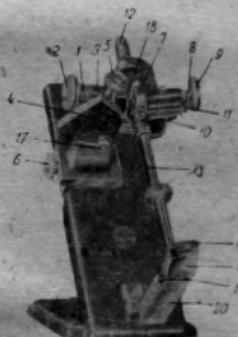

Фиг. 438. Станок Сафаг для затылования резцов для затылования фрез.

в коническое углубление неподвижной стойки 18 так, что кронштейн 10 может качаться относительно точки касания винта 12 и стойки 18. Второй конец кронштейна жестко прикреплен к одному из концов валика 13; к его другому концу также жестко прикреплен ползун 14, который ходит в вертикальных направляющих плитки 15. В плитке закреплен стальной шлифованный штифт 16. Перемещение ползуна 14 относительно плитки 15 достигается с помощью микрометренного винта, не показанного на фиг. 438. На ползунке 14 нанесена риска, а на

плитке 15 — миллиметровая шкала, расположенная так, что при совпадении риски ползуна с нулевым делением шкалы оси штифта 16, валика 13 и винта 12 совпадают.

Штифт 16 свободно опирается на сменный шаблон 20.

В подавающем большинстве часовых зубчатых зацеплений форма зубьев трибов и зубчатых колес выбирается такой, чтобы головка зуба ограничивалась бы дугами окружности, а ножка зуба — прямой линией. Соответственно с этим и профиль маточного резца должен состоять из комбинации круговых дуг и прямых линий. На описываемом станке могут

Фиг. 439. Заготовка для маточной фрезы. Схема профилей фрезы и маточного резца.


изготавливаться резцы с циклоидальным и эвольвентным профилем.

Стальная заготовка для маточного резца выполняется в виде круглой шайбы диаметром в 32 мм и толщиной в 4,5 мм. По одному из диаметров заготовку прорезается паз глубиной в $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ толщины заготовки.

В заготовке просверливаются четыре отверстия, она закалывается и крепится винтами к шайбе шпинделя 1 станка (фиг. 438).


Предположим теперь, что требуется изготовить маточный резец для модульной фрезы, фрезерующей зубья с данным профилем и размерами.

С этой целью на описанном выше станке заготовке придается форма поперечного сечения с профилем, идентичным кривой xy

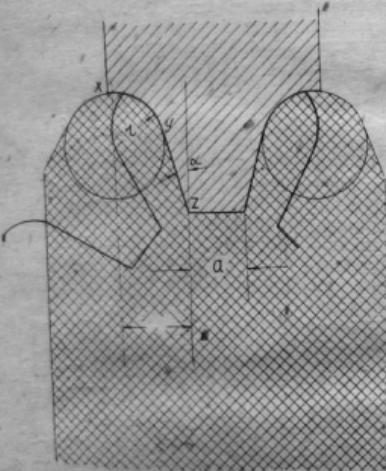


(фиг. 439) (наклонными линиями заштрихован профиль рабочей фрезы, а накрест — профиль маточного резца). После шлифовки на станке заготовка должна иметь требуемый профиль.

Для этого заготовка привертывается винтами к шайбе шпинделя 1 (фиг. 438), а против нее на шпинделе 8 укрепляется чашеобразный

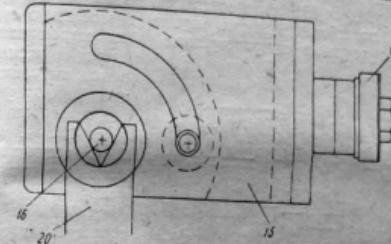

Фиг. 440. Установка для шлифовки резцов, ограниченных дугами.

шлифовальный кружок 7. Шаблон 20 заменяется специальной призмой 20 (фиг. 440), в треугольный вырез которой упирается штифт 16, так что ось вращения кронштейна 10 (фиг. 438) остается все время неподвижной.

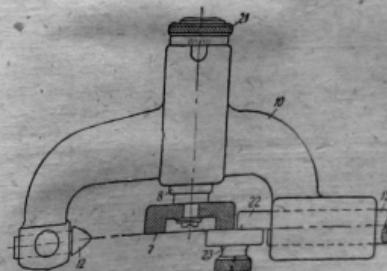

Фиг. 441. Выверка шлифовального шпинделя.

С помощью насторон на патроне шпинделя 8 микрометренной гайки 21 он устанавливается так, что торец шлифовального кружка 7 совпадает в точности с осью валика 13. Для этого в кронштейн 10 по


оси валика 13 вставляется штифт 22 (фиг. 441), сошлифованный до половины. Установка производится с помощью плоского торца круглого шаблона 23.

После этого производят установку кружка 7 и заготовки 24 ножа так, чтобы их торцы были строго параллельны. Для этого, устанавливая каретку 3 (фиг. 438) в горизонтальном положении (на нулевое деление шкалы, показывающей наклон каретки относительно суппорта 4), продвигают с помощью микрометральной гайки патрон шпинделя 1 вперед и, пуская станок в ход, заставляют кружок 7 прошлифовать торец заготовки для ножа (фиг. 442, а).

С помощью винтов устанавливают супорт 4 так, чтобы кант 0 (фиг. 442, б) в точности совпал бы с осью вращения кронштейна 10. Установку проверяют, поворачивая кронштейн вокруг оси штифта 16 (фиг. 438) и наблюдая, чтобы при этом между торцом кружка 7 и кантом не было просвета.

Если обрабатываемая поверхность не параллельна плоскости диаметров резца, а наклонена к ней под некоторым углом α , то каретку 3 поворачивают (ослаивают гайку 17) на тот же угол α . После этого, манипулируя винтами 5 и 6 или микрометрной гайкой шпинделя 1, устанавливают супорт 4 так, чтобы, как в предыдущем случае, кант 0 заготовки совпал бы с осью вращения кронштейна 10.

Установив таким образом станок, отводят шпиндель 8 с кружком 7 от оси вращения кронштейна 10 и, следовательно, канта 0 на величину радиуса закругления эта установка производится с помощью микрометрной гайки 21 шпинделя 8, при малых радиусах — перемещением винта 19 ползуна 14 относительно направляющих 15. Так как расстояние от ползуна 14 до оси шпинделя 8 в десять раз больше, чем расстояния между шпинделем 8 и точкой касания винта 12 со стойкой 18, то 1 мм перемещения ползуна 14 соответствует 0,1 мм переме-

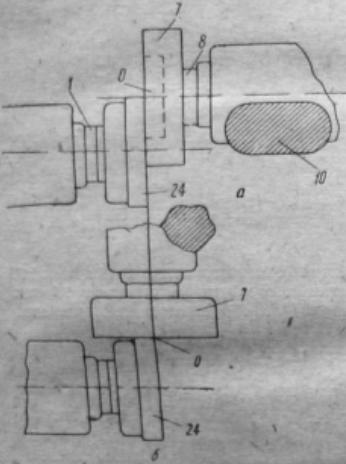

Фиг. 442. Схема установки шлифовального кружка и заготовки.


тами 5 и 6 или микрометрной гайкой шпинделя 1, устанавливают супорт 4 так, чтобы, как в предыдущем случае, кант 0 заготовки

щешения шпинделя 8 здоль его оси, благодаря чему установка может быть произведена с большой точностью.

После этой установки винты 19 и 5 и гайка 21 больше уже не передвигаются, и вся дальнейшая работа происходит только с помощью одного винта 6. Вращая винт 6, перемещают супорт 4 вперед на ту же величину r . При этом кант 0 приходит в соприкосновение с торцом кружка 7 (фиг. 443). Станок пускают в ход и, поворачивая кронштейн 10 взад и вперед на 90° , одновременно тем же винтом 6 перемещают супорт 14, пока он не прошилится на величину γ . Как видно из фиг. 443 и 444, кружок при этом сошлифует поверхность, образуемую прямыми ax и uz и дугой xy , т. е. требуемый профиль резца.

Для определения величины γ пользуются построением на фиг. 445. Как видно из этого построения:

$$\gamma = \overline{uy} + \overline{yA}, \quad (1)$$

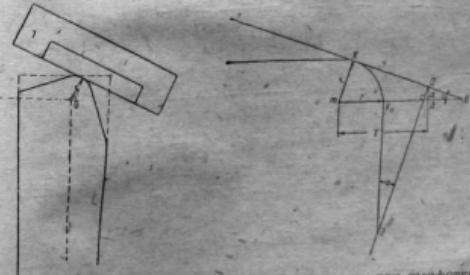

Фиг. 444. Схема шлифовки маточного резца.

где

$$\overline{uy} = r \quad (2)$$

и

$$\overline{yA} = \overline{yC} + \overline{CA}. \quad (3)$$

Фиг. 445. Расчет подач при шлифовке маточного резца.

Из прямоугольного треугольника Cyz находим:

$$\overline{yC} = \overline{yz} \cdot \operatorname{tg} \alpha,$$

но

$$\overline{yz} = R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}},$$

где $R_{\text{нац}}$ — радиус начальной окружности зубьев шестерни, которую надлежит нарезать изготавляемой фрезой;

$R_{\text{вн}}$ — радиус внутренней окружности.

Таким образом

$$\overline{yC} = (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \cdot \operatorname{tg} \alpha.$$

Для определения величины отрезка cA пользуемся подобием треугольников BXm и BOC , откуда находим:

$$\frac{\overline{mx}}{\overline{CO}} = \frac{\overline{mB}}{\overline{BC}}$$

или

$$\overline{CO} = \frac{\overline{mx} \cdot \overline{BC}}{\overline{mB}}.$$

Так как $\angle Bm$ и $\angle yzA$ равны, как углы с перпендикулярными сторонами, находим:

$$\overline{mx} = r;$$

$$\overline{mB} = \frac{\overline{mx}}{\sin \alpha} = \frac{r}{\sin \alpha};$$

$$\overline{BC} = \overline{mB} - \overline{my} - \overline{yC} = \frac{r}{\sin \alpha} - r - (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \operatorname{tg} \alpha,$$

откуда

$$\begin{aligned} \overline{CO} &= \frac{r \left[\frac{r}{\sin \alpha} - r - (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \operatorname{tg} \alpha \right] \sin \alpha}{r} = r - r \sin \alpha - \\ &\quad -(R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha}. \end{aligned}$$

Переходя к треугольнику AOC , замечаем, что углы AOC и yzC равны, как внутренние накрест лежащие, откуда

$$\angle AOC = \alpha;$$

$$\overline{CA} = \overline{OC} \sin \alpha = r \sin \alpha - r \sin^2 \alpha - (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha},$$

и окончательно

$$\begin{aligned} r &= r + (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \operatorname{tg} \alpha + r \sin \alpha - r \sin^2 \alpha - (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha} = \\ &= r(1 + \sin \alpha - \sin^2 \alpha) + (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \operatorname{tg} \alpha(1 - \sin^2 \alpha) = \\ &= r(\cos^2 \alpha + \sin \alpha) + (R_{\text{нац}} - R_{\text{вн}}) \sin \alpha \cos \alpha. \end{aligned}$$

После того как заготовка прошлифована и приведена требуемый вид, она снимается со станика и разламывается по диаметральному пазу пополам.

Половинки заготовки I и II (фиг. 446) стягиваются винтами, причем между ними прокладывается круглая стальная каленая и шлифованная по окружности и обеим плоскостям пластина III. Диаметр этой пластины меньше диаметра заготовок I и II на удвоенную высоту зуба триба или шестерни, а толщина ее равна ширине впадины зуба. Разумеется, что до шлифовки профицированного диска и пластинки в них должны быть точно по кондуктору просверлены отверстия для стяжных винтов и установочных штифтов, чтобы обеспечить совершенно точное и симметричное расположение обеих половинок диска и пластины.



Фиг. 446. Маточный резец № 1.




Фиг. 447. Маточный резец № 1 на державке.

Свинченные, таким образом, половинки образуют требуемого профиля маточный резец № 1, после заточки укрепляемый на пружинящей оправке A (фиг. 447).

Если основание впадины плоское, то этот резец может быть применен непосредственно для заточки рабочих фрез, однако к такому методу прибегают очень редко, так как стоимость резца высока и повторная заточка его довольно затруднительна. Обычно этим резцом вытачивается на токарном станке круглый фасонный резец (резец № 2) с профилем, аналогичным требуемому профилю рабочей фрезы.

С помощью указанного резца на окружности круглого диска толщиной в 8—10 мм протачивается ряд канавок (фиг. 448). Диск закаливается и проточенные канавки заполняются, после чего диск затачивается в виде круглого резца.

Из проточенных канавок с помощью проектора и сильной луны выбирается для работы обладающая наиболее точным профилем и чистой поверхностью. Последний резец (№ 3) и служит для заточки фрез.

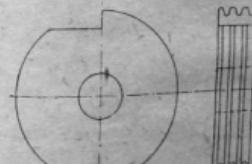

Фиг. 448. Резец № 3.


Если основание впадины зуба не плоское, а закругленное, то края резца № 2 перед нарезанием им канавок в резце № 3 закругляются вручную.

Если циклоида, ограничивающая рабочую часть зуба, не может быть заменена другой окружностью, штифт 16 и призма 20 станка (фиг. 440) заменяются шаблонами 20 и 21 (фиг. 449), ограниченными окружностями с радиусами, в 10 раз большими, нежели радиусы окружностей, образующих требующуюся циклоиду. При повороте плитки 15 эти окружности будут катиться одна по другой и, как нетрудно убедиться, соответствующие точки торца шлифовального кружка будут описывать требуемую циклоиду АВ.


Для затыловки рабочих фрез служат специальные затыловочные станки, типичным представителем которых может служить показанный на фиг. 450 затыловочный станок-полуавтомат Сафаг.

Шпиндель 1 этого станка, на оправке которого крепится затыляемая фреза, помещена в патроне Квиль, закрепляемом в лонете 2. Шпиндель 1 медленно вращается от шкива 3, передающего ему свое вращение через сменные шестерни 4. Шкив 3 сидит на валке 10, несущем кулачок, заставляющий ходить взад и вперед перпендикулярно оси шпинделя 1 каретку 8 с закрепленным в ее держателе маточным резцом 5. Оттягиванием каретки 8 достигается соответствующий угол затыловки.

Держатель резца 5 укреплен на крышке суппорта 6, перемещающейся по направляющим суппорта 7 параллельно оси шпинделя 1 с помощью вращающегося рукойткой 14 винта. Это устройство служит для установки маточного резца по оси симметрии затыляемой фрезы.

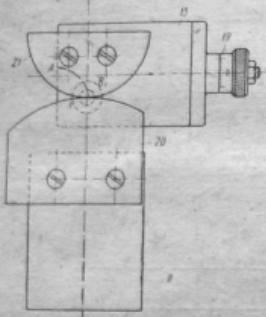


Фиг. 449. Установка для шлифовки циклоидальных поверхностей.

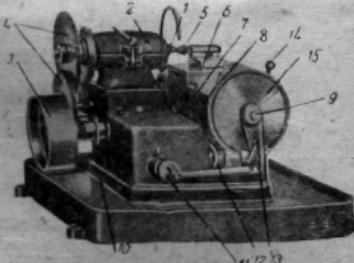

Фиг. 450. Станок Сафаг для затыловки фрез.

Модульные фрезы с заднезаточенным зубом

Для постепенной поперечной подачи маточного резца валик 10 снабжен червяком, сцепленным с червячным колесом, из вала которого сидит эксцентрик 11. Эксцентрик с помощью шатуна 12 сцеплен с качающимся рычагом 13 с собачкой, которая при каждом качании

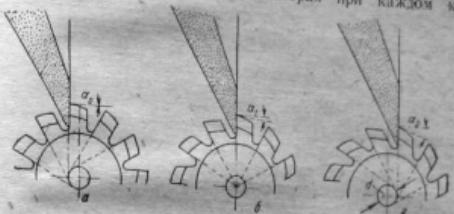

Фиг. 451. Схема заточки фрез.

рычага 13 заставляет поворачиваться храповое колесо 15. Последнее сидит на ходовом винте 9, перемещающем супорт 7 по направляющим каретки 8 перпендикулярно оси шпинделя 1.

В практике часового производства в зависимости от принятого угла затыловки фрезы применяются три метода расположения заточенной плоскости зуба фрезы: по радиусу фрезы (фиг. 451, а) и вперед (фиг. 451, б) и сзади (фиг. 451, в).


При вынесении плоскости заточки вперед или назад от радиуса диаметр d окружности, которой являются прямые, совпадающие с этой плоскостью (фиг. 451), принимается обычно равным:

$$d = 0,268 D,$$

где D — наружный диаметр фрезы, принимаемый обычно в часовой производстве равным 16 мм.

Типичным примером станка для заточки фрез является показанный на фиг. 452 полуавтомат Сафаг.

Затачиваемая фреза укрепляется на вертикальной оправке 7 шпинделя, помещенного в патроне Квиль. После заточки одного зуба шпиндель 7 автоматически поворачивается на нужный угол, с помощью диска 10 и системы рычагов, храпового колеса и собачки, литьевого диска 11, управляемых кулачком, сидящим на кулачковом валике 4, подставляя

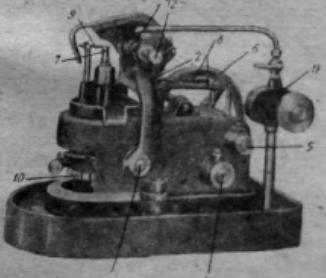

Фиг. 452. Станок Сафаг для заточки фрез.

для заточки следующий зуб. Валик 4 вращается шкивом 6, сидящим на валике 5, через сменную зубчатую передачу.

Заточка производится с помощью мелкозернистых шлифовальных кружков или (для точных фрез) с помощью стальных, смазанных смесью масла с алмазной пылью или мелким наждачным порошком.

Шлифующий кружок сидит на шпинделе 1, вращаемом сидящим на нем ременным шкивом со скоростью до 10 000 об./мин в подшипниках кронштейна 2. Кронштейн закреплен на горизонтальном валу 3, на котором также закреплен рычаг, опирающийся на кулачек, сидящий на валике 4.


После заточки, каждого зуба кулачок позволяет этому рычагу опуститься и, кронштейн 2 под воздействием пружин 8 отклоняется назад, выводя кружок из впадины между зубьями фрезы и давая фрезе возможность повернуться вместе с оправкой 7. Подача кронштейна 2 перед фрезой производится кулачком.

Для мокрой шлифовки станок снабжен помпой 11.

Начальная установка фрезы на оправке производится с помощью входящего во впадину между зубьями шаблона 9. Установка кружка в нужном положении производится с помощью микрометрического винта 12.

Модульные и фасонные фрезы с фрезерованным зубом

Как указывалось, зубья этих фрез не подвергаются затыловке и получаются с помощью конической фрезы малого диаметра. Ось фрезы заставляет, двигаясь в плоскости, перпендикулярной плоскости изготавляемой фрезы, описывать траекторию $abcd$ (фиг. 453), соответ-

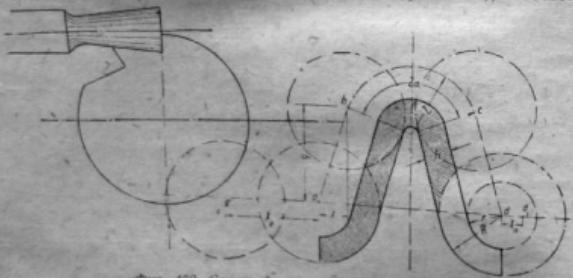

Фиг. 453. Схема фрезеровки зуба фрезы.

ствующую требуемому профилю зуза. Эта траектория должна быть вычислена, исходя помимо профиля фрезы из диаметра маточной конической фрезы, ее угла и высоты h зуза изготавляемой фрезы в разных точках ее профиля.

Обычно маточную фрезу изготавливают с такими размерами, чтобы ее наибольший радиус был равен радиусу R закругления зуза фрезы (фиг. 453), а наименьший — радиусу r . Благодаря этому форма траектории движения маточной фрезы несколько упрощается и принимает вид линии $abcd$, состоящей из двух прямых, соединенных дугой окружности.

На фиг. 454 показан копировально-фрезерный станок Болей для изготовления фасонных и модульных фрез описанным способом.

Заготовка 1 для изготавляемой фрезы закрепляется на оправке, устанавливающейся в зонге шпиндела, несущего делительный диск 4.


Коническая маточная фреза закрепляется в шпинделе 5, вращаемом шкивом 7 через шарнирный валик 6. Подшипники шпинделя 5 помещены в ползуне 8, перемещающемся в вертикальном направлении по направляющим рамки 9. Рамка 9 в свою очередь может перемещаться по направляющим станины в горизонтально - попечечном направлении.

Сквозь шаровой шарнир на ползуне 8 проходит валик 10, левый конец которого также шаровым шарниром прикреплен к станине, а правый опирается на шаблон 11, воспроизводящий с увеличением в десять раз требующуюся траекторию движения маточной фрезы.

Стол 12, на котором укреплены бабки 2 и 3, может устанавливаться на разной высоте и поворачиваться под любым углом к шпинделю 5.

Как передвижение валика 10 по шаблону, так и поворот после фрезеровки каждого зуза делительного диска 4 производится вручную, вследствие чего описанный станок применяется при производстве различного профиля фрез в небольших количествах.


При производстве же больших количеств однородных фрез более удобным и точным является показанный на фиг. 455 полуавтомат Сафаг. На фиг. 456 дана схема кулачкового валика и рычажных ме-

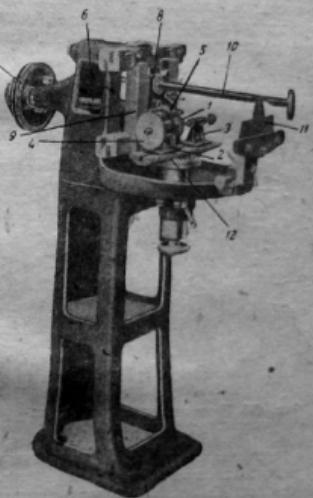

Фиг. 454. Станок Болей для изготовления фрез.

ханизмов этого станка, а на фиг. 457 — схема его передней бабки и делительного устройства.

Заготовка для изготавляемой фрезы укрепляется на оправке шпинделя, вращающегося в патроне Кильь 1, закрепленном в лунете 2. Поворот заготовки на требующийся угол после фрезеровки каждого зуба осуществляется с помощью делительного устройства, управляемого кулачком 36 (фиг. 457), вращающимся на кулачковом валике 5. Последний приводится через червячную передачу от самостоятельного привода. На шпинделе 1 сидит храповое колесо 7, в соответствующий зуб которого упирается штифт 30, закрепленный в тяге 9, притягивающей к оси шпинделя пружиной 31. Тяга 9 может свободно вращаться

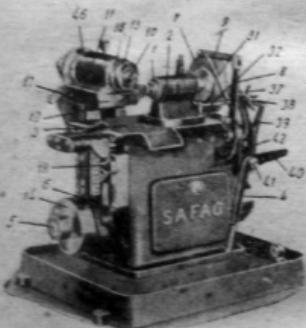


Фиг. 455. Полуавтомат Сафаг для изготовления фасонных фрез.

соединяющаяся с отводкой ремня конторшива, благодаря чему отводка переходит ремень на рабочий шкив. В этом положении рычаг 40 остается благодаря тому, что укрепленный в нем штифт 43 проскальзывает под рычаг 39 и упирается в его нижний торец. Рычаг 39 может поворачиваться около горизонтальной оси 44 и притягивается по направлению оси шпинделя 1 пружиной 34.

Ось верхнего конца рычага 39 помещена звездочка 37, свободно вращающаяся около оси, закрепленной в неподвижном кронштейне 42. Один из лучей звездочки 37 сделан несколько удлиненным. В торец храповика 7 вставлена два или три штифта 45, вращающиеся при движении звездочки. Благодаря этому после двух или в рычаг 39, который отклоняется по часовой стрелке, освобождая часовой стрелки, переводя ремень с рабочего шкива на холостой и блокируя станок.

Относительное движение маточной и изготавляемой фрез, при котором ось первой описывает относительно второй требующуюся траекторию, для прямолинейных и криволинейных, не совпадающих с круговыми дугами участков этой траектории, слагается из горизонтальных перемещений, перпендикулярных оси несущего маточную фрезу шпинделя 10, перемещений стола 3 с бабкой 2 и вертикальных перемещений вертикального суппорта 12, несущего бабку 11, в которой вращается шпиндель 10 с маточной фрезой. При фрезеровке частей профиля, ограниченных дугой окружности, стол 3 и суппорт 12 остаются неподвижными, а ось шпинделя 10 описывает в вертикаль-

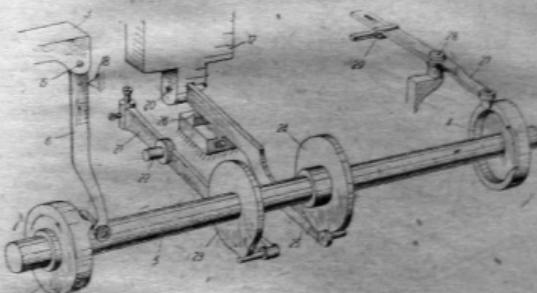

Фиг. 456. Полуавтомат Сафаг для изготовления фасонных фрез. Схема подач.

ной плоскости дуги требуемого радиуса. Все эти перемещения управляются с помощью рычагов/кулачками, сидящими на кулачковом валике 5 (фиг. 456).


Горизонтальными перемещениями стола 3 по направляющим станины управляет колодочный кулачок 14, на который опирается рычаг 6. Второй конец этого рычага шарнирно закреплен в столе 3 так, что рычаг 6 может поворачиваться около горизонтальной оси 19.

Рычаг 6 опирается на закрепленную в станине присадку 18, благодаря чему подъемы и понижения кулачка 14 заставляют соответствующим образом перемещаться по направляющим стола 3. Присадка 18 может передвигаться по станине в вертикальном направлении, результатом чего является изменение соотношения плеч рычага 6, следовательно, передаточного числа от кулачка к столу. На рычаге 6 укреплена шкала, показывающая передаточное число в зависимости от положения присадки. Стол 3 оттягивается вправо спиральной пружиной.

Супорт 12, оттягиваемый книзу пружиной или грузом, можетходить по вертикальной направляющей станины и в нижней своей части несет ось 20, около которой может поворачиваться рычаг 25, подпираемый присадкой 26 и опирающийся вторым концом на дисковый

кулачок 24. Кулачок 24 управляет перемещением суппорта 12, так как его подъемы и понижения вызывают поворачивание рычага около оси 20 вследствие неизменности положения призмы 26 и перемещения вверх или вниз суппорта 12. Призма 26 может передвигаться по стакану, вызывая изменение соотношения плеч рычага 25 и, следовательно, передаточного числа от кулачка к суппорту.

Для вывода маточной фрезы из рабочего положения при повороте заготовки служит кулачок 23, заставляющий повернуться опирающейся

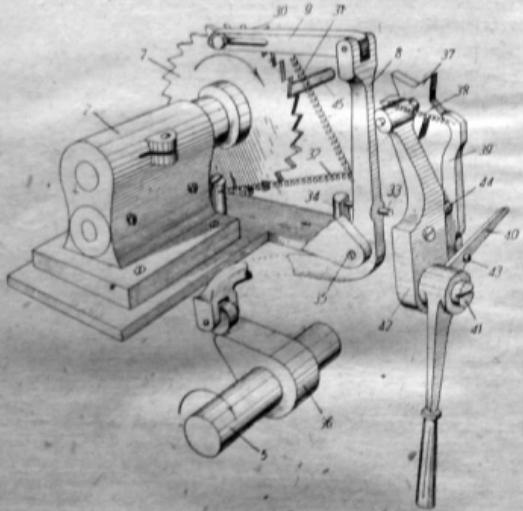


Фиг. 457. Полувавтомат Сааб для изготовления фрезерованных фрез.
Схема делительного механизма.

на него рычаг 21 около горизонтальной оси 22. При повороте рычага его второй конец упирается в нижний торец суппорта 12, заставляя его подняться.

На горизонтальных направляющих суппорта 12 помещена бабка 11. Продольная установка маточной фрезы осуществляется перемещением этой бабки 11 по направляющим с помощью ходового винта.

Несущий маточную фрезу шпиндель 10 вращается сидящим на нем ременным шкивом в эксцентричном отверстии круглого стакана 15. Последний, в свою очередь, помещен в эксцентричном отверстии круглой втулки 16, вращающейся в бабке 11. Стакан 15 может

вращаться во втулке 16, закрепляясь в любом положении зажимными винтами. Эксцентрик имеет отверстия во втулке 16 и стакане 15 равны, так что при поворачивании стакана вокруг оси 0, ось 02 шпинделя 10 будет описывать дугу. При фрезеровке части профиля рабочей фрезы, ограниченной дугой окружности, стакан 15 поворачивают так, чтобы расстояние между точками 02 и 0 было равно радиусу дуги, по которой должна пройти ось маточной фрезы. Фрезерование дуги ведется при не-

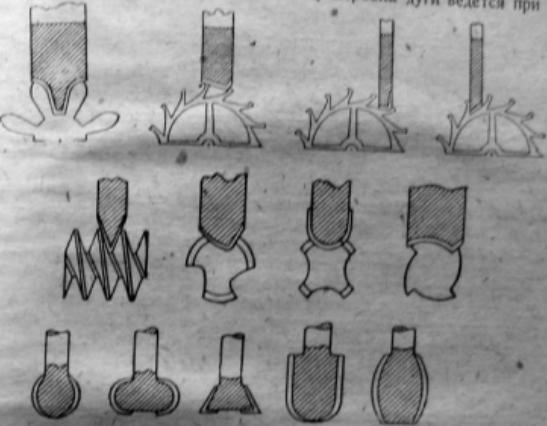

Фиг. 458. Типы фрез, изготовленных на станке Сааб.

подвижных столе 3 и супорте 12 и поворачивающейся вокруг своей оси втулке 16. Ось маточной фрезы при этом описывает требуемую траекторию. Соответствующее положение дуги в пространстве (дуги ab, cd, bc и od) достигается начальной установкой втулки 16.

Вращение втулки 16, как и подача стола 3 и суппорта 12, автоматическое. Для этой цели на втулке 16 сидят шестерни, сцепленная с поворачивающимся около горизонтальной оси зубчатым сектором 17. Свободный конец этого сектора шарнирно соединен с тягой 29, которая также шарнирно соединена с одним из концов рычага 27, вращающегося около вертикальной оси 28. Второй конец рычага 27 отмечается на колокольном кулачке 4, вращающемся на валике 5. Подъемы и понижения кулачка заставляют поворачиваться рычаг 27 и сектор 17, вращающий втулку 16. Установка угла поворота втулки 16 осуществляется с помощью точек крепления тяги 29. Правильное рычага 27 к кулачку 4 достигается с помощью наладочного груза 46, лежащего на втулке 16. Груз 46 держится на втулке 16 нитью с грузом, стремящимся повернуть втулку 16 всегда в одну сторону.

Описанный станок дает фрезы с очень точно выдержаными профилями самых разнообразных форм. Единственным условием, ограничивающим его применение, является требование, чтобы радиус профиля r (фиг. 453) не был бы меньше 0,25—0,3 мм, так как изготовление маточных фрез с меньшими радиусами затруднительно.

На фиг. 458 даны образцы фрез, изготавляемых на этом станке.

Глава 7

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Введение

Вследствие малых диаметров резьб, встречающихся в часовом производстве, здесь в большинстве случаев применяется несколько своеобразный метод изготовления резьбонарезного инструмента, что объясняется в первую очередь невозможностью нарезки резьбы в плашке резцом.

Первым инструментом для нарезки резьбы гаек является изготовленный на винторезном станке с помощью резца маточный метчик С. С помощью этого метчика изготавливается маточная плашка В, и ею нарезаются уже рабочие метчики А. Рабочие плашки также изготавливаются с помощью маточного метчика.

Некоторые заводы, применяющие специальные автоматы для изготовления метчиков, отступают от описанной схемы, нарезая рабочие метчики непосредственно на этих автоматах резцом.

Метчики

Почти всегда при нарезке резьбы метчиками в часовом производстве метчики не проходят зарезаемое отверстие насеквоздь. Вследствие этого, а также вследствие трудности, а в малых метчиках и невозможности фрезеровки канавок, для получения соответствующих углов резания приходится образовывать режущие грани метчиков сошлифовкой двух или трех плоскостей (фиг. 459) под равными углами одна к другой.

Маточные и рабочие метчики являются совершенно одинаковыми по внешнему виду и отличаются лишь своими размерами и более высокими требованиями в отношении точности и чистоты резьбы маточных метчиков. Последние обыкновенно изготавливаются комплектами в 3—7 штук в зависимости от размеров резьбы. Нарезка плашек производится последовательно несколькими маточными метчиками. Все метчики каждого комплекта делаются цилиндрическими и отличаются только размерами.

Нарезка резьбы маточных метчиков производится на специальных маленьких винторезных станках; типичным из них является показанный на фиг. 460 станок Дикси для нарезки мелких метчиков.

Конструкция этого станка весьма сходна с описанными выше приспособлениями к настольным универсальным токарным станкам для нарезки прессионной резьбы.

Заготовка для метчика зажимается одним концом в цанге шпинделя 1 этого станка. В случае необходимости второй конец заготовки опирается на мертвый центр задней бабки, устанавливаемой на станнице станка. Шпиндель 1 вращается в патроне Киль. Нарезающий резьбу резец порт 2 закреплен на кронштейне 3, в свою очередь укрепленном на



Фиг. 459. Метчик.

шлифованном валике 4, который может вращаться и скользить в подшипниках станницы. Для нарезки резьбы кронштейн 3 опрокидывается и прикреплена к кронштейну гребенка сцепляется с ходовым винтом, связанным со шпинделем 1 сменными шестернями 5.


В случае изготовления резьбы на метчиках при помощи фрезеровки фреза укрепляется на шпинделе патрона Киль 6, прикрепленного к супорту 2 и вращающегося шкивом 7.

Если изготовление рабочих метчиков производится не плашками, а непосредственно резцом, для этой цели применяются специальные полуавтоматы.


Образование резьбы метчика на этом полуавтомате может быть достигнуто как с помощью резца, так и фрезеровкой.

Заготовка для нарезаемого метчика закрепляется в цанге шпинделя Н передней бабки, показанной на фиг. 461, опираясь своим свободным концом в неподвижный центр задней бабки с внутренним конусом. Часть центра *W* движущий центр задней бабки с внутренним конусом. Часть центра *W* сплита для обеспечения прохода резца или фрезы до конца нарезаемого метчика.

При нарезке резьбы с помощью резца вращение главному шпинделю передается от вала *B*, приводимого в движение шкивом *C*. Вал *B* передает вращение через зубчатую передачу тарелке *D* муфты, которая сидящей на главном шпинделе *H* и включаемой с помощью болта сидящей на шпинделе *H* и передвигаемого отводкой конуса *E*, сидящего на суппорте, несущего резец или фрезу, *G* вправо. Для обратного хода суппорта, несущего резец или фрезу,

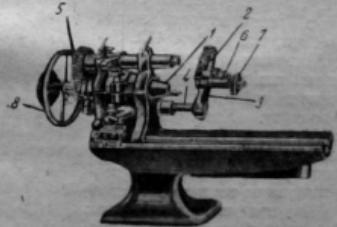

Фиг. 460. Станок Дикси для нарезки метчиков.

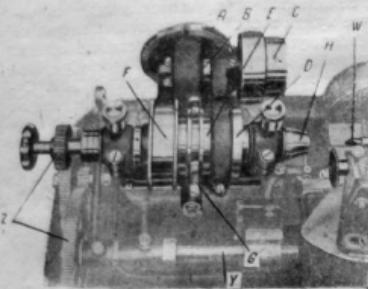


Фиг. 461. Полуавтомат Петерман для нарезки метчиков. Передняя бабка.

должна быть весьма небольшой, шкив С освобождается от ремня и взамен его приводным ремнем приводится во вращение шкив А, сидящий на валу червяка, сцепленного с червячным колесом, сидящим на валу В.

При нарезке резьбы с помощью резца супорт станка имеет вид, как на фиг. 462. Супорт скользит по направляющим станины под действием винта У и длиной гайки, прикрепленной к супорту. Конструкция суппорта такова, что поперечная подача закрепленного на нем резца осуществляется не перпендикулярно оси шпинделя станка, а под некоторым углом (по линии ab на фиг. 463), причем угол наклона близок к половине угла профиля резьбы. Подача в таком направлении достигается с помощью комбинированного движения кареток J и K, регулируется рукояткой N.

Регулировка резца, как и каретки, достигается следующим образом: поднимается защелка R и резец отводится от детали

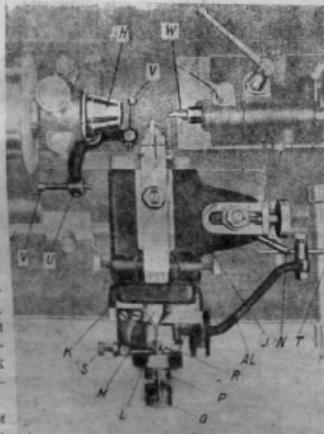

Фиг. 462. Полуавтомат Петерман для нарезки метчиков. Супорт.

отводка G переводит муфту Е влево, заставляя ее сомкнуться своим левым конусом с вращающимся в обратную сторону и сидящим свободно на шпинделе Н ременным шкивом F.


Продольная подача суппорта осуществляется с помощью системы смennых зубчатых шестерен Z и ходового винта Y.

При нарезке резьбы с помощью фрезеровки, когда скорость вращения шпинделя Н

ввинчиванием винта О и освобождением гайки Р. Барабан L вращают до тех пор, пока его деление, соответствующее требующейся глубине резьбы, не станет против индекса М.

Когда заготовка для метчика установлена, станок пускается в ход опусканием рычага Q (фиг. 464), причем величина продольного хода суппорта устанавливается с помощью винтов ХХ. Рычаг U и винты V служат для отвода резца в точности в одном и том же месте после каждого прохода.

Во время работы станка винт О медленно вывинчивается, что вызывает поперечную подачу каретки с резцом, пока последний не коснется поверхности нарезаемого метчика. Дальнейшее вращение винта прекращается при помощи гайки Р. После этого можно начать нарезку резьбы опусканием за-

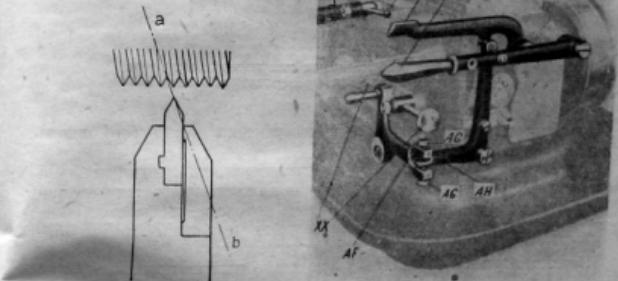

Фиг. 463. Полуавтомат Петерман для нарезки метчиков. Схема поперечной подачи.

Фиг. 464. Полуавтомат Петерман для нарезки метчиков. Останов и предохранительное устройство.


щелки R, сообщающей большую или меньшую поперечную подачу резца при каждом проходе в зависимости от установки винта S. При окончании нарезки резьбы штифт T автоматически останавливает станок.

Для нарезки новой заготовки не требуется вновь вращать винт О — достаточно лишь установить барабан L в требующемся положении. Винтом О приходится пользоваться лишь в случаях перестановки резца.

Станок снабжен предохранительным устройством, действующим в случаях, когда супорт переходит через крайнее допускаемое положение. Горизонтальное плечо рычага AF, переключающего прямой ход шпиндела на обратный, имеет два винта AG. Если супорт перешел за шпиндель для него крайнее положение, один из этих винтов установленное для него крайнее положение, один из этих винтов

толкает конец рычага *AH*, препятствуя ему удерживать пусковой рычаг *Q*, вследствие чего последний освобождается и останавливает станок. Таким же образом производится остановка станка, когда нарезка резьбы окончена.

Если станок предназначен только для нарезки резьбы резцом, то конструкция его передней бабки упрощается и вращение сообщается главному шпинделю вращаемыми в разные стороны рабочими шкивами,

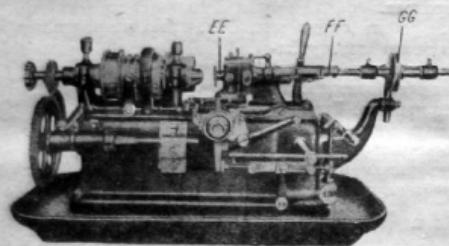


Фиг. 465. Подаватель Петерман для нарезки метчиков с приспособлением для фрезеровки резьбы.

рёмы которых переводятся на них попарно с холостого шкива отводкой автоматически.

При фрезеровке резьбы на столе устанавливается супорт, несущий подшипник с регулирующимся наклоном, в котором вращается несущий фрезу шпиндель *EE* (фиг. 465), вращение которому сообщается шкивом через телескопически раздвигающийся шарнирный валик *FF*. В остальном устройство станка остается прежним.

Нарезание резьбы на метчиках с помощью плашки производится на

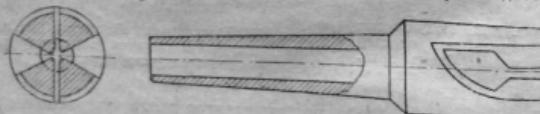

Фиг. 466. Плашка американского типа.

небольших настольных токарных станках со спиленными до половины подшипниками задней бабки. Плашка укрепляется в шпинделе передней бабки, а нарезаемый метчик — в шпинделе задней бабки, плавно подаваемом от руки.

После нарезки резьбы метчики подвергаются закалке, а после закалки на них сошлифовываются режущие грани. Последняя операция производится на настольных токарных станках с остановленным шпинделем с помощью шлифовального приспособления,


Плашки

Часовое производство применяет в основном три типа плашек: цилиндрические плашки американского типа (фиг. 466), разрезные плашки — лерки (фиг. 467) и неразрезные дисковые плашки (фиг. 468).

Плашки американского типа там, где они еще применяются, обладают этим, главным образом, своим меньшим по сравнению с лерками диаметром, что при работе на автоматах дает некоторые преимущества, позволяя приближать к обрабатываемому прутку резьбы в их начальном (нерабочем) положении. Стягивание этих плашек производится с помощью надеваемого на них круглого колыша, в чем и состоит основной их недостаток, так как при стягивании передние нитки резьбы



Фиг. 467. Лерка.

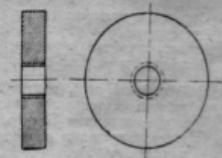

Фиг. 468. Плашка неразрезная.

плашки сближаются больше, чем задние, благодаря этому при нарезке резьбы плашка в основном работает полностью только первой ниткой своей нарезки.

Более дешевые в изготовлении и не обладающие этим недостатком лерки обладают зато недостатком, выражющимся в большем диаметре плашки и в изменении угла резания при затягивании плашки нажимным винтом.

В последнее время на часовых заводах Швейцарии получили большое распространение неразрезные плашки, представляющие собой сплошные шайбы с нарезанной резьбой в центральном отверстии. Благодаря отсутствию режущих граней эти плашки не нарезают резьбу, а скорее выдавливают ее на поверхности нарезанных винтов. Последний тип плашек весьма дешев в производстве, дает очень чистую и хорошую резьбу и годен для резьб диаметром до 1 мм.

Нарезка резьбы в плашке производится таким же образом, как нарезка метчиков плашками, с той разницей, что в шпинделе передней бабки укрепляется заготовка плашки, а в шпинделе задней — ящичный метчик.

Длина рабочей части плашек делается обычно равной 3—8 шагам резьбы,

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Часть I. Обработка деталей механизма	Стр.
Глава 1. Обработка платинок и мостиков	5
Штамповка	5
Сверление дыр	6
Нарезка резьбы	7
Обточка и расточка гнезд	18
Фрезеровка	20
Вставка штифтов	30
Шлифовка и отделка поверхностей	34
Глава 2. Обработка осей, валов и трибов	36
Обработка на токарных автоматах и полуавтоматах	38
Токарные автоматы Бехлер, Петерман и Торнос	39
Подсчет кулаков и скоростей в автоматах для обточки трибов и осей	45
Фреазировка зубьев	93
Обработка вала барабана и заводного ключа	111
Шлифовка и полировка цапф	123
Полировка зубьев трибов	128
Полировка торцов цапф	140
Глава 3. Обработка винтов и штифтов	142
Заготовка винтов на автоматах	145
Изготовление конических штифтов	146
Шлицировка винтов	153
Шлифовка и полировка головок винтов	154
Глава 4. Обработка зубчатых колес и барабана	156
Штамповка колес	158
Обработка коронных и заводных колес	159
Обточка барабанов	162
Фрезеровка радиальных зубьев	166
Фрезеровка торцовых зубьев	175
Насадка колес на оси и трибы	183
Отделка поверхностей	190
Глава 5. Обработка рычагов и пружинок	194
Штамповка	197
Фрезеровка по контуру	198
Сверление отверстий, нарезка резьбы и посадка штифтов	198
Расточка отверстий	198
Обточка, шлифовка и полировка	199
Загибка пружин из проволоки	200
Глава 6. Обработка деталей анкерного хода	202
Обработка анкера колеса	203
Обработка анкера (анкерной вилки)	204
Обработка компенсированного баланса	210

Обработка установочного винта анкера	Стр.
Производство волосков	219
Глава 7. Материалы и термическая обработка деталей часовых механизмов	Стр.
Латуни	219
Стали	221
Материалы для часовых волосков	225
Закалка стальных деталей	226
Отпуск стальных деталей	227
Промывка и сушка деталей	228
Глава 8. Изготовление часовых камней	Стр.
Материал для часовых камней	230
Разрезка и вырубка	230
Сверление отверстий	232
Развертка и полировка отверстий	233
Шлифовка и полировка	234
Сортировка по размерам	235
Глава 9. Вставка камней	Стр.
Вставка камней в мости и шатоны	238
Вставка шатонов в платинки и мостики	239
Глава 10. Пригонки	Стр.
Метод предварительной сортировки	242
Ручные пригонки	245
Механические пригонки	246
Подгонка отверстий в мостиках и платинках	256
Доводка зубьев зубчатых колес	258
Глава 11. Контроль качества деталей	Стр.
Измерения с помощью индикаторов или микрометров	259
Промеры калибрами и шаблонами	260
Измерения отверстий малого диаметра	265
Проверка трибов и колес на блеск	266
Проверка зубьев зубчатых колес и трибов	267
Специальные калибры и шаблоны	269
Проверка деталей по внешнему виду	272
Проверка зазоров	274
Испытания заводных пружин	275
Часть II. Изготовление корпусов, циферблатов и стрелок	Стр.
Глава 1. Обработка среднего кольца	Стр.
Штамповка	278
Обработка давлением	281
Обточка и сверление	282
Глава 2. Обработка задней крышки и ободка	Стр.
Штамповка	284
Обработка на давильных станках	286
Обработка резцом	291
Гравировка	292
Глава 3. Обработка шейки корпуса	Стр.
Высадка	294
Обжимка	297
Обточка и сверление	299
Глава 4. Обработка серги	Стр.
Навивка и разрезка	301

	Стр.
Загибка и обжимка	304
Фрезеровка концов	305
Глава 5. Обработка ремонтурной головки	306
Глава 6. Специальные станки для обработки корпусов сложной формы	308
Револьверные и токарные станки	308
Фрезерные станки	310
Глава 7. Изготовление циферблатов	313
Механическая обработка	314
Нанесение цифр и делений	317
Сияющие циферблаты	320
Глава 8. Изготовление стрелок	321
Часть III. Производство инструмента	325
Глава 1. Основные типы станков для производства инструмента	326
Настольные токарные станки	326
Фрезерные станки	337
Шлифовальные станки	341
Глава 2. Маточный инструмент	344
Глава 3. Разметка и изготовление кондукторов и штифтовых патронов	346
Разметочные (шаблонно-сверлильные) машины. Изготовление на них маточных плиток	348
Изготовление маточных плиток из токарного станка	356
Изготовление кондукторов и штифтовых патронов	358
Глава 4. Штампы	359
Просечные штампы	359
Обжимные штампы	364
Глава 5. Мелкий режущий инструмент	365
Глава 6. Фасонные и модульные фрезы	368
Модульные фрезы с заднезаточенным зубом	368
Модульные и фасонные фрезы с фрезерованным зубом	378
Глава 7. Резьбонарезной инструмент	384
Метчики	384
Плашки	388

